



Forreste bugsertræksæt

Arbejdskøretøjer i Workman® GTX-serien med børsteafskærmning

Modelnr. 07146

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Løsdele


Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Forreste lynforbindelse	1	Montering af sættet.
Bræddebolt (5/16 x 1 tomme)	2	
Bræddebolt (5/16 x 7/8 tomme)	4	
Flangemøtrik (5/16 tomme)	6	
Rundhovedet bolt med unbrakokærv	1	
Kontramøtrik	1	
T-håndtag	1	

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

1. Stop maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.
2. Fjern og kasser de 2 eksisterende bræddebolte og 2 låsemøtrikker fra børsteafskærmningen som vist i [Figur 1](#).



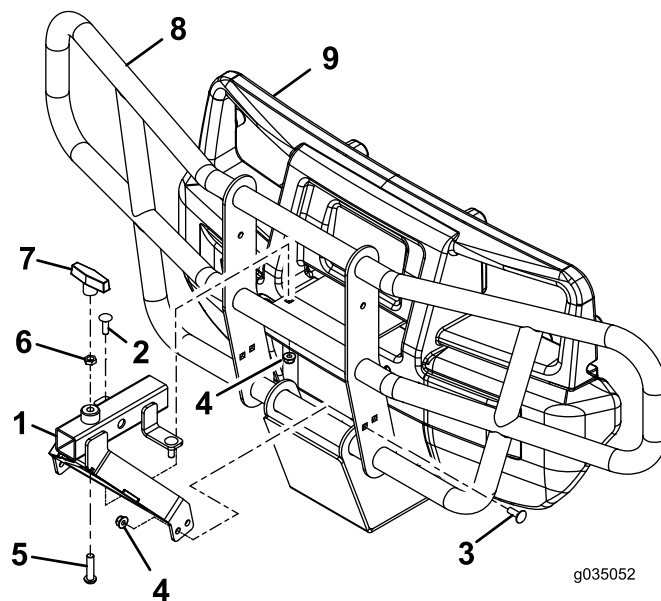

g035052

Figur 1

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Forreste lynforbindelse | 4. Flangemøtrik (5/16 tomme) | 7. T-håndtag |
| 2. Bræddebolt (5/16 x 1 tomme) | 5. Rundhovedet bolt med unbrakokærv | 8. Børsteafskærmning |
| 3. Bræddebolt (5/16 x 7/8 tomme) | 6. Kontramøtrik | 9. Kofanger |

-
3. Monter løst den forreste lynforbindelse med 2 bræddebolte (5/16 x 1 tomme) og 2 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 1](#).
 4. Monter løst den forreste lynforbindelse med 4 bræddebolte (5/16 x 7/8 tomme) og 4 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 1](#).
 5. Monter den rundhovedede bolt med unbrakokærv, kontramøtrikken og T-håndtaget ([Figur 1](#)).
 6. Tilspænd de løse fastgørelsesanordninger til 19,8 til 25,4 N m.