



Lyssdiodearbejdslygtesæt

Workman®-arbejdskøretøj i MD- eller HD-serien

Modelnr. 133-0554

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.



107-8008

1. Arbejdslygte – bag 2. Arbejdslygter – for



107-8011

1. Arbejdslygtesikring – 15 A



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Ledningsnet Kabelbånd	1 8	Føring af ledningsnettet.
3	Lysdiodearbejdslygte Lyskanal Arbejdslygtebeslag Fjederskive Seks kantbolt (5/16 x 3/4 tomme) Låsemøtrik (5/16 tomme) Lyskanals monteringsbeslag Seks kantbolt (1/4 x 2-3/4 tomme) Flad spændeskive (1/4 tomme) Flangemøtrik (1/4 tomme)	3 2 1 6 4 4 4 4 4 4	Montering af lysdiodearbejdslygterne.
4	Vippekontakt Arbejdslygtemærkat	1 1	Montering af vippekontakten.
5	Sikring (15 A) Sikringsmærkat	1 1	Tilslutning af ledningsnettet til jordblokterminalen og montering af sikringen.
6	Kræver ingen dele	–	Tilslutning af batteriet.
7	Kræver ingen dele	–	Afprøvning af lysdiodearbejdslygterne.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og fjern nøglen.
2. Frakobl det negative batterikabel. Se *betjeningsvejledningen*.
3. Åbn motorhjelmen.

2


Føring af ledningsnettet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ledningsnet
8	Kabelbånd

For MD-arbejdskøretøjer

Før ledningsnettet som vist i [Figur 1](#), og fastgør ledningsnettet på maskinen med kabelbånd efter behov.

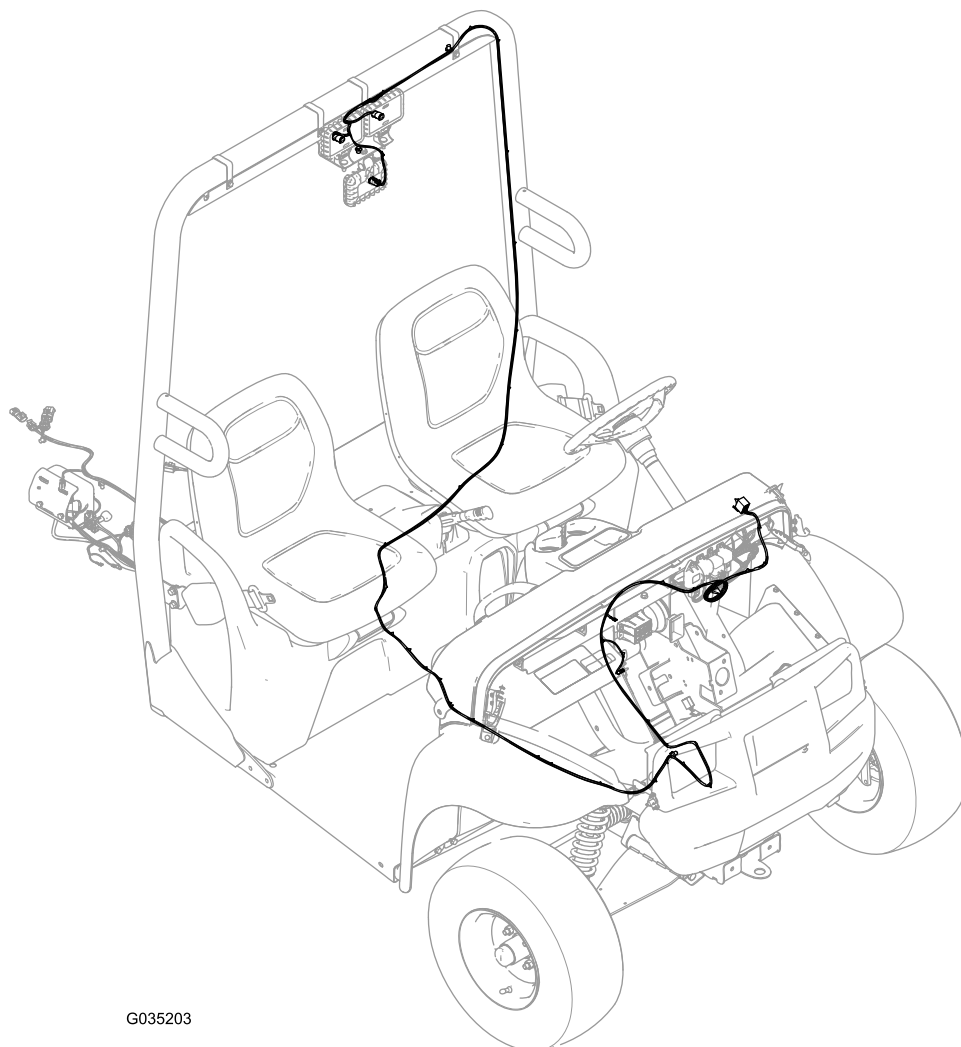


G035203

Figur 1

For HD-arbejdskøretøjer

Før ledningsnettet som vist i [Figur 2](#), og fastgør ledningsnettet på maskinen med kabelbånd efter behov.

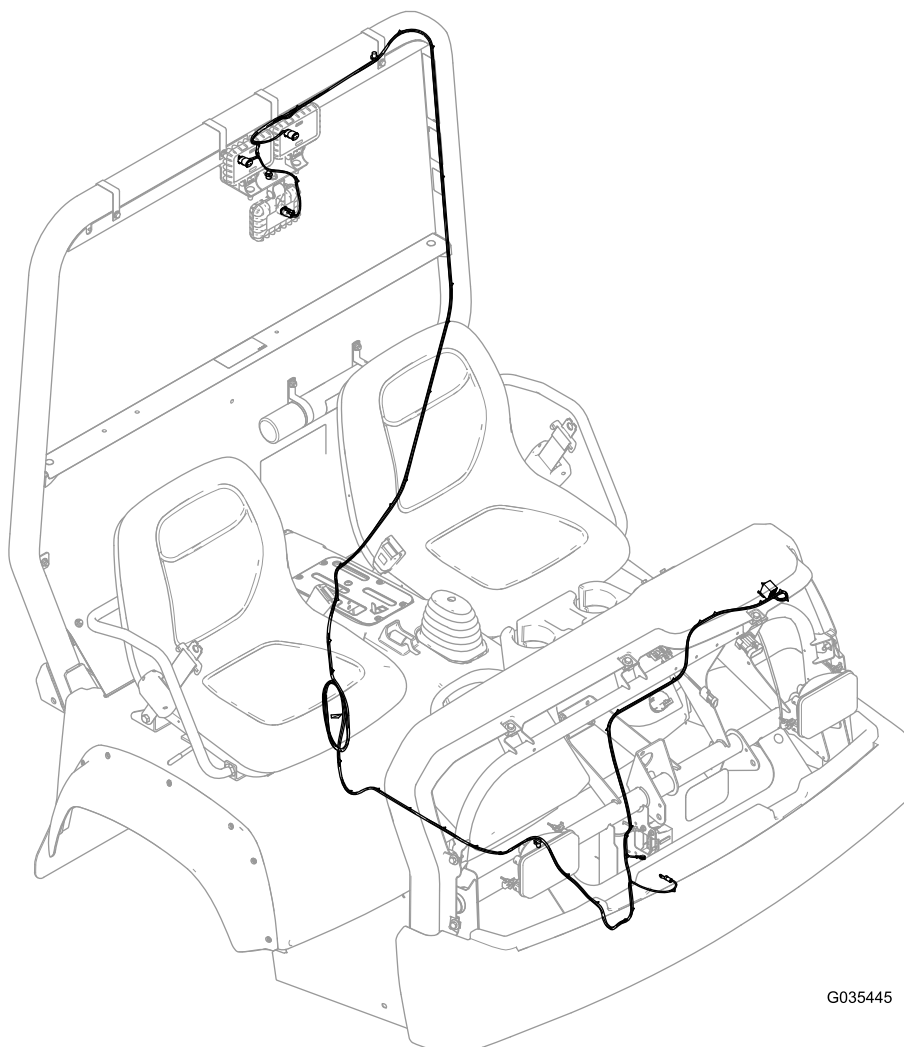

G035445

Figur 2

3


Montering af lysdiodearbejds-lygterne

Dele, der skal bruges til dette trin:

3	Lysdiodearbejdslygte
2	Lyskanal
1	Arbejdslygtebeslag
6	Fjederskive
4	Sekskantbolt (5/16 x 3/4 tomme)
4	Låsemøtrik (5/16 tomme)
4	Lyskanals monteringsbeslag
4	Sekskantbolt (1/4 x 2-3/4 tomme)
4	Flad spændeskive (1/4 tomme)
4	Flangemøtrik (1/4 tomme)

Fremgangsmåde


1. Fastgør arbejdslygtebeslaget på to lyskanaler med fire sekskantbolte (5/16 x 3/4 tomme) og fire låsemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 3](#).

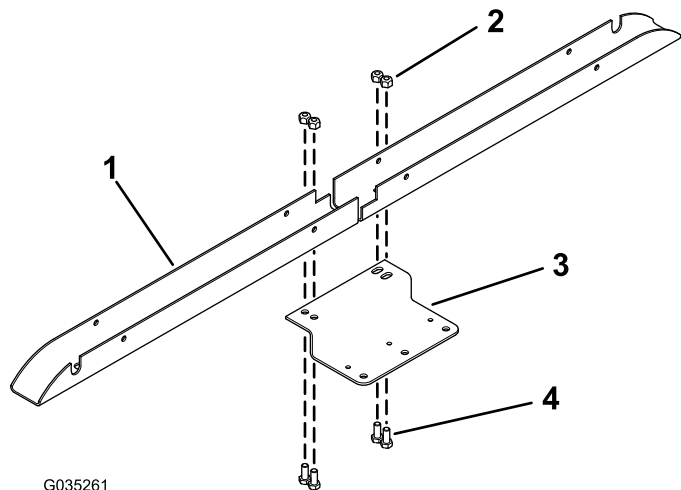

Figur 3

1. Lyskanal
2. Låsemøtrik (5/16 tomme)
3. Arbejdslygtebeslag
4. Sekskantbolt (5/16 x 3/4 tomme)

2. Fastgør to lyskanaler på styrtbøjlen med fire monteringsbeslag til lyskanalen, fire sekskantbolte (1/4 x 2-3/4 tomme), fire flade spændeskiver (1/4 tomme) og fire flangemøtrikker (1/4 tomme) som vist i [Figur 4](#).

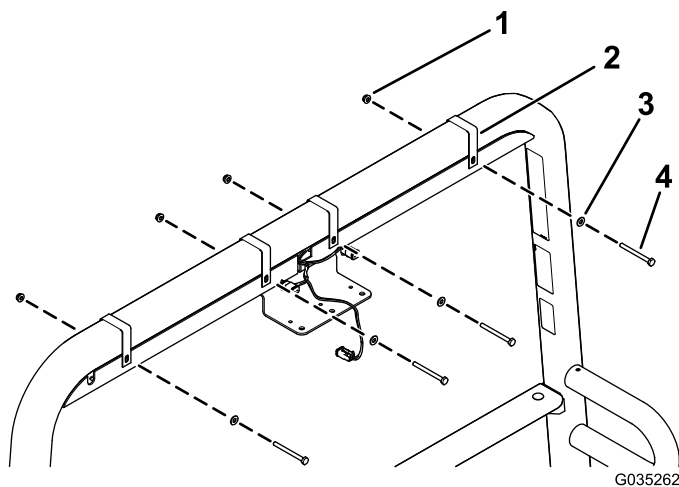


Figur 4

1. Flangemøtrik (1/4 tomme)
2. Lyskanals monteringsbeslag
3. Flad spændeskive (1/4 tomme)
4. Sekskantbolt (1/4 x 2-3/4 tomme)

3. Monter de tre lysdiodearbejdslygter på arbejdslygtebeslaget med de tre flangemøtrikker (allerede monteret på lysdiodearbejdslygterne) og de seks fjederskiver ([Figur 5](#)).


Bemærk: Sørg for, at hver fjederskive er placeret, så den konvekse side vender mod flangemøtrikken som vist i [Figur 5](#).

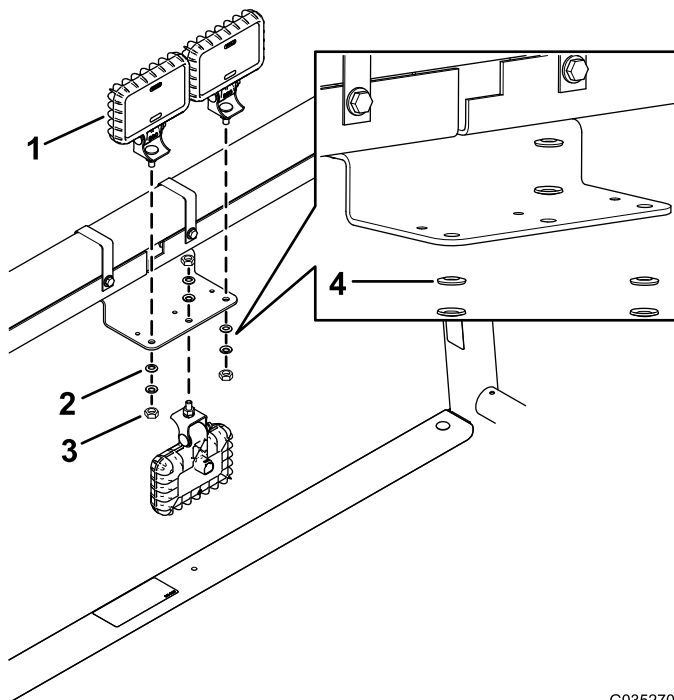

Figur 5


1. Lysdiodearbejdslygte
2. Fjederskive
3. Flangemøtrik
4. Bemærk, hvordan fjederskiverne vender.

4. Tilslut de tre ledningsnetstik i de tre åbninger i de tre lysdiodearbejdslygter (Figur 6).

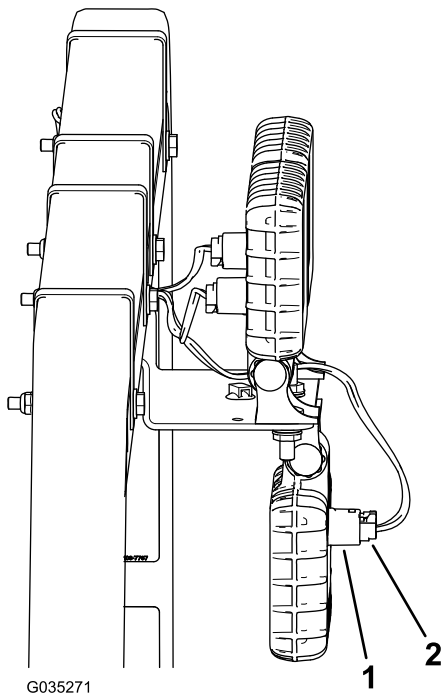

Figur 6


1. Åbning i lysdiodearbejdslygten
2. Ledningsnetstik

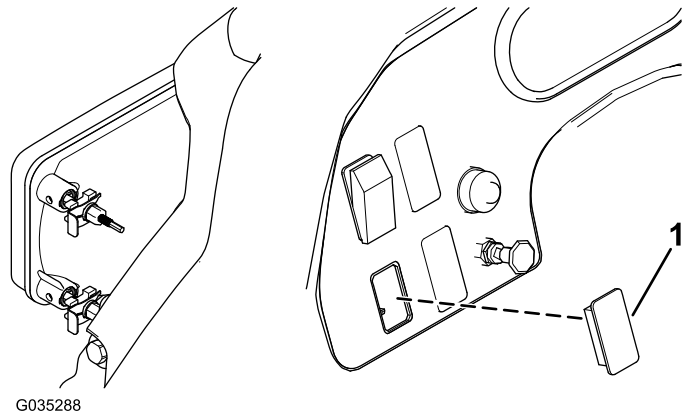

Figur 7

1. Plastprop


2. Indsæt vippekontakten i åbningen og påfør arbejdslygtemærket til venstre for vippekontakten (Figur 8).

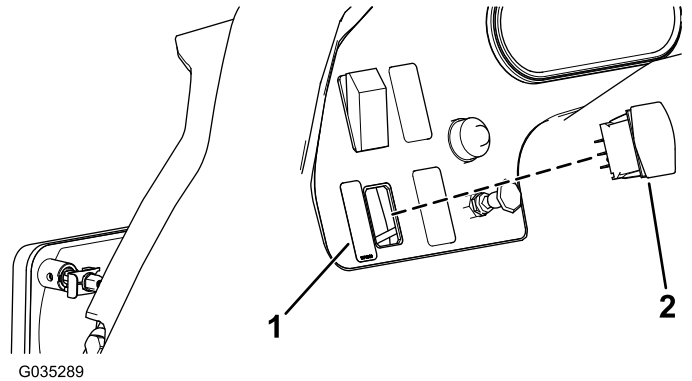

Figur 8

1. Arbejdslygtemærkat
2. Vippekontakt

3. Tilslut hunstikket, der er fastgjort til ledningsnettet, til vippekontaktens bladstik (Figur 9).

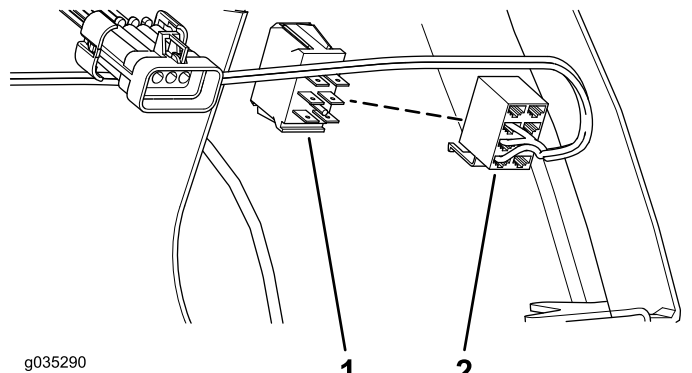

Figur 9

1. Vippekontaktens bladstik
2. Hunstik

4

Montering af vippekontakt

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Vippekontakt
1	Arbejdslygtemærkat

Fremgangsmåde

1. Fjern plastproppen fra venstre side af instrumentbrættet (Figur 7).

5


Tilslutning af ledningsnettet til jordblokterminalen og montering af sikringen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Sikring (15 A)
1	Sikringsmærkat


Fremgangsmåde

1. Sæt sikringen (15 A) i sikringsblokken og påfør sikringsmærkatet under sikringsblokken (Figur 10 eller Figur 11).

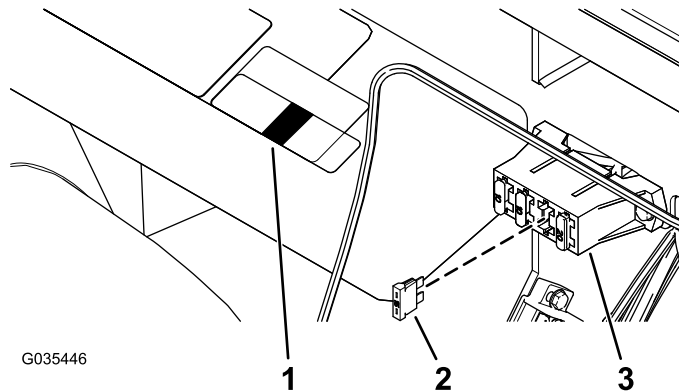

Figur 10
MD-model er vist


1. Sikringsmærkat
2. Sikring (15 A)
3. Sikringsblok

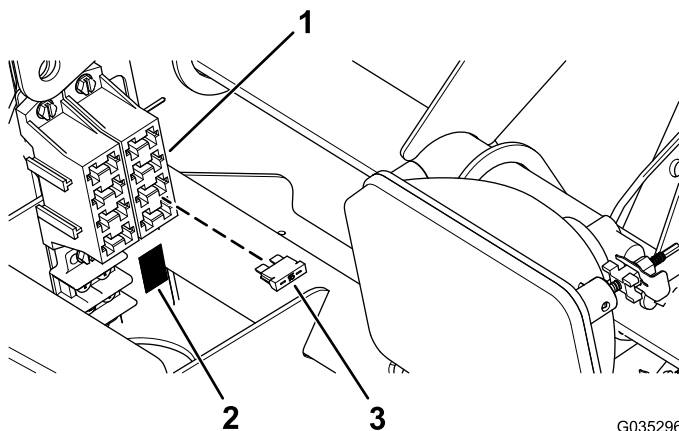

Figur 11
HD-model er vist


1. Sikringsblok
2. Sikringsmærkat
3. Sikring (15 A)

2. Tilslut ledningsnettets terminalring til jordblokterminalen (Figur 12 eller Figur 13).

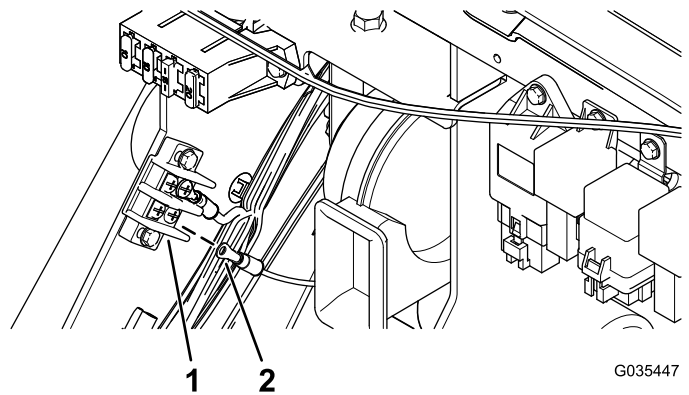

Figur 12
MD-model er vist

1. Jordblokterminal
2. Ledningsnettets terminalring

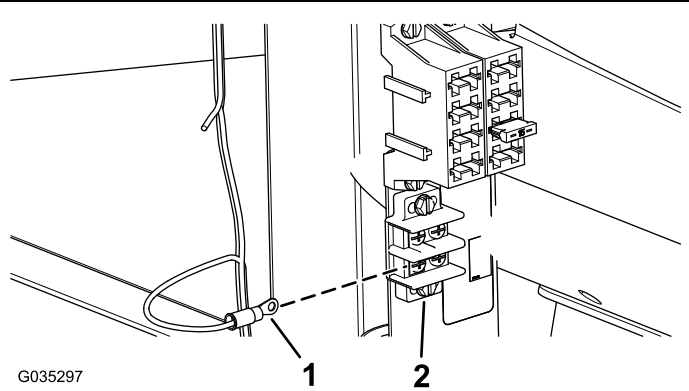

Figur 13
HD-model er vist

1. Ledningsnettets terminalring
2. Jordblokterminal


6

Tilslutning af batteriet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Tilslut batteriets minuskabel. Se *betjeningsvejledningen*.

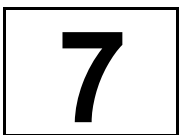

Afprøvning af lysdiodearbejdslygterne

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Tryk vippekontakten op for at slå de forreste lysdiodearbejdslamper TIL.

Tryk vippekontakten ned for at slå de bageste lysdiodelygter TIL.

Tryk vippekontakten over i midterpositionen for at slå lysdiodearbejdslamperne FRA.