



Lyssdiödsarbetsbelysningssats

Arbetsfordon i Workman® MD- och HD-serien

Modellnr 133-0554

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktioner är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller försvunnit ska bytas ut eller ersättas.



107-8008

1. Arbetsbelysning – bakre 2. Arbetsbelysning – främre



107-8011

1. Arbetsbelysningens säkring – 15 A



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Kablage Kabelband	1 8	Dra kablaget.
3	Lysdiodsarbetsbelysning Lampkanal Arbetsbelysningens fäste Fjäderbricka Sexkantskruv (5/16 x 3/4 tum) Låsmutter (5/16 tum) Lampkanalens monteringsfäste Sexkantsbult (1/4 x 2–3/4 tum) Planbricka (1/4 tum) Flänsmutter (1/4 tum)	3 2 1 6 4 4 4 4 4 4	Montera lysdiodsarbetsbelysningen.
4	Vippomkopplare Arbetsbelysningens dekal	1 1	Montera vippomkopplaren.
5	Säkring (15 A) Säkringsdekal	1 1	Ansluta kablaget till den jordade uttagsplinten och montera säkringen.
6	Inga delar krävs	–	Ansluta batteriet.
7	Inga delar krävs	–	Testa lysdiodsarbetsbelysningen.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta, lägg i parkeringsbromsen, slå av motorn och ta ut nyckeln.
2. Koppla bort batteriets minuskabel. Se *bruksanvisningen*.
3. Öppna motorhuven.

2


Dra kablaget

Delar som behövs till detta steg:

1	Kablage
8	Kabelband

För MD-arbetsfordon

Dra kablaget enligt [Figur 1](#) och fäst kablaget på maskinen med kabelband vid behov.

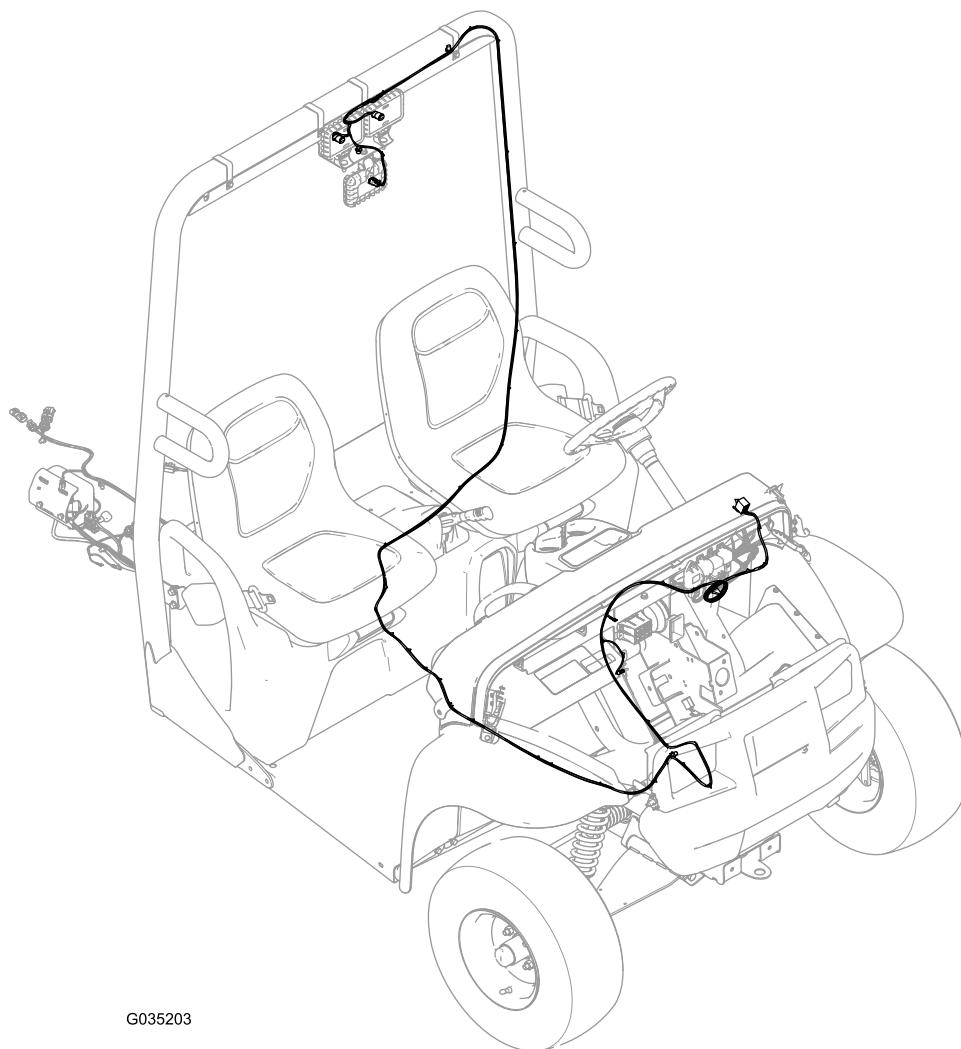


G035203

Figur 1

För HD-arbetsfordon

Dra kablaget enligt [Figur 2](#) och fäst kablaget på maskinen med kabelband vid behov.

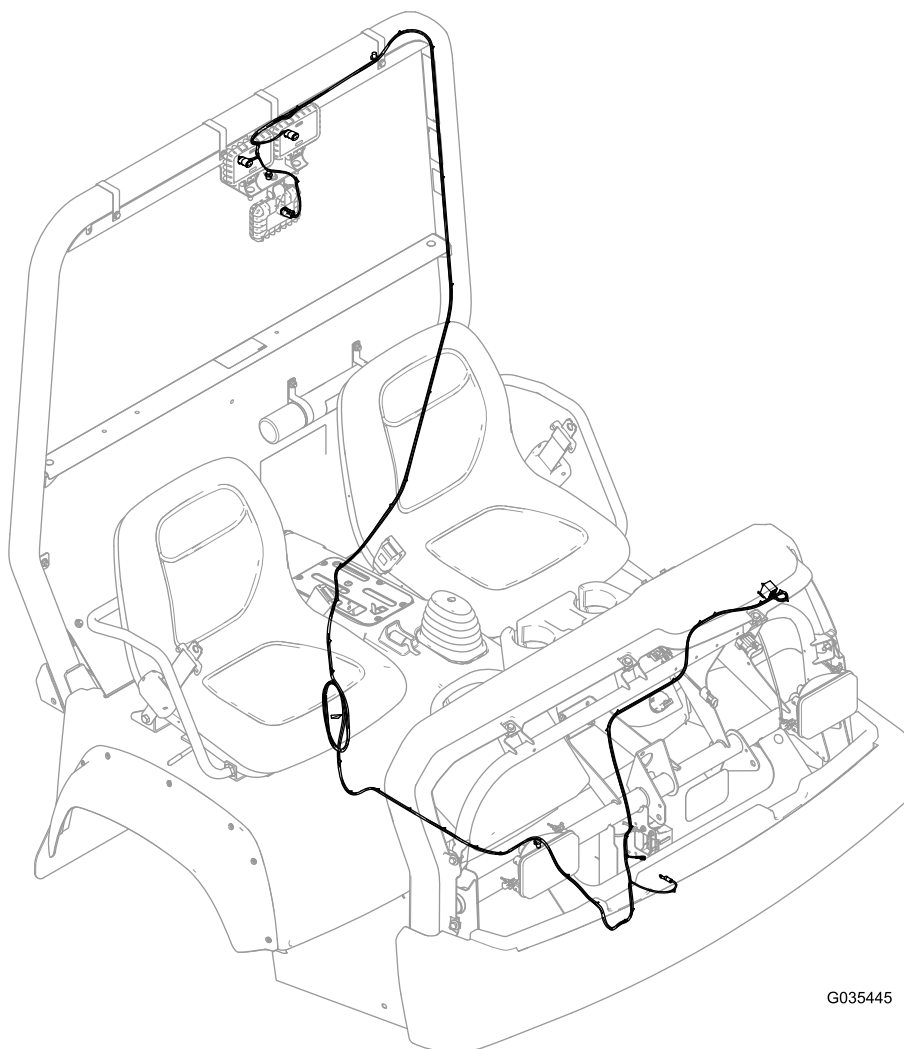

G035445

Figur 2

3


Montera lysdiodsarbetsbelysningen

Delar som behövs till detta steg:

3	Lysdiodsarbetsbelysning
2	Lampkanal
1	Arbetsbelysningens fäste
6	Fjäderbricka
4	Sexkantskruv (5/16 x 3/4 tum)
4	Låsmutter (5/16 tum)
4	Lampkanalens monteringsfäste
4	Sexkantsbult (1/4 x 2–3/4 tum)
4	Planbricka (1/4 tum)
4	Flänsmutter (1/4 tum)

Tillvägagångssätt


1. Sätt fast arbetsbelysningens fäste på de två lampkanalerna med hjälp av fyra vagnskruvar (5/16 x 3/4 tum) och fyra låsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 3](#).

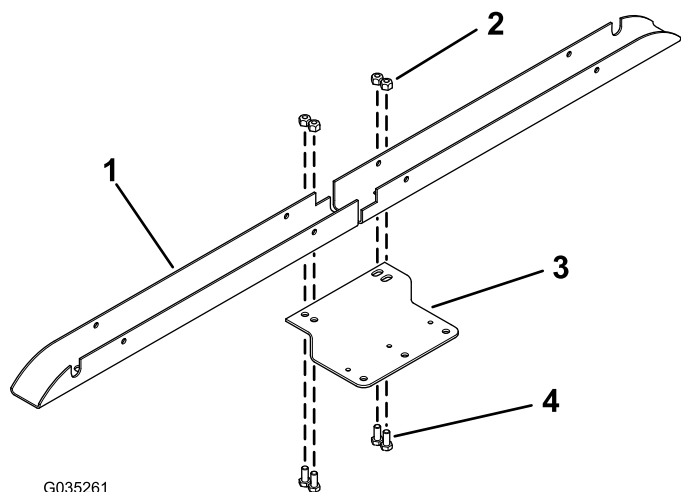

Figur 3

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Lampkanal | 3. Arbetsbelysningens fäste |
| 2. Låsmutter (5/16 tum) | 4. Sexkantskruv (5/16 x 3/4 tum) |

2. Fäst de två lampkanalerna på vältskyddet med fyra monteringsfästen till lampkanalerna, fyra sexkantsskruvar (1/4 x 2–3/4 tum), fyra planbrickor (1/4 tum) och fyra flänsmuttrar (1/4 tum) enligt [Figur 4](#).

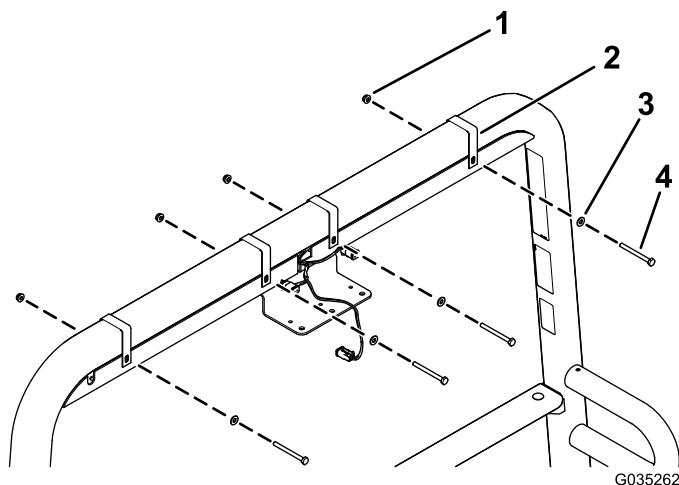


Figur 4

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Flänsmutter (1/4 tum) | 3. Planbricka (1/4 tum) |
| 2. Lampkanalens monteringsfäste | 4. Sexkantsbult (1/4 x 2–3/4 tum) |

3. Montera de tre lysdioderna på arbetsbelysningens fäste med de tre flänsmuttrarna (redan monterade på lysdioderna) och de sex fjäderbrickorna ([Figur 5](#)).


Obs: Kontrollera att alla fjäderbrickor har placerats så att den välvda sidan är riktad mot flänsmuttern enligt [Figur 5](#).

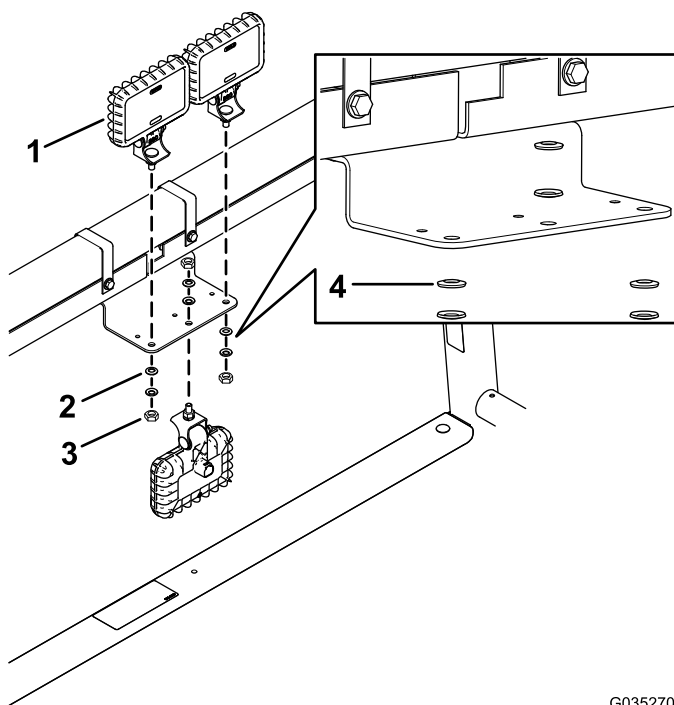

Figur 5

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Lysdiodsarbetsbelysning | 3. Flänsmutter |
| 2. Fjäderbricka | 4. Observera riktningen på fjäderbrickorna. |


4. Anslut de tre kablagekontakterna till de tre öppningarna i de tre lysdioderna ([Figur 6](#)).

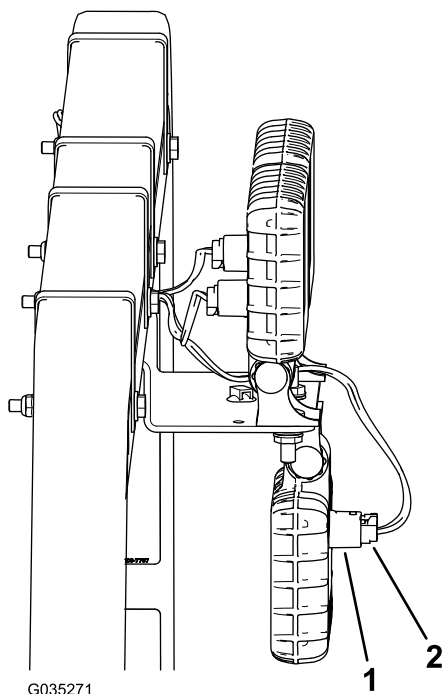

Figur 6

1. Öppning i lysdioden 2. Kablagekontakt


2. För in vippomkopplaren i öppningen och fäst arbetsbelysningens dekal till vänster om vippomkopplaren (Figur 8).

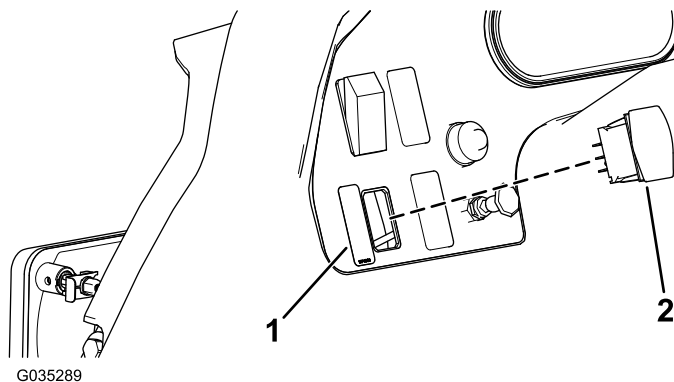

Figur 8

1. Arbetsbelysningens dekal 2. Vippomkopplare

3. Anslut honkontakten som sitter på kablaget till vippomkopplarens stift (Figur 9).

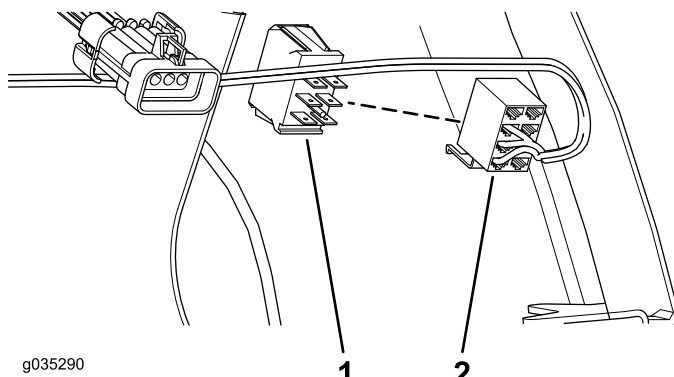

Figur 9

1. Vippomkopplarens stift 2. Honkontakt

4


Montera vippomkopplaren

Delar som behövs till detta steg:

1	Vippomkopplare
1	Arbetsbelysningens dekal

Tillvägagångssätt

1. Ta bort plastpluggen från instrumentbrädans vänstra sida (Figur 7).

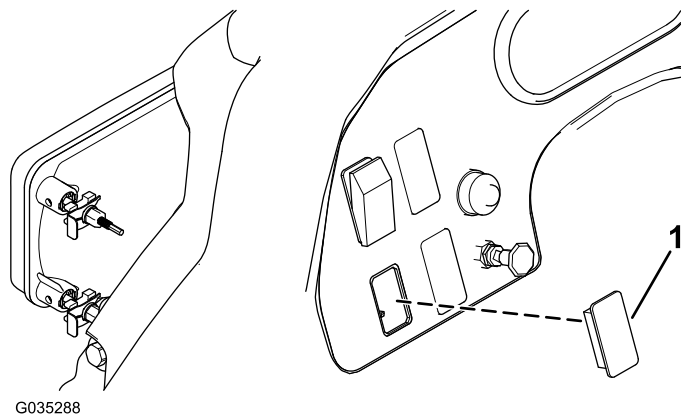

Figur 7

1. Plastplugg

5


Ansluta kablaget till den jordade uttagsplinten och montera säkringen

Delar som behövs till detta steg:

1	Säkring (15 A)
1	Säkringsdekal


Tillvägagångssätt

1. Sätt säkringen (15 A) i säkringsblocket och fäst säkringsdekalen under säkringsblocket (Figur 10 eller Figur 11).

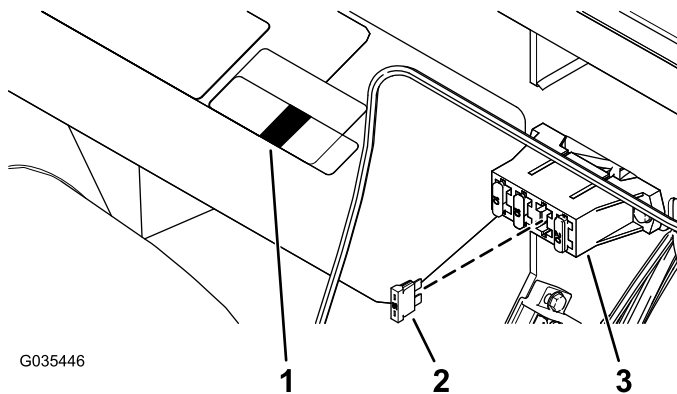


Figur 10
MD-modell visas

1. Säkringsdekal
2. Säkring (15 A)
3. Säkringsblock

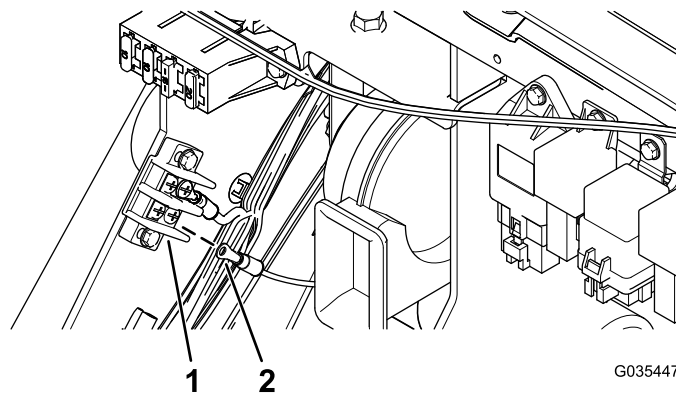


Figur 12
MD-modell visas

1. Jordad uttagsplint
2. Kablagets ringkopplingsände

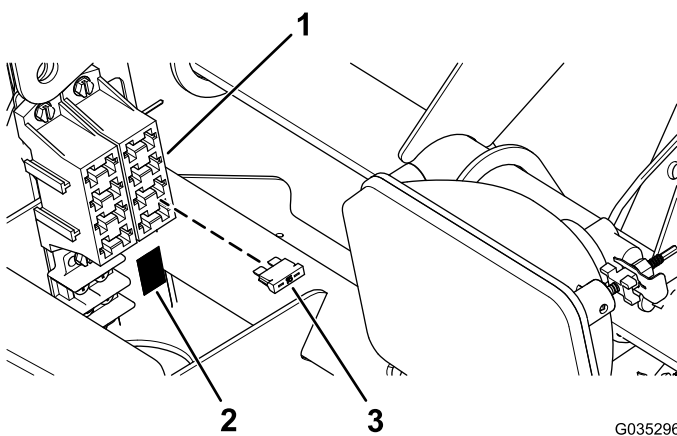

Figur 11
HD-modell visas

1. Säkringsblock
2. Säkringsdekal
3. Säkring (15 A)

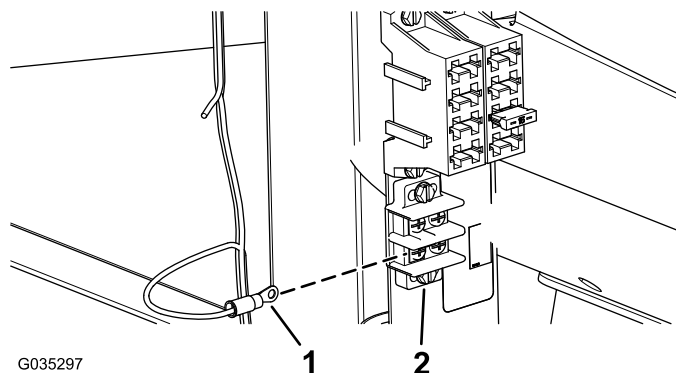

Figur 13
HD-modell visas

1. Kablagets ringkopplingsände
2. Jordad uttagsplint

2. Anslut kablgets ringkopplingsände till den jordade uttagsplinten ([Figur 12](#) eller [Figur 13](#)).

6

Ansluta batteriet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Anslut batteriets minuskabel. Se *bruksanvisningen*.



Testa lysdiodsarbetsbelysningen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Tryck vippomkopplaren uppåt för att slå PÅ den främre lysdiodsarbetsbelysningen.

Tryck vippomkopplaren nedåt för att slå PÅ den bakre lysdiodsarbetsbelysningen.

Tryck vippomkopplaren till mittenläget för att stänga AV lysdiodsarbetsbelysningen.