



Kit de plataforma plana de aço

Veículo utilitário Workman® GTX

Modelo nº 07148

Instruções de instalação

⚠ AVISO

CALIFÓRNIA Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
Nenhuma peça necessária	–	Remoção da plataforma de carga de plástico.
Plataforma de carga de aço Parafuso de cabeça flangeada (5/16" x 3/4") Suporte em U da barra de apoio Barra de apoio Parafuso de cabeça flangeada (1/2" x 4-1/2") Porca de bloqueio (1/2") Pega em T	1 3 1 1 2 2 1	Instalação da plataforma de carga de aço
Nenhuma peça necessária	–	Instale as laterais dos espigões na plataforma plana de aço (opcional).

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de mão.
3. Desligue o motor e retire a chave da ignição.

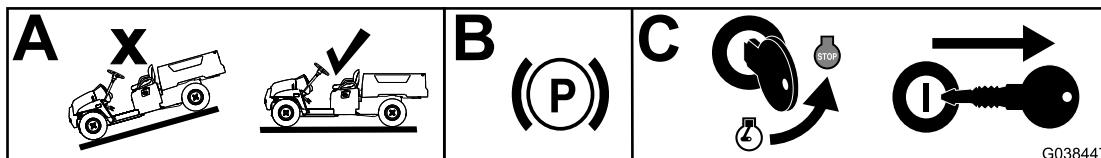


Figura 1

g038447



* 3 4 0 7 - 6 4 1 * B

Remoção da plataforma de carga de plástico

- Utilizando um guincho suspenso, eleve a plataforma de carga de plástico.
- Retire os três parafusos de cabeça sextavada flangeada (5/16" x 3/4") e suporte em U da barra de apoio (Figura 2).

Nota: Guarde as ferragens se desejar instalar a plataforma de carga de plástico no futuro.

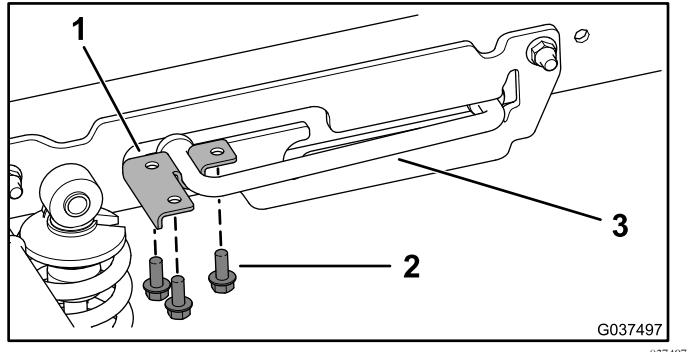
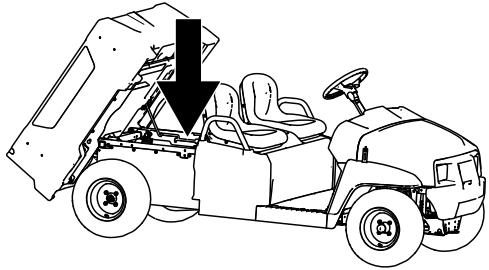


Figura 2

1. Suporte em U da barra de apoio
2. Parafuso de cabeça flangeada (5/16" x 3/4")
3. Barra de apoio
3. Deslize a barra de apoio para fora da ranhura de bloqueio e retire a barra de apoio (Figura 3).


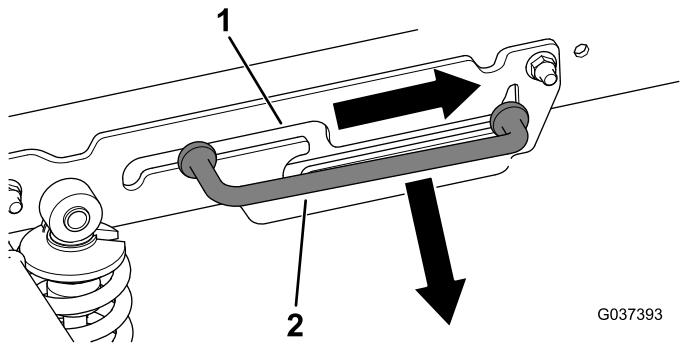


Figura 3

1. Ranhura de bloqueio
2. Barra de apoio

4. Utilizando um guincho suspenso, desça a plataforma de carga de plástico.
5. Retire os dois parafusos de rebite (1/2" x 4-1/2") e as duas porcas de bloqueio (1/2") do suporte da articulação localizado na traseira da máquina (Figura 4).

Nota: Guarde as ferragens se desejar instalar a plataforma de carga de plástico no futuro.

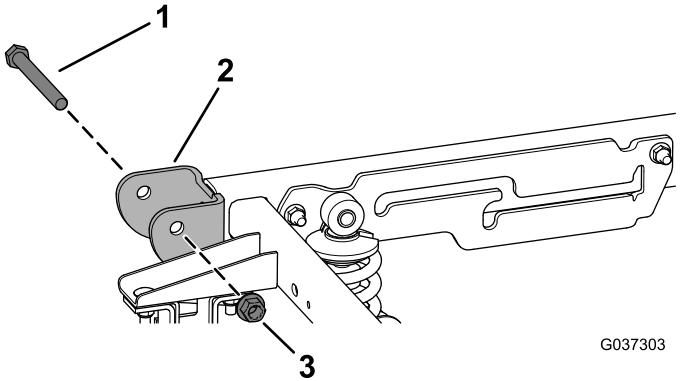

g037303

Figura 4

1. Parafuso da articulação (1/2" x 4-1/2")
2. Suporte da articulação
3. Porca de bloqueio (1/2")
6. Liberte a alavanca da plataforma de carga e eleve a plataforma de carga utilizando um guincho suspenso.

Instalação da plataforma de carga de aço

1. Retire os três parafusos de cabeça sextavada flangeada (5/16" x 3/4"), suporte em U da barra de apoio e barra de apoio da parte inferior da plataforma de carga de aço (Figura 5).

Importante: Guarde as ferragens.


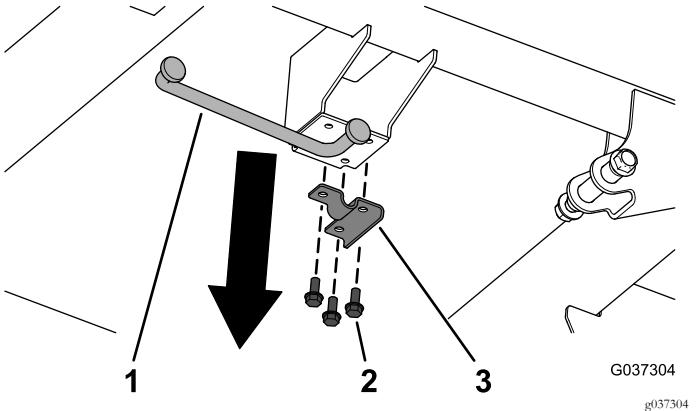



Figura 5

1. Barra de apoio
2. Parafuso de cabeça flangeada (5/16" x 3/4")
3. Suporte em U da barra de apoio


- Utilizando um guincho suspenso, desça a plataforma de carga de aço para a máquina.
- Alinhe a plataforma de carga de aço com os furos na traseira da máquina onde removeu previamente os dois parafusos da articulação ($1/2" \times 4-1/2"$) e 2 porcas de bloqueio ($1/2"$).
- Instale os dois parafusos de cabeça flangeada ($1/2" \times 4\frac{1}{2}"$) através do suporte da articulação e prenda-os com as duas porcas de bloqueio ($1/2"$) como se mostra na [Figura 6](#).

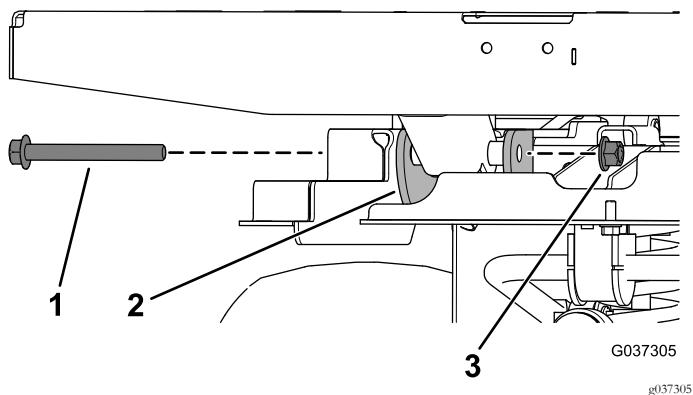


- Parafuso de cabeça flangeada ($1/2" \times 4-1/2"$)
 - Suporte da articulação
 - Porca de bloqueio ($1/2"$)
- Liberte a alavanca da plataforma de carga e eleve a plataforma de carga utilizando um guincho suspenso.
 - Deslize a extremidade curta da barra de apoio para a ranhura de bloqueio ([Figura 7](#)).

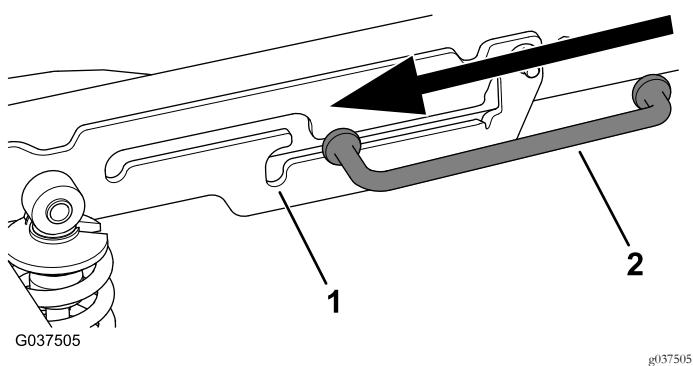


- Ranhura de bloqueio
 - Barra de apoio
- Instale o suporte em U da barra de apoio e barra de apoio na plataforma de carga de aço utilizando três parafusos de cabeça sextavada ($5/16" \times 3/4"$), como se mostra na [Figura 8](#).

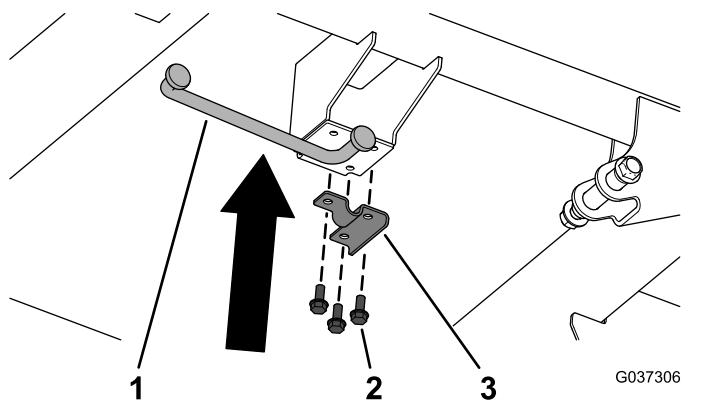

- Barra de apoio
 - Parafuso de cabeça flangeada ($5/16" \times 3/4"$)
 - Suporte em U da barra de apoio
-
- Instale a pega em T no parafuso de cabeça de tremoço ([Figura 9](#)).

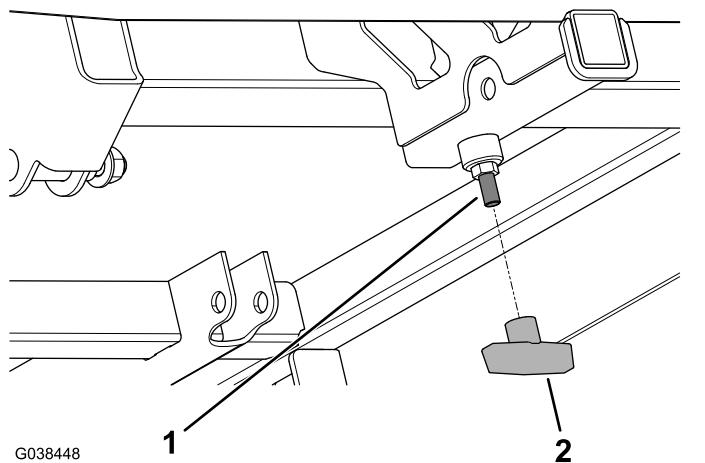

- Parafuso de cabeça de tremoço
 - Pega em T
-
- Instale a porca de retenção ($3/8"$) totalmente contra a pega em T ([Figura 10](#)).

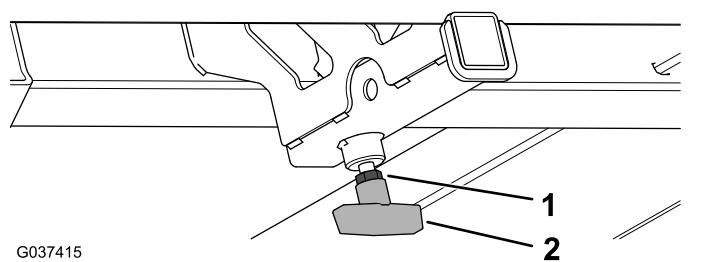

- Porca de retenção ($3/8"$)
- Pega em T

Instalação das laterais dos espiões

Opcional

Para instalar as laterais dos espiões **opcionais**, necessita das seguintes medições e quantidades de madeira:

Dimensões da madeira	Comprimento total de cada prancha	Quantidade necessária
38 x 89 mm	36 cm	8
29 x 140 mm	117 cm	8

Também vai necessitar das ferragens seguintes

Ferragens	Utilização	Quantidade necessária
Parafuso de cabeça de tremoço (5/16"-18 x 3")	Montagem das pranchas de 29 x 140 mm nas pranchas de 38 x 89 mm	32
Parafuso de cabeça de tremoço (5/16"-18 x 2-1/2")	Montagem das pranchas de 38 x 89 mm na plataforma	16
Porca nyloc flangeada (5/16-18")	Fixação das ferragens	48

A sua estrutura deve apresentar como a seguinte:

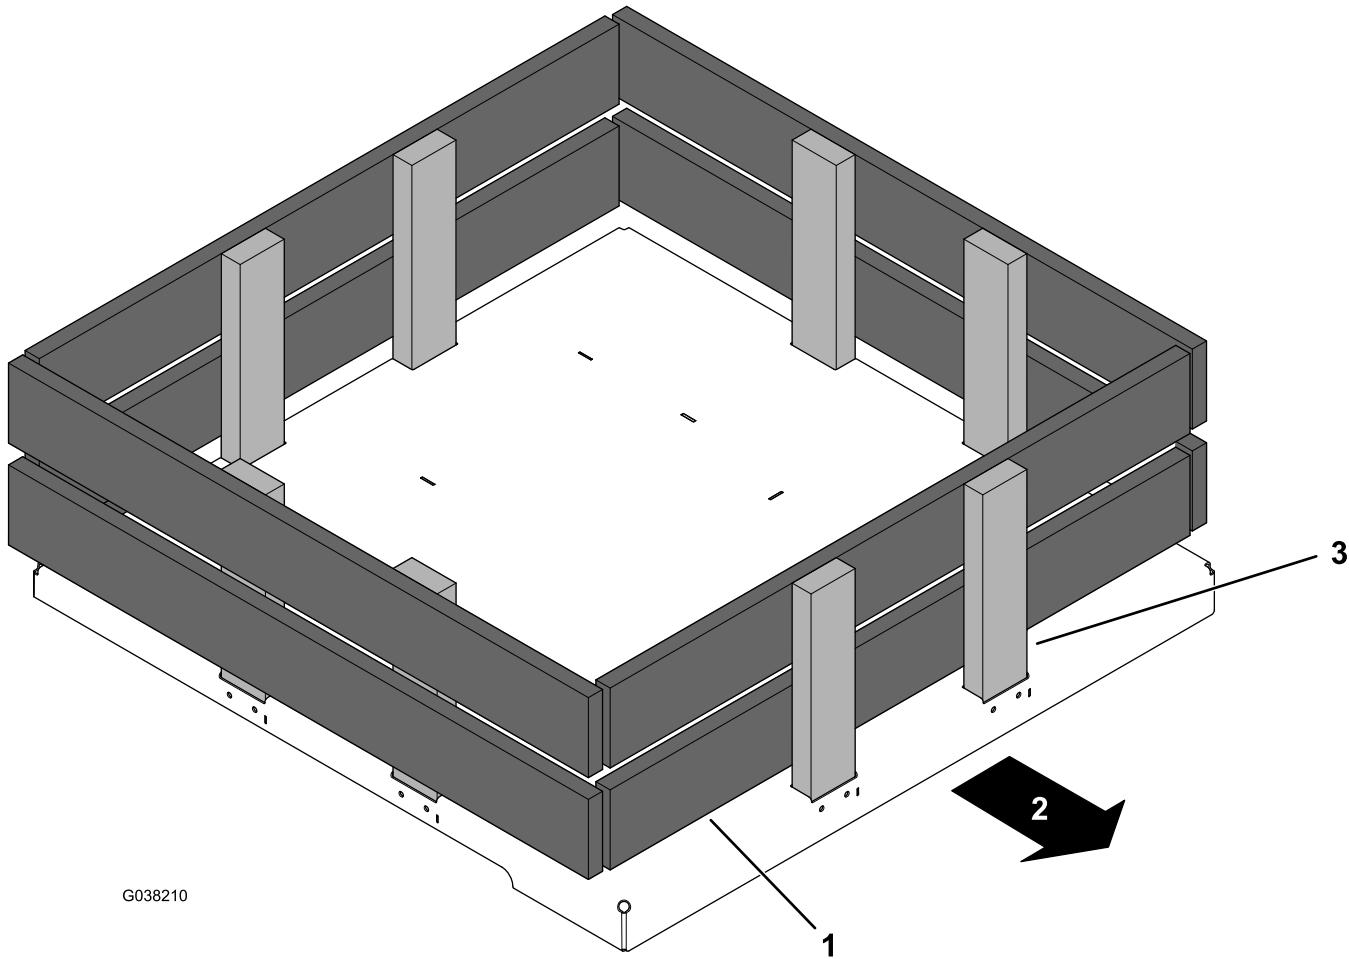


Figura 11

1. Prancha 29 x 140 mm
2. Frente da estrutura – certifique-se de que as pranchas estão orientadas como se mostra.
3. Prancha 38 x 89 mm

Notas:

Notas:

Notas:

Declaração de incorporação

Modelo nº	Nº de série	Descrição do produto	Descrição da factura	Descrição geral	Directiva
07148	Nenhuma e superiores	Kit de plataforma de carga de aço, veículo utilitário Workman GTX	KIT DE PLATAFORMA DE CARGA DE AÇO [WORKMAN]	Veículo utilitário	2006/42/CE, 2004/108/CE

A documentação técnica relevante foi compilada como requerido na Parte B do Anexo VII de 2006/42/CE.

Comprometemo-nos a transmitir, em resposta a pedidos de autoridades nacionais, as informações relevantes sobre esta maquinaria parcialmente montada. O método de transmissão será a transmissão eletrónica.

A maquinaria não será colocada em funcionamento até que seja incorporada em modelos Toro aprovados como indicado na Declaração de conformidade associada e de acordo com todas as instruções, quando pode ser declarada em conformidade com todas as diretivas relevantes.

Certificado:



David Klis
Gestor de Engenharia
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
August 11, 2016

Contacto técnico da EU:

Marc Vermeiren
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911