



X25- eller X30-monitorvisirsæt

Multi Pro® 1750- eller 5800-plænesprøjte med GeoLink®-præcisionssprøjtesystem

Modelnr. 136-0461

Modelnr. 136-0462

Monteringsvejledning

Brug det korrekte sæt til din monitor som følger:

- X25-monitor – Modelnr. 136-0461
- X30-monitor – Modelnr. 136-0462

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65
Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering


Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargør maskinen til montering.
Monitorvisir	1	Monter monitorvisiret.
Gvindafstandsstykke	1	
Selvklæbende strimmel	2	

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

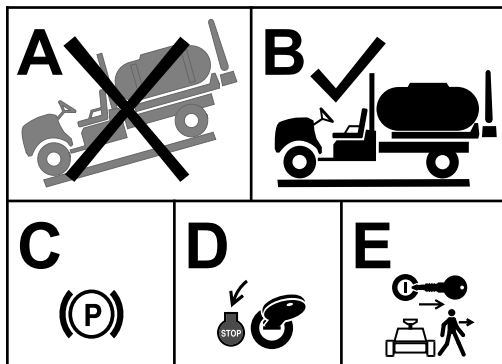

Figur 1


g223646

Montering af monitorvisiret

Påsætning af selvklæbende strimler på X25-sprøjtemonitoren

1. Fjern bagbeklædningen fra de 2 selvklæbende strimler.
2. Strimlerne sættes fast ovenpå sprøjtemonitoren som vist i [Figur 2](#).
3. Sæt de selvklæbende strimler fast ovenpå monitoren.



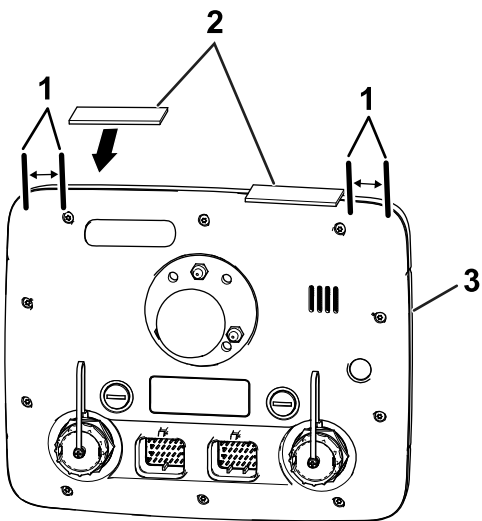


Figur 2

1. 51 mm
2. Selvklæbende strimler
3. X25-sprøjtemonitor (bagside)

g198909

Påsætning af selvklæbende strimler på X30-sprøjtemonitoren

1. Fjern bagbeklædningen fra de 2 selvklæbende strimler.
2. De selvklæbende strimler sættes fast på bagsiden af sprøjtemonitoren som vist i [Figur 3](#).
3. Sæt de selvklæbende strimler fast på bagsiden af monitoren.

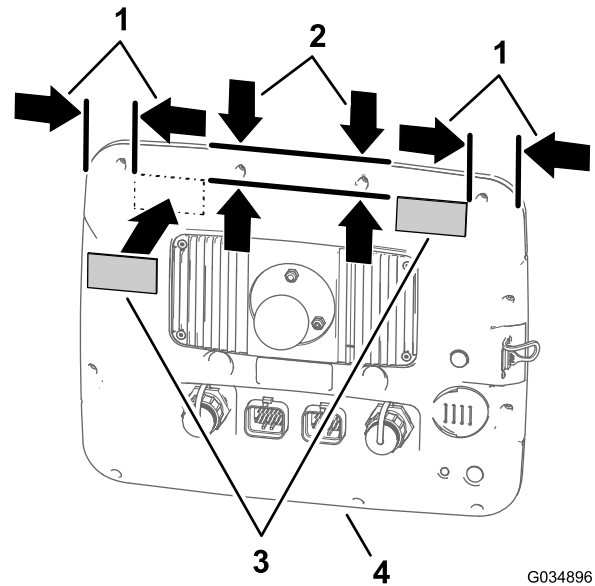


Figur 3

1. 51 mm
2. 13 mm
3. Selvklæbende strimler
4. X30-sprøjtemonitor (bagside)

G034896
g034896

Montering af displayafdækningen på X25-sprøjtemonitoren

1. Bag på sprøjtemonitoren, med de 2 konnektorer (26 ben) justeret ned, fjernes den øverste låsemøtrik (5 mm) fra tappen på kugledrejefittingen (A i [Figur 4](#)).

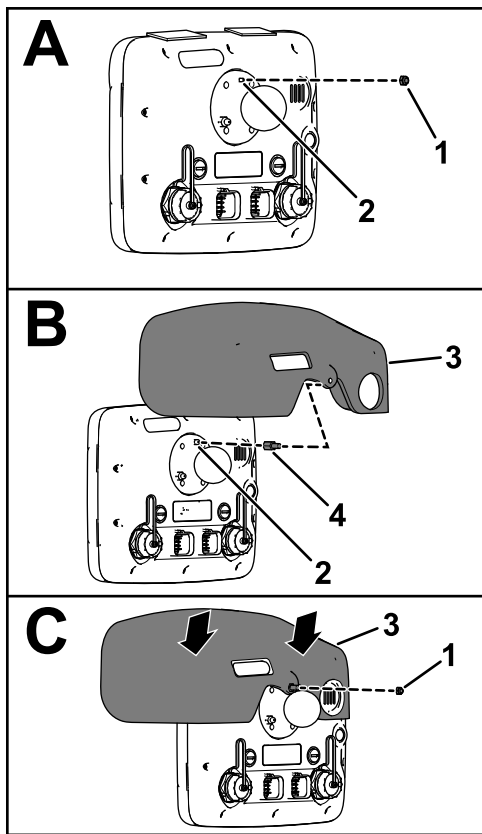


Figur 4

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Låsemøtrik (5 mm) | 3. Displayafdækning |
| 2. Tap – 5 mm (sprøjtemonitor på kugledrejefittingen) | 4. Gevindafstandsstykke |

2. Påfør et lag gevindlås middel (vægesmurt – mellem til høj styrke) på gevindene til

møtriksdelen på gevindafstandsstykket ([Figur 5](#)).

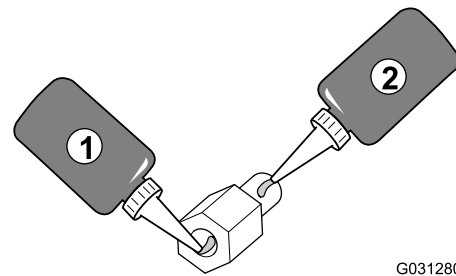

G031280

g031280

Figur 5

- | | |
|--|---|
| 1. Gevindlås middel (vægesmurt – mellem til høj styrke) – møtrikgevind på gevindafstandsstykke | 2. Gevindlås middel (vægesmurt – mellem til høj styrke) – tapgevind på gevindafstandsstykke |
|--|---|


3. Før afstandsstykket ind i tappen til kugledrejefittingen (B i [Figur 4](#)), og spænd det til et moment på 250 N·cm.
4. Påfør et lag gevindlås middel (vægesmurt – mellem til høj styrke) på gevindene til møtriksdelen på gevindafstandsstykket ([Figur 5](#)).
5. Fjern bagbeklædningen fra de 2 selvklæbende strimler, som du anvendte i [Påsætning af selvklæbende strimler på X25-sprøjtemonitoren \(side 1\)](#).
6. Placer hullerne i displayafdækningen, så de står ud for gevindafstandsstykkets tap (B i [Figur 4](#)).
7. Monter afdækningen på monitoren (C i [Figur 4](#)) med låsemøtrikken (5 mm), som du afmonterede i trin 1.

Bemærk: Tryk ned på de områder øverst på afdækningen, hvor de selvklæbende strimler sidder nedenunder.

8. Spænd møtrikken til et moment på 250 N·cm.

Montering af displayafdækningen på X30-sprøjtemonitoren

1. Bag på sprøjtemonitoren, med de 2 konnektorer (26 ben) justeret ned, fjernes den øverste låsemøtrik (5 mm) fra tappen på kugledrejefittingen (A i [Figur 6](#)).

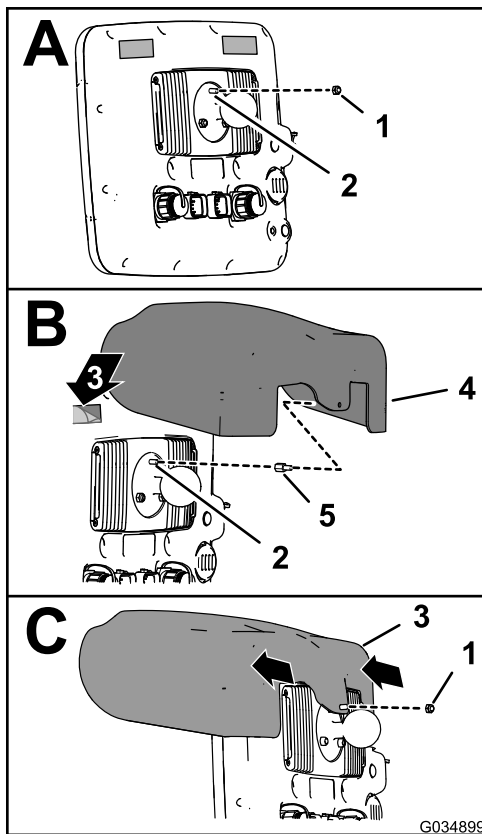


Figur 6

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Låsemøtrik (5 mm) | 4. Displayafdækning |
| 2. Tap – 5 mm (sprøjtemonitor på kugledrejefittingen) | 5. Gevindafstandsstykke |
| 3. Bagbeklædning (selvklæbende strimmel) | |

2. Påfør et lag gevindlås middel (vægesmurt – mellem til høj styrke) på gevindene til

møtriksdelen på gevindafstandsstykket ([Figur 7](#)).

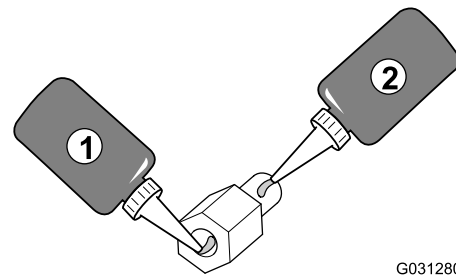

G031280

g031280

Figur 7

- | | |
|--|---|
| 1. Gevindlås middel (vægesmurt – mellem til høj styrke) – møtrikgevind på gevindafstandsstykke | 2. Gevindlås middel (vægesmurt – mellem til høj styrke) – tapgevind på gevindafstandsstykke |
|--|---|

3. Før afstandsstykket ind i tappen til kugledrejefittingen (B i [Figur 6](#)), og spænd det til et moment på 250 N·cm.
4. Påfør et lag gevindlås middel (vægesmurt – mellem til høj styrke) på gevindene til møtriksdelen på gevindafstandsstykket ([Figur 7](#)).
5. Fjern bagbeklædningen fra de 2 selvklæbende strimler (B i [Figur 6](#)), som du anvendte i [Påsætning af selvklæbende strimler på X30-sprøjtemonitoren](#) (side 2).
6. Placer hullerne i displayafdækningen, så de står ud for gevindafstandsstykkets tap (B i [Figur 6](#)).
7. Monter afdækningen på monitoren (C i [Figur 6](#)) med låsemøtrikken (5 mm), som du afmonterede i trin 1.

Bemærk: Tryk ned i hjørnerne til motorhjælmen, der er placeret over de 2 selvklæbende strimler.

8. Spænd møtrikken til et moment på 250 N·cm.