



Kit capot de moniteur X25 ou X30

Pulvérisateur Multi Pro® 1750 ou 5800 avec système de pulvérisation de précision GeoLink®

N° de modèle 136-0461

N° de modèle 136-0462

Instructions de montage

Utilisez le kit approprié pour votre moniteur comme suit :

- Moniteur X25 – modèle n° 136-0461
- Moniteur X30 – modèle n° 136-0462

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE

Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	—	Préparation de la machine pour le montage.
Capot de moniteur	1	Montage du capot du moniteur.
Cheville filetée	1	
Bande adhésive	2	

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.

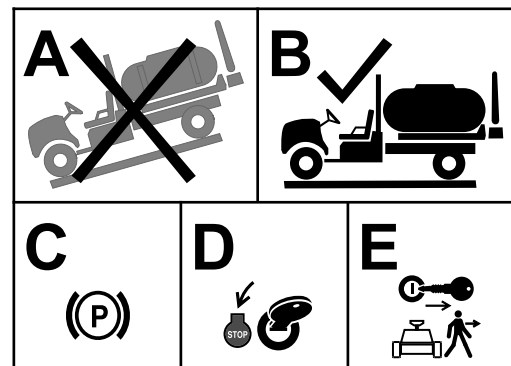


Figure 1

g223646



Montage du capot du moniteur

Application des bandes adhésives sur le moniteur de pulvérisation X25

1. Décollez la pellicule de protection au dos des 2 bandes adhésives.
2. Disposez les bandes adhésives sur le haut du moniteur comme montré à la Figure 2.
3. Appliquez fermement les bandes adhésives sur le haut du moniteur.

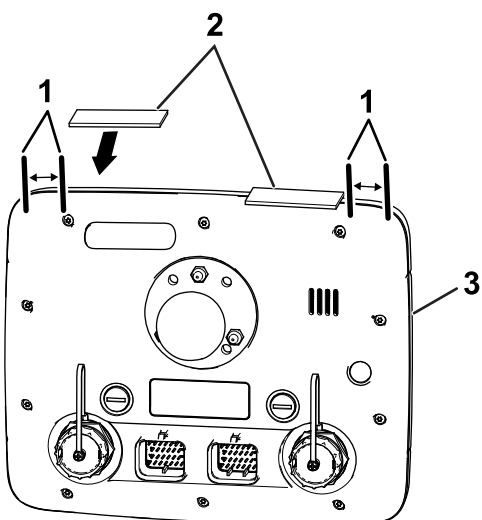



Figure 2

g198909

1. 51 mm
2. Bandes adhésives
3. Moniteur de pulvérisation X25 (face arrière)

Application des bandes adhésives sur le moniteur de pulvérisation X30

1. Décollez la pellicule de protection au dos des 2 bandes adhésives.
2. Au dos du moniteur de pulvérisation, alignez les bandes adhésives sur le moniteur, comme montré à la Figure 3.
3. Appliquez fermement les bandes adhésives au dos du moniteur.

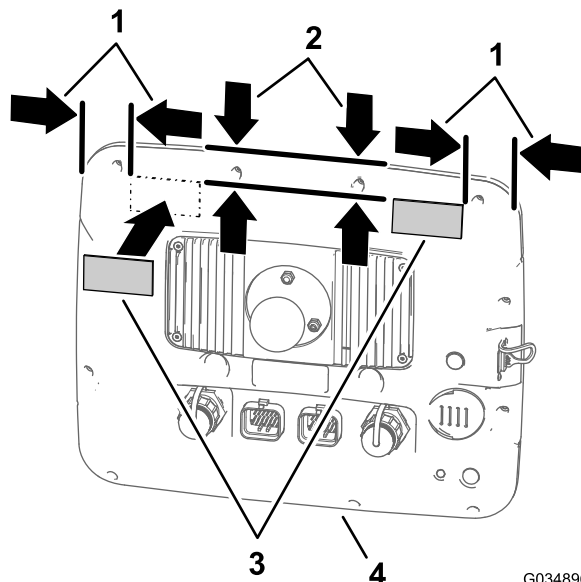

G034896
g034896

Figure 3

1. 51 mm
2. 13 mm
3. Bandes adhésives
4. Moniteur de pulvérisation X30 (face arrière)

Montage du capot de l'affichage sur le moniteur de pulvérisation X25

1. Au dos du moniteur de pulvérisation, les 2 connecteurs (26 broches) étant en bas, retirez le contre-écrou supérieur (5 mm) du goujon de la fixation à rotule (A de [Figure 4](#)).


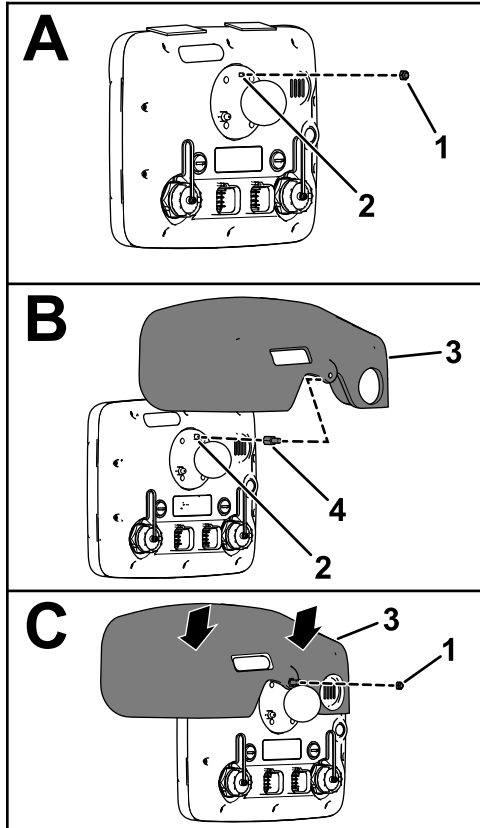


Figure 4

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Contre-écrou (5 mm) | 3. Capot de l'affichage |
| 2. Goujon (5 mm) (moniteur de pulvérisation sur fixation à rotule) | 4. Cheville filetée |

2. Appliquez une couche de frein-filet (capacité de capillarité moyenne à forte) sur le filetage de la partie écrou de la cheville filetée ([Figure 5](#)).

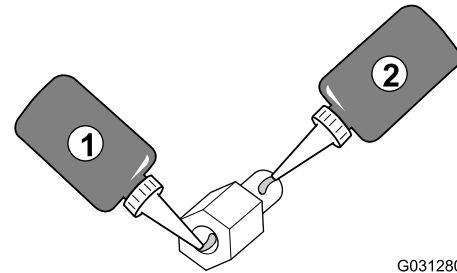

G031280

g031280

Figure 5

- | | |
|---|--|
| 1. Frein-filet (capacité de capillarité moyenne à forte) – filet de l'écrou de cheville | 2. Frein-filet (capacité de capillarité moyenne à forte) – filet du goujon |
|---|--|

3. Vissez la cheville dans le goujon de la fixation à rotule (B de [Figure 4](#)) et serrez-la à un couple de 2,50 N·m.
4. Appliquez une couche de frein-filet (capacité de capillarité moyenne à forte) sur le filetage de la partie goujon de la cheville filetée ([Figure 5](#)).
5. Retirez la pellicule de protection des 2 bandes adhésives que vous avez collées sous [Application des bandes adhésives sur le moniteur de pulvérisation X25](#) (page 2).
6. Alignez le trou dans le capot de l'affichage et la partie goujon de la cheville filetée (B de [Figure 4](#)).
7. Fixez le capot sur le moniteur (C de [Figure 4](#)) à l'aide du contre-écrou (5 mm) que vous avez retiré à l'opération 1.

Remarque: Appuyez sur le haut capot à l'emplacement des 2 bandes adhésives.

8. Serrez l'écrou à 2,50 N·m.

Montage du capot de l'affichage sur le moniteur de pulvérisation X30

1. Au dos du moniteur de pulvérisation, les 2 connecteurs (26 broches) étant en bas, retirez le contre-écrou supérieur (5 mm) du goujon de la fixation à rotule (A de [Figure 6](#)).

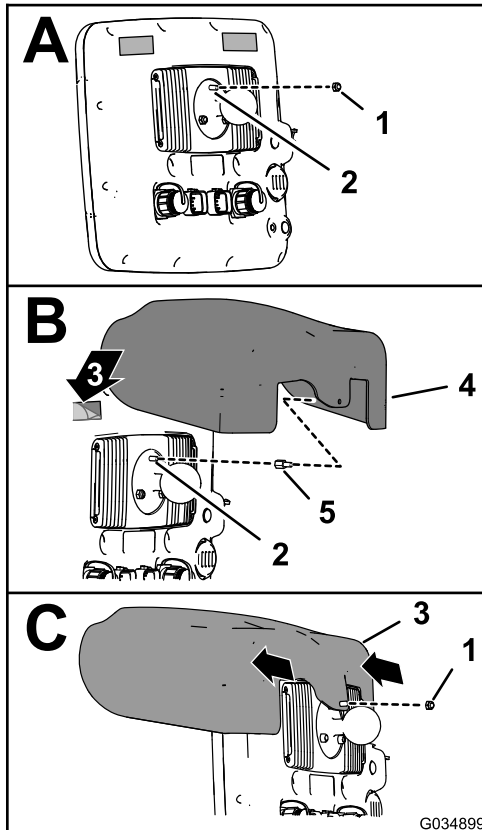


Figure 6

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Contre-écrou (5 mm) | 4. Capot de l'affichage |
| 2. Goujon (5 mm) (moniteur de pulvérisation sur fixation à rotule) | 5. Cheville filetée |
| 3. Pellicule de protection (bande adhésive) | |

2. Appliquez une couche de frein-filet (capacité de capillarité moyenne à forte) sur le filetage de la partie écrou de la cheville filetée ([Figure 7](#)).

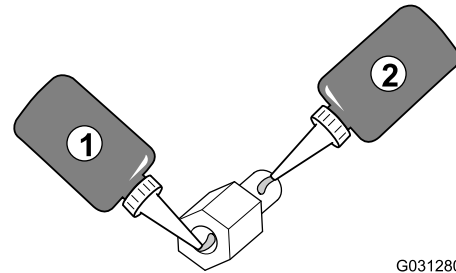


Figure 7

- | | |
|---|--|
| 1. Frein-filet (capacité de capillarité moyenne à forte) – filet de l'écrou de cheville | 2. Frein-filet (capacité de capillarité moyenne à forte) – filet du goujon |
|---|--|
3. Vissez la cheville dans le goujon de la fixation à rotule (B de [Figure 6](#)) et serrez-la à un couple de 2,50 N·m.
 4. Appliquez une couche de frein-filet (capacité de capillarité moyenne à forte) sur le filetage de la partie goujon de la cheville filetée ([Figure 7](#)).
 5. Retirez la pellicule de protection des 2 bandes adhésives (B de la [Figure 6](#)) que vous avez collées sous [Application des bandes adhésives sur le moniteur de pulvérisation X30 \(page 2\)](#).
 6. Alignez le trou dans le capot de l'affichage et la partie goujon de la cheville filetée (B de [Figure 6](#)).
 7. Fixez le capot sur le moniteur (C de [Figure 6](#)) à l'aide du contre-écrou (5 mm) que vous avez retiré à l'opération 1.

Remarque: Appuyez sur les coins du capot situés au-dessus des 2 bandes adhésives.

8. Serrez l'écrou à 2,50 N·m.