



Zonneklep voor X25 of X30 monitor

Multi Pro® 1750 of 5800 spuitmachine met GeoLink® Precision spuitsysteem

Modelnr.: 136-0461

Modelnr.: 136-0462

Installatie-instructies

Gebruik de geschikte set voor uw monitor:

- X25 monitor – modelnr. 136-0461
- X30 monitor – modelnr. 136-0462

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie


Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	–	De machine klaarmaken voor de montage.
Zonneklep voor monitor	1	De zonneklep voor de monitor monteren.
Afstandhouder met schroefdraad	1	
Kleefstrip	2	

De machine klaarmaken voor de montage

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

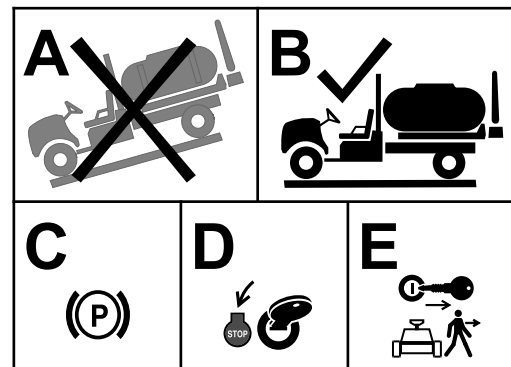

Figuur 1


g223646



De zonneklep voor de monitor monteren

De kleefstrips aanbrengen op de monitor van de X25-spuitmachine

1. Verwijder de rug van de 2 kleefstrips.
2. Lijn aan de bovenkant van de monitor van de spuitmachine de strips uit met de monitor van de spuitmachine; zie [Figuur 2](#).
3. Druk de kleefstrips stevig tegen de bovenkant van de monitor.

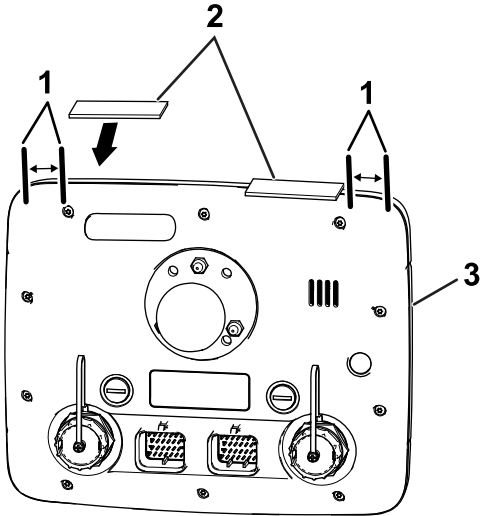


Figuur 2

g198909

1. 5,1 cm
2. Kleefstrips
3. Monitor van X25-spuitmachine (achterkant)

De kleefstrips aanbrengen op de monitor van de X30-spuitmachine

1. Verwijder de rug van de 2 kleefstrips.
2. Lijn aan de achterkant van de monitor van de spuitmachine de kleefstrips uit met de monitor van de spuitmachine; zie [Figuur 3](#).
3. Druk de kleefstrips stevig tegen de achterkant van de monitor van de spuitmachine

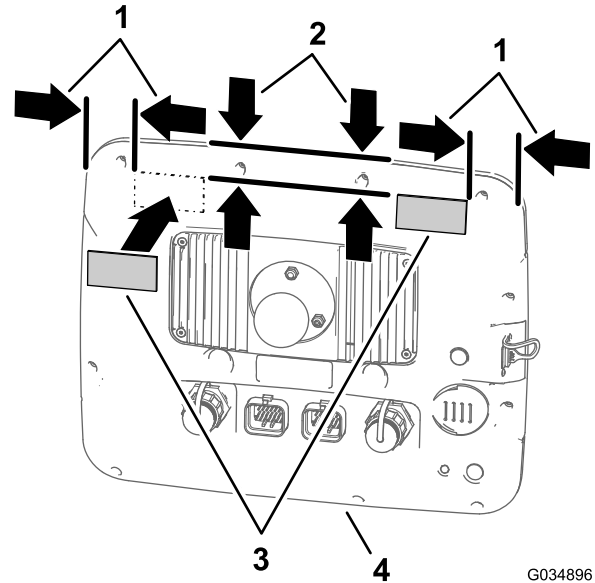

G034896


g034896

Figuur 3

1. 51 mm
2. 13 mm
3. Kleefstrips
4. Monitor van X30-spuitmachine (achterkant)

De kap van het display aan de monitor van de X25-spuitmachine monteren

1. Richt aan de achterkant van de monitor van de spuitmachine de 2 stekkers (26 pinnen) naar beneden en verwijder de bovenste borgmoer van 5 mm van de tapbout voor de kogeltapfitting (A in [Figuur 4](#)).

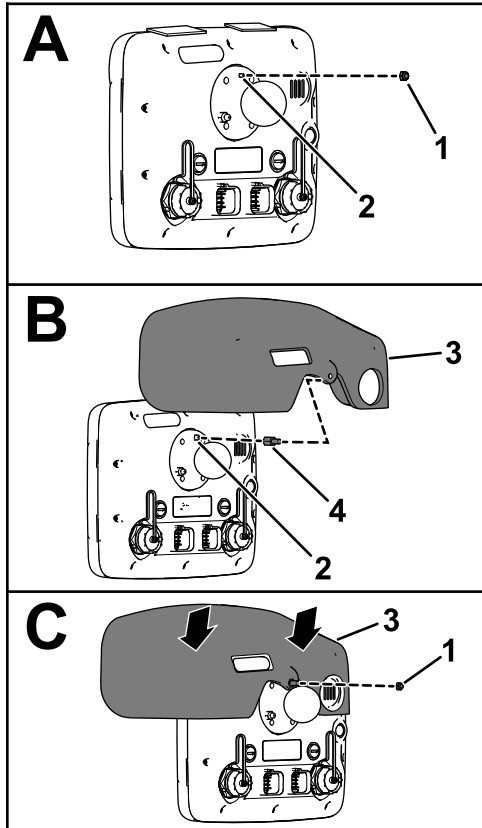


Figuur 4

g198738

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Borgmoer (5 mm) | 3. Kap van display |
| 2. Tapbout – 5 mm (monitor van spuitmachine aan kogeltapfitting) | 4. Afstandhouder met schroefdraad |
2. Breng een laag schroefdraadborgmiddel (vochtafdrijvend – middelmatig sterk tot sterk) aan op de schroefdraad van het moergedeelte

van de afstandhouder met schroefdraad ([Figuur 5](#)).

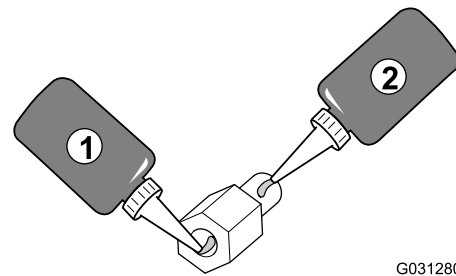

G031280


g031280

Figuur 5

- | | |
|---|--|
| 1. Schroefdraadborgmiddel (vochtafdrijvend – middelmatig sterk tot sterk) – moerschroefdraad van de afstandhouder | 2. Schroefdraadborgmiddel (vochtafdrijvend – middelmatig sterk tot sterk) – schroefdraad van tapbout |
|---|--|
3. Schroef de afstandhouder in de tapbout voor de kogeltapfitting (B in [Figuur 4](#)) en draai de afstandhouder aan tot 250 N·cm.
 4. Breng een laag schroefdraadborgmiddel (vochtafdrijvend – middelmatig sterk tot sterk) aan op de schroefdraad van het tapboutgedeelte van de afstandhouder met schroefdraad ([Figuur 5](#)).
 5. Verwijder de rug van de 2 kleefstrips die u aangebracht hebt in [De kleefstrips aanbrengen op de monitor van de X25-spuitmachine \(bladz. 2\)](#).
 6. Lijn het gat in de kap van het display uit met het tapboutgedeelte van de afstandhouder met schroefdraad (B in [Figuur 4](#)).
 7. Monteer de kap op de monitor (C in [Figuur 4](#)); gebruik de borgmoer (5 mm) die u verwijderd hebt in stap 1.
 - Opmerking:** Druk op de bovenkant van de kap waar de kleefstrips zich onder bevinden.
 8. Draai de moer vast met een torsie van 250 N·cm.

De kap van het display aan de monitor van de X30-spuitmachine monteren

1. Richt aan de achterkant van de monitor van de spuitmachine de 2 stekkers (26 pinnen) naar beneden en verwijder de bovenste borgmoer (5 mm) van de tapbout voor de kogeltapfitting (A in [Figuur 6](#)).

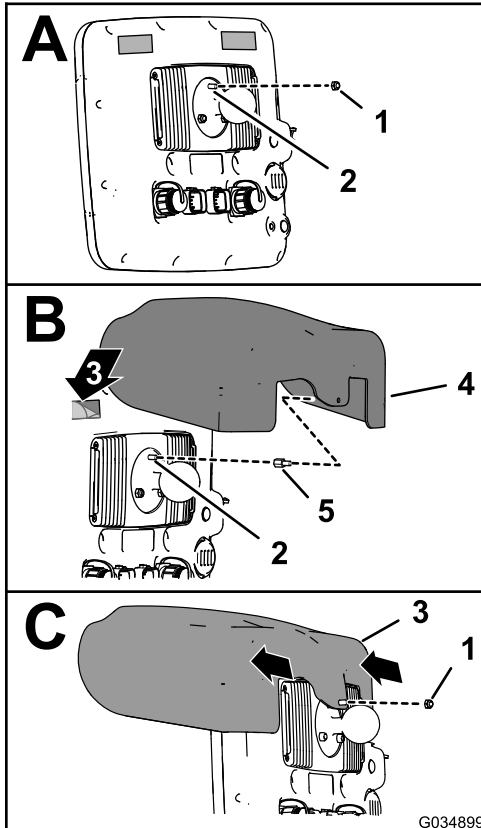


Figuur 6

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Borgmoer (5 mm) | 4. Kap van display |
| 2. Tapbout – 5 mm (monitor van spuitmachine aan kogeltapfitting) | 5. Afstandhouder met schroefdraad |
| 3. Rug (kleefstrip) | |

2. Breng een laag schroefdraadborgmiddel (vochtafdrijvend – middelmatig sterk tot sterk) aan op de schroefdraad van het moergedeelte

van de afstandhouder met schroefdraad ([Figuur 7](#)).

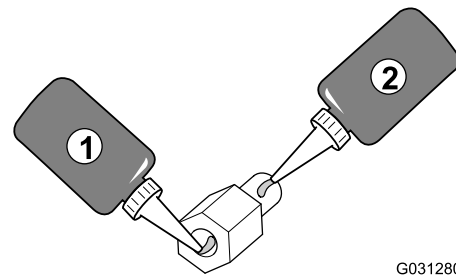

G031280

g031280

Figuur 7

- | | |
|---|--|
| 1. Schroefdraadborgmiddel (vochtafdrijvend – middelmatig sterk tot sterk) – moerschroefdraad van de afstandhouder | 2. Schroefdraadborgmiddel (vochtafdrijvend – middelmatig sterk tot sterk) – schroefdraad van tapbout |
|---|--|
3. Schroef de afstandhouder in de tapbout voor de kogeltapfitting (B in [Figuur 6](#)) en draai de afstandhouder aan tot 250 N·cm.
 4. Breng een laag schroefdraadborgmiddel (vochtafdrijvend – middelmatig sterk tot sterk) aan op de schroefdraad van het tapboutgedeelte van de afstandhouder met schroefdraad ([Figuur 7](#)).
 5. Verwijder de rug van de 2 kleefstrips (B in [Figuur 6](#)) die u aangebracht hebt in [De kleefstrips aanbrengen op de monitor van de X30-spuitmachine](#) (bladz. 2).
 6. Lijn het gat in de kap van het display uit met het tapboutgedeelte van de afstandhouder met schroefdraad (B in [Figuur 6](#)).
 7. Monteer de kap op de monitor (C in [Figuur 6](#)); gebruik de borgmoer (5 mm) die u verwijderd hebt in stap 1.
 - Opmerking:** Druk de hoeken voor de motorkap naar beneden; deze bevinden zich boven de 2 kleefstrips.
 8. Draai de moer vast met een torsie van 250 N·cm.