



Monitorskjermsett X25 eller X30

Gresspreder i Multi Pro® 1750- eller 5800-serien med GeoLink®-presisjonsspredersystem

Modellnr. 136-0461

Modellnr. 136-0462

Installasjonsveiledning

Bruk det riktige settet for din monitor. Som følgende:

- X25-monitor – modellnr. 136-0461
- X30-monitor – modellnr. 136-0462

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjør maskinen for montering.
Monitorskjerm	1	Monter monitorskjermen.
Gjenget utstikker	1	
Selvklebende stripe	2	

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

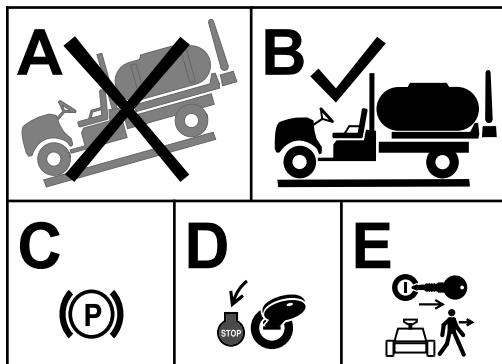

Figur 1


g223646

Montere monitorskjermen

Feste de selvklebende stripene på X25-spredermonitoren

1. Fjern dekkpapiret fra de to selvklebende stripene.
2. Innrett de selvklebende stripene på toppen av spredermonitoren som vist i [Figur 2](#).
3. Trykk de selvklebende stripene godt fast på baksiden av monitoren.



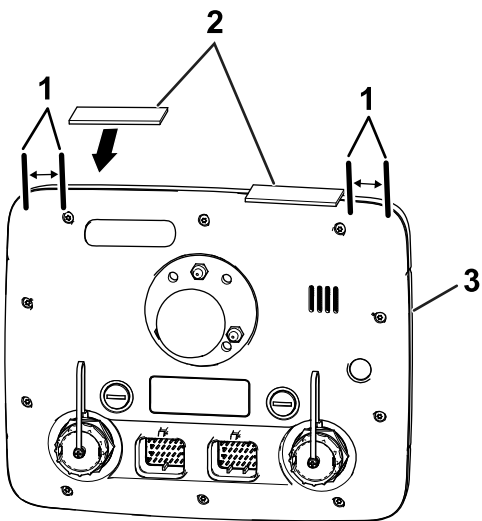


Figur 2

g198909

1. 51 mm
2. Selvklebende striper
3. X25-spredermonitor (bakside)

Feste de selvklebende stripene på X30-spredermonitoren

1. Fjern baksiden fra de to selvklebende stripene.
2. På baksiden av spredermonitoren innretter du de selvklebende stripene på spredermonitoren som vist i [Figur 3](#).
3. Trykk på de selvklebende stripene på baksiden av monitoren.

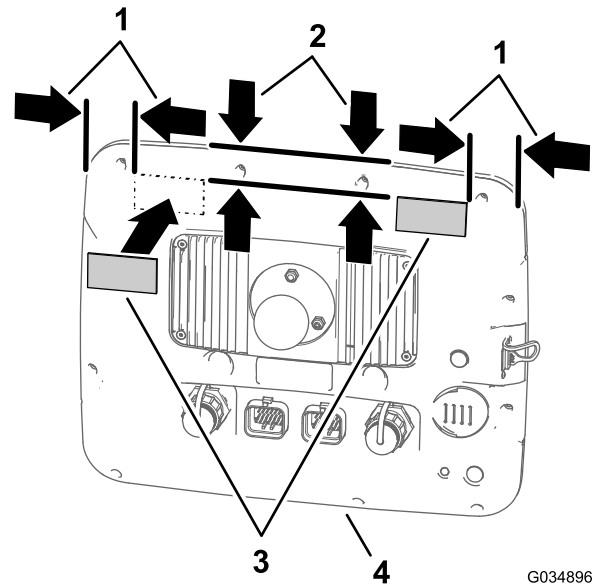

Figur 3


G034896

g034896

1. 51 mm
2. 13 mm
3. Selvklebende striper
4. X30-spredermonitor (bakside)

Montere skjermtrekket på X25-spredermonitoren


1. Fjern den øvre 5 mm låsemutteren fra bolten for kuleleddkoblingen (A i [Figur 4](#)) på baksiden av spredermonitoren og med de to kontaktene (26 pinner) vendt nedover.

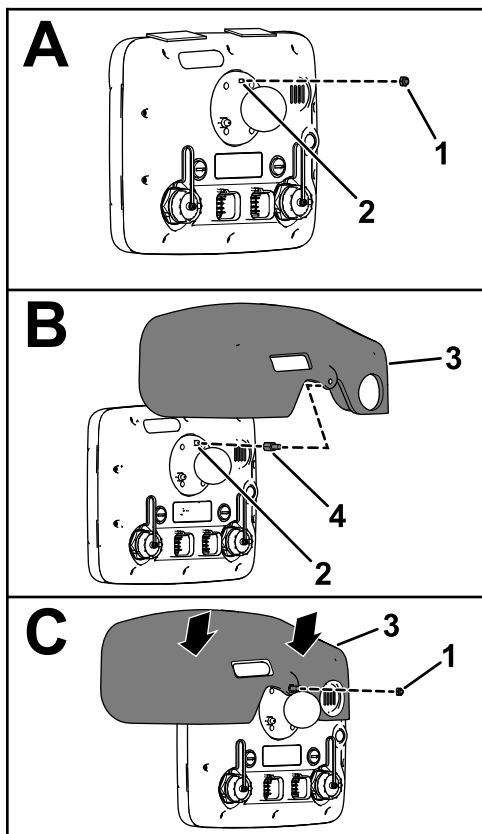

Figur 4

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Låsemutter (5 mm) | 3. Skjermtrekk |
| 2. 5 mm bolt (spredermonitor ved kuleleddkoblingen) | 4. Gjenget utstikker |
2. Påfør et lag gjengeforseglingssmiddel (fuktabsorberende – middels styrke) på

gjengene til bolt delen av den gjengede utstikkeren ([Figur 5](#)).

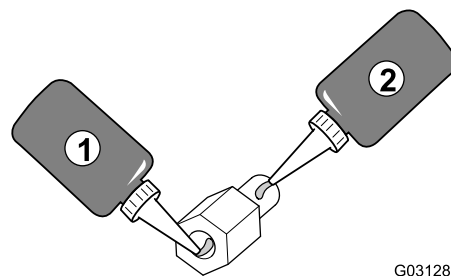

G031280


g031280

Figur 5

- | | |
|---|---|
| 1. Gjengeforseglermiddel (fuktabsorberende – middels styrke) – på muttergjengene til den gjengede utstikkeren | 2. Gjengeforseglingssmiddel (fuktabsorberende – middels styrke) – boltgjenger |
|---|---|
3. Skru utstikkeren inn i bolten for kuleleddkoblingen (B i [Figur 4](#)) og stram utstikkeren til 250 N·cm.
 4. Påfør et lag gjengeforseglingssmiddel (fuktspredende egenskaper – middels styrke) på gjengene til bolt delen av den gjengede utstikkeren ([Figur 5](#)).
 5. Fjern dekkpapiet på baksiden av de to selvklebende stripene som du brukte i [Feste de selvklebende stripene på X25-spredermonitoren \(side 1\)](#).
 6. Innrett hullet i skjermtrekket med bolt delen av den gjengede utstikkeren (B i [Figur 4](#)).
 7. Fest trekket til monitoren (C i [Figur 4](#)) med låsemutteren (5 mm) som du fjernet i trinn 1.
- Merk:** Trykk ned på områdene på toppen av trekket med de selvklebende stripene under.
8. Stram mutteren til 250 Ncm.

Montere skjermtrekket på X30-spredermonitoren


1. Fjern den øvre 5 mm låsemutteren fra bolten for kuleleddkoblingen (A i Figur 6) på baksiden av spredermonitoren og med de to kontaktene (26 pinner) vendt nedover.

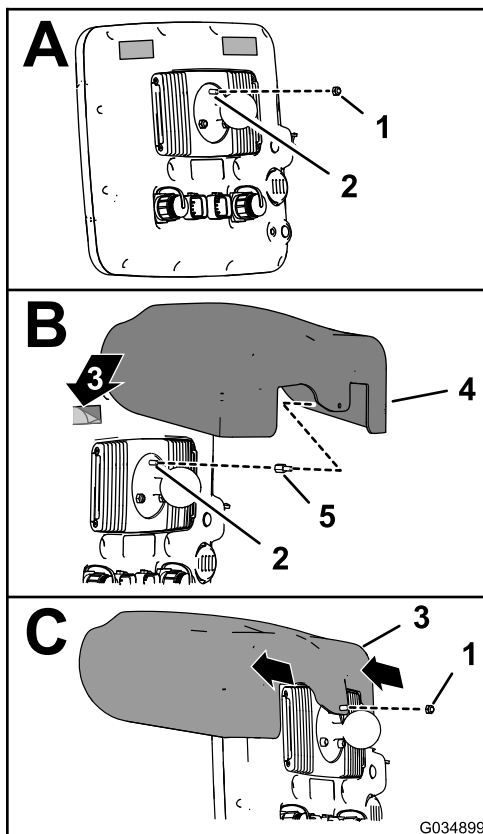

Figur 6

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Låsemutter (5 mm) | 4. Skjermtrekk |
| 2. 5 mm bolt (spredermonitor ved kuleleddkoblingen) | 5. Gjenget utstikker |
| 3. Bakside (klebende stripe) | |

gjengene til boltdelen av den gjengede utstikkeren (Figur 7).

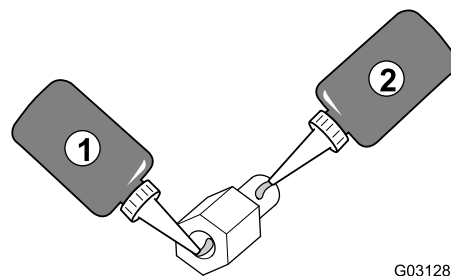

G031280

g031280

Figur 7

- | | |
|---|--|
| 1. Gjengeforseglermiddel (fuktabsorberende – middels styrke) – på muttergjengene til den gjengede utstikkeren | 2. Gjengeforseglingsmiddel (fuktabsorberende – middels styrke) – boltgjenger |
|---|--|

3. Skru utstikkeren inn i bolten for kuleleddkoblingen (B i Figur 6) og stram utstikkeren til 250 N·cm.
4. Påfør et lag gjengeforseglingsmiddel (fuktspredende egenskaper – middels styrke) på gjengene til boltdelen av den gjengede utstikkeren (Figur 7).
5. Fjern baksiden fra de to selvklebende stripene (B av Figur 6) som du brukte Feste de selvklebende stripene på X30-spredermonitoren (side 2).
6. Innrett hullet i skjermtrekket med boltdelen av den gjengede utstikkeren (B i Figur 6).
7. Fest trekket til monitoren (C i Figur 6) med låsemutteren (5 mm) som du fjernet i trinn 1.

Merk: Trykk ned hjørnene for panseret som er plassert over de to selvklebende stripene.

8. Stram mutteren til 250 N·cm.

2. Påfør et lag gjengeforseglingsmiddel (fuktabsorberende – middels styrke) på