



Zestaw osłony przeciwsłonecznej monitora X25 lub X30

Zraszacz murawy Multi Pro® 1750 lub 5800 z precyzyjnym systemem zraszania GeoLink®

Model nr 136-0461

Model nr 136-0462

Instrukcja instalacji

Użyj odpowiedniego zestawu dla swojego monitora:

- Monitor X25 monitor — model o numerze 136-0461
- Monitor X30 monitor — model o numerze 136-0462

⚠ OSTRZEŻENIE

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Ten produkt zawiera jeden lub więcej związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Instalacja


Elementy luzem

Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie elementy.

Opis	Ilość	Sposób użycia
Nie są potrzebne żadne części	—	Przygotuj maszynę do instalacji.
Osłona przeciwsłoneczna monitora	1	Zamontuj osłonę przeciwsłoneczną monitora.
Kolek gwintowany dystansowy	1	
Pasek klejący	2	

Przygotowanie maszyny

1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.
2. Zaciągnij hamulec postojowy.
3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

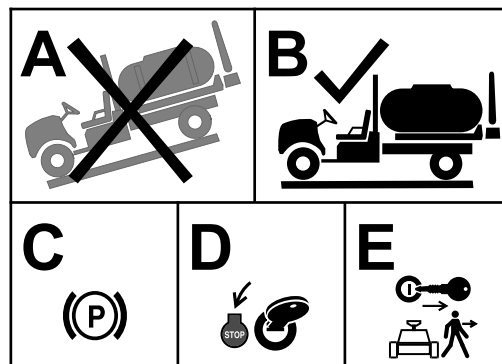

Rysunek 1


g223646



Montaż osłony przeciwsłonecznej monitora

Nakładanie pasków klejących na monitor zraszacza X25

1. Zdejmij folię ochronną z 2 pasków klejących.
2. Ułóż paski na górnej powierzchni monitora zraszacza w sposób pokazany na [Rysunek 2](#).
3. Mocno dociśnij paski klejące do górnej powierzchni monitora.

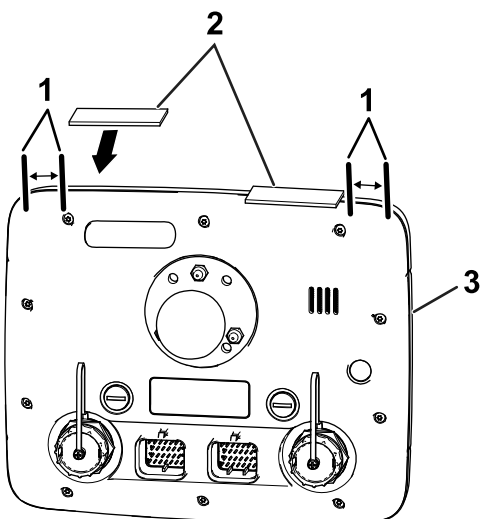


Rysunek 2

g198909

1. 51 mm
2. Paski klejące
3. Monitor zraszacza X25 (tylna strona)

Nakładanie pasków klejących na monitor zraszacza X30

1. Zdejmij folię ochronną z 2 pasków klejących.
2. Ułóż paski klejące na tylnej powierzchni monitora zraszacza w sposób pokazany na [Rysunek 3](#).
3. Mocno dociśnij paski klejące do tylnej powierzchni monitora.

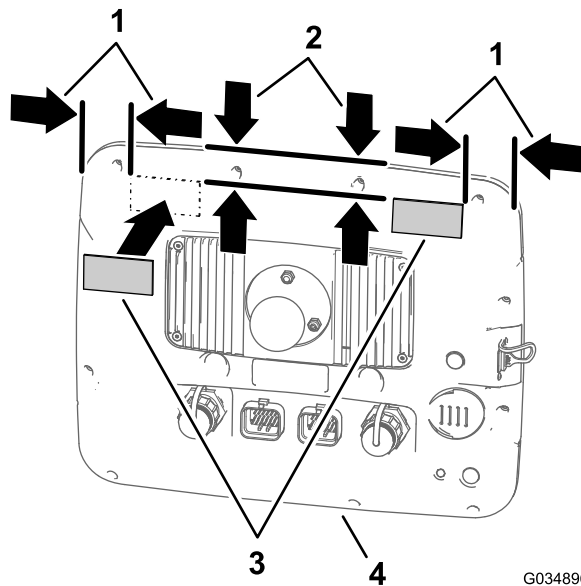

G034896


g034896

Rysunek 3

1. 51 mm
2. 13 mm
3. Paski klejące
4. Monitor zraszacza X30 (tylna strona)

Montaż osłony wyświetlacza do monitora zraszacza X25


1. Na tylnej ścianie monitora zraszacza ustawionego tak, aby 2 złącza (26-stykowe) były skierowane w dół odkręć górną nakrętkę zabezpieczającą (5 mm) z kołka gwintowanego przy uchwycie przegubu kulowego (A na [Rysunek 4](#)).

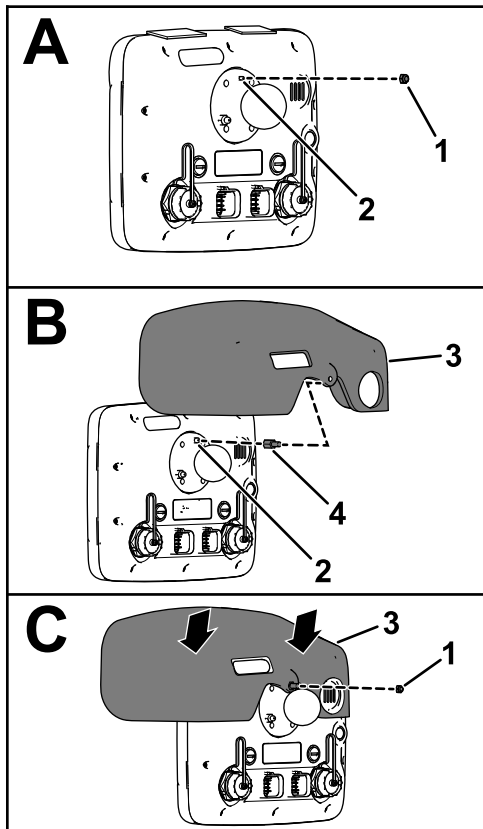

Rysunek 4

1. Nakrętka zabezpieczająca (5 mm)
2. Kołek gwintowany — 5 mm (monitor zraszacza przy uchwycie przegubu kulowego)
3. Osłona wyświetlacza
4. Kołek gwintowany dystansowy

dystansowego z gwintem wewnętrznym ([Rysunek 5](#)).

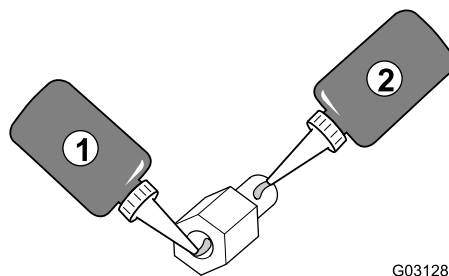

G031280


g031280

Rysunek 5

1. Środek do zabezpieczania gwintów (własności kapilarne — średnio-trudno demontowalny) — część kołka gwintowanego dystansowego z gwintem wewnętrznym
 2. Środek do zabezpieczania gwintów (własności kapilarne — średnio-trudno demontowalny) — gwint zewnętrzny
 3. Nakręć kołek dystansowy na kołek gwintowany przy uchwycie przegubu kulowego (B na [Rysunek 4](#)) i dokręć kołek gwintowany dystansowy z momentem 250 N·cm.
 4. Nałóż warstwę środka do zabezpieczania gwintów (własności kapilarne — średnio-trudno demontowalny) na część kołka gwintowanego dystansowego z gwintem zewnętrznym ([Rysunek 5](#)).
 5. Zdejmij folię ochronną z 2 pasków klejących przyklejonych w kroku [Naładanie pasków klejących na monitor zraszacza X25 \(Strona 2\)](#).
 6. Ustaw otwór w osłonie wyświetlacza równo z gwintem kołka dystansowego gwintowanego (B na [Rysunek 4](#)).
 7. Zamocuj osłonę do monitora (C na [Rysunek 4](#)) używając nakrętki zabezpieczającej (5 mm) odkręconej w kroku 1.
- Informacja:** Dociśnij miejsca na górnej powierzchni osłony, pod którymi znajdują się paski klejące.
8. Dokręć nakrętkę z momentem 250 N·cm.

Montaż osłony wyświetlacza do monitora zraszacza X30

1. Na tylnej ścianie monitora zraszacza ustawionego tak, aby 2 złącza (26-stykowe) były skierowane w dół odkręć górną nakrętkę zabezpieczającą (5 mm) z kołka gwintowanego przy uchwycie przegubu kulowego (A na [Rysunek 6](#)).

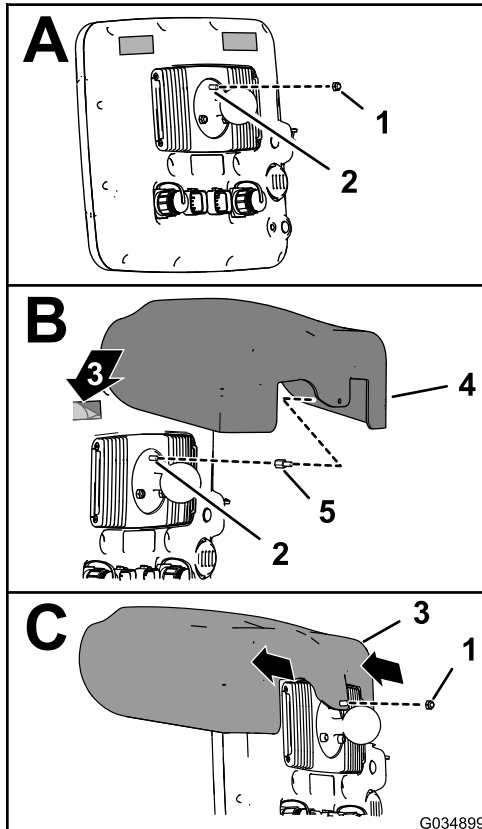


Rysunek 6

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Nakrętka zabezpieczająca (5 mm) | 4. Osłona wyświetlacza |
| 2. Kołek gwintowany — 5 mm (monitor zraszacza przy uchwycie przegubu kulowego) | 5. Kołek gwintowany dystansowy |
| 3. Folia ochronna (pasek klejący) | |

2. Nałóż warstwę środka do zabezpieczania gwintów (własności kapilarne — średnio-trudno demontowalny) na część kołka gwintowanego

dystansowego z gwintem wewnętrznym ([Rysunek 7](#)).

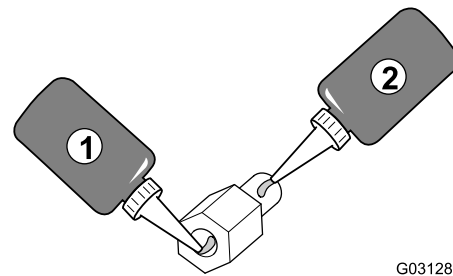

G031280

g031280

Rysunek 7

- | | |
|---|--|
| 1. Środek do zabezpieczania gwintów (własności kapilarne — średnio-trudno demontowalny) — część kołka gwintowanego dystansowego z gwintem wewnętrznym | 2. Środek do zabezpieczania gwintów (własności kapilarne — średnio-trudno demontowalny) — gwint zewnętrzny |
|---|--|

3. Nakręć kołek dystansowy na kołek gwintowany przy uchwycie przegubu kulowego (B na [Rysunek 6](#)) i dokręć kołek gwintowany dystansowy z momentem 250 N·cm.
4. Nałóż warstwę środka do zabezpieczania gwintów (własności kapilarne — średnio-trudno demontowalny) na część kołka gwintowanego dystansowego z gwintem zewnętrznym ([Rysunek 7](#)).
5. Zdejmij folię ochronną z 2 pasków klejących (B na [Rysunek 6](#)) przyklejonych w kroku [Naładanie pasków klejących na monitor zraszacza X30 \(Strona 2\)](#).
6. Ustaw otwór w osłonie wyświetlacza równo z gwintem kołka dystansowego gwintowanego (B na [Rysunek 6](#)).
7. Zamocuj osłonę do monitora (C na [Rysunek 6](#)) używając nakrętki zabezpieczającej (5 mm) odkręconej w kroku 1.

Informacja: Dociśnij naroża osłony znajdujące się nad 2 paskami klejącymi.

8. Dokręć nakrętkę z momentem 250 N·cm.