



Virtajohdinsarja

Groundsmaster® 5900 -sarjan vaakatasoleikkuri

Mallinro: 138-3002

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
2	Mitään osia ei tarvita	–	Akun irrotus
3	Mitään osia ei tarvita	–	Irrota sivupaneeli.
4	Solenoidi Pultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) Laippalukkomutteri Sulakkeenpidin Väljohdinliuska Sulake (100 A) Laippamutteri (8 mm) Laippamutteri (5/16 tuumaa) Punainen eriste	1 2 2 1 1 1 2 2 1	Asenna sulakkeenpidin ja solenoidi.
5	Mitään osia ei tarvita	–	Kytke solenoidi ja sulakkeenpidin.
6	Mitään osia ei tarvita	–	Kytke akku.
7	Mitään osia ei tarvita	–	Asenna sivupaneeli ja sulje konepelti.



1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

⚠ VAROITUS

Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

Irrota avain virtalukosta ennen huoltoa.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Laske leikkuuyksiköt.
4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.


2

Akun irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Avaa konepelti ([Kuva 1](#)).

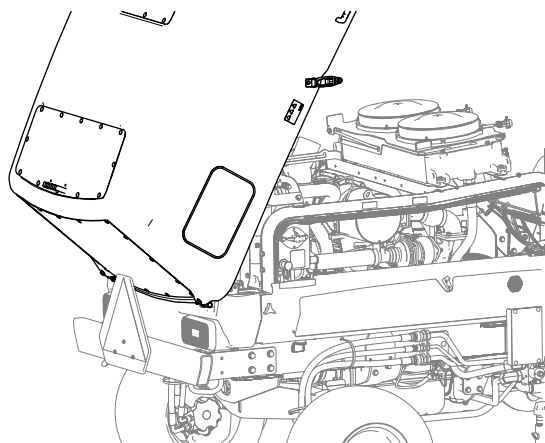

Kuva 1

g251777

2. Käännä akun kytkin PYSÄYTYS-asentoon. Katso koneen käyttöopas.


3

Sivupaneelin irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Irrota 2 nuppia, jotka kiinnittävät oikean sivupaneelin koneeseen ([Kuva 2](#)).

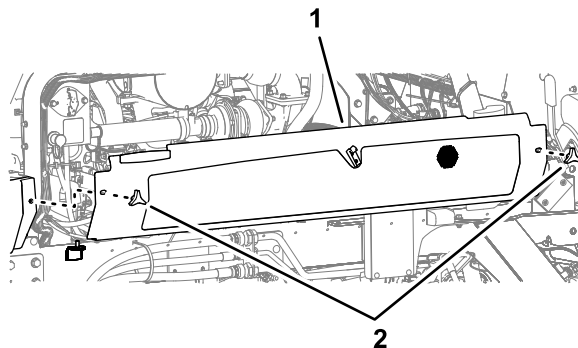

g251780

Kuva 2

1. Sivupaneeli
2. Nupit


2. Irrota sivupaneeli koneesta ([Kuva 2](#)).

4

Sulakkeenpitimen ja solenoidin asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Solenoidi
2	Pultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)
2	Laippalukkomutteri
1	Sulakkeenpidin
1	Välilyhdinliuska
1	Sulake (100 A)
2	Laippamutteri (8 mm)
2	Laippamutteri (5/16 tuumaa)
1	Punainen eriste

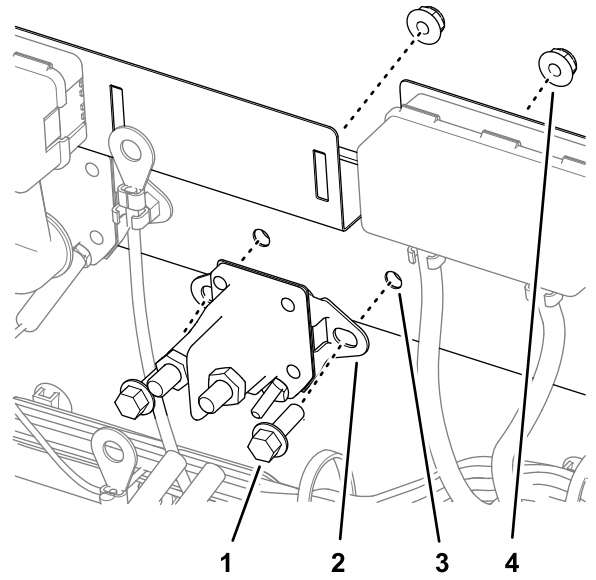


g251782

Kuva 4

1. Pultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)
2. Solenoidi
3. Sähköjärjestelmän kannatin
4. Laippalukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa)

Ohjeet

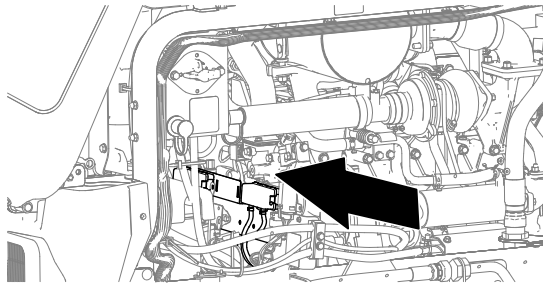


g251794

Kuva 3

1. Kohdista solenoidin aukot sähköjärjestelmän kannattimen aukkoihin (Kuva 4).

2. Kiinnitä solenoidi kannattimeen (Kuva 4) kahdella pultilla ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) ja kahdella laippalukkomutterilla ($\frac{1}{4}$ tuumaa).
3. Aseta sulakkeenpitimen L-kieleke (oikea) sähköjärjestelmän kannattimen oikeanpuoleiseen aukkoon (Kuva 5).

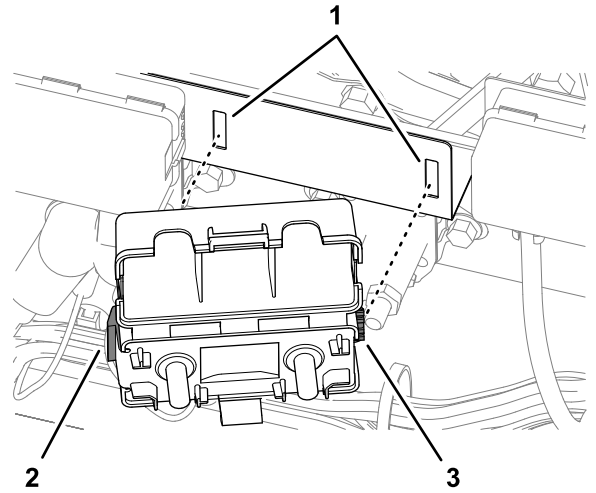

g251793

Kuva 5

1. Aukko (sähköjärjestelmän kannatin)
2. Lukituspidike (sulakkeenpidin)
3. L-kieleke (sulakkeenpidin)

4. Aseta sulakkeenpitimen lukituspidike (vasen) sähköjärjestelmän kannattimen vasempaan aukkoon siten, että sulakkeenpidin napsahtaa kiinni kannattimeen (Kuva 5).


5

Solenoidin ja sulakkeenpitimen kytkeminen

Mitään osia ei tarvita

Solenoidin ja sulakerasian kytkeminen

1. Asenna vaaleanpunaisen johdon liitin, jossa on merkintä COIL + [CAB CONTACTOR] (käämi + [ohjaamon kontaktori]), solenoidin pohjassa olevaan vasemmanpuoleiseen napaan (Kuva 6).

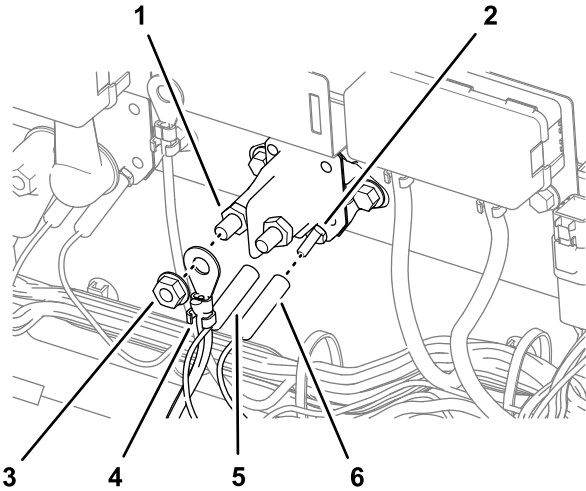


Kuva 6

g251781

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Solenoidi (vasen napa) | 4. Rengasliitin (2 punaista johtoa) |
| 2. Oikean alakulman napa (solenoidi) | 5. Vaaleanpunaisen johdon liitin - COIL + [CAB CONTACTOR] (käämi + [ohjaamon kontaktori]) |
| 3. Mutteri (5/16 tuumaa) | 6. Mustan johdon liitin - COIL - [CAB CONTACTOR] (käämi - [ohjaamon kontaktori]) |

2. Asenna mustan johdon liitin, jossa on merkintä COIL - [CAB CONTACTOR] (käämi - [ohjaamon kontaktori]), solenoidin pohjassa olevaan oikeanpuoleiseen napaan (Kuva 6).
3. Asenna koneen johdinsarjan rengasliitin (2 punaista johtoa) solenoidin vasemmanpuoleiseen napaan ja kiinnitä liitin napaan (Kuva 6) mutterilla (5/16 tuumaa).
4. Asenna punainen eriste välijohtinliuskaan (Kuva 7).

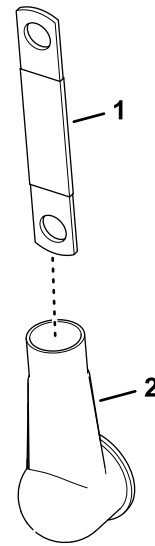


Kuva 7

g251806

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Välijohtinliuska | 2. Eriste |
|---------------------|-----------|

5. Asenna välijohtinliuska ja eriste sulakkeenpitimen oikeanpuoleiseen napaan ja solenoidin oikeanpuoleiseen napaan (Kuva 8).

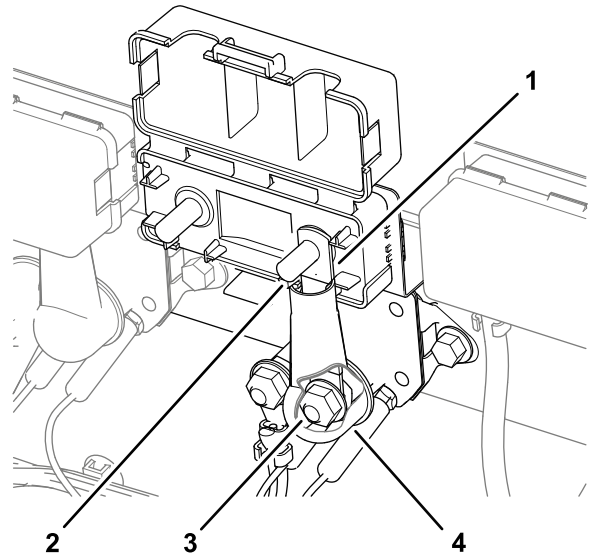

Kuva 8


g251805

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Välijohtinliuska | 3. Laippamutteri (8 mm) |
| 2. Oikea napa (sulakkeenpidin) | 4. Eriste |

6. Kiinnitä liuska löysästi solenoidin oikeanpuoleiseen napaan (Kuva 8) mutterilla (5/16 tuumaa).

Sulakkeen ja johdotuksen liittäminen

1. Asenna sulake (100 A) sulakkeenpitimen vasemman- ja oikeanpuoleiseen napaan (Kuva 9).

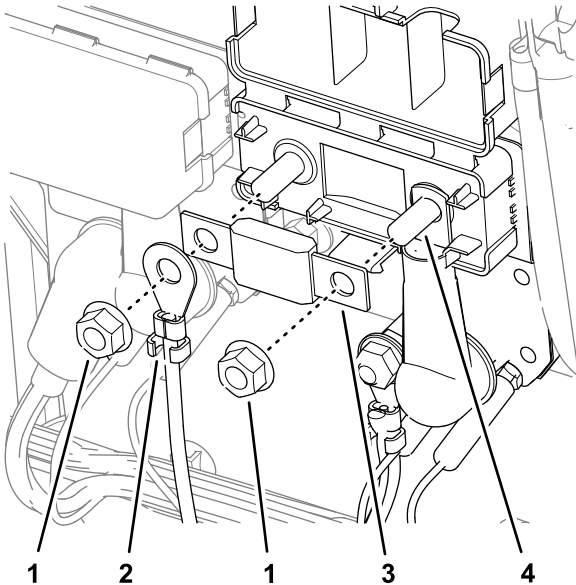


Kuva 9

g251779

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Laippamutterit (8 mm) | 3. Sulake (100 A) |
| 2. Rengasliitin (keltainen johto) | 4. Oikea napa (sulakkeenpidin) |

2. Asenna koneen johdinsarjan rengasliitin (keltainen johto) sulakkeenpitimen vasemmanpuoleiseen napaan (Kuva 9).
3. Asenna kaksi laippamutteria (8 mm) sulakkeenpitimen vasemman- ja oikeanpuoleiseen napaan ja kiristä mutterit käsin (Kuva 9).
4. Kiristä käsin mutteri (5/16 tuumaa), joka kiinnittää liuskan solenoidin oikeaan napaan.
5. Sulje sulakkeenpitimen kansi siten, että se napsahtaa kiinni (Kuva 10).

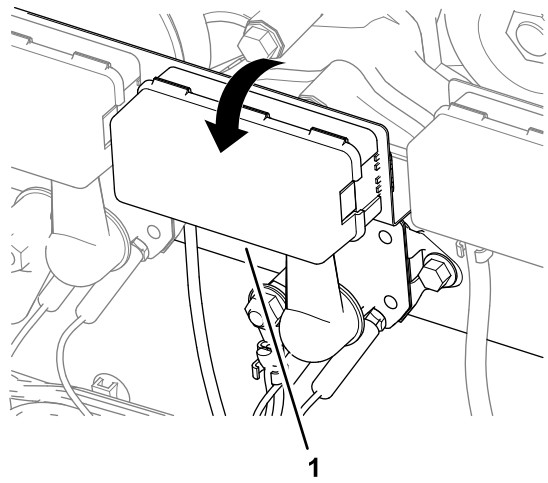

Kuva 10

g251778

1. Kansi (sulakkeenpidin)

6

Akun kytkentä

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Käännä akun kytkin PÄÄLLÄ-asentoon. Katso koneen käyttöopas.

7

Sivupaneelin asennus ja konepellin sulkeminen

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Kohdista sivupaneelin reiät koneessa olevan paneelin kannattimen reikiin. Katso kohtaa Kuva 2 / 3 Sivupaneelin irrotus (sivu 2).
2. Kiinnitä sivupaneeli koneeseen kahdella nupilla, jotka poistit kohdassa 3 Sivupaneelin irrotus (sivu 2).
3. Sulje konepelti ja sen salpa.

Huomautuksia:

Huomautuksia:



Count on it.