



Skærmsæt

Plæneklipper med roterende skæreknive til træk i Groundsmaster®
1200-serien

Modelnr. 139-3174

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.



119-6807

decal119-6807

1. Advarsel – træk ikke



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Skærm Støtterør Flangehovedmaskinskrue (5/16" x 1¾") Flangelåsemøtrik (5/16")	2 2 4 4	Saml skærmene.
3	Kræver ingen dele	–	Bor akslens stelrør.
4	Maskinskrue (5/16" x 4") Spændeskive (5/16") Flangelåsemøtrik (5/16")	4 4 4	Monter skærmene på maskinen.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Kobl maskinen på bugseringskøretøjet. Se maskinens *betjeningsvejledning*.
2. Sænk plæneklipperskjoldene. Se maskinens *betjeningsvejledning*.
3. Aktiver bugseringskøretøjets parkeringsbremse, sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.
4. Klods maskinens dæk.

5. Sænk donkraften, og understøt maskinen. Se maskinens *betjeningsvejledning*.

Vigtigt: Hele maskinens vægt skal understøttes med donkraften.

6. Kobl maskinen fra bugseringskøretøjet.

2


Samling af skærmene

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Skærm
2	Støtterør
4	Flangehovedmaskinskrue (5/16" x 1¾")
4	Flangelåsemøtrik (5/16")

Fremgangsmåde

1. Fastgør støtterøret på skærmens beslag med 2 flangehovedmaskinskrue (5/16" x 1¾") og 2 flangelåsemøtrikker (5/16") som vist i [Figur 1](#).

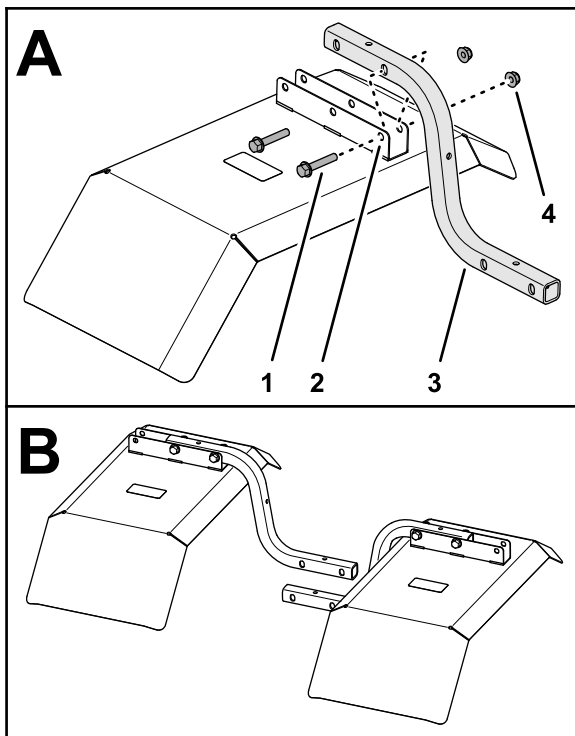

Figur 1

g282354


- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Flangehovedmaskinskrue
(5/16" x 1 3/4") | 3. Støtterør |
| 2. Beslag (skærm) | 4. Flangelåsemøtrik (5/16") |
-
- Fastgør det andet støtterør på skærmens andet beslag med 2 flangehovedmaskinskruer (5/16" x 1 3/4") og 2 flangelåsemøtrikker (5/16").
 - Tilspænd møtrikkerne og boltene med et moment på 19,78 til 25,42 Nm.

3

Boring af akslens stelrør

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

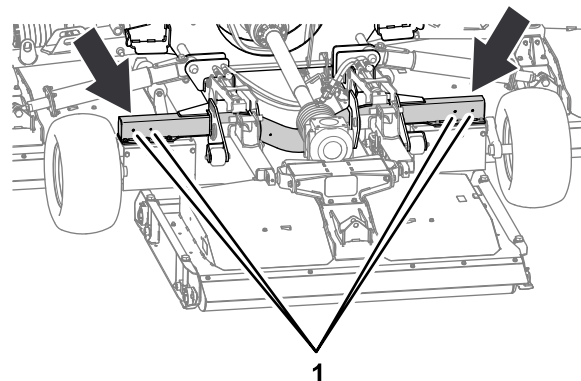


Figur 2

g284106

- Huller (akslens stelrør)

Hvis der ikke er huller til skærmsættet i akslens stelrør (Figur 2), skal du udføre følgende trin:


- Mål 51 mm fra enden af akslens stelrør, og marker røret som vist i Figur 3A.

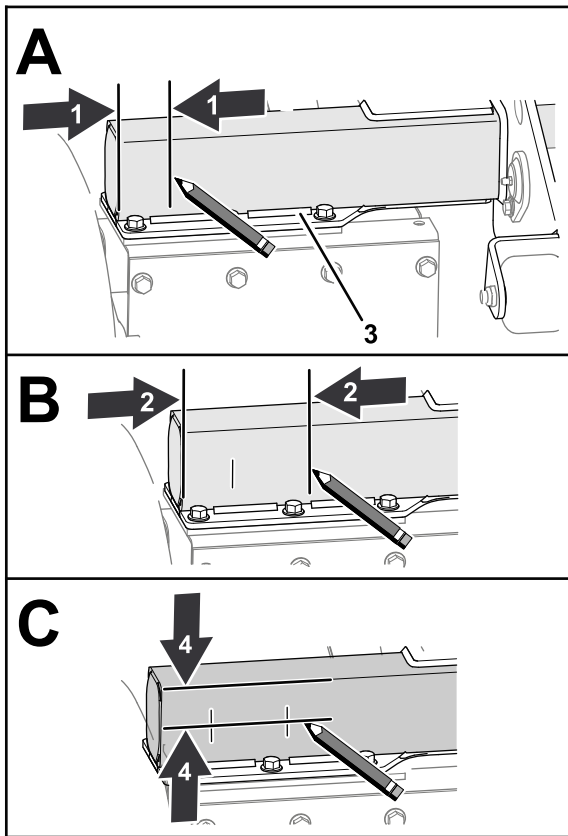

Figur 3

g284109

1. 51 mm
2. 127 mm
3. 44,5 mm
4. Mål 127 mm fra enden af akslens stelrør, og marker røret som vist i [Figur 3B](#).
5. Mål 44,5 mm fra toppen af akslens stelrør, og marker røret som vist i [Figur 3C](#).
6. Udstans mærkerne der, hvor de krydser ([Figur 4](#)).

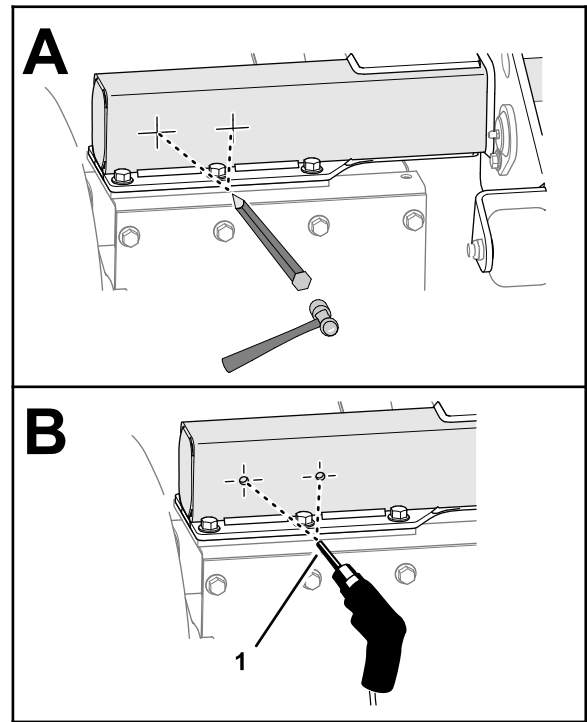

Figur 4

g284107

1. Borehoved på 11 mm
5. Bor udstansningsmærkerne med et borehoved på 11 mm ([Figur 4](#)) gennem begge rørets vægge.
6. Gentag trin 1 til 5 i den anden ende af akslens stelrør

4

Montering af skærmene på maskinen


Dele, der skal bruges til dette trin:

4	Maskinskrue (5/16" x 4")
4	Spændeskive (5/16")
4	Flangelåsemøtrik (5/16")

Fremgangsmåde

1. Ret hullerne i venstre skærms støtterør ind efter hullerne i akslens stelrør som vist i [Figur 5](#).

Bemærk: Sørg for, at mærkaten vender bagud i forhold til skærmens støtterør.

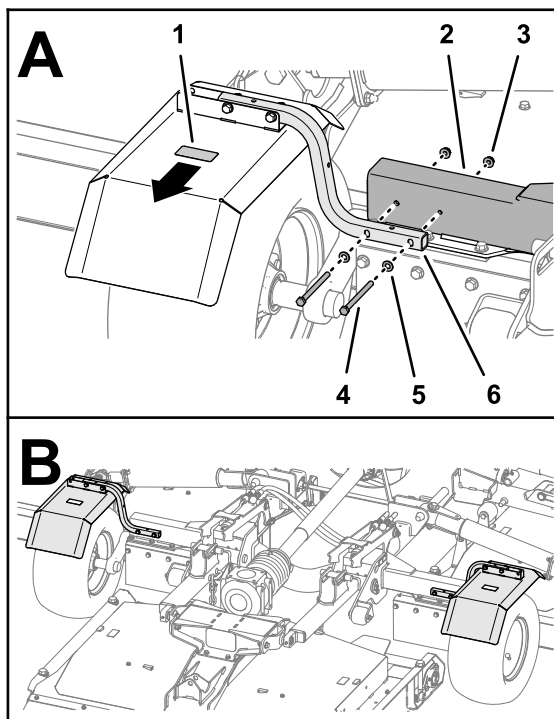

g282353

Figur 5

1. Mærkat
2. Akslens stelrør
3. Flangelåsemøtrik (5/16")
4. Maskinskrue (5/16" x 4")
5. Spændeskive (5/16")
6. Støtterør

2. Fastgør skærmens støtterør til akslens stelrør ([Figur 5](#)) med 2 maskinskruer (5/16" x 4"), 2 spændeskiver (5/16") og 2 flangelåsemøtrikker (5/16").
3. Tilspænd møtrikkerne og boltene med et moment på 19,78 til 25,42 Nm.

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.