



Spatschermset

Groundsmaster® 1200-serie getrokken cirkelmaaier

Modelnr.: 139-3174

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.



119-6807

decal119-6807

1. Waarschuwing – niet betreedbaar



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine voorbereiden.
2	Spatscherm Steunbuis Flenskopbout (5/16" x 1¾") Flensborgmoer (5/16")	2 2 4 4	Monteren van de spatschermen.
3	Geen onderdelen vereist	–	Gaten boren in de dwarsbalk van het chassis.
4	Bout (5/16" x 4") Onderlegging (5/16") Flensborgmoer (5/16")	4 4 4	Monteren van de spatschermen op de machine.

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Koppel de machine aan op het sleepvoertuig; zie de *Gebruikershandleiding* van de machine.
2. Laat de maaidekken zakken; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine.
3. Schakel de parkeerrem van het sleepvoertuig in, schakel de motor uit, verwijder het contactsleuteltje, en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen, verlaat dan de bestuurdersstoel.
4. Blokkeer de banden van de machine met een wielkeg.

5. Kantel de steunpoot naar beneden; zie de *Gebruikershandleiding* van de machine.

Belangrijk: Laat het gewicht van de machine volledig op de steunpoot rusten.

6. Maak de machine los van het sleepvoertuig.

2


Monteren van de spatschermen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Spatscherm
2	Steunbuis
4	Flenskopbout (5/16" x 1¾")
4	Flensborgmoer (5/16")

Procedure

1. Monteer de steunbuis op de beugel van het spatscherm met de 2 flenskopbouten (5/16" x 1¾") en 2 flensborgmoeren (5/16") zoals in [Figuur 1](#).

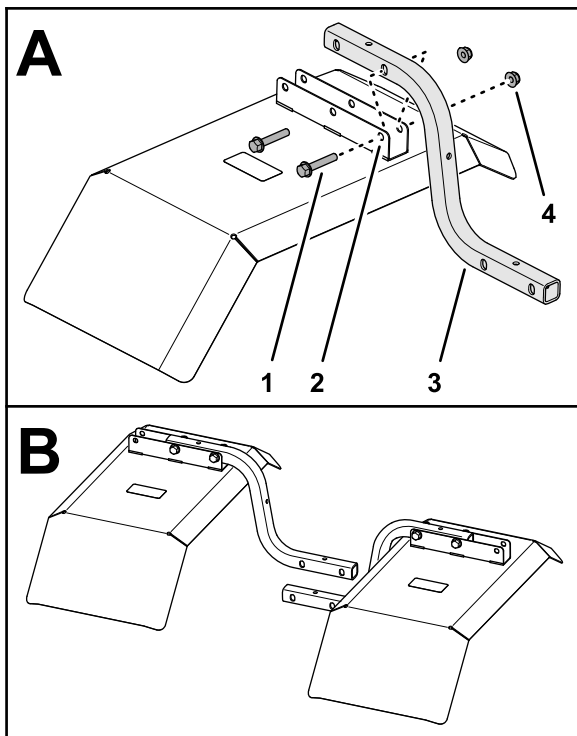

Figuur 1

g282354

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Flenskopbout (5/16" x 1 3/4") | 3. Steunbuis |
| 2. Beugel (spatscherm) | 4. Flensborgmoer (5/16") |


2. Monteer de andere steunbuis op de andere beugel van het spatscherm met de 2 flenskopbouten (5/16" x 1 3/4") en 2 flensborgmoeren (5/16").
3. Draai de bouten en moeren vast met 19,78 tot 25,42 N·m.

3

Gaten boren in de dwarsbalk van het chassis

Geen onderdelen vereist

Procedure

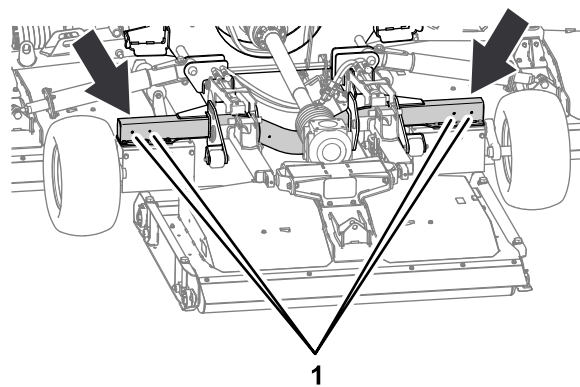


Figuur 2

g284106

1. Gaten (dwarsbalk van het chassis)

Als uw machine geen gaten in de dwarsbalk van het chassis heeft voor het spatscherm (Figuur 2), volg dan de onderstaande stappen:

1. Meet 51 mm van het uiteinde van de dwarsbalk en markeer de dwarsbalk zoals in Figuur 3A.

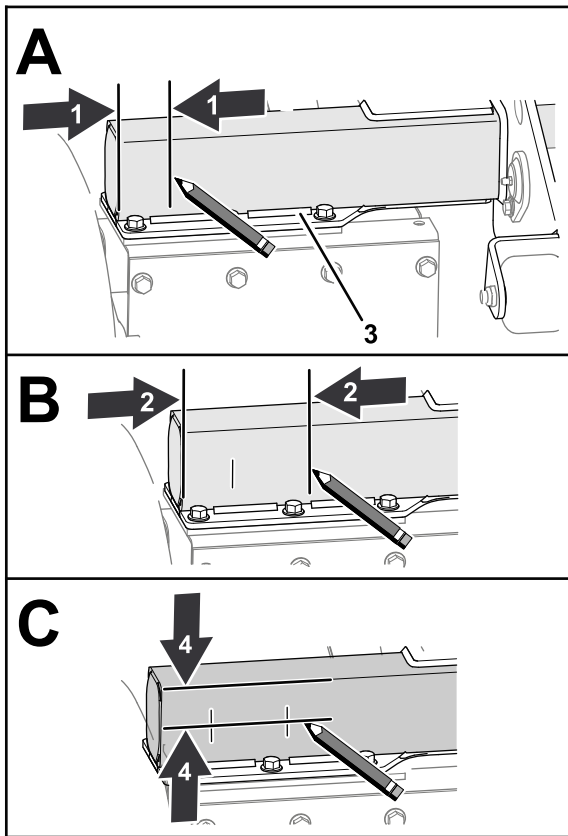


Figuur 3

g284109

1. 51 mm
2. 127 mm
3. 44,5 mm

2. Meet 127 mm van het uiteinde van de dwarsbalk en markeer de dwarsbalk zoals in [Figuur 3B](#).
3. Meet 44,5 mm van de bovenkant van de dwarsbalk, en markeer de dwarsbalk zoals in [Figuur 3C](#).
4. Merk de kruisingen van de lijnen met een centerpons ([Figuur 4](#)).

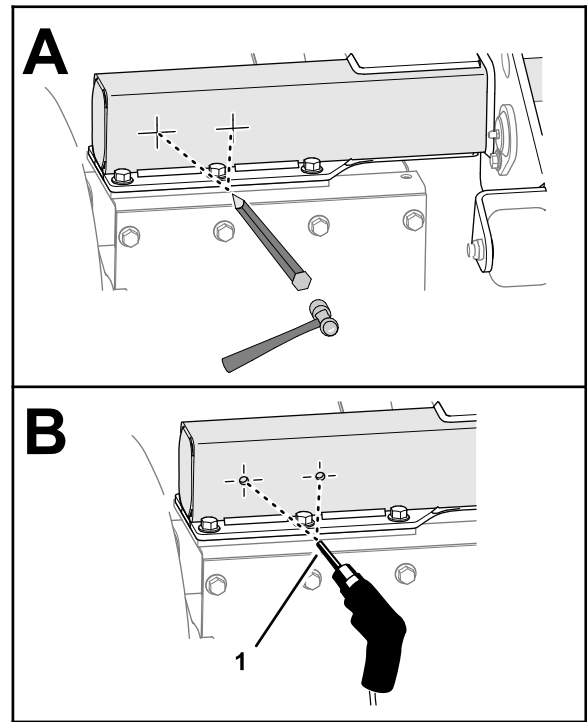

Figuur 4

g284107

1. 11 mm spiraalboor

5. Doorboor beide wanden van de dwarsbalk op de gemerkte punten met een 11 mm spiraalboor ([Figuur 4](#)).
6. Herhaal stap 1 tot 5 aan het andere uiteinde van de dwarsbalk.

4

Monteren van de spatschermen op de machine


Benodigde onderdelen voor deze stap:

4	Bout (5/16" x 4")
4	Onderlegging (5/16")
4	Flensborgmoer (5/16")

Procedure

1. Lijn de gaten in de steunbuis van het linker spatscherm uit met de gaten in de dwarsbalk zoals in [Figuur 5](#).

Opmerking: Verzekert dat de sticker zich aan de achterkant van de steunbuis van het spatscherm bevindt.

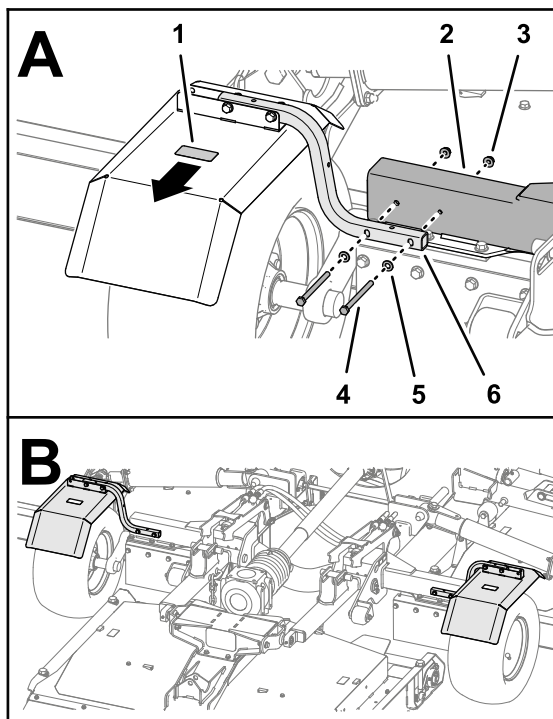

g282353

Figuur 5

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Sticker | 4. Bout (5/16" x 4") |
| 2. Dwarsbalk | 5. Onderlegging (5/16") |
| 3. Flensborgmoer (5/16") | 6. Steunbuis |

2. Monteer de steunbuis van het spatscherm op de dwarsbalk ([Figuur 5](#)) met 2 bouten (5/16" x 4"),

2 onderleggingen (5/16") en 2 flensborgmoeren (5/16").

3. Draai de bouten en moeren vast met 19,78 tot 25,42 N·m.
4. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor het spatscherm aan de andere kant van de machine.

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.