



Kit de luces de trabajo

Unidades de tracción Groundsmaster® y Reelmaster® con Toldo universal

Nº de modelo 140-1554

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
2	No se necesitan piezas	–	Retire el toldo.
3	No se necesitan piezas	–	Instale el Kit de panel de interruptores.
4	Luz Soporte delantero Soporte trasero Espaciador Tornillo de cuello cuadrado largo Tornillo de cuello cuadrado corto Tuerca con arandela prensada Perno de cuello cuadrado Tuerca Arnés Interruptor Fusible Bridas	4 2 2 4 4 4 8 4 4 1 1 1 6	Instale las luces.
5	No se necesitan piezas	–	Conexión de la batería.
6	No se necesitan piezas	–	Instale el toldo.



1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento


1. Lleve la máquina a una superficie nivelada.
2. Baje todos los accesorios.
3. Accione el freno de estacionamiento, pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
4. Retire la llave.
5. Asegúrese de que la máquina se encuentra inmovilizada antes de empezar la instalación.
6. Desconecte el cable negativo (-) de la batería.

2


Retirada del toldo

No se necesitan piezas

Procedimiento

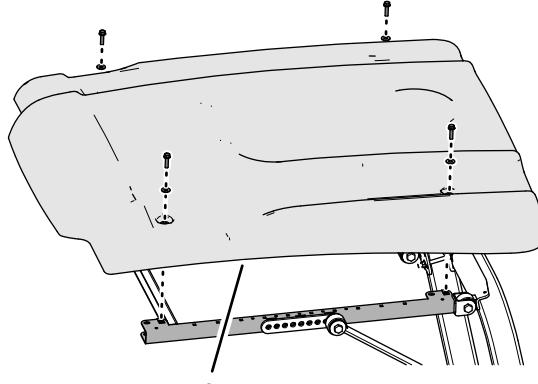

g244329

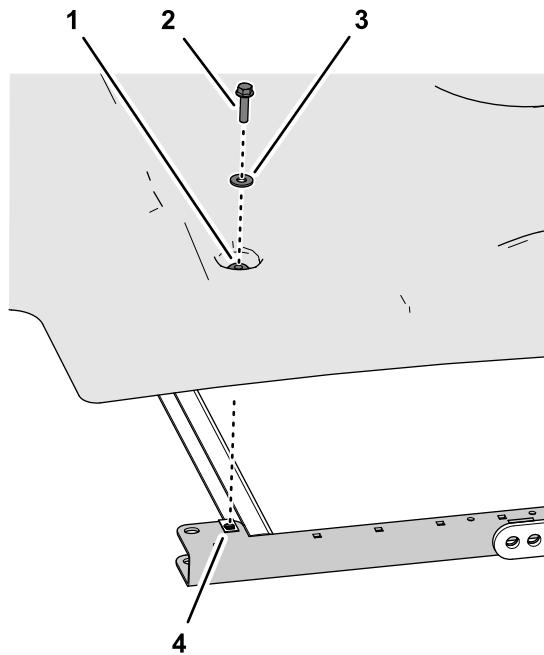

g244328

1. Toldo
2. Retire los 4 pernos con arandela prensada ($5/16"$ x $1\frac{1}{4}"$) y las 4 arandelas ($5/16"$) que sujetan el toldo y los perfiles del bastidor lateral (Figura 1 y Figura 2).

Nota: No retire los anillos de goma del toldo.

3

Instalación del Kit de panel de interruptores

No se necesitan piezas

Procedimiento

Se requiere el Kit de panel de interruptores; consulte las *Instrucciones de instalación* del kit.

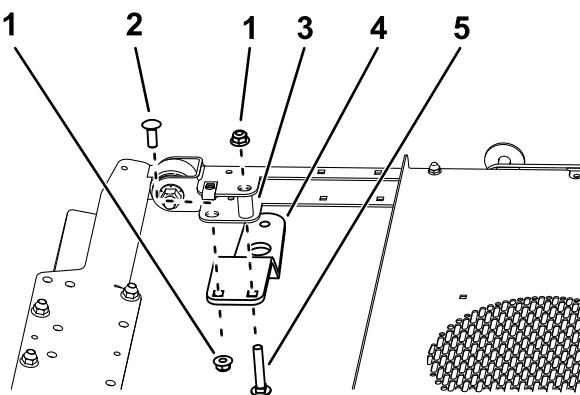


Figura 3

Soporte trasero ilustrado

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Tuerca con arandela prensada | 4. Soporte |
| 2. Perno de cuello cuadrado corto | 5. Perno de cuello cuadrado largo |
| 3. Espaciador | |

4

Instalación de las luces

Piezas necesarias en este paso:

4	Luz
2	Soporte delantero
2	Soporte trasero
4	Espaciador
4	Tornillo de cuello cuadrado largo
4	Tornillo de cuello cuadrado corto
8	Tuerca con arandela prensada
4	Perno de cuello cuadrado
4	Tuerca
1	Arnés
1	Interruptor
1	Fusible
6	Bridas

Procedimiento

1. Sujete cada soporte al bastidor del toldo con un perno de cuello cuadrado largo, un perno de cuello cuadrado corto, un espaciador y 2 tuercas con arandela prensada ([Figura 3](#) y [Figura 5](#)).

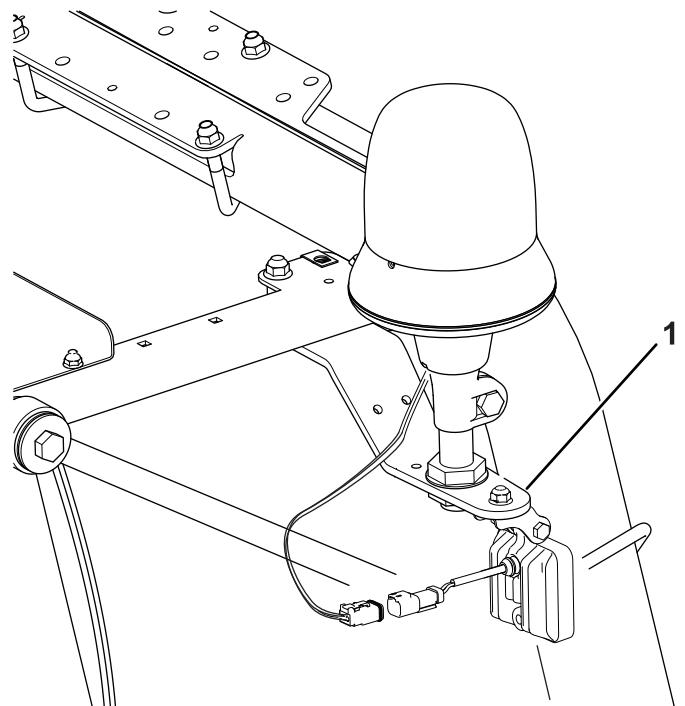


Figura 4

1. Soporte de la luz
2. Instale una luz en cada soporte con un perno de cuello cuadrado y una tuerca ([Figura 5](#)).

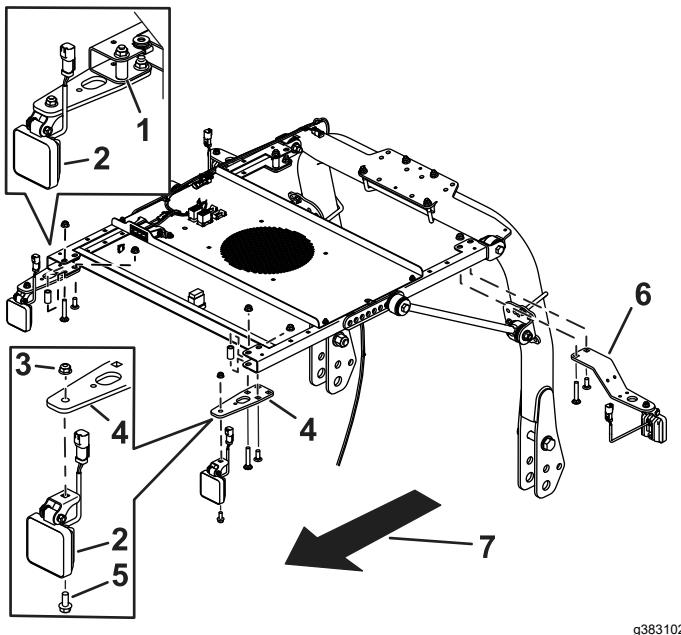


Figura 5

g383102

- 1. Espaciador
- 2. Luz
- 3. Tuerca
- 4. Soporte delantero
- 5. Perno
- 6. Soporte trasero
- 7. Parte delantera de la máquina

3. Enchufe el conector del arnés del kit de luces en el conector del arnés del panel de interruptores ([Figura 6](#)).

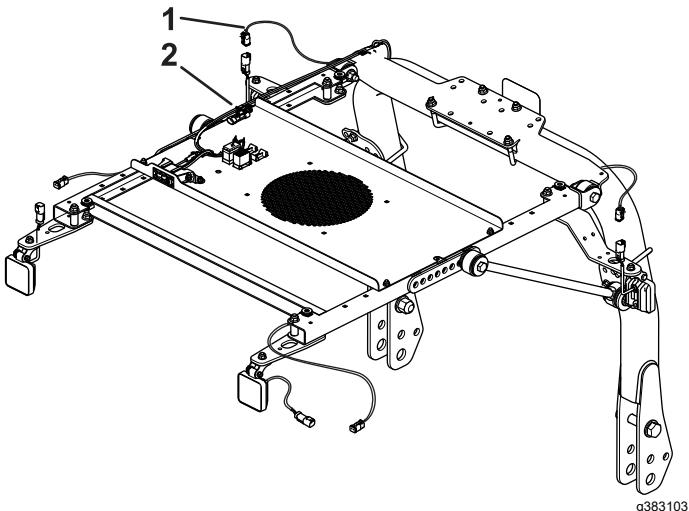


Figura 6

g383103

- 1. Arnés
 - 2. Conector
4. Enrute el arnés como se muestra en la [Figura 6](#), y sujetelo con las bridas.
 5. Retire y deseche el tapón del hueco delantero derecho del panel de interruptores ([Figura 7](#)).

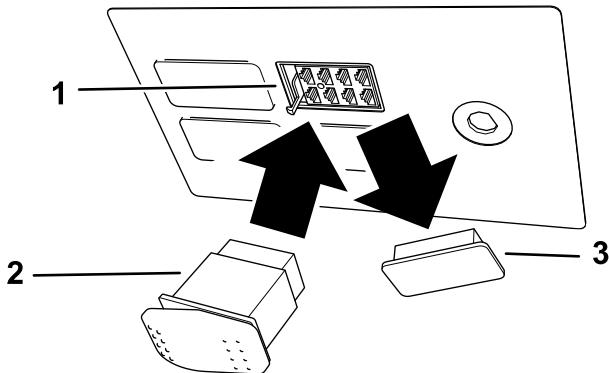


Figura 7

g250803

- 1. Conector eléctrico
- 2. Interruptor
- 3. Tapón

6. Enchufe el conector eléctrico en el interruptor e instale el interruptor en el panel de interruptores ([Figura 7](#)).

Nota: Instale el interruptor con la pieza redondeada más gruesa hacia la parte trasera de la máquina.

7. Introduzca el fusible en la posición más a la derecha del bloque de fusibles ([Figura 8](#)).

Nota: Puede no ser necesario instalar el fusible si ya se ha instalado un fusible de otro kit de Toro.

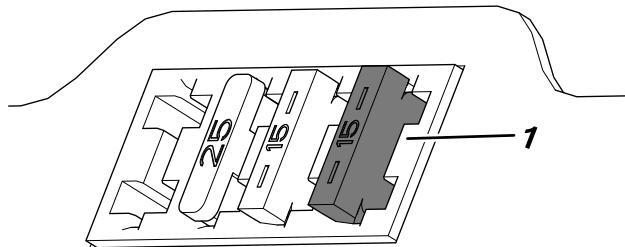


Figura 8

g250802

- 1. Fusible

5

Conexión de la batería

No se necesitan piezas

Procedimiento

Conecte la batería; consulte la sección de mantenimiento del sistema eléctrico en el *Manual del operador*.

6

Instalación del toldo

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Alinee los orificios de los anillos de goma del toldo con las 4 tuercas rápidas de los perfiles laterales del bastidor.
2. Monte el toldo en los perfiles del bastidor ([Figura 2](#)) con los 4 pernos con arandela prensada (5/16" x 1¼") y las 4 arandelas (5/16") que retiró anteriormente.
3. Apriete los pernos con arandela prensada a 10 – 14 N·m.

Operación

Uso de las luces

Presione la parte trasera del interruptor para encender las luces.

Presione la parte delantera del interruptor para apagar las luces.

Notas:

Notas:



Count on it.