



Midterrammesæt til lad

Workman® UTX-passagerkøretøj eller MDX-arbejdskøretøj med stållad

Modelnr. 08142


Monteringsvejledning

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkerne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

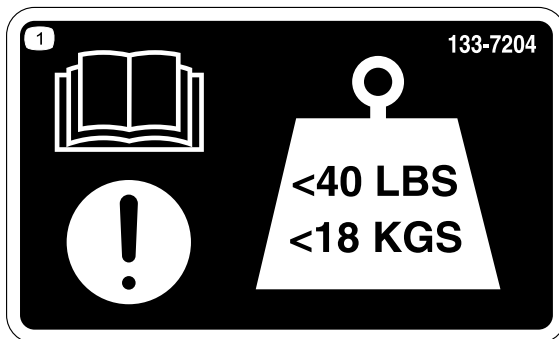

decal133-7204

133-7204

1. Bemærk – læs *betjeningsvejledningen*. Overskrid ikke en lastvægt på 18 kg.



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.


Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	—	Klargøring af maskinen.
Venstre ramme	1	Montering af midterrammesæt til lad.
Højre ramme	1	
Midterbjælke	1	
Skærm	1	
Bræddebolt (5/16" x 3/4")	27	
Låsemøtrik (5/16")	27	
Lastgrænsemærkat 133-7204	2	

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Flyt gearstangen til positionen P (Parkér).
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

Montering af midterrammesæt til lad


1. Fastgør løst venstre ramme og højre ramme til midterbjælken med 8 bræddebolte (5/16" x 3/4") og 8 låsemøtrikker (5/16") som vist i [Figur 1](#).

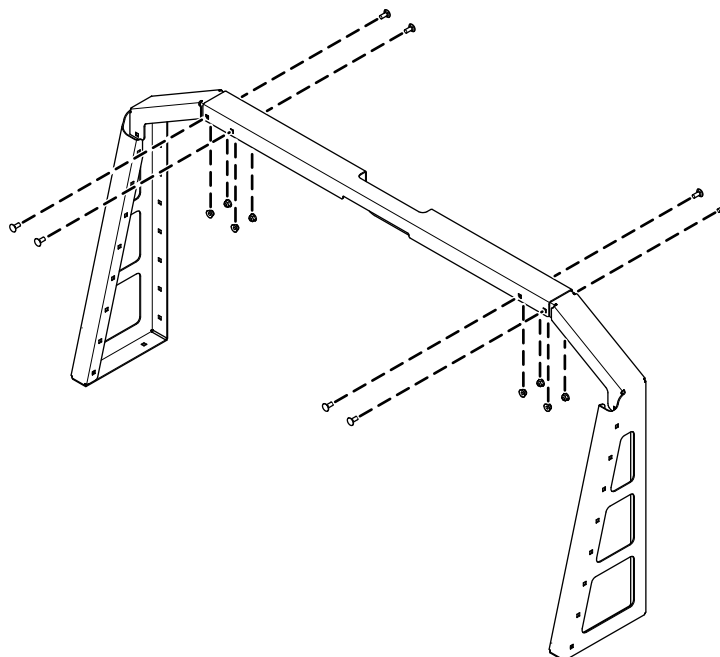

Figur 1

g407139


2. Fastgør løst skærmen til rammeskelettet med 11 bræddebolte (5/16" x 3/4") og 11 låsemøtrikker (5/16") som vist i [Figur 2](#).

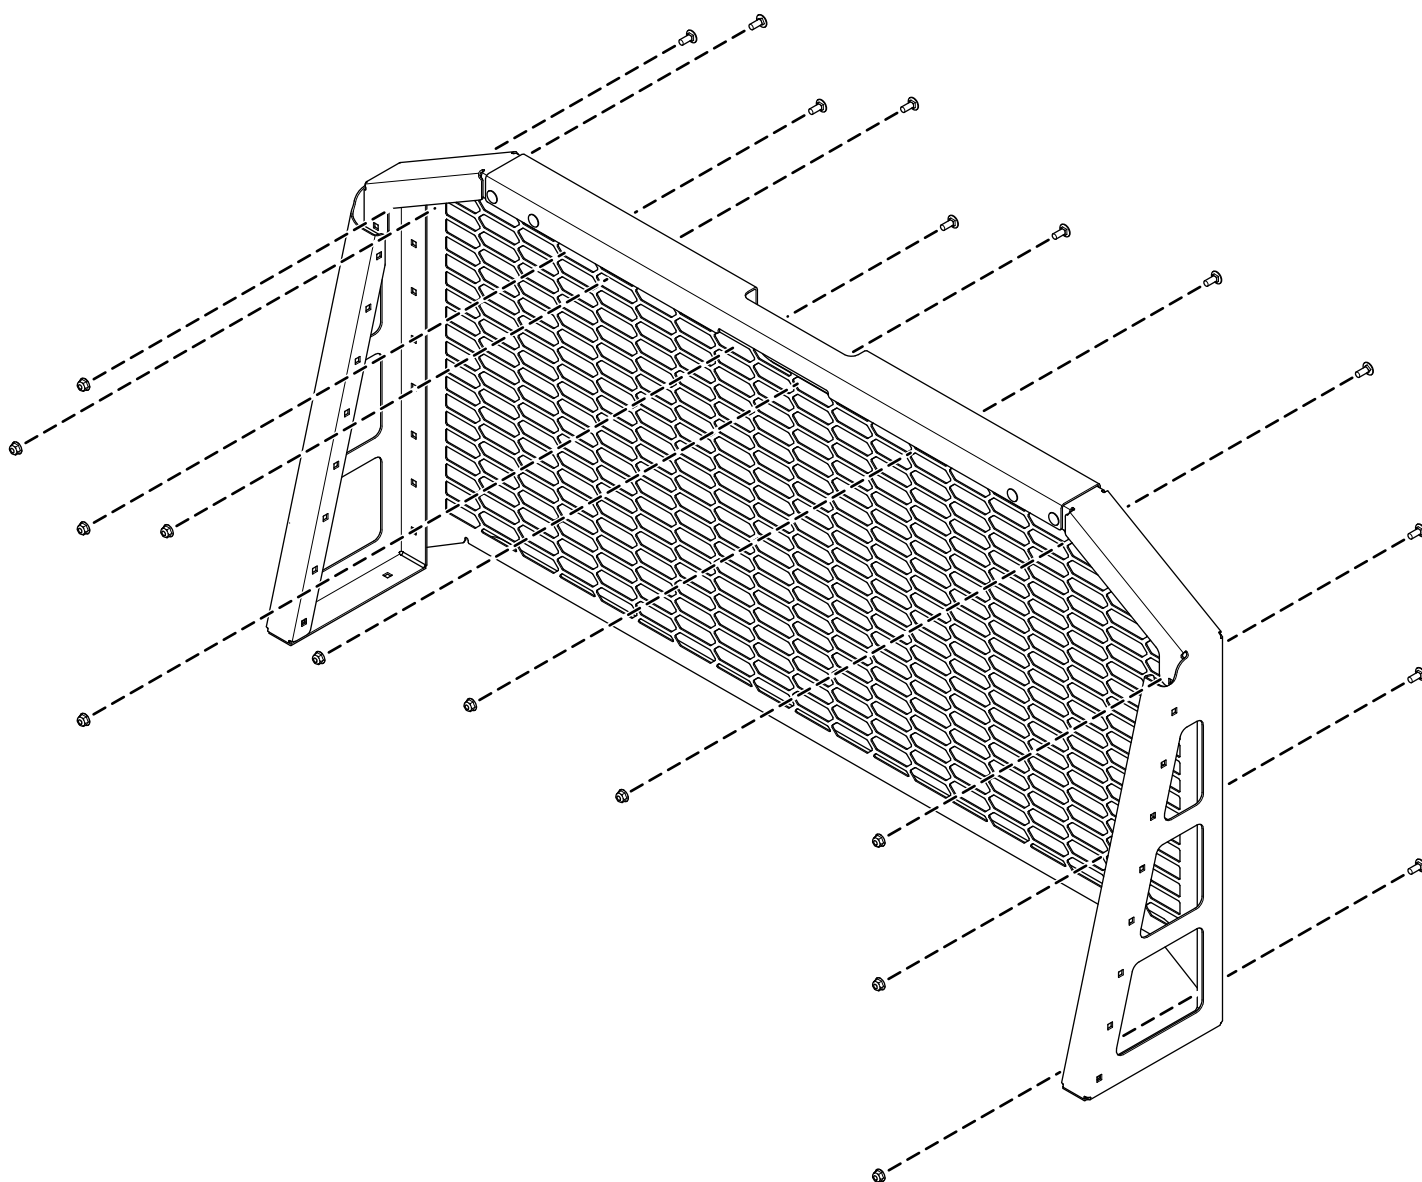

Figur 2


g407136

3. Ret rammeenheten ind efter ladet, og sørg for, at den flugter med ladets for- og yderside.
4. Brug venstre ramme og højre ramme som skabelon til at markere borestederne.

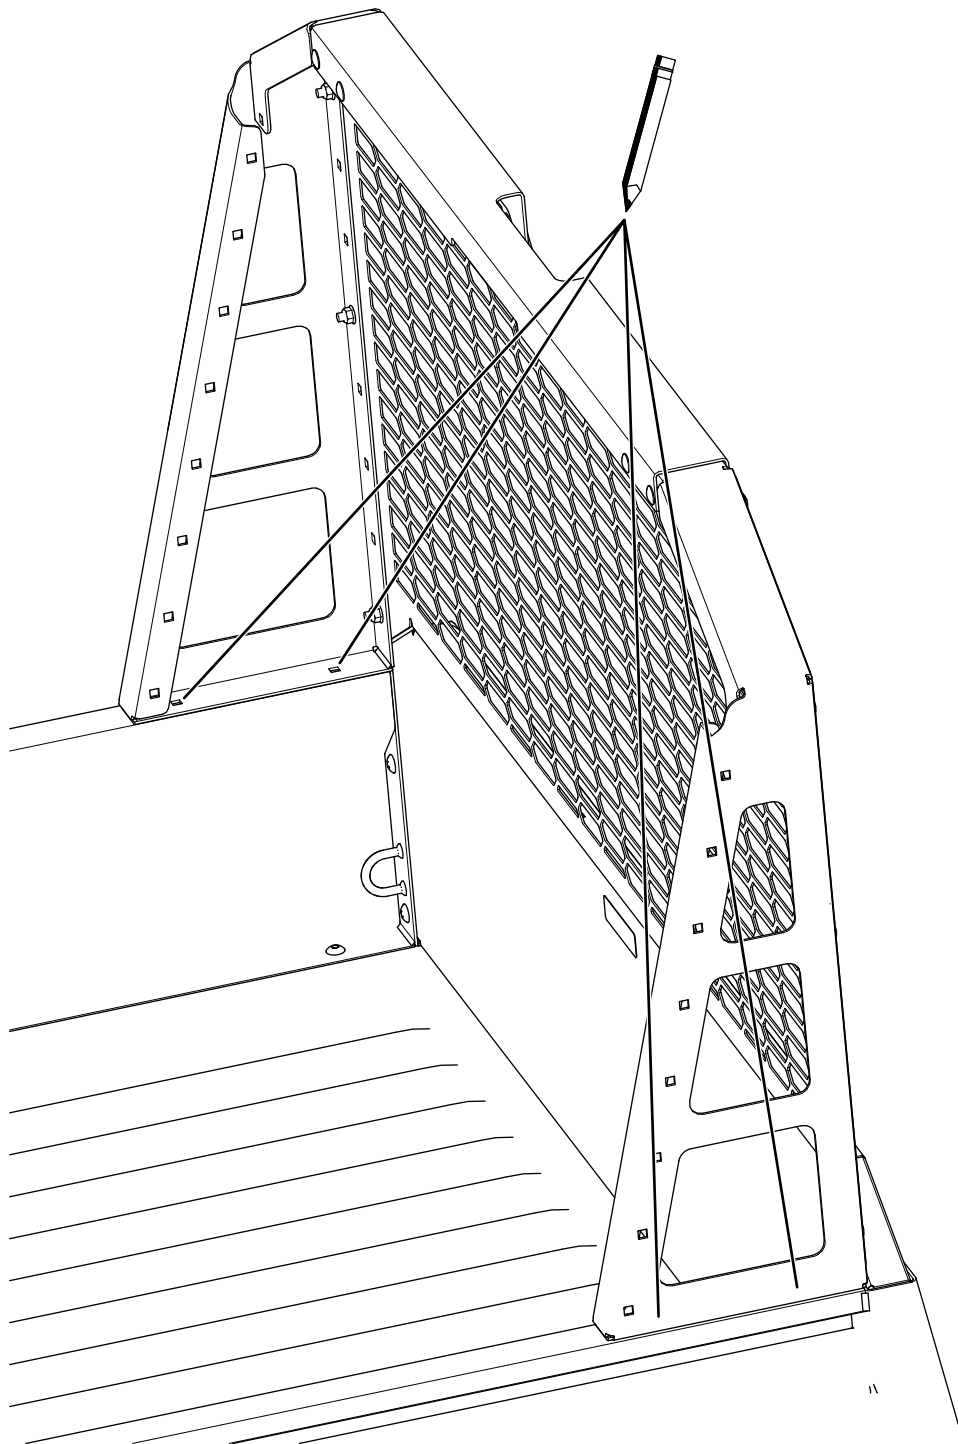

Figur 3


g407138

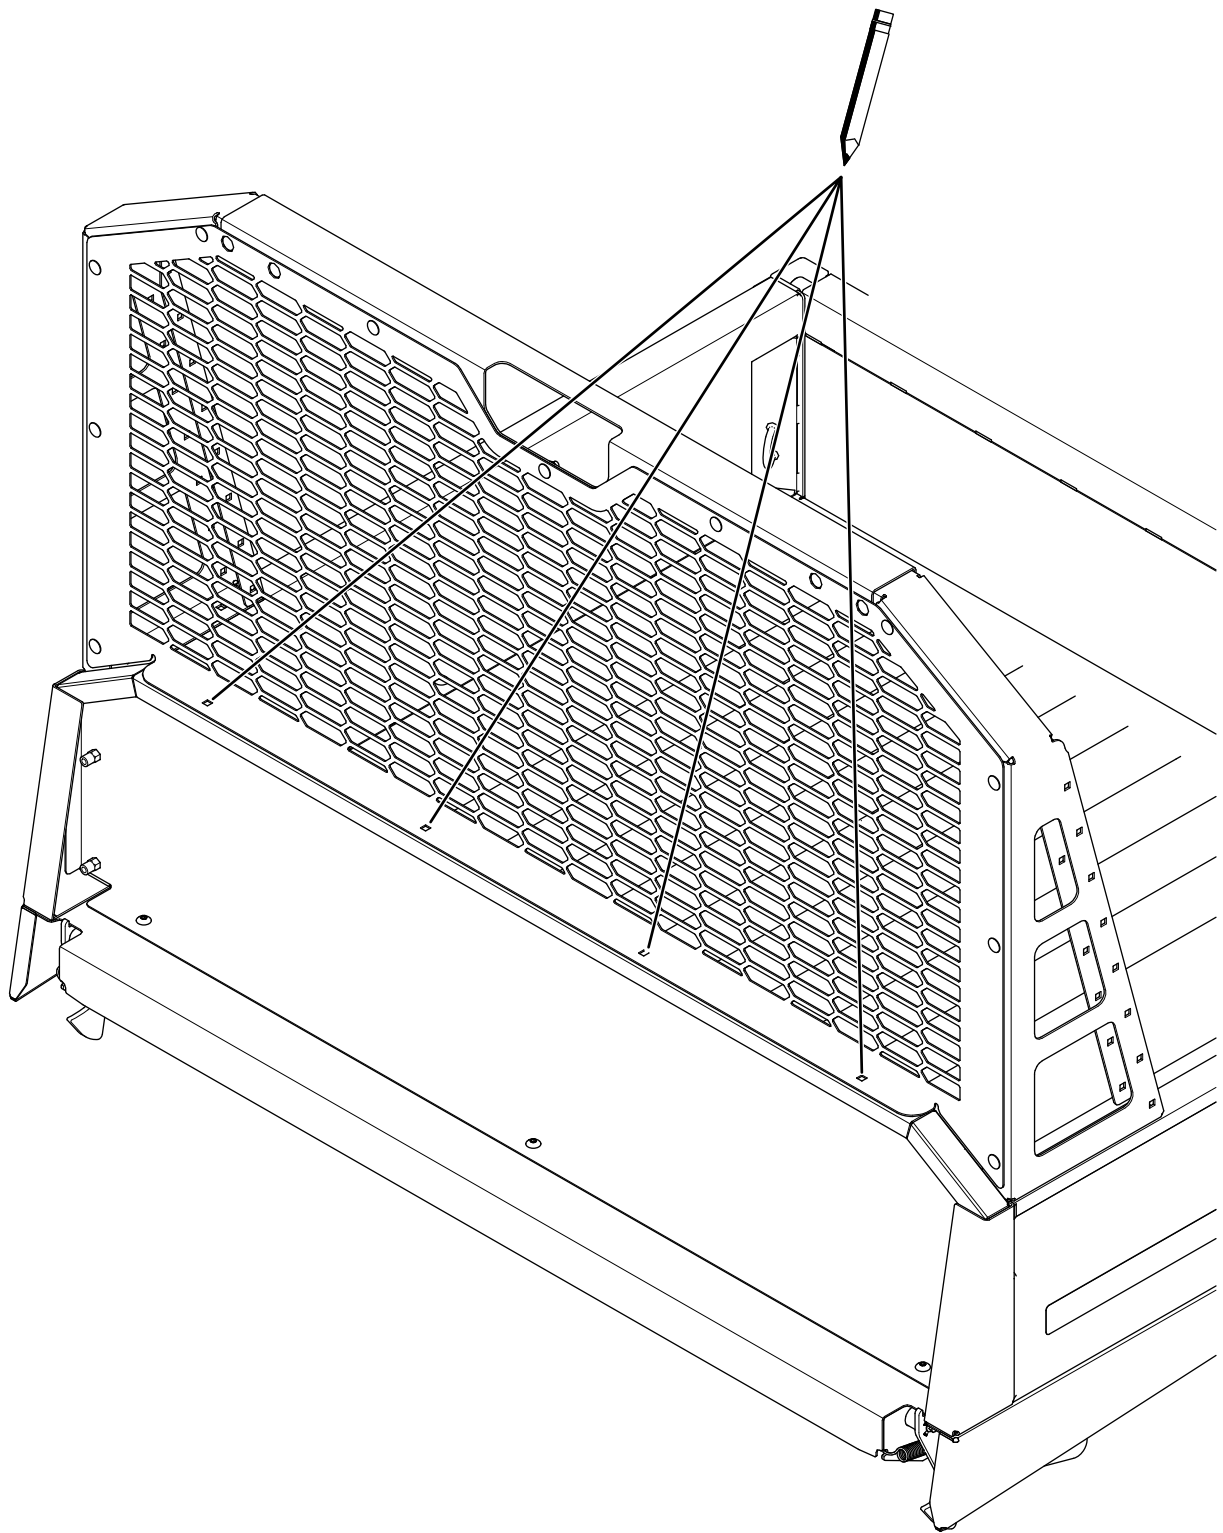

g407137


Figur 4

5. Fjern rammeenheten fra ladet.
6. Markér midten af de afmærkede steder på ladet med en kørner.
7. Bor 8 huller (9 mm eller 11/32") i ladet.
8. Placer rammeenheten på ladet, og fastgør løst rammeenheten på ladet med 8 bræddebolte (5/16" x 3/4") og 8 låsemøtrikker (5/16") som vist i [Figur 5](#) og [Figur 6](#).

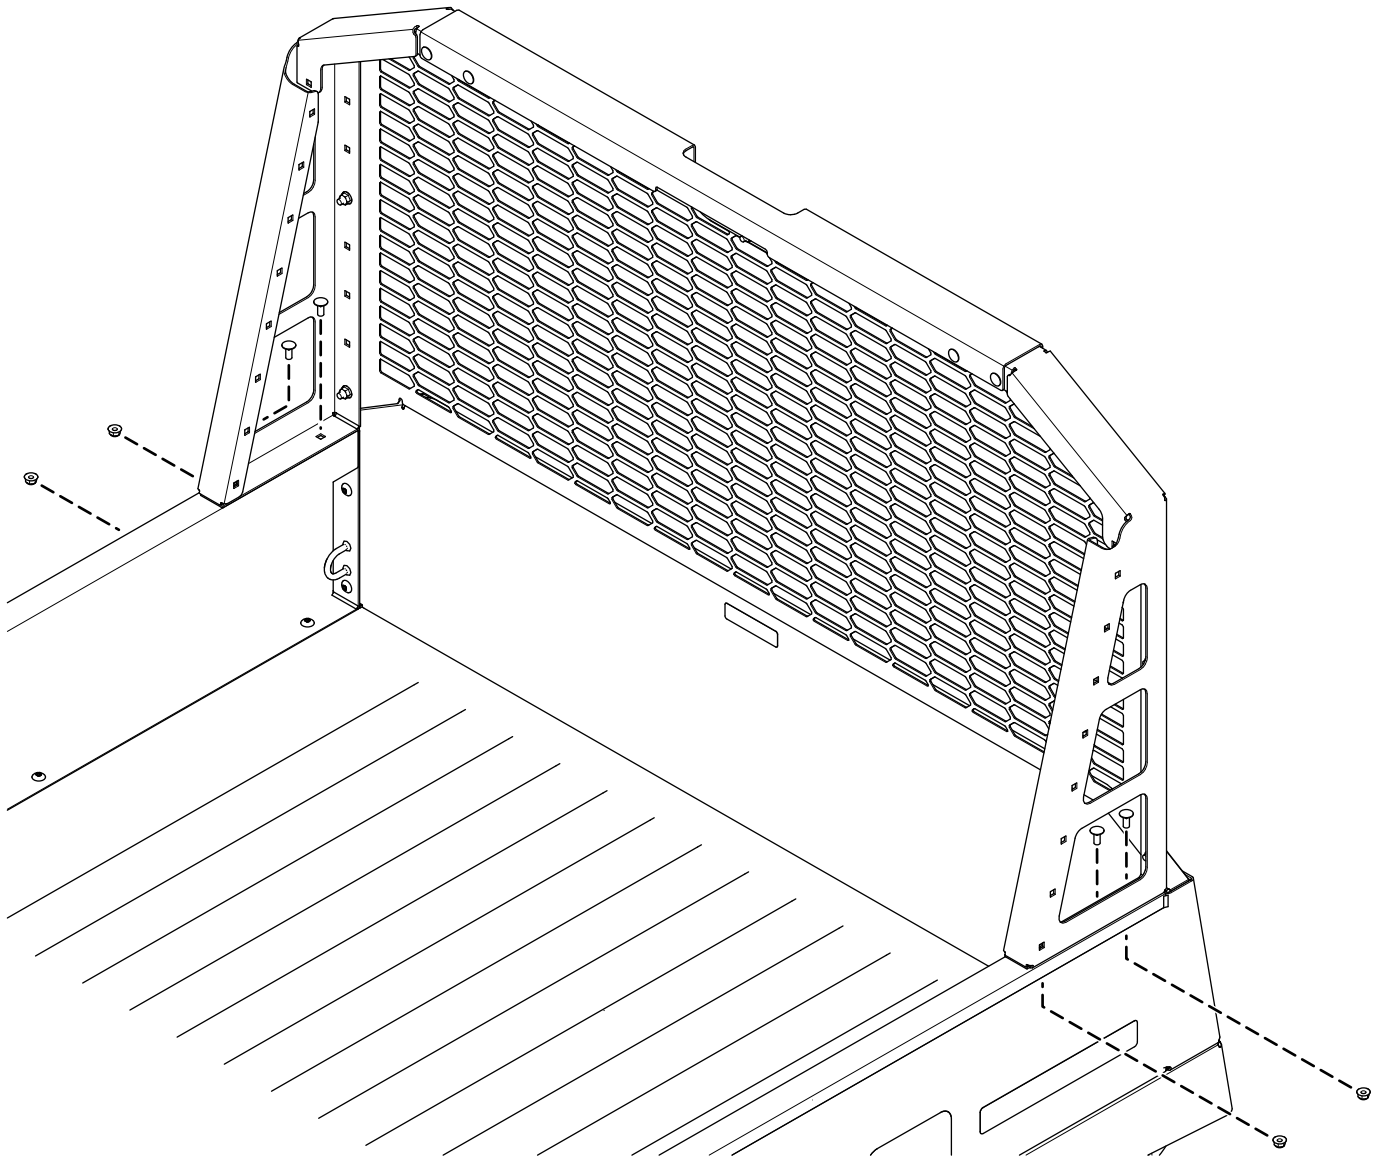

Figur 5

g407141

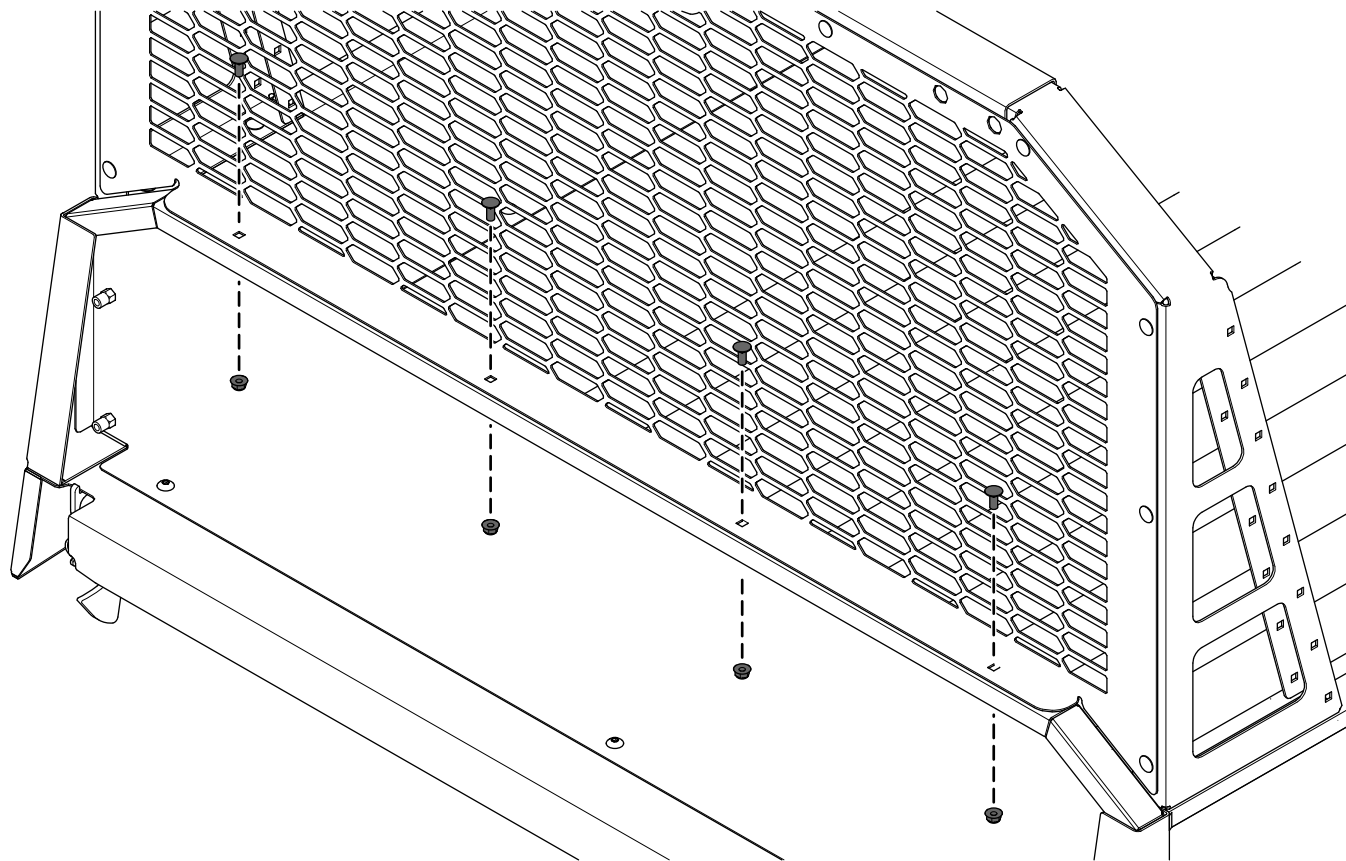


g407140

Figur 6

-
9. Tilspænd alle fastgørelsesanordningerne med et moment på 20 til 25 Nm.

10. Rengør overfladen, og påsæt en lastgrænsemærkat på den venstre ramme og højre ramme efter de cirkamål, der fremgår af [Figur 7](#).

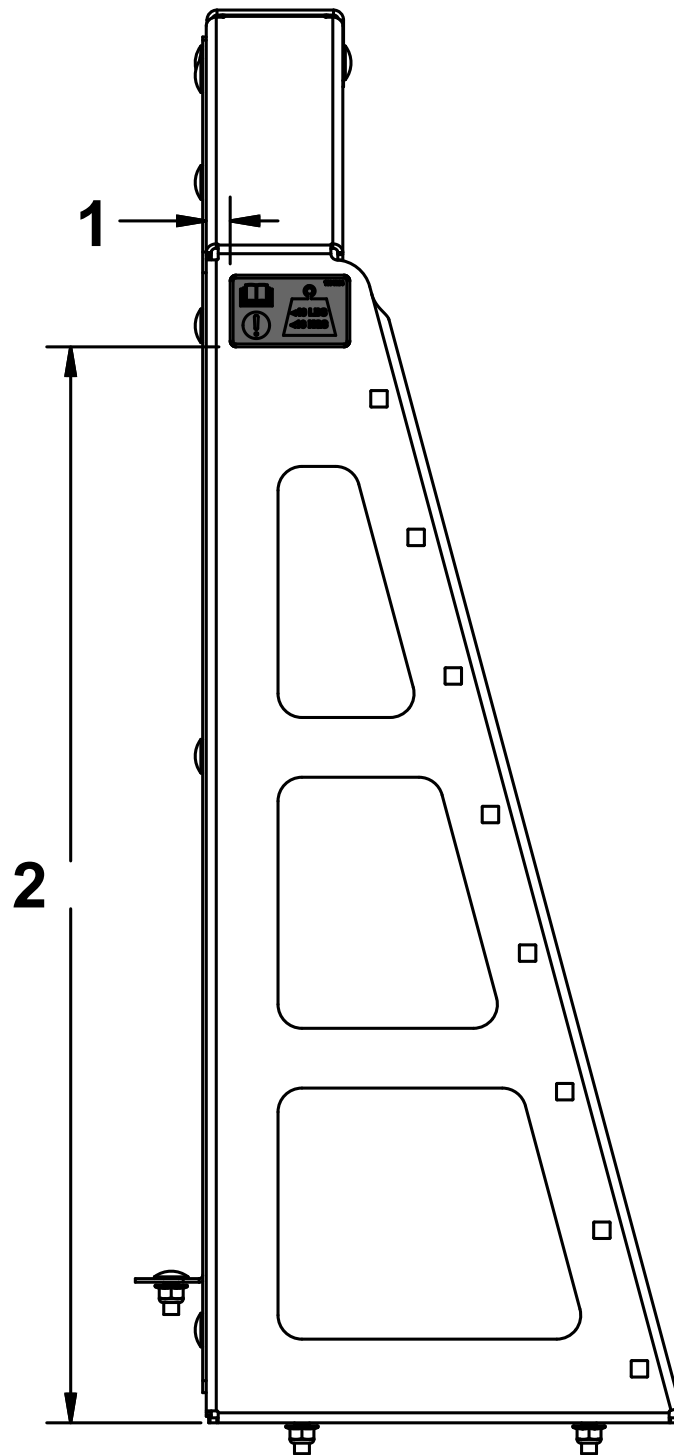

Figur 7

g407153

1. 13 mm

2. 57 cm