



Stativsett for midtre plan

Workman® UTX-passasjerbil eller MDX-bruksbil med lasteplan i stål

Modellnr. 08142


Installasjonsveiledning

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

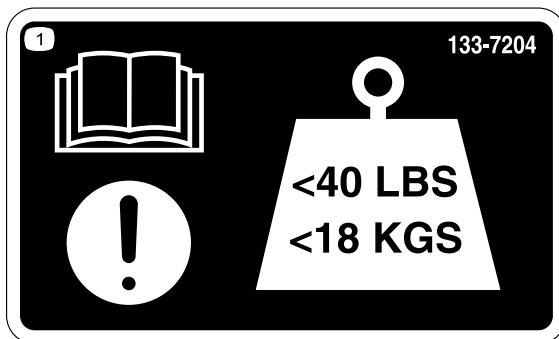

decal133-7204

133-7204

1. Advarsel – les *brukerhåndboken*, ikke overskrid lastevekten på 18 kg.



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.


Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	—	Klargjøre maskinen.
Venstre stativ	1	Monter stativsett for midtre plan.
Høyre stativ	1	
Midtre stang	1	
Skjerm	1	
Låsebolt, (5/16 x ¾ tomme)	27	
Låsemutter (5/16 tomme)	27	
Lastgrensemerke 133-7204	2	

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på et jevnt underlag.
2. Skift girspaken til P-stillingen (parkering).
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

Montering av stativsett for midtre plan


1. Fest løst venstre stativ og høyre stativ til midtre stang ved hjelp av 8 låsebolter (5/16 x ¾ tomme) og 8 låsemuttere (5/16 tomme) som vist i [Figur 1](#).

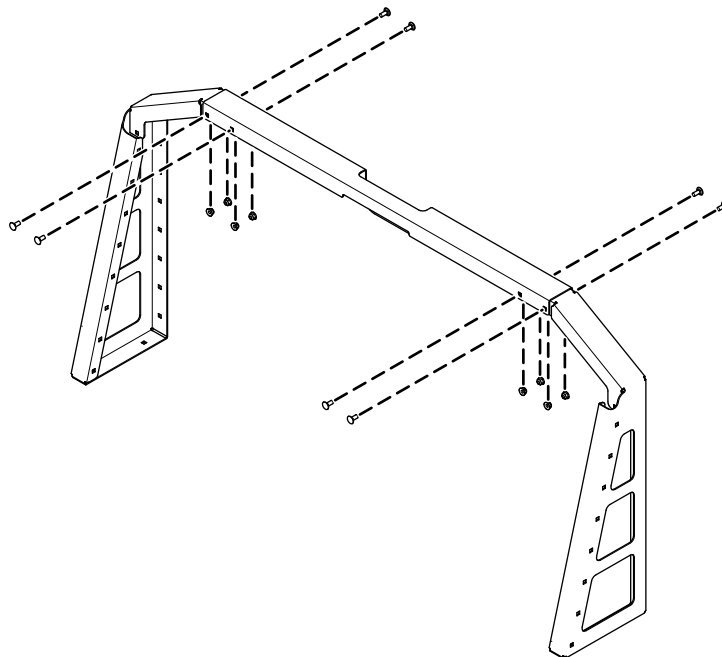

Figur 1

g407139


2. Fest skjermen løst til stativrammen med 11 låsebolter (5/16 x 3/4 tomme) og 11 låsemuttere (5/16 tommer) som vist i [Figur 2](#).

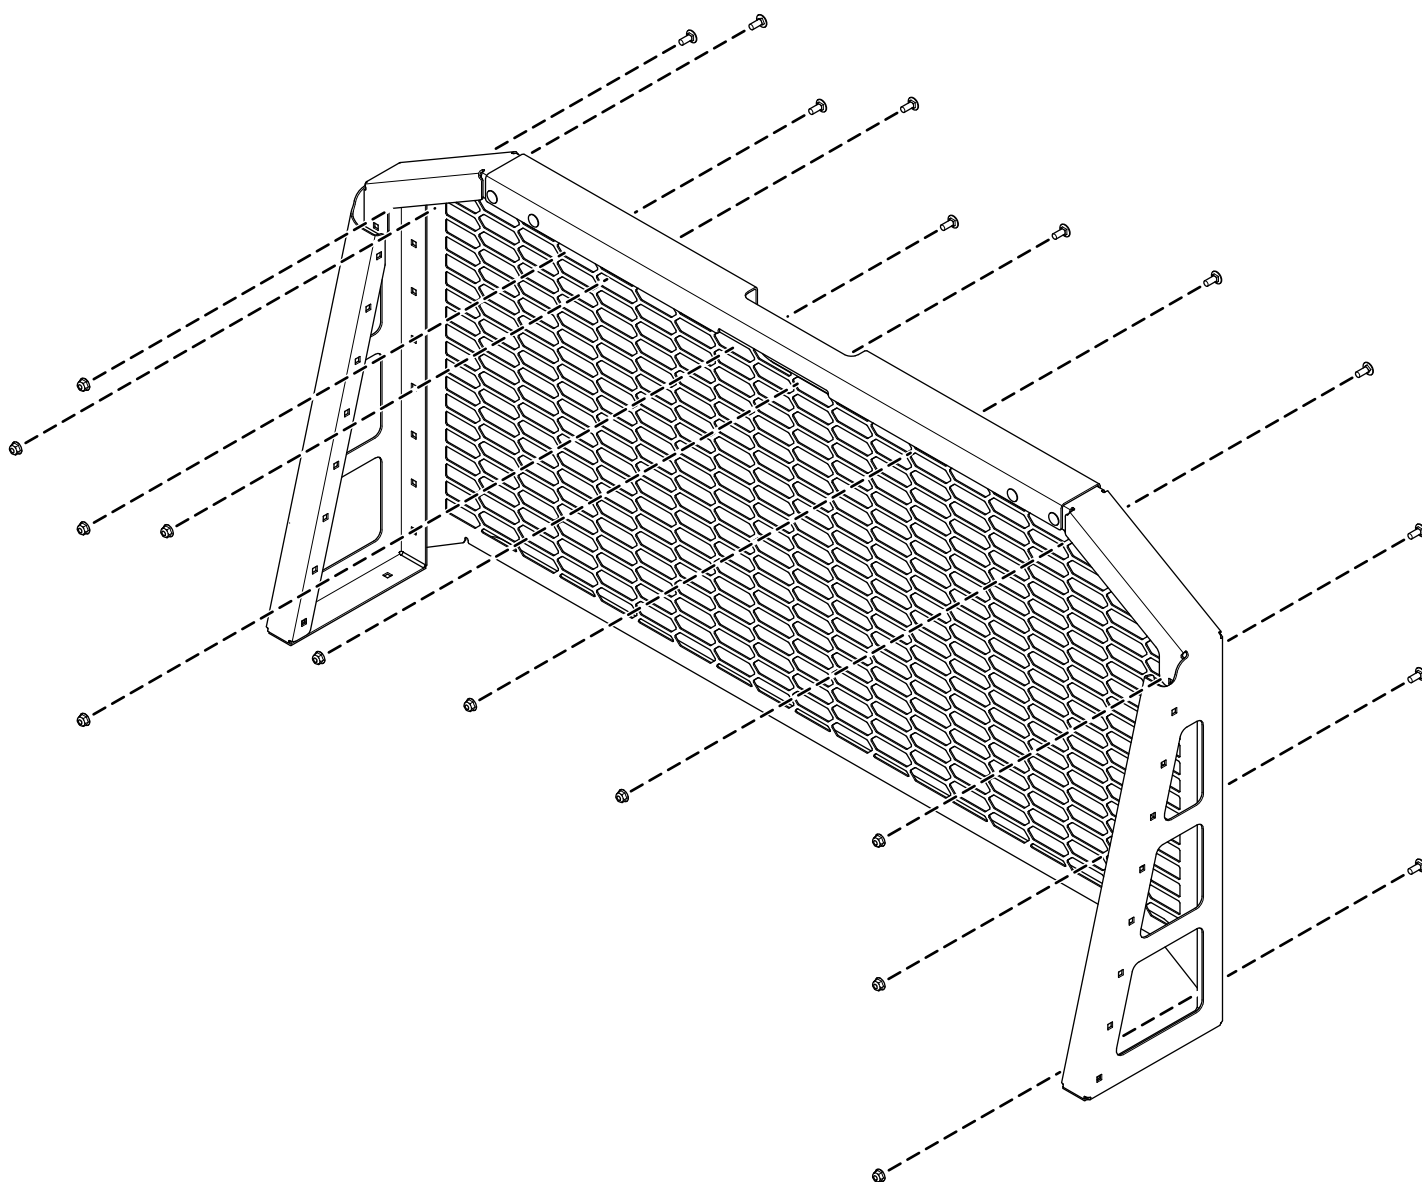

Figur 2


g407136

3. Juster stativsettet med lasteplanet og påse at det er innrettet med fremsiden og utsiden av lasteplanet.
4. Bruk venstre stativ og høyre stativ som mal, og marker plasseringer for boring.

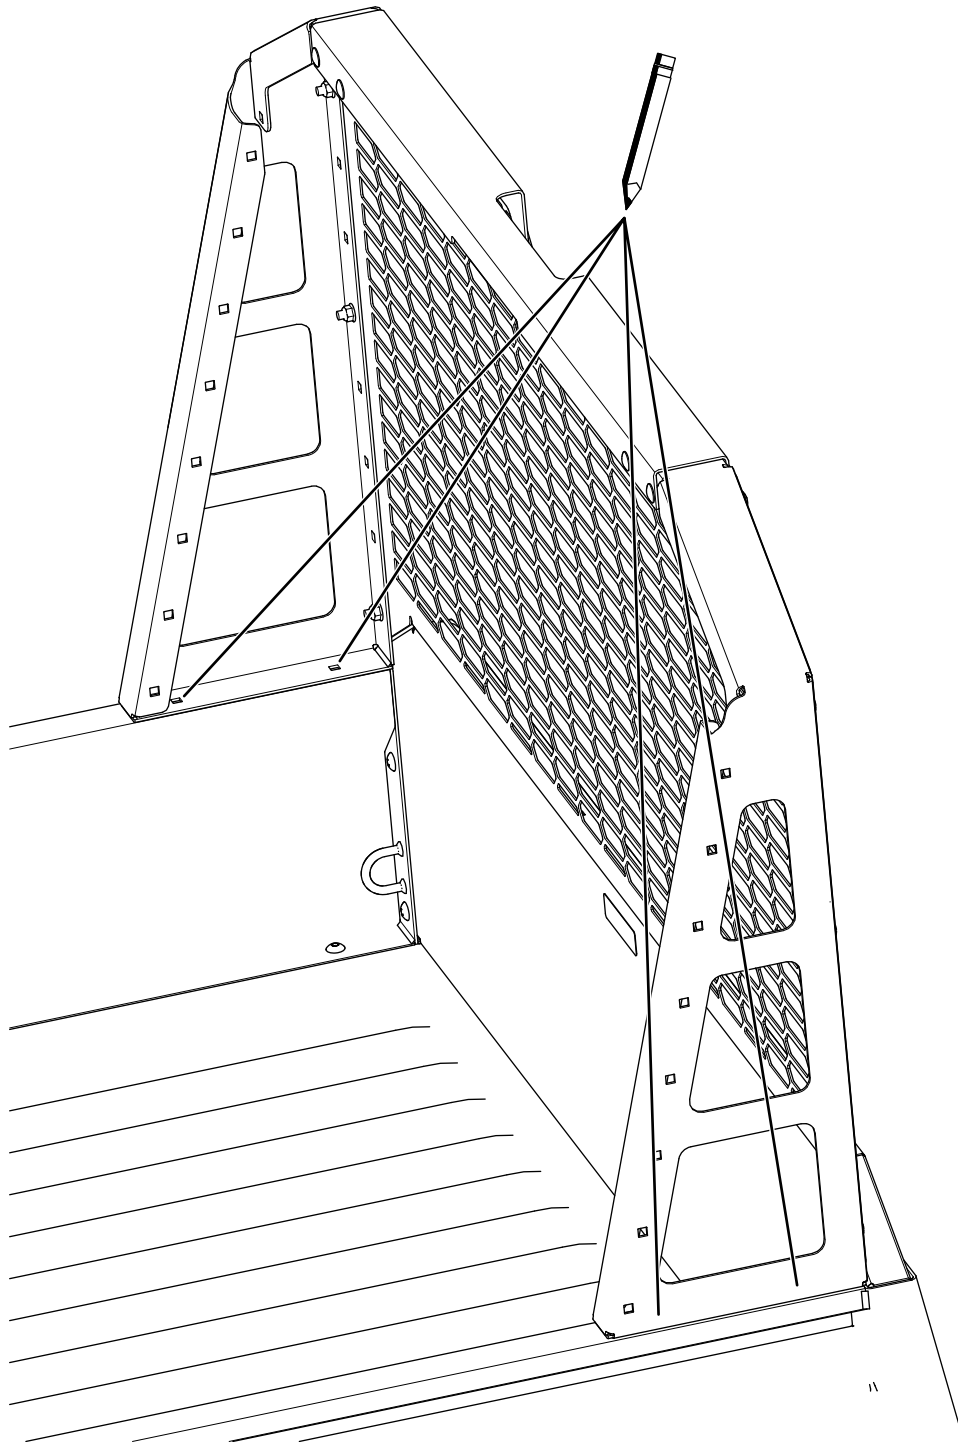

Figur 3


g407138

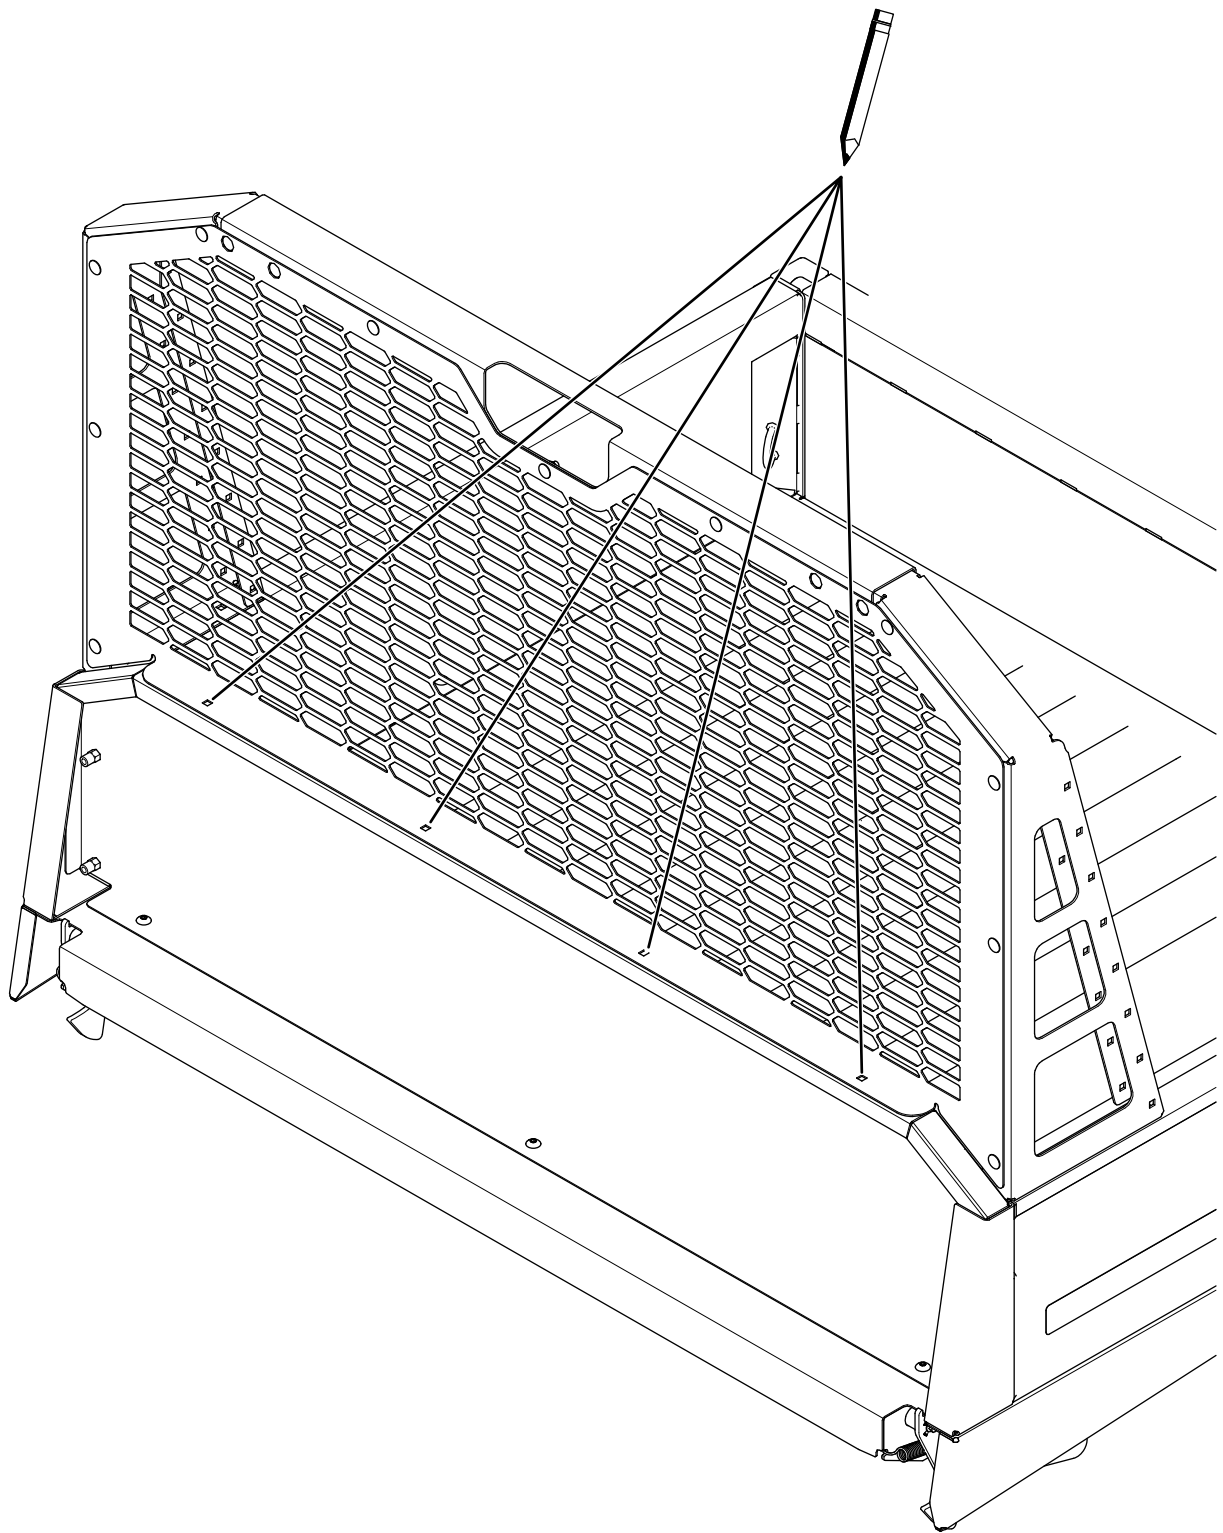

g407137


Figur 4

5. Fjern stativsettet fra lasteplanet.
6. Merk plasseringene på lasteplanet.
7. Bor 8 hull (9 mm eller 11/32 tommer) i lasteplanet.
8. Plasser stativsettet på lasteplanet og fest stativsettet løst på lasteplanet ved hjelp av 8 låsebolter (5/16 x ¾ tomme) og 8 låsemuttere (5/16 tommer) som vist i [Figur 5](#) og [Figur 6](#).

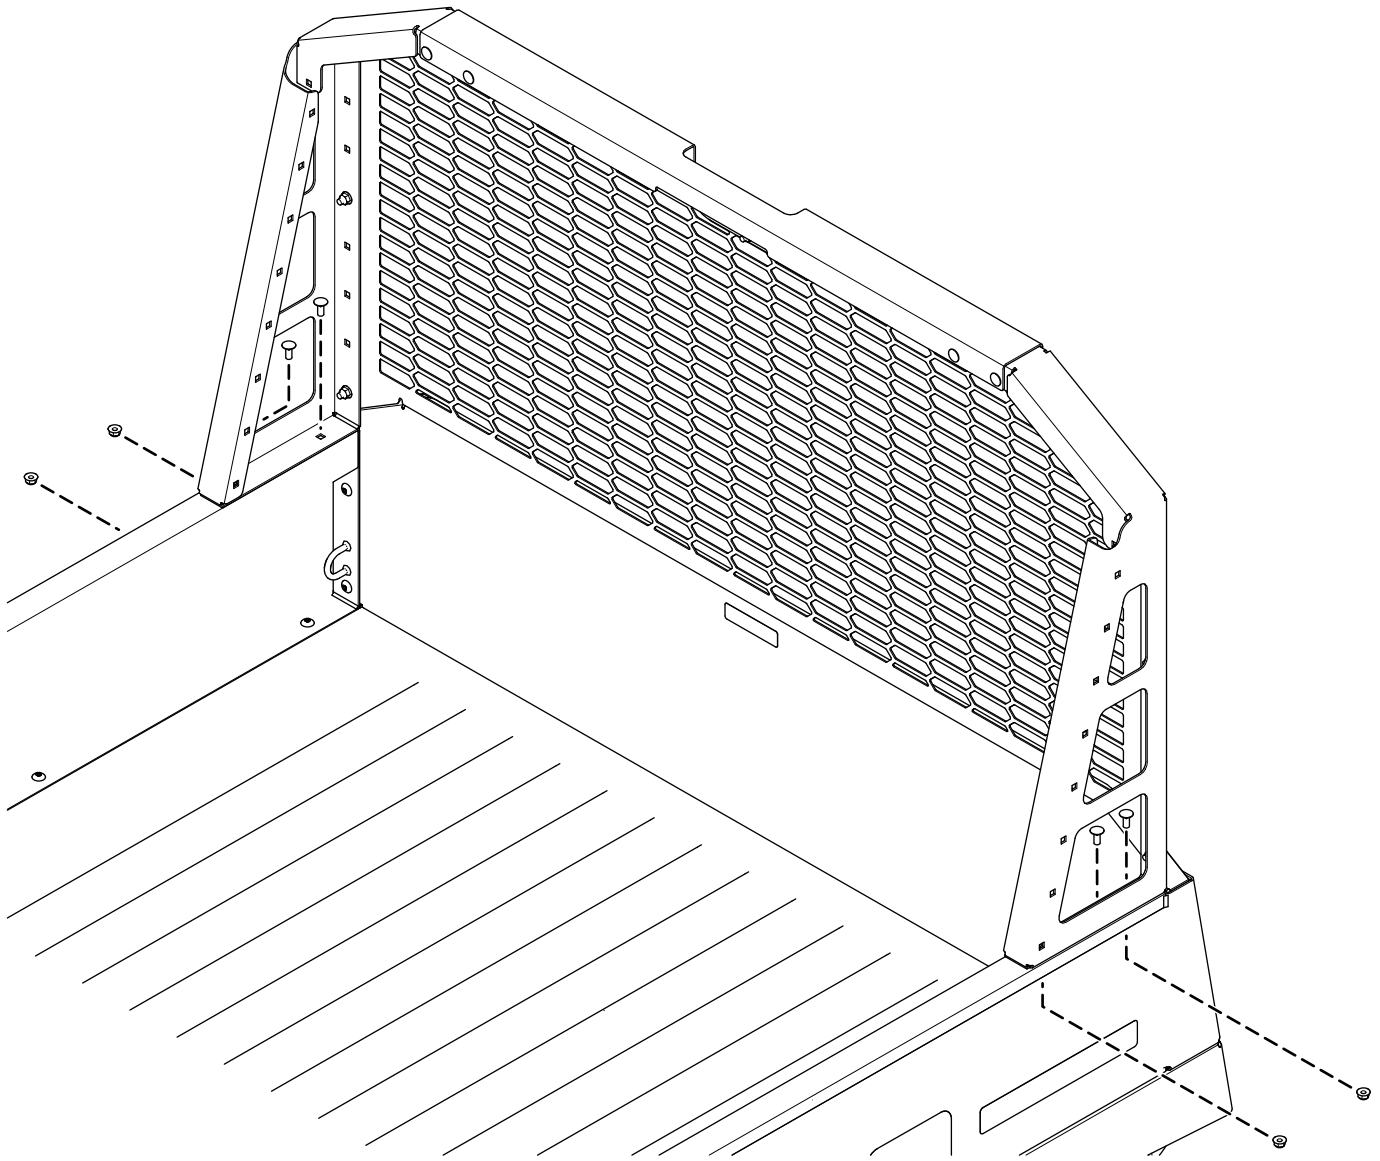

Figur 5

g407141

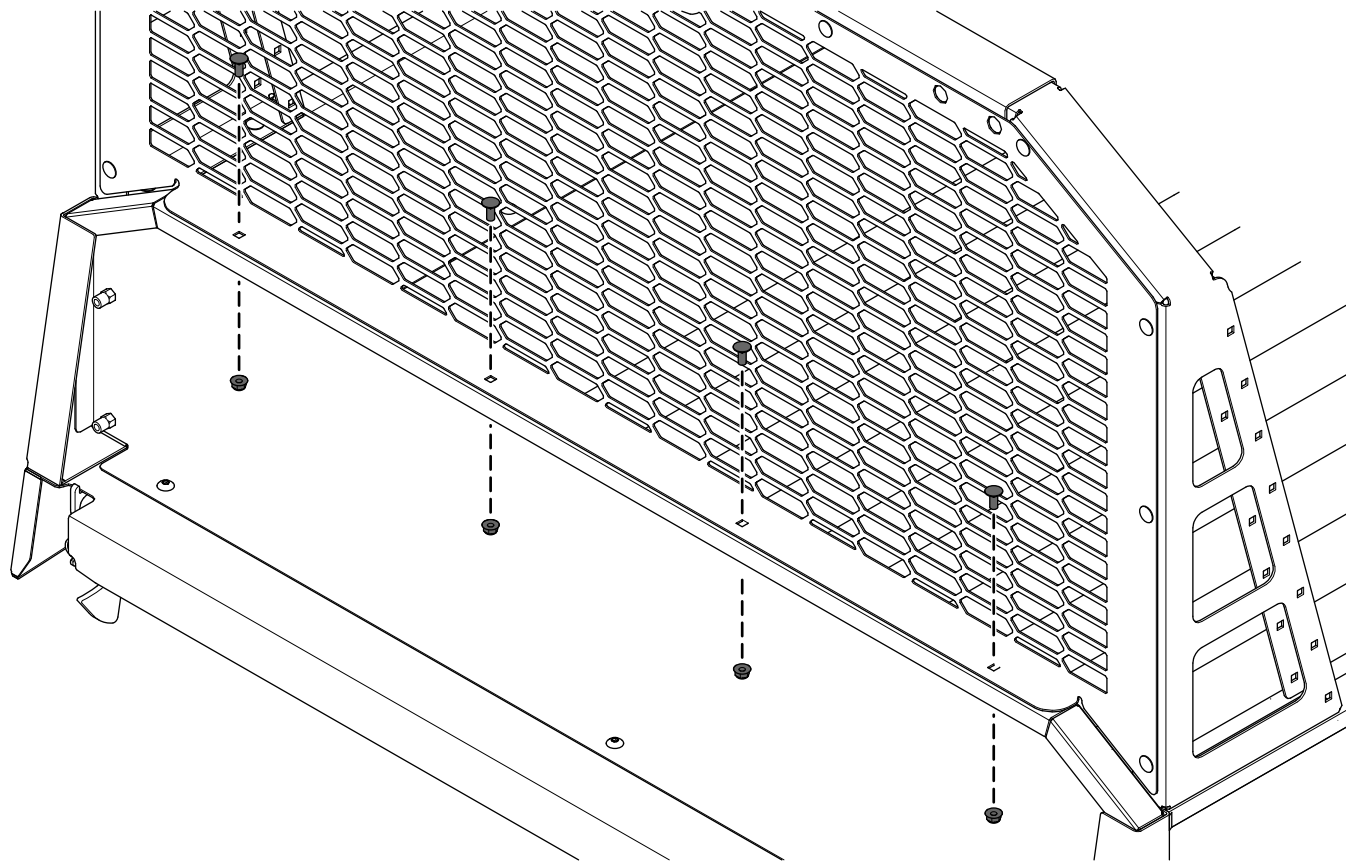


g407140

Figur 6

-
9. Trekk til med et moment på 20–25 Nm.

10. Rengjør overflaten og påfør et lastgrensemerke på venstre stativ og høyre stativ ved hjelp av de omtrentlige dimensjonene som vises i [Figur 7](#).

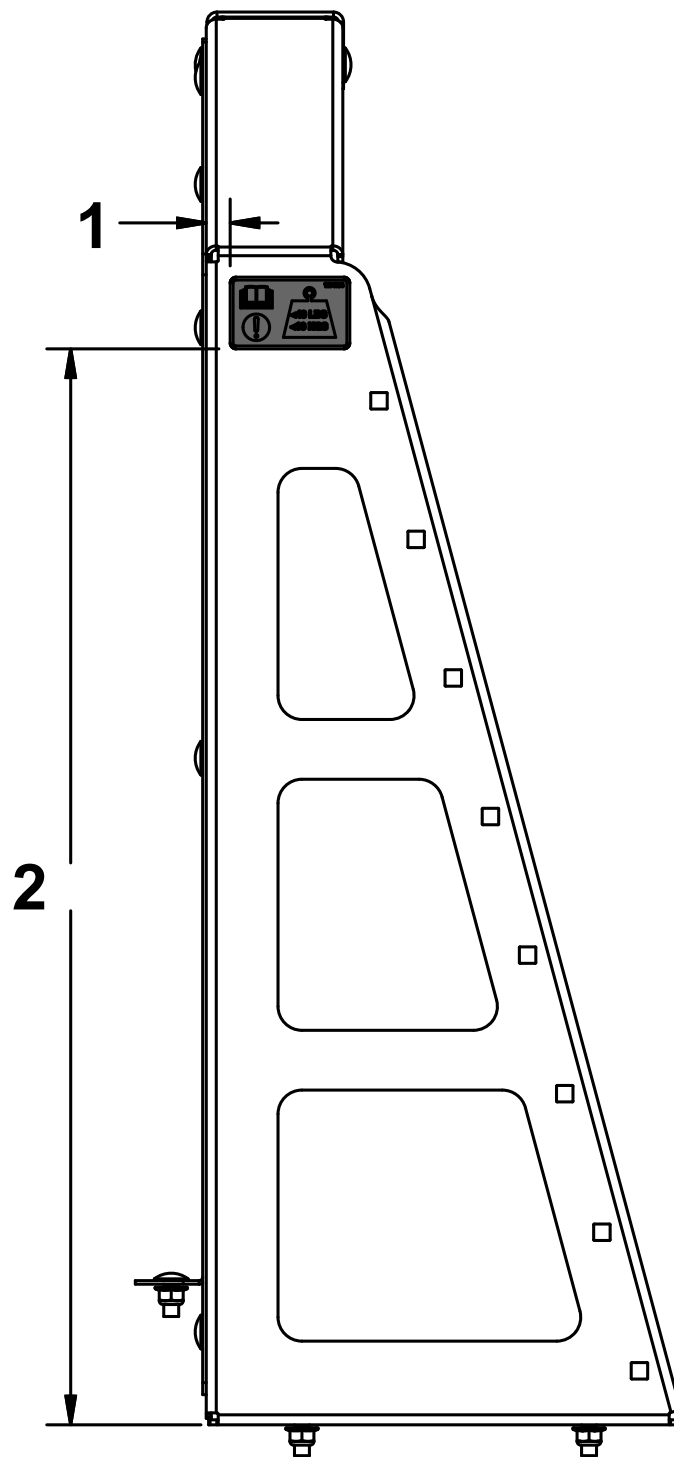

Figur 7

g407153

1. 13 mm

2. 57 cm