



Sats med mittställ för flak

Arbetsfordonen Workman® UTX Passenger eller MDX med lastflak
av stål

Modellnr 08142


Monteringsanvisningar

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

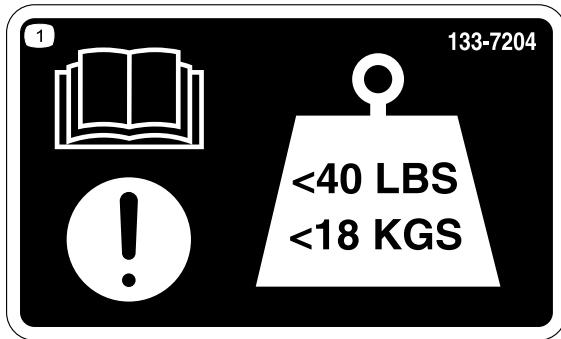

decal133-7204

133-7204

1. Varning! Läs *bruksanvisningen*. Överskrid inte lastvikten på 18 kg.



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.


Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	—	Förbereda maskinen.
Vänster sidoställ	1	Montera satsen med mittställ för flak.
Höger sidoställ	1	
Mittstång	1	
Skärm	1	
Vagnsskruv (5/16 x ¾ tum)	27	
Låsmutter (5/16 tum)	27	
Lastbegränsningsdekal 133-7204	2	

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Flytta transmissionsspaken till läget P (parkering).
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

Montera satsen med mittställ för flak


1. Fäst de vänstra och högra sidoställen löst på mittstången med åtta vagnsskruvar (5/16 x ¾ tum) och åtta låsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 1](#).

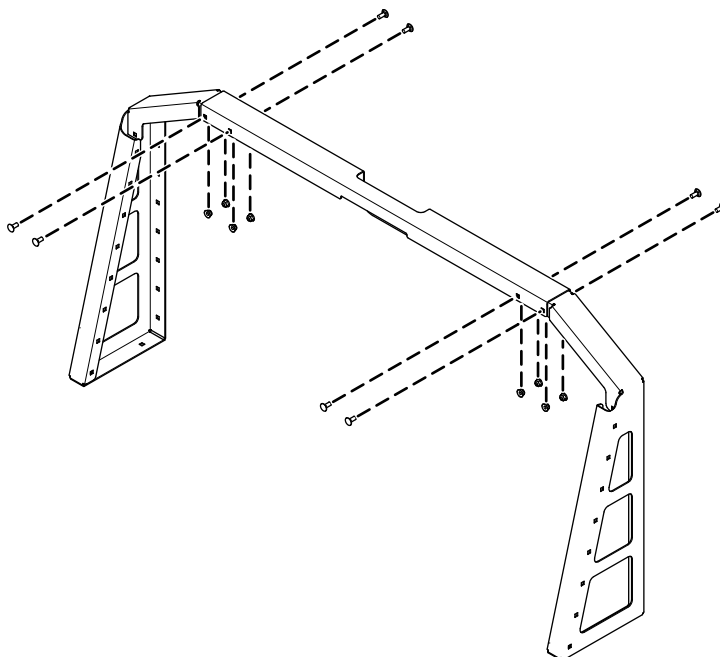

Figur 1

g407139


2. Fäst skärmen löst på ställramen med elva vagnsskruvar (5/16 x 3/4 tum) och elva låsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 2](#).

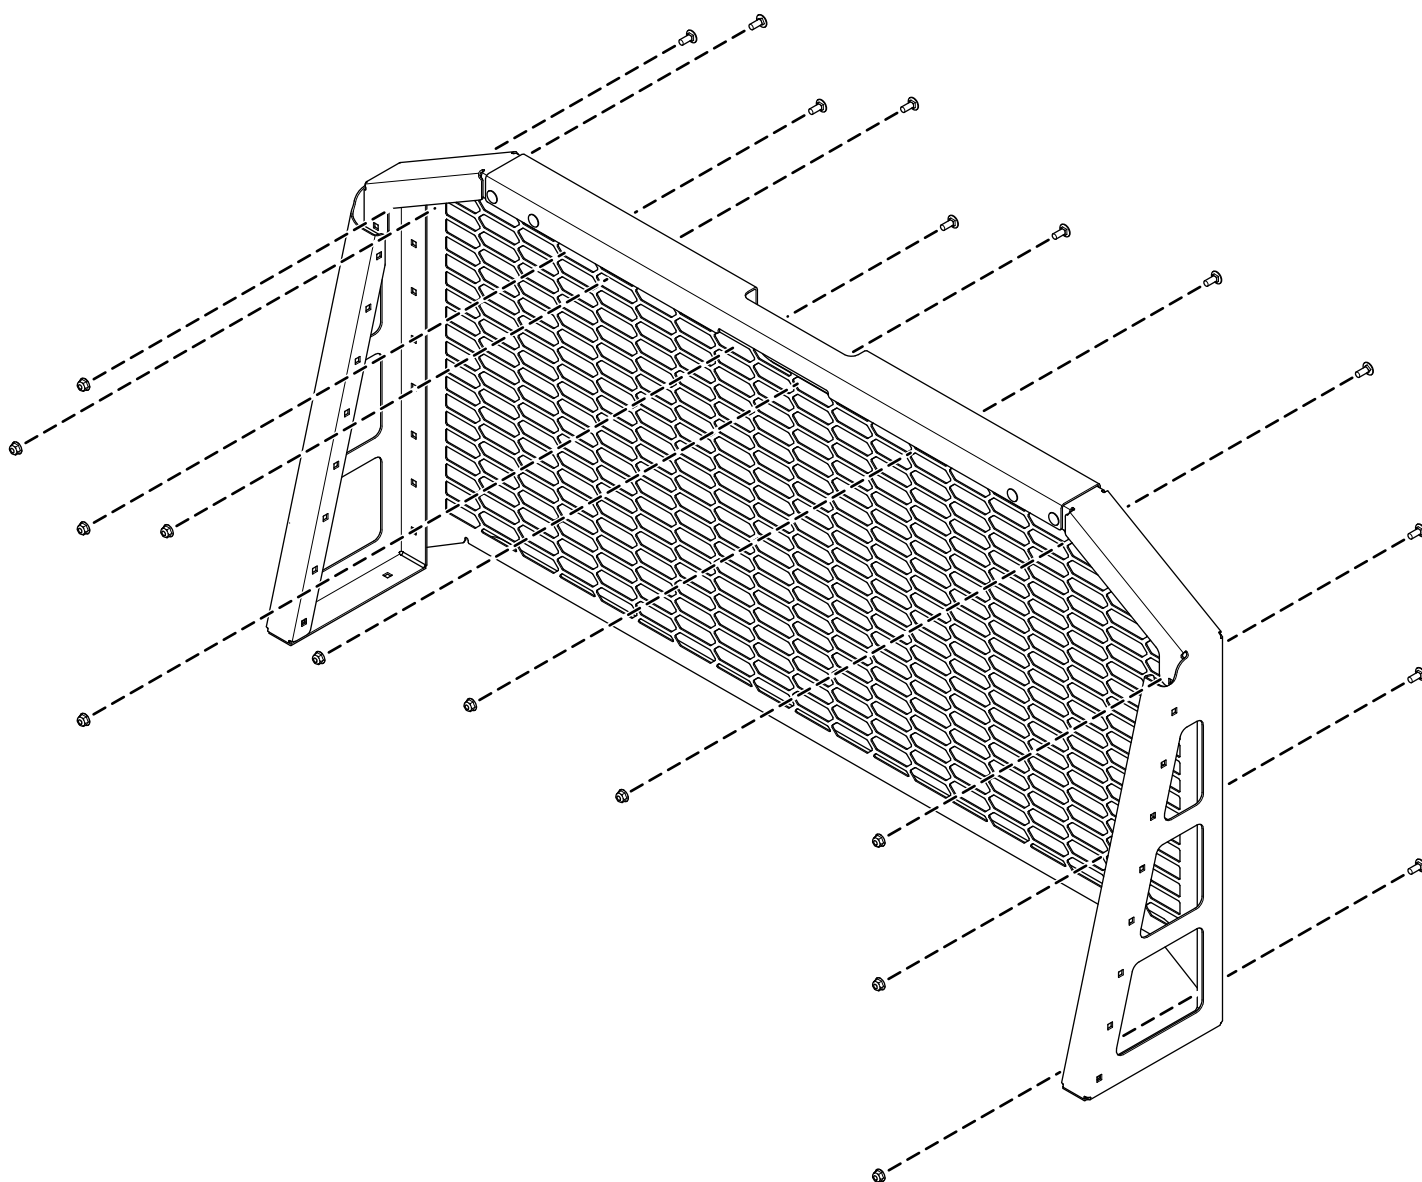

Figur 2


g407136

3. Justera ställenheten efter lastflaket och säkerställ att den är i linje med lastflakets framsida och utsida.
4. Använd vänster och höger sidoställ som mall för att markera var du ska borra.

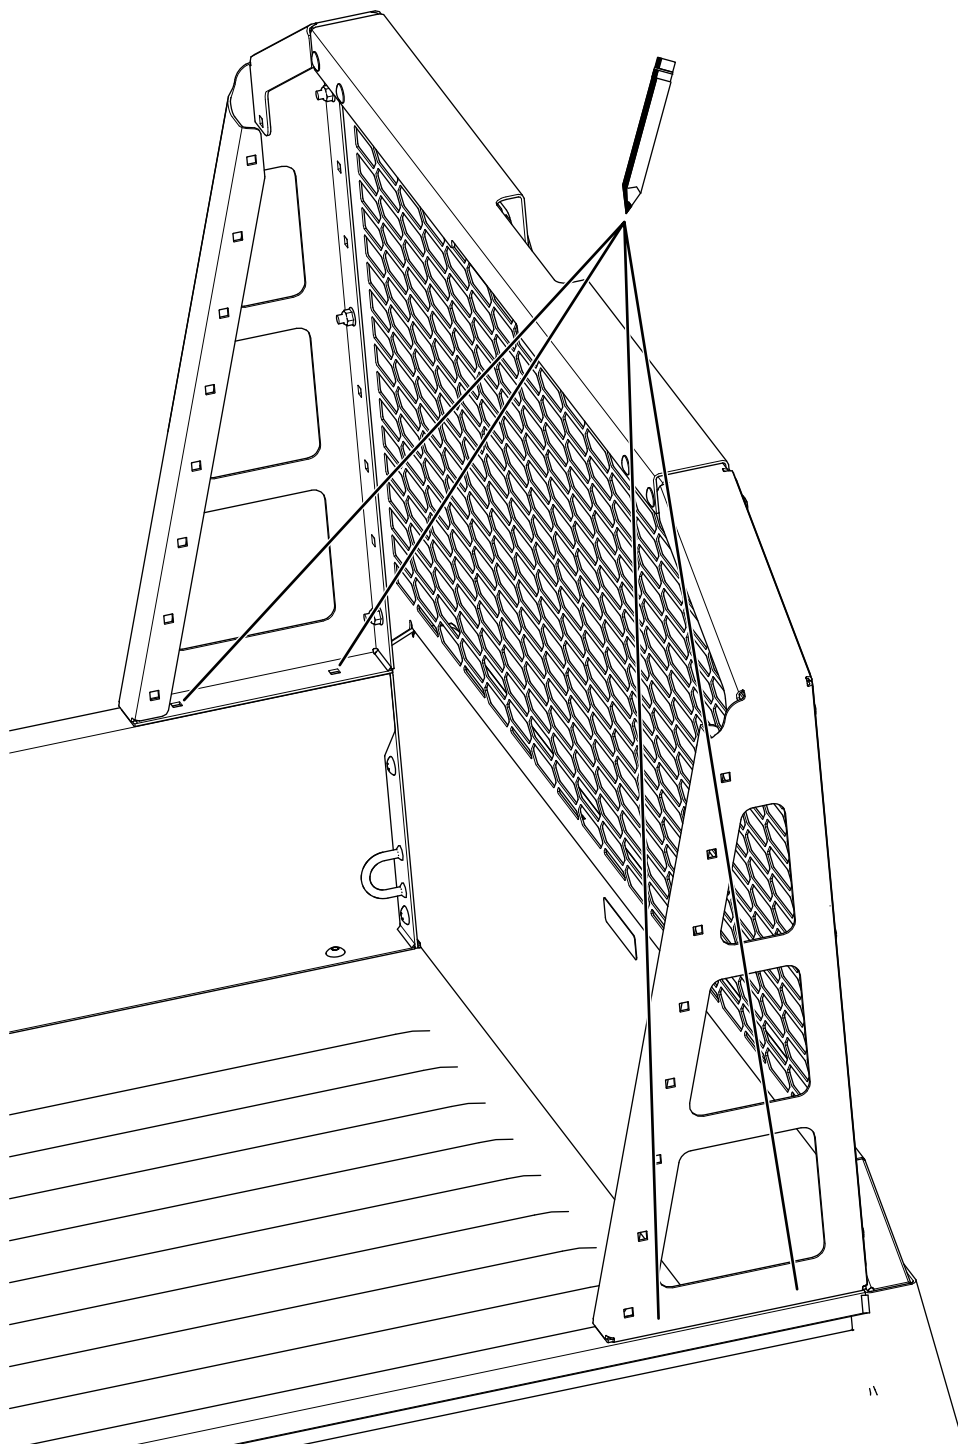

Figur 3


g407138

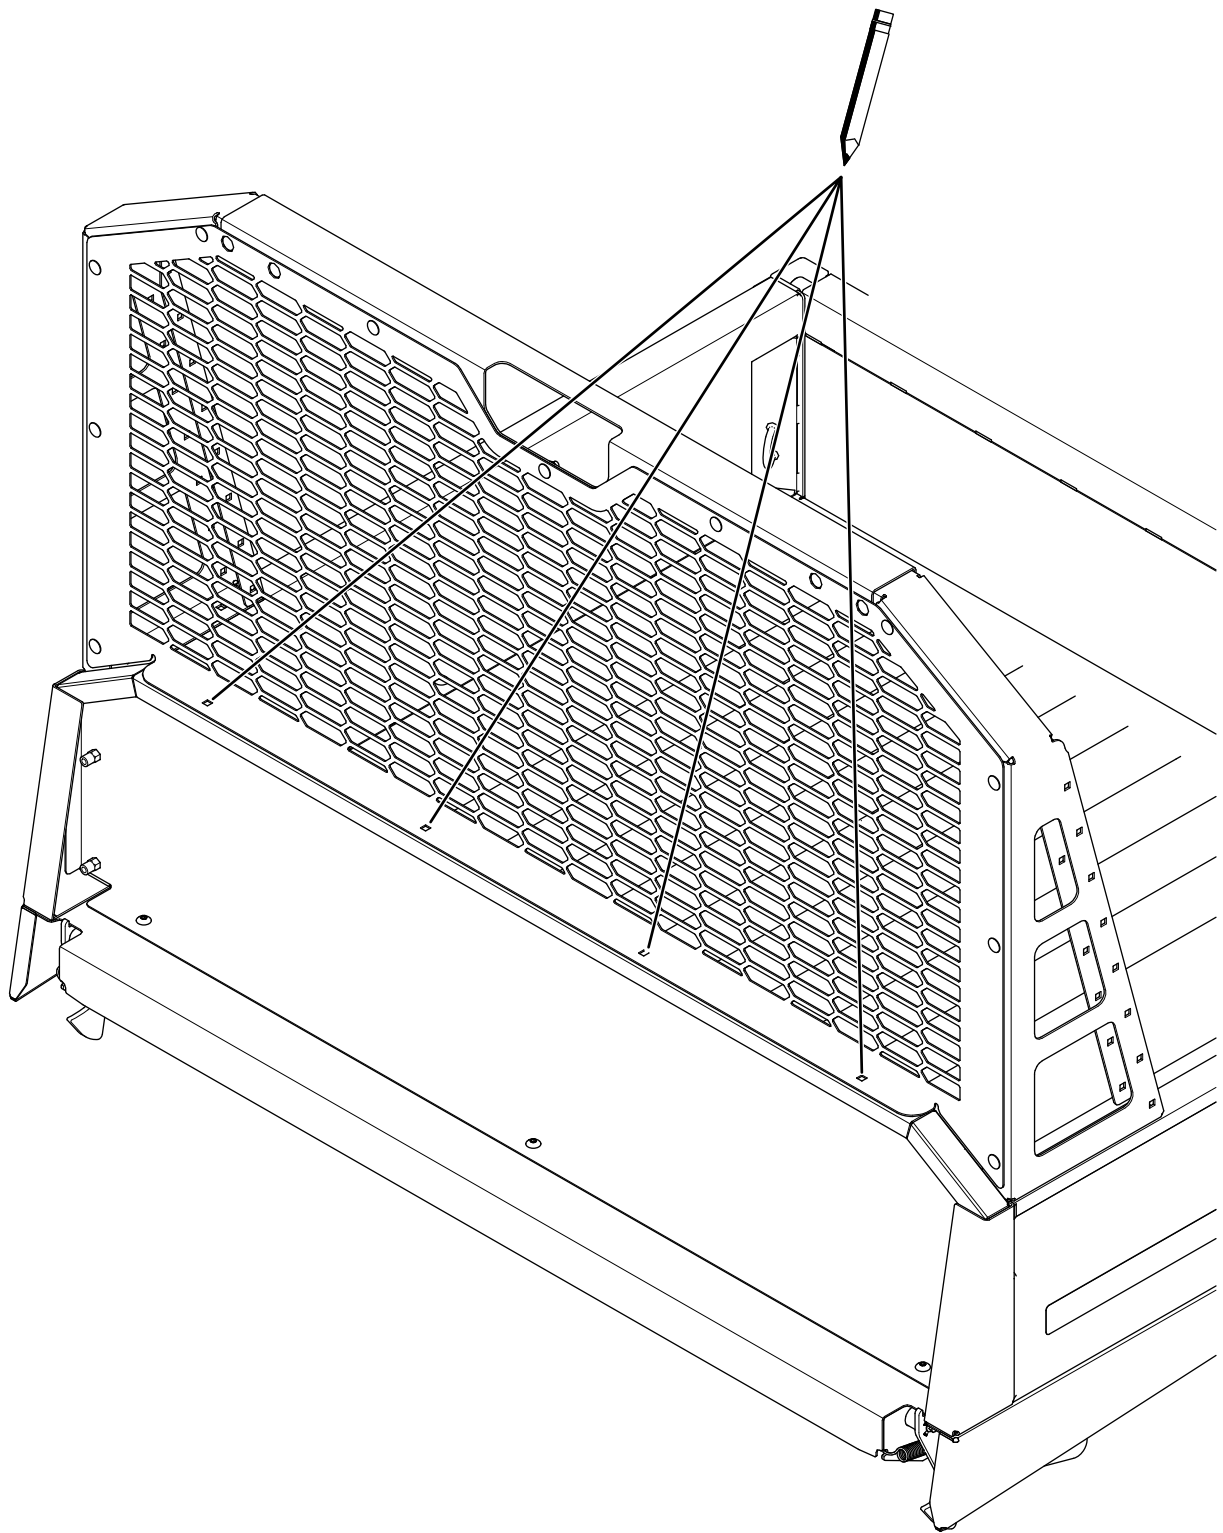


g407137

Figur 4

5. Ta bort ställenheten från lastflaket.
6. Använd en körnare för att markera borrhålen på lastflaket.
7. Borra åtta hål (9 mm) i lastflaket.
8. Placera ställenheten på lastflaket och fäst den löst på lastflaket med åtta vagnsskruvar (5/16 x ¾ tum) och åtta låsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 5](#) och [Figur 6](#).

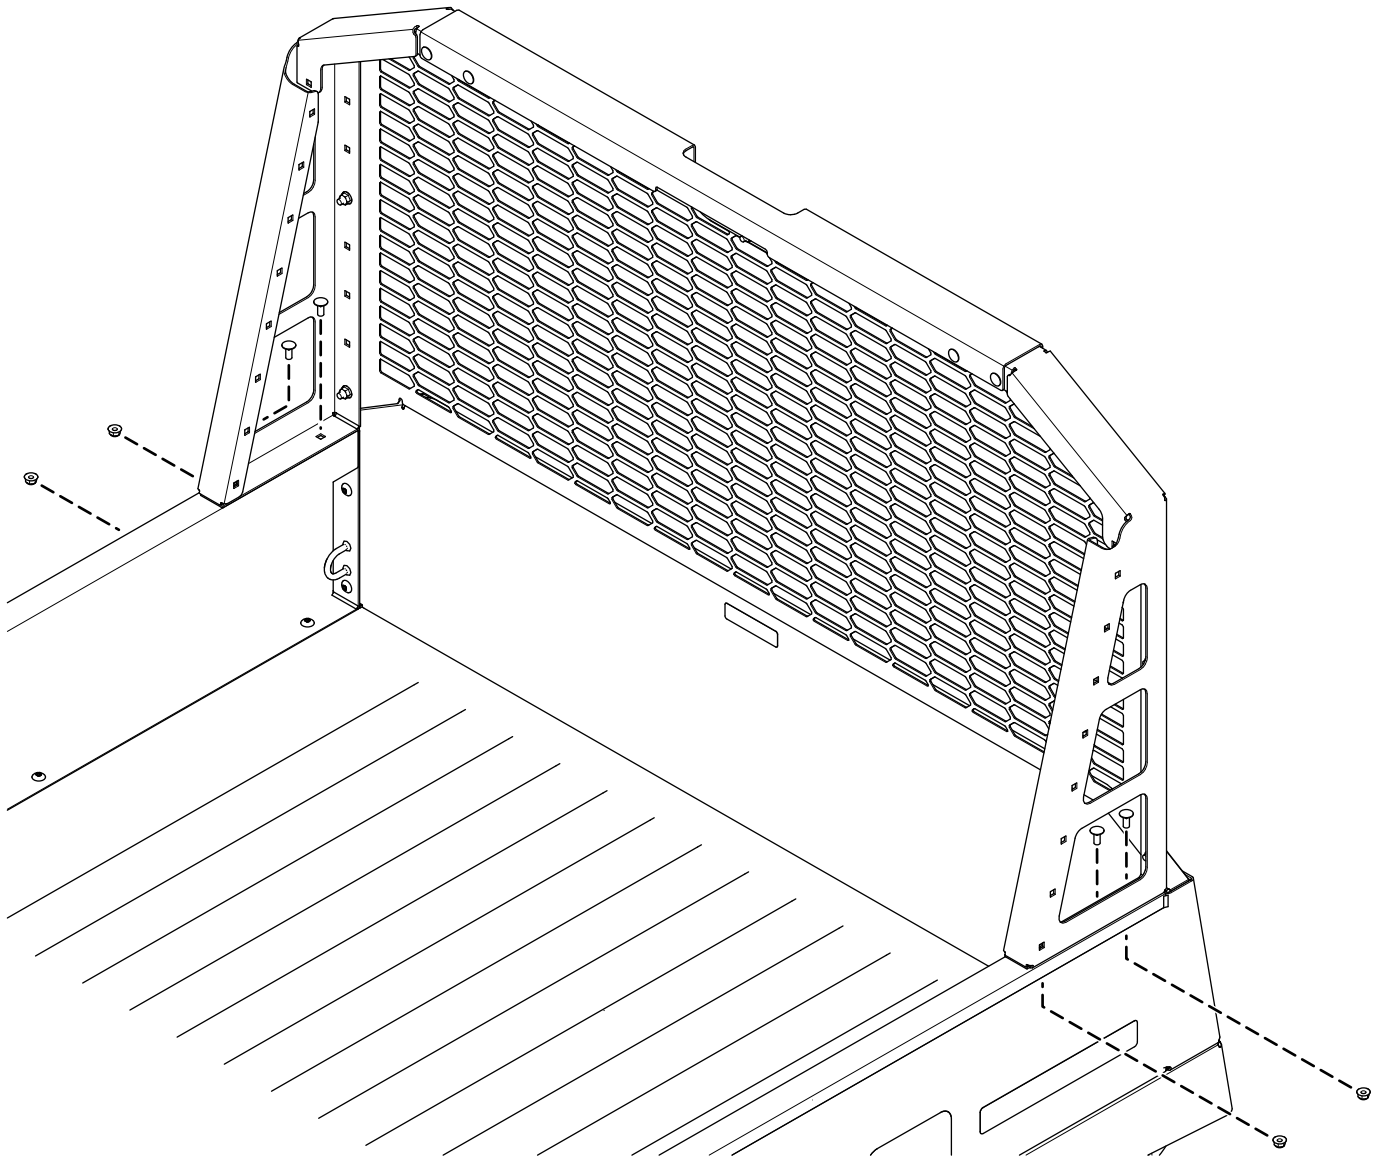

Figur 5

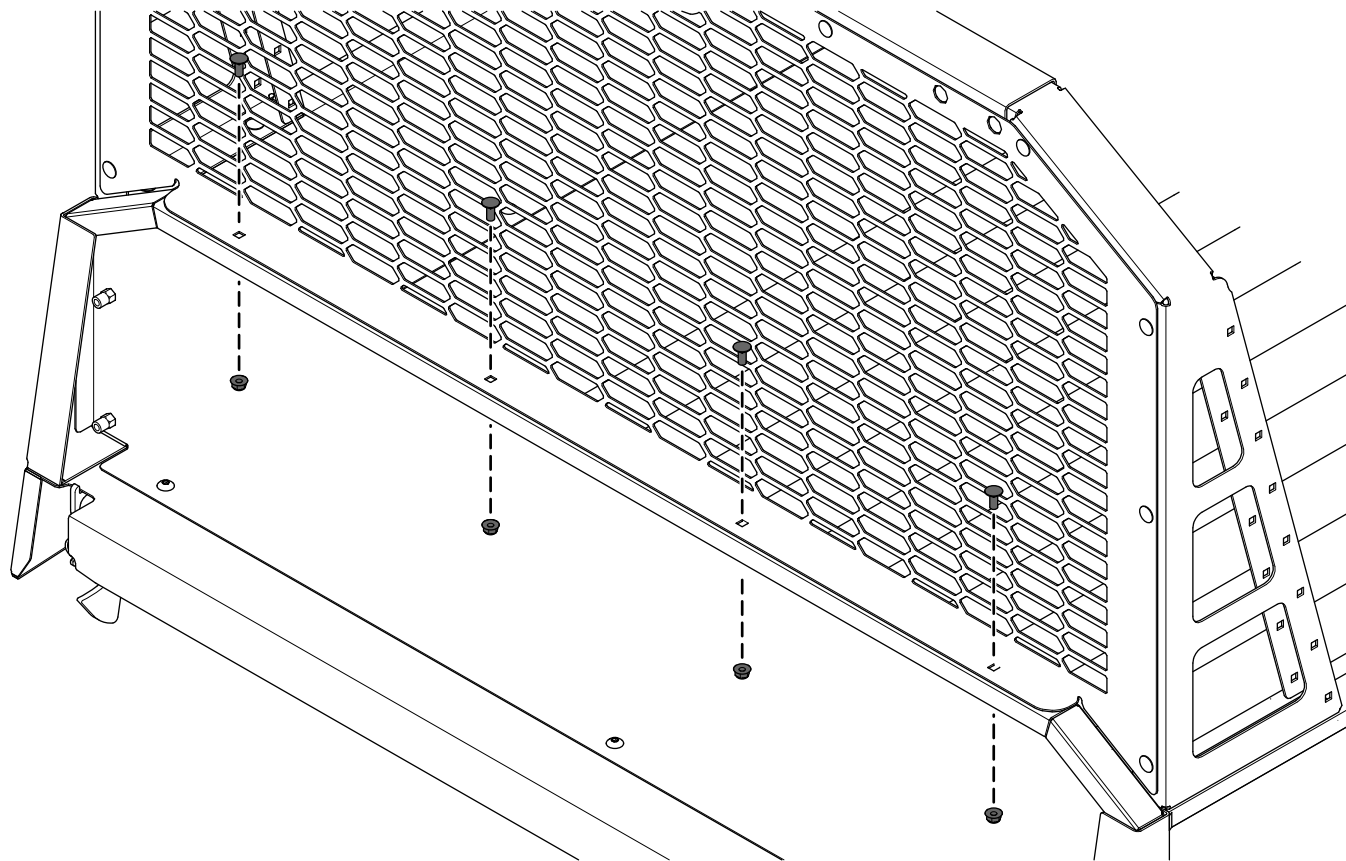


g407140

Figur 6

-
9. Dra åt alla fästelement till 20–25 Nm.

10. Rengör ytan och fäst en lastbegränsningsdekal på det vänstra och högra sidostället med hjälp av de ungefärliga måtten som visas i [Figur 7](#).

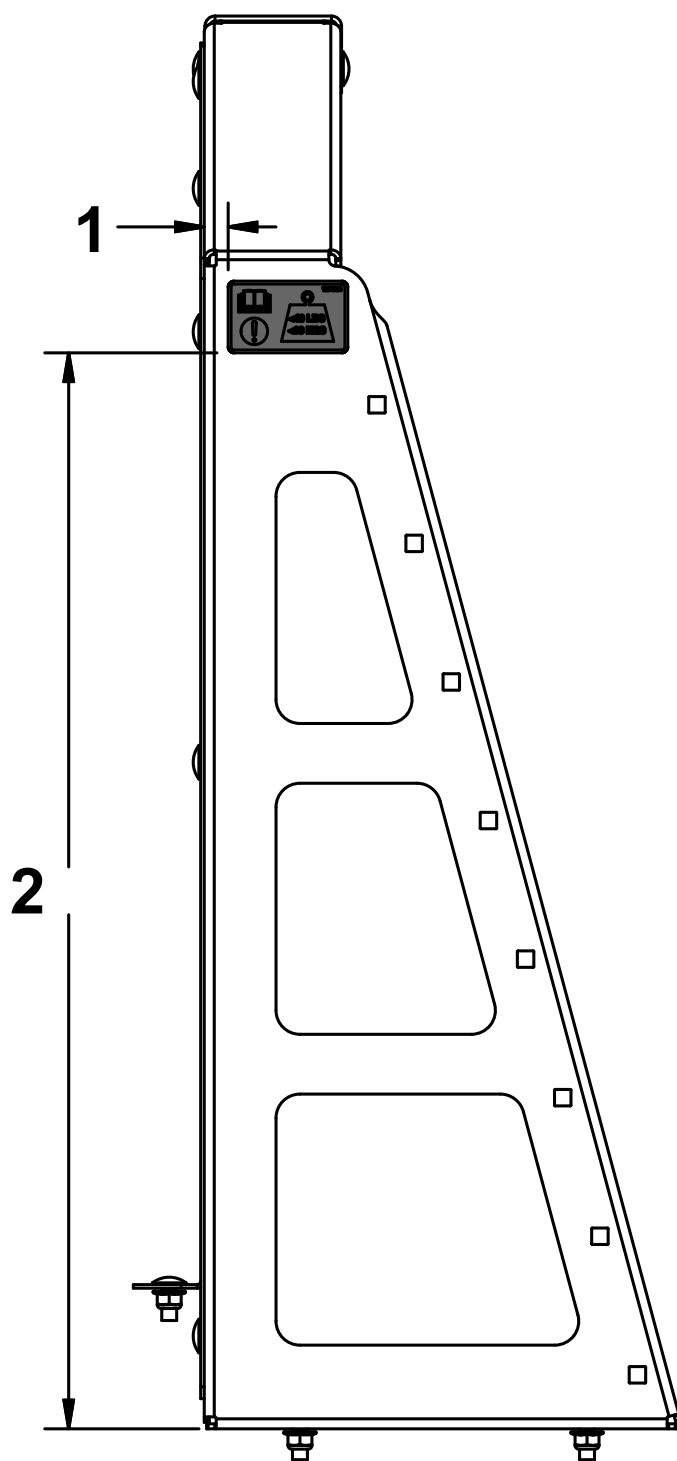

Figur 7

g407153

1. 13 mm

2. 57 cm