



Souprava tepelného deflektoru

Pojzdová sekačka Z Master® řady Professional 7500-D

Číslo modelu 147-7913

Návod k instalaci

Instalace

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Popis	Množství	Použití
Nejsou potřeba žádné díly	–	Připravte stroj.
Nejsou potřeba žádné díly	–	Demontujte montážní celek sedadla.
Tepelný štít	1	Namontujte sadu.
Samořezný šroub (5/16 x 3/4 in)	4	
Plochá podložka (5/16 in)	4	

Poznámka: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy v běžné pracovní pozici.

Příprava stroje


1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.
2. Vypněte ovládací spínač žacích nožů
3. Přesuňte ovládací páky pojezdu směrem ven do polohy ZÁMKU NEUTRÁLU.
4. Zatáhněte parkovací brzdu.
5. Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.
6. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním nechejte stroj vychladnout.
7. Odpojte záporný kabel akumulátoru podle pokynů v *provozní příručce*.



Demontáž montážního celku sedadla

1. Posuňte sedadlo úplně dopředu a poté je vyklopte nahoru.
2. Odpojte kabelový svazek sedadla od hlavního kabelového svazku stroje.
3. Odstraňte kabelovou pásku, která zajišťuje kabelový svazek sedadla k upevňovacímu rámu sedadla.
4. Sedadlo sklopte.
5. Demontujte 4 oddělovací matice sedadla a vyjměte sedadlo z rámu (Obrázek 1).

Upevňovací prvky uschovejte.

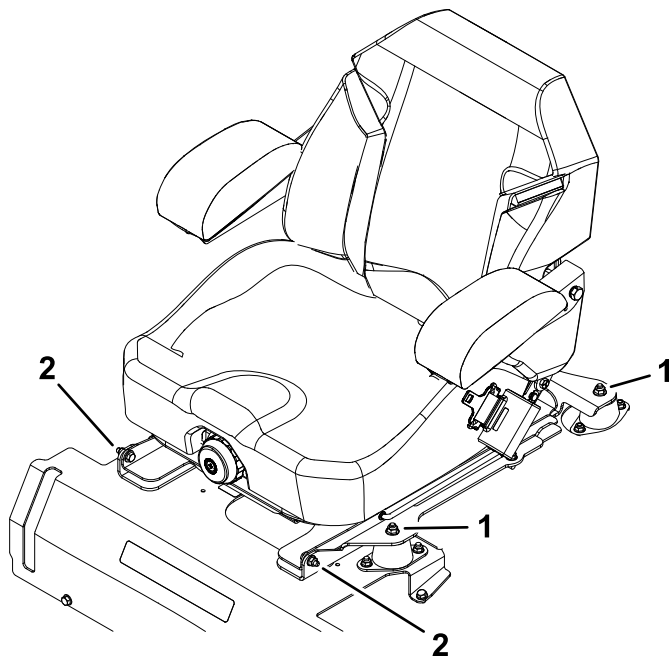

Obrázek 1

g436061

1. Oddělovací matice sedadla
2. Upevňovací prvky montážního celku sedadla

6. Demontujte upevňovací prvky připevňující sedadlo k nosné desce sedadla a odpojte vzpěru.

Upevňovací prvky uschovejte.

7. Vyjměte sedadlo z nosné desky.


Montáž sady

1. S nosnou deskou sedadla směřující vzhůru naměřte a vyznačte umístění otvoru, viz Obrázek 2.
2. Na vyznačeném místě vyvrtejte jeden otvor o průměru 7 mm.

▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Jestliže při vrtání nebudete používat ochranné brýle, odlétávající částice mohou zasáhnout oči a způsobit zranění.

Při vrtání vždy používejte ochranu očí.

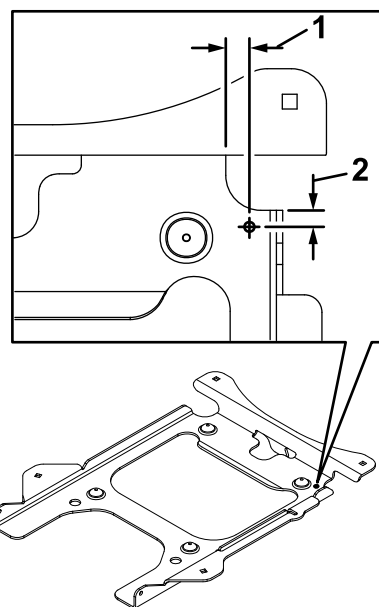


Obrázek 2

g424088

1. 24 mm

2. 9 mm

3. Otočte nosnou desku sedadla tak, aby spodní strana směřovala nahoru.
4. Ujistěte se, že je tepelný štít správně orientován (Obrázek 3). Poté jej umístěte na horní část nosné desky sedadla a vyrovnejte jej s vyvrtaným otvorem.
5. Na nosné desce sedadla vyznačte místo zbývajících tří otvorů na tepelném štítu.
6. Demontujte tepelný štít.
7. Vyvrtejte tři otvory (7 mm) do nosné desky sedadla.

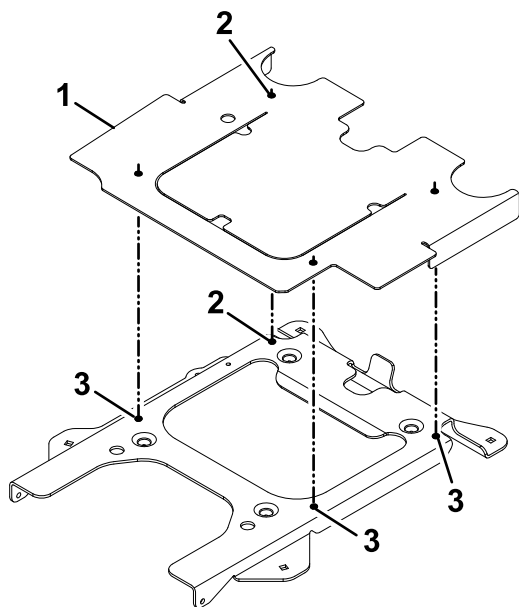


g421739

Obrázek 3

1. Tepelný štít
2. Vyrovnejte tepelný štít s těmito otvory.
3. Zde vyznačte a vyvrtejte otvory.

8. Připevněte tepelný štít k nosné desce sedadla pomocí 4 samořezných šroubů (5/16 x 3/4 in) a 4 plochých podložek (5/16 in), viz **Obrázek 4**.
9. Namontujte dříve demontovaný montážní celek sedadla na nosnou desku sedadla a poté montážní celek připevněte ke stroji.
10. Připojte kabelový svazek sedadla k hlavnímu kabelovému svazku stroje a zajistěte jej pomocí stahovacích pásek v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
11. Připojte záporný kabel akumulátoru.

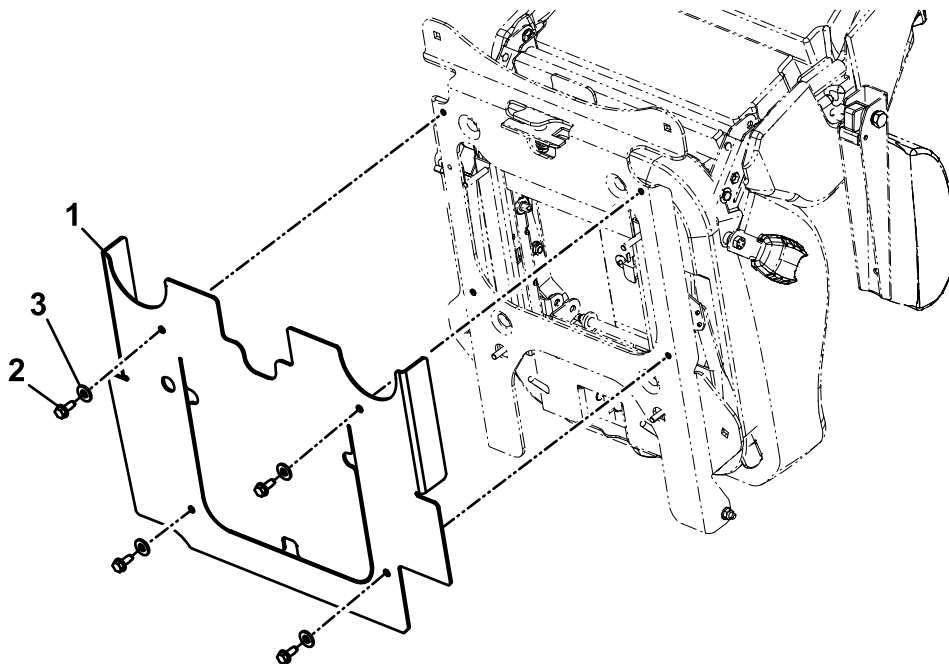

Obrázek 4

g420322

1. Tepelný štít
2. Samořezný šroub (5/16 x 3/4 in)
3. Plochá podložka (5/16 in)