



Kit de luzes de trabalho

Kit de cabina Workman® GTX/MD/MDE/MDX/HDX

Modelo nº 130-5485

Instruções de instalação

Segurança

Autocolantes de segurança e de instruções



Os autocolantes de segurança e de instruções são facilmente visíveis e situam-se próximo das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou em falta.



decal130-5989

130-5989

1. Luzes de trabalho – ligadas
2. Luzes de trabalho – desligadas



decal145-7727

145-7727

1. Luzes de trabalho



Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	—	Preparação da máquina.
2	Montagem esquerda Montagem direita Parafuso (M6) Porca Placa de extensão (apenas para as máquinas GTX) Montagem direita Parafuso de cabeça sextavada (¼ pol. x 7/8 pol.) Porca de velocidade Clipe de fixação	1 1 8 8 2 1 1 3	Instalação das montagens.
3	Fusível (5 A) Interruptor Autocolante 130-5989 Autocolante 145-7727 Cablagem Fita magnética (apenas para as máquinas GTX)	1 1 1 1 1 7	Instalação do fusível, do interruptor e da cablagem.
4	Conjunto das luzes de trabalho	3	Instalação das luzes de trabalho.

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desligue o motor e retire a chave.
4. Desligue o cabo negativo do pólo da bateria.
5. Retire os parafusos que prendem a parte superior da cabina ([Figura 1](#)) e eleve cuidadosamente a parte superior da cabina.

Nota: A sua cabina pode não ser exatamente igual à da figura. Pode ter de remover mais parafusos que os mostrados na [Figura 1](#).

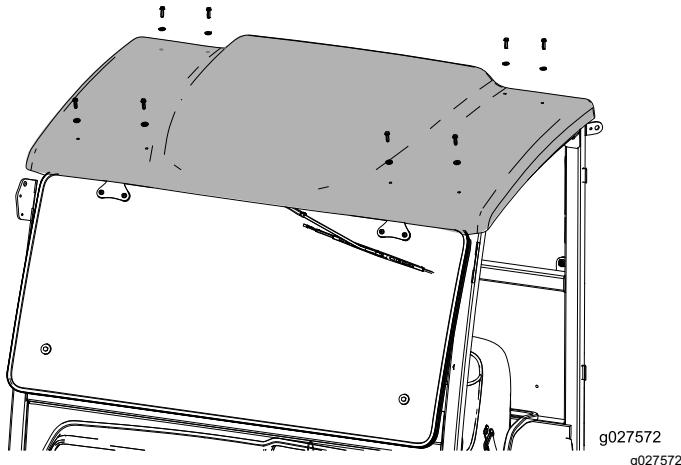


Figura 1

2

Instalação das montagens

Peças necessárias para este passo:

1	Montagem esquerda
1	Montagem direita
8	Parafuso (M6)
8	Porca
2	Placa de extensão (apenas para as máquinas GTX)
1	Montagem direita
1	Parafuso de cabeça sextavada (¼ pol. x ½ pol.)
1	Porca de velocidade
3	Clipe de fixação

Instalação das montagens frontais

Apenas para as máquinas Workman
MD/MDE/MDX/HDX

1. Prenda a montagem direita ao lado direito no ponto de elevação frontal direito da cabina utilizando 2 parafusos (M6) e 2 porcas ([Figura 2](#)).

Nota: Se a sua cabina estiver equipada com o Kit de espelho lateral, retire as peças que prendem os suportes do espelho nos pontos de elevação e utilize as peças incluídas neste kit.

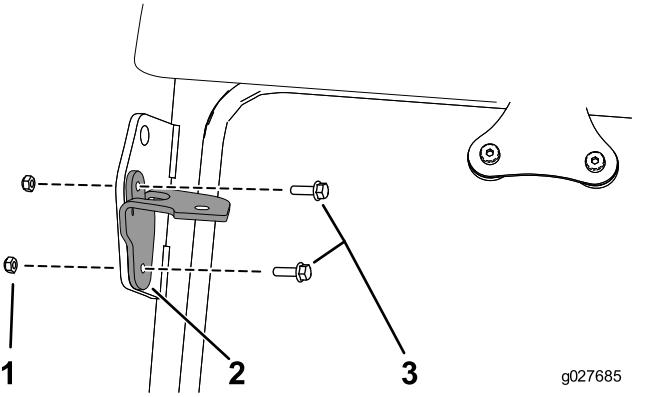


Figura 2

1. Porca
2. Montagem direita
3. Parafusos
2. Prenda a montagem esquerda ao lado esquerdo no ponto de elevação frontal da cabina utilizando 2 parafusos (M6) e 2 porcas ([Figura 2](#)).

Instalação das montagens frontais

Apenas para máquinas Workman GTX

1. Instale um clipe de fixação na montagem direita (Figura 3).

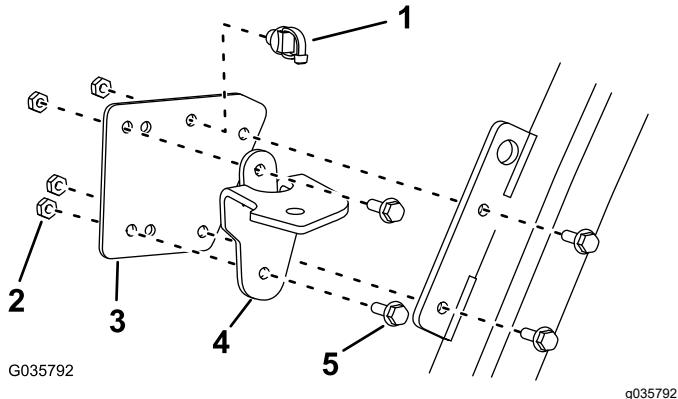


Figura 3

1. Clipe de fixação
2. Montagem direita
3. Porca
4. Placa de extensão
2. Instale a montagem direita numa placa de extensão utilizando 2 parafusos e 2 porcas (Figura 3).
3. Prenda a placa de extensão ao lado direito no ponto de elevação frontal direito da cabina utilizando os 2 parafusos e as 2 porcas (Figura 3).
4. Repita os passos 1 a 3 para instalar a montagem esquerda no ponto de elevação frontal esquerdo.

Nota: Se a sua cabina estiver equipada com o Kit de espelho lateral, retire as peças que prendem os suportes do espelho nos pontos de elevação e utilize as peças incluídas neste kit.

Instalar a montagem traseira

Para todas as máquinas

1. Faça um furo ($\frac{3}{8}$ pol.) na parte de trás do teto (Figura 4).

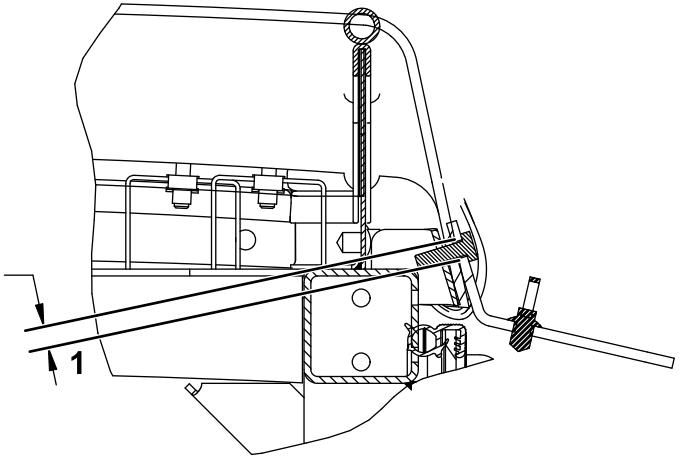


Figura 4

1. Faça um furo ($\frac{3}{8}$ pol.) na parte de trás do teto.

2. Prenda a montagem traseira no suporte de montagem do teto utilizando o parafuso de cabeça sextavada ($\frac{1}{4}$ pol. x $\frac{7}{8}$ pol.) e porca rápida (Figura 5).

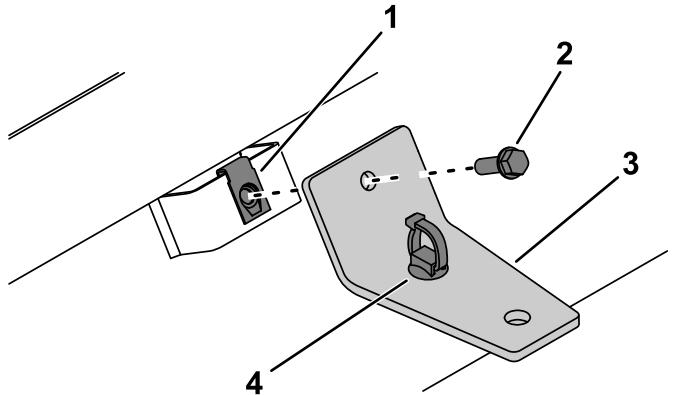


Figura 5

1. Porca de velocidade
2. Parafuso de cabeça sextavada ($\frac{1}{4}$ pol. x $\frac{7}{8}$ pol.)
3. Montagem direita
4. Clipe de fixação

3. Instale o clipe de fixação na montagem traseira (Figura 5).

3

Instalação do fusível, do interruptor e da cablagem

Peças necessárias para este passo:

1	Fusível (5 A)
1	Interruptor
1	Autocolante 130-5989
1	Autocolante 145-7727
1	Cablagem
7	Fita magnética (apenas para as máquinas GTX)

Instalação do fusível

Instale o fusível na abertura do bloco de fusíveis como mostrado na [Figura 6](#).

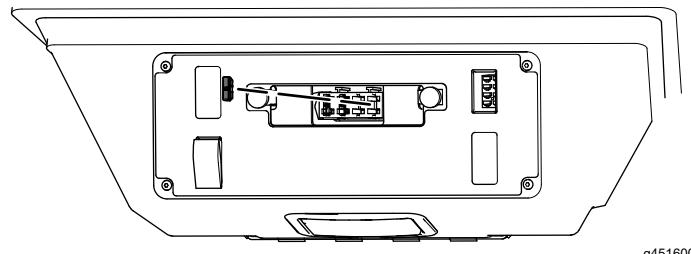


Figura 6

g451600

Instalação do interruptor

A partir da parte inferior do painel de controlo da cabina, empurre o tampão para fora do furo como se mostra na [Figura 7](#) e instale o interruptor das luzes de trabalho neste furo.

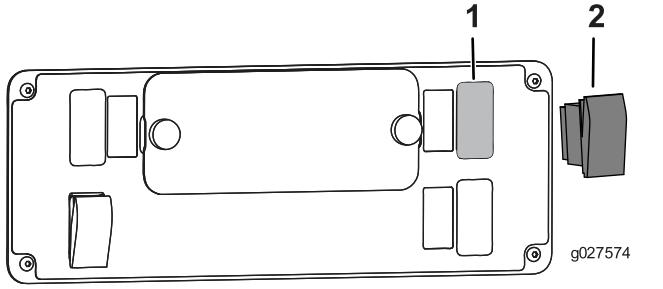


Figura 7


g027574

1. Ficha

2. Interruptor

Aplicação dos autocolantes

Coloque os autocolantes 130-5989 e 145-7727 no conjunto do painel da consola como mostrado na [Figura 8](#).

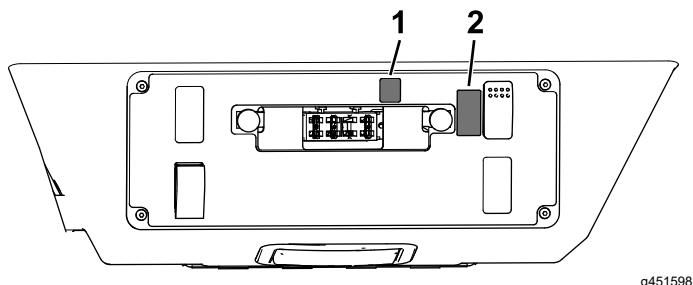

g451598

Figura 8

1. Autocolante 145-7727 2. Autocolante 130-5989

Encaminhamento da cablagem

Apenas para as máquinas Workman MD/MDE/MDX/HDX

1. Instale a cablagem como se mostra na [Figura 9](#).

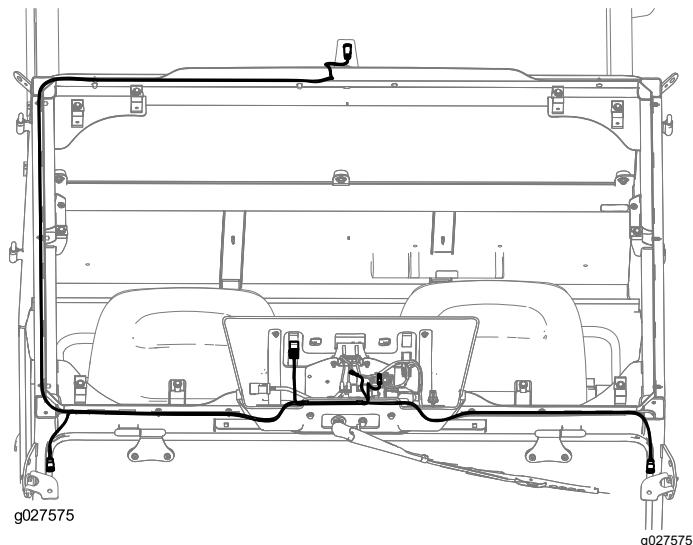


Figura 9

Vista de cima

g027575

2. Ligue a cablagem ao interruptor, bloco de fusíveis e terminal de ligação à terra ([Figura 10](#)).

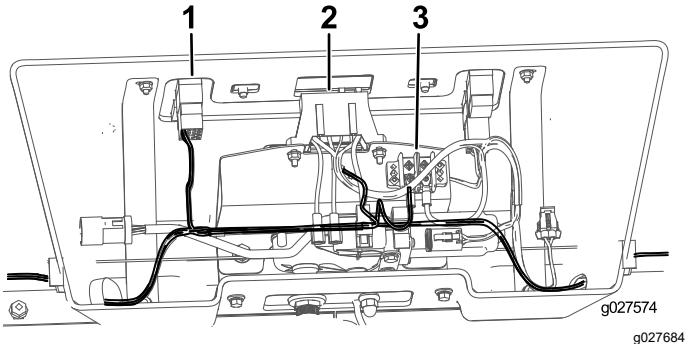


Figura 10

- 1. Interruptor das luzes de trabalho
- 2. Bloco de fusíveis
- 3. Terminal de ligação à terra

Encaminhamento da cablagem

Apenas para máquinas GTX

1. Instale a cablagem como se mostra na [Figura 11](#).

Nota: Corte a esponja nos locais mostrados na [Figura 11](#) para encaminhar a cablagem.

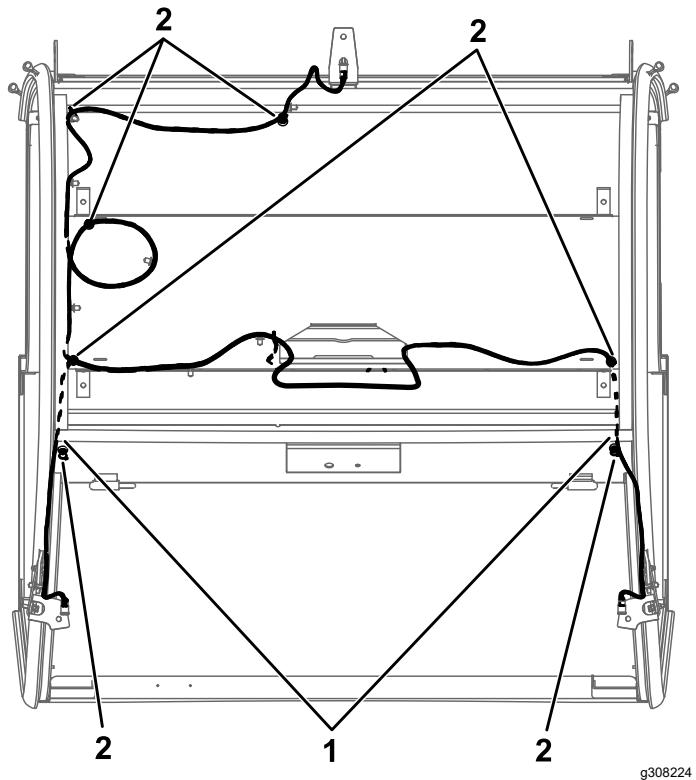


Figura 11

Vista de cima

- 1. Corte a esponja aqui.
- 2. Prenda a cablagem à máquina utilizando os clips de fixação nas placas de extensão

e utilizando 7 fitas magnéticas nos locais indicados em [Figura 11](#).

3. Ligue a cablagem ao interruptor, bloco de fusíveis e terminal de ligação à terra ([Figura 12](#)).

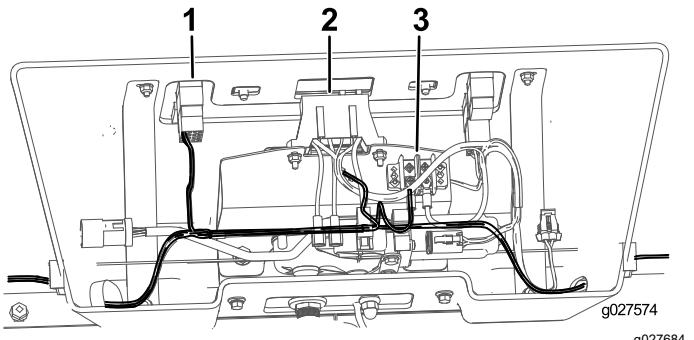


Figura 12

- 1. Interruptor das luzes de trabalho
- 2. Bloco de fusíveis
- 3. Terminal de ligação à terra

4

Instalação das luzes de trabalho

Peças necessárias para este passo:

3	Conjunto das luzes de trabalho
---	--------------------------------

Procedimento

1. Instale a parte superior da cabina removida na [1 Preparação da máquina \(página 3\)](#) na máquina.
2. Retire a porca e o parafuso de cada conjunto das luzes de trabalho e prenda-as aos suportes, como se mostra na [Figura 13](#).

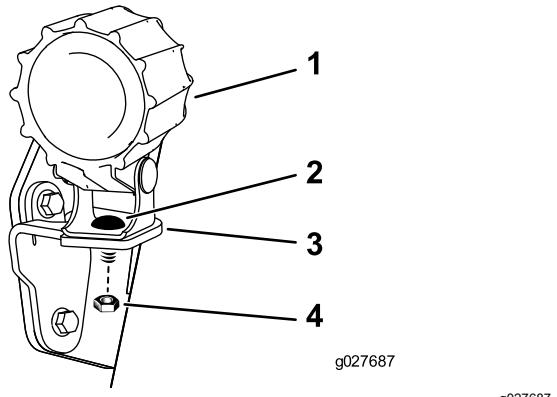


Figura 13

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. Luz de trabalho | 3. Montagem da luz de trabalho |
| 2. Parafuso | 4. Porca |

-
3. Ligue a cablagem aos conjuntos das luzes de trabalho.

5

Ligaçāo da bateria

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Ligue o cabo negativo da bateria ao pólo da bateria.

Funcionamento Comandos

Interruptor das luzes de trabalho

Prima o interruptor da luz de trabalho para a posição ENCENDIDO para acender as luzes de trabalho.



Count on it.