



Комплект за напасване за машина за рязане на трупи

Компактен многофункционален товарач TX 700, TX 1000 или TX 1000 Turbo

Номер на модела 23172

Указания за монтаж

Забележка: Определете лявата и дясната страна на машината от нормалното работно положение.

Монтаж

Свободни части

Използвайте таблицата по-долу, за да проверите дали са доставени всички части.

Процедура	Описание	Количество	Употреба
1	Не са необходими части	—	Подгответе машината.
2	Не са необходими части	—	Изберете скобата на щита за вашата машина.
3	Дясна скоба на щита Лява скоба на щита Болт (1/4" x 3/4") Контрагайка (1/4")	1 1 4 4	Монтирайте скобите на щита.
4	Опора на щита Щит Винт (1/4" x 1 1/2") Шайба Контрагайка (1/4")	2 1 8 8 8	Сглобете на щита на оператора.
5	Комплект за бързо закачване	1	Сменете комплекта за бързо закачване.




1

Подготовка на машината

Не са необходими части

Процедура

1. Паркирайте машината върху равна повърхност.
2. Задействайте ръчната спирачка.
3. Спускане на рамената на товарача.
4. Изключете двигателя и извадете ключа.

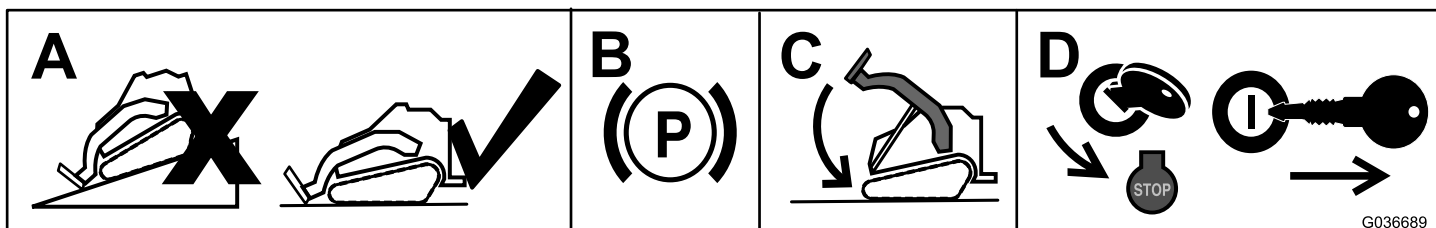

Фигура 1


2

Избор на правилната скоба за щит

Не са необходими части

Процедура

Забележка: Уверете се, че е избрана правилната скоба за вашата машина.

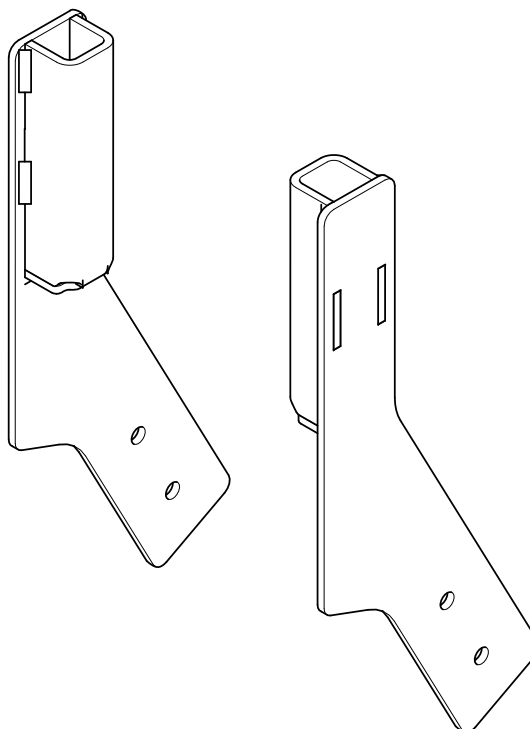


Фигура 2
Скоби на щита TX 700

3

Монтиране на скобите на щита

Части, необходими за тази процедура:

1	Дясна скоба на щита
1	Лява скоба на щита
4	Болт ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
4	Контрагайка ($\frac{1}{4}$ ")

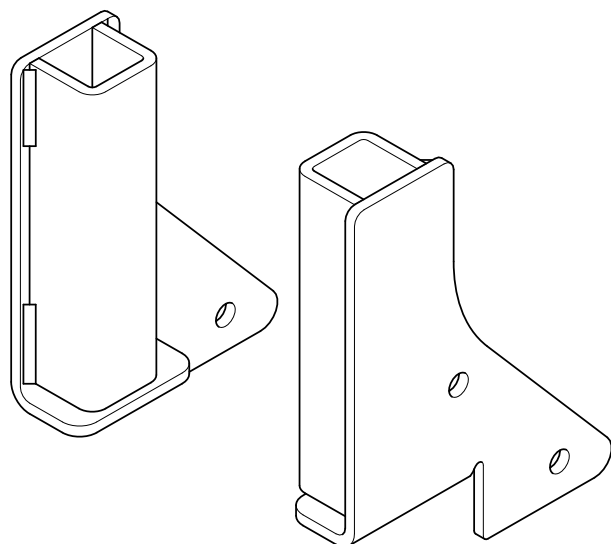

g460954


Фигура 3

Скоби на щита TX 1000

Процедура

1. Измерете от краищата на рамката, както е показано в , и маркирайте местата на отворите за монтиране на скобата на щита от двете страни на машината.


Забележка: Ако отворите вече съществуват, прескочете до стъпка 3.

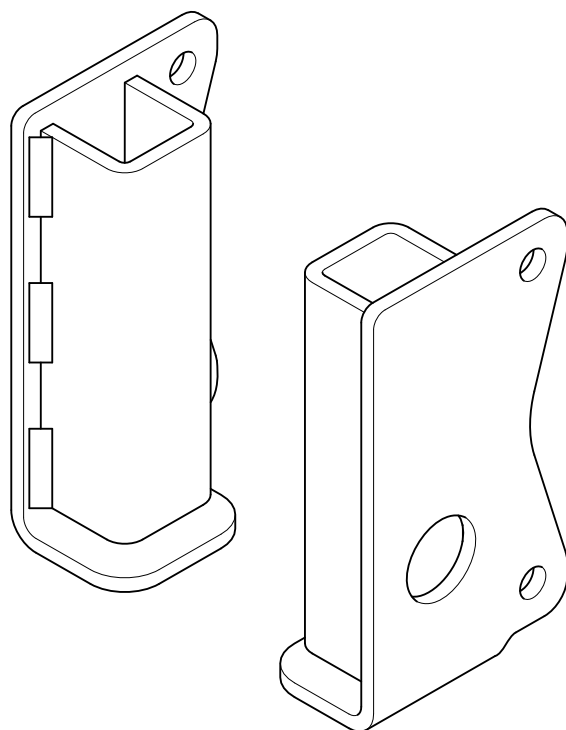

g509389

Фигура 4

Скоби на щита TX 1000 Turbo

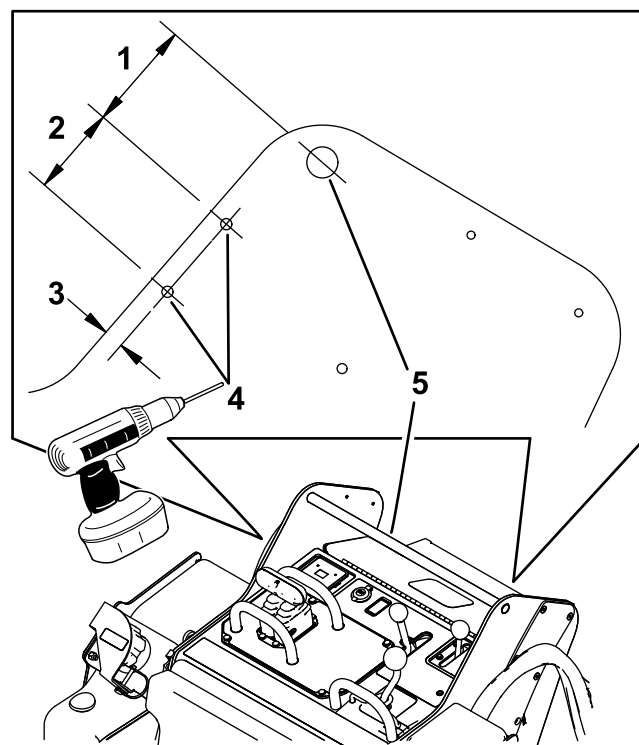


g511283

Фигура 5

1. 7,0 см ($2\frac{3}{4}$ ")
2. 5,7 см ($2\frac{1}{4}$ ")
3. 1,3 см ($\frac{1}{2}$ ")
4. Отвори за пробиване
5. Опорна скоба

2. Пробийте отвор ($9/32$ ") през рамката на всяко маркирано място.


3. Като използвате скобата, избрана в 2 Избор на правилната скоба за щит (Страница 2), монтирайте лявата скоба на щита към лявата рама, като използвате 2 болта ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") и 2 контрагайки ($\frac{1}{4}$ "), както е показано в **Фигура 6** и **Фигура 7**.

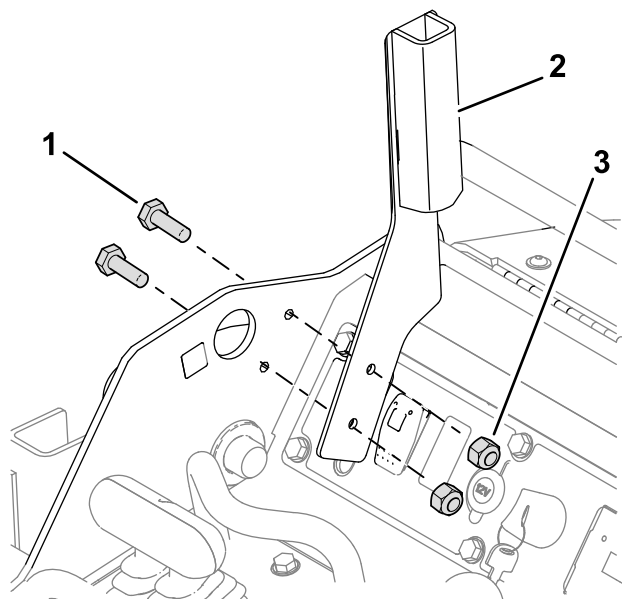

Фигура 6
TX 700

1. Болтове ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") 3. Контрагайка ($\frac{1}{4}$ ")
2. Лява скоба на щита

g461111

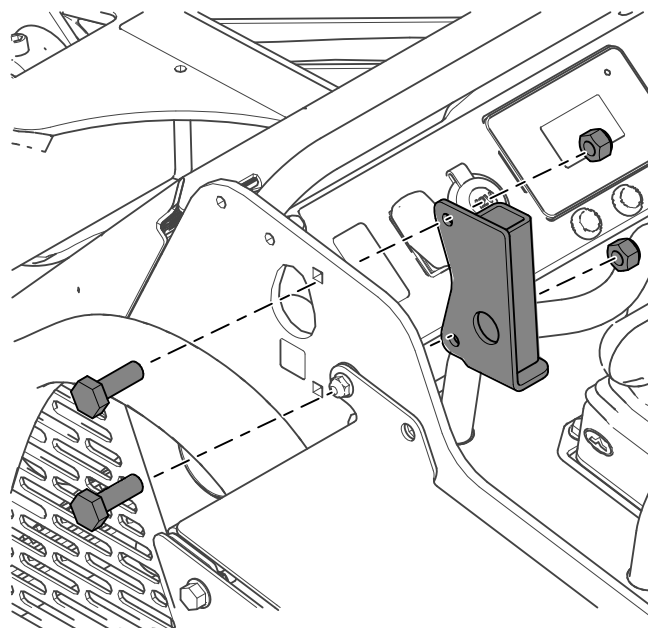


Фигура 8
TX 1000 Turbo

1. Болтове ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") 3. Контрагайка ($\frac{1}{4}$ ")
2. Лява скоба на щита

g511282

4. Монтирайте дясната скоба на щита към дясната рама, като използвате 2 болта ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") и 2 контрагайки ($\frac{1}{4}$ ").

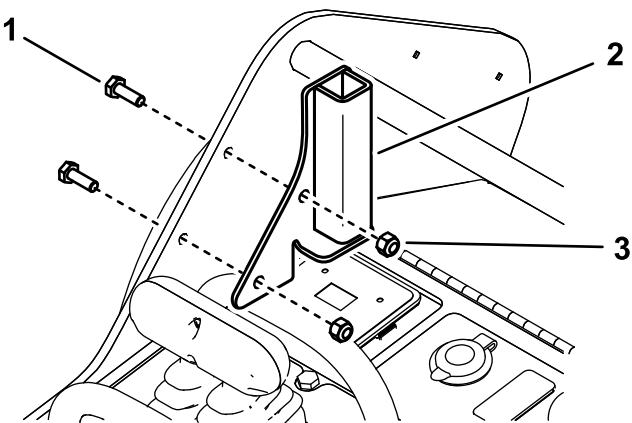

Фигура 7
TX 1000

1. Болтове ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") 3. Контрагайка ($\frac{1}{4}$ ")
2. Лява скоба на щита

g202825

4


Сглобяване на щита на оператора

Части, необходими за тази процедура:

2	Опора на щита
1	Щит
8	Винт ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{2}$ ")
8	Шайба
8	Контрагайка ($\frac{1}{4}$ ")


Процедура

1. Сглобете щита и гъвкавата преграда на опорите на щита, както е показано по-долу, като използвате 8 болта ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{2}$ "), 8 шайби и 8 контрагайки ($\frac{1}{4}$ ").

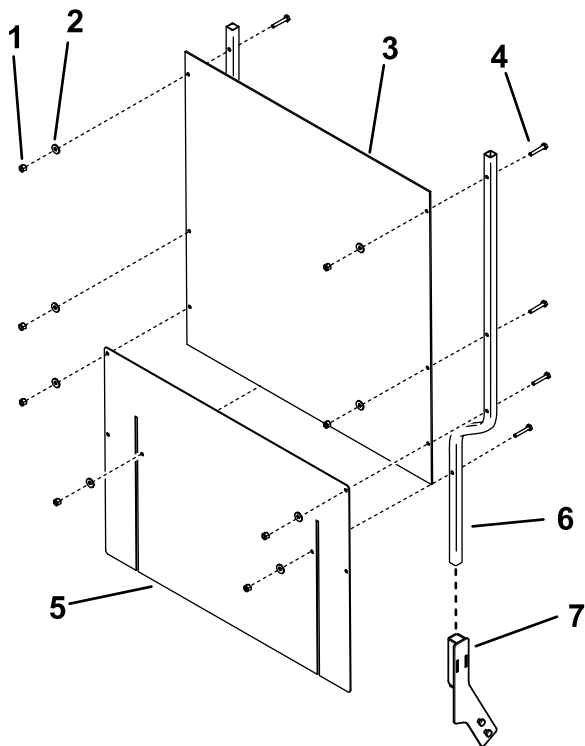


Фигура 9
TX 700

1. Контрагайка (8)
2. Шайба (8)
3. Щит
4. Болт (8)
5. Преграда
6. Опора на щита (2)
7. Скоба на щита TX 700 (2)

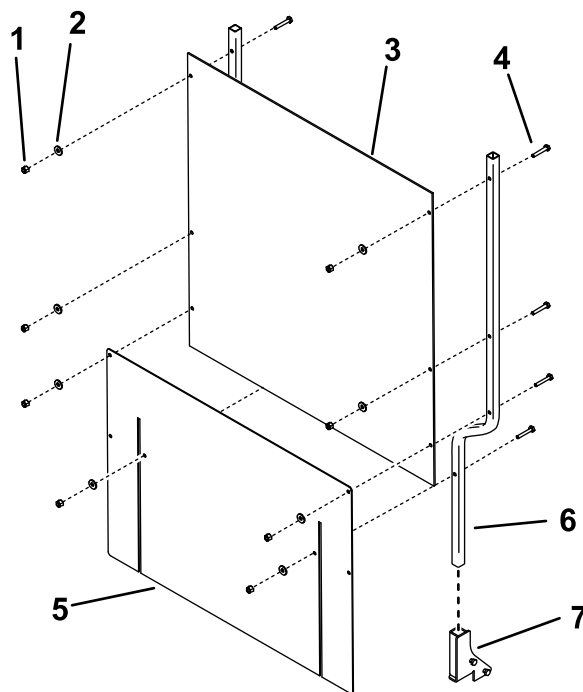

Фигура 10
TX 1000

1. Контрагайка (8)
2. Шайба (8)
3. Щит
4. Болт (8)
5. Преграда
6. Опора на щита (2)
7. Скоба на щита TX 1000 (2)

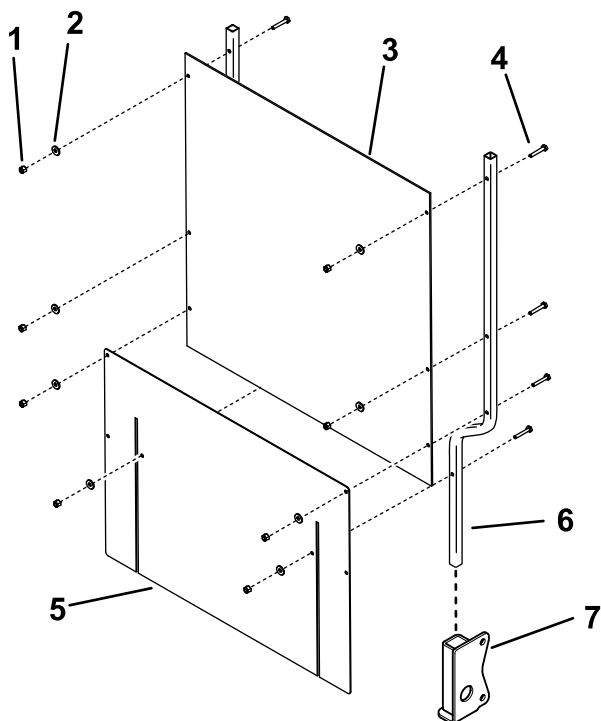

Фигура 11
TX 1000 Turbo

g509388

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Контрагайка (8) | 5. Преграда |
| 2. Шайба (8) | 6. Опора на щита (2) |
| 3. Щит | 7. Скоба на щита TX 1000 Turbo (2) |
| 4. Болт (8) | |

- Плъзнете опорите на щита в слотовете в скобите на щита на самоходната машина.

Забележка: Преградата трябва да седи над двигателя или капака.

5


Смяна на комплекта за бързо закачване

Части, необходими за тази процедура:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Комплект за бързо закачване |
|---|-----------------------------|

Процедура

- Поставете машината за рязане на трупи хоризонтално на земята.
- Поставете дървени трупчета под тялото на машината за рязане на трупи, така че плочата за бързо закрепване да е повдигната от земята.
- Отстранете големия болт (1" x 2¼"), шайбата, гайката (1"), двата малки болта (½" x 1½") и двете гайки (½"), които закрепват комплект за бързо закачване към машината за рязане на трупи (Фигура 12). Свалете комплекта.

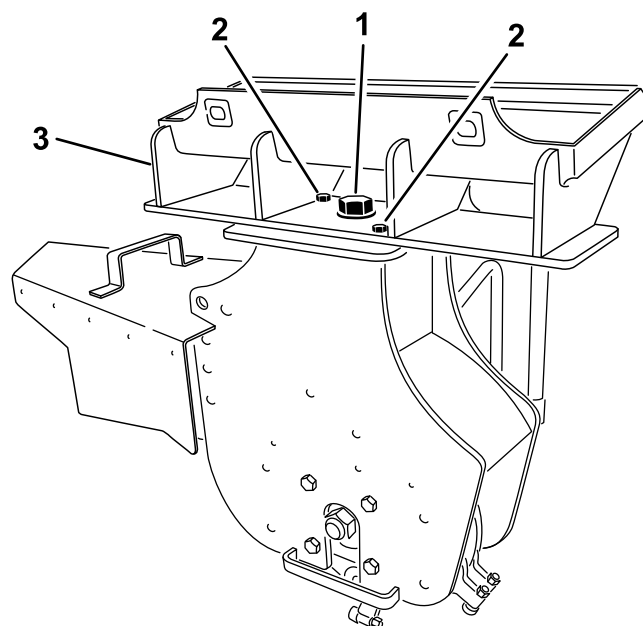

g206389


Фигура 12

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Голям болт (1" x 2¼"), шайба и гайка (1") | 3. Комплект за бързо закачване |
| 2. Малък болт (½" x 1½") и гайка (½") | |

- Монтирайте новия комплект за бързо закачване към машината за рязане на трупи, като използвате хардуерните части, които сте премахнали, както е показано на Фигура 12.

Забележка: Новият комплект за бързо закачване има по-широк отвор за маркучите.

5. Завийте големия болт (1" x 2¼") до 406 N·m, а малките болтове (½" x 1½") до 101 N·m.
6. Прекарайте маркучите през отвора (Фигура 13).

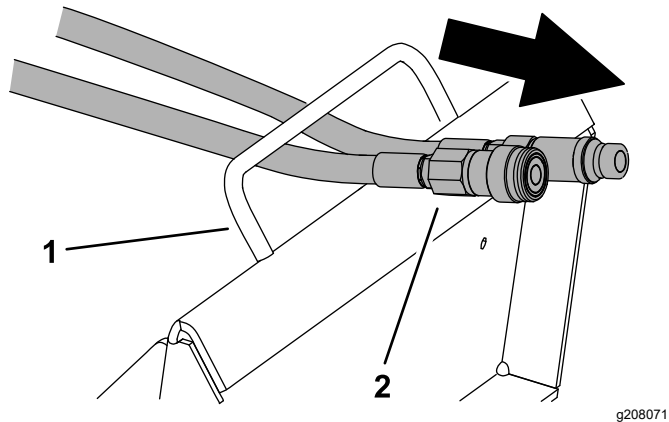

Фигура 13

1. Отвор за маркуч

2. Маркучи



Count on it.