



ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนแบบไร้สาย
เครื่องตัดหญ้า Greensmaster® 1000 ชรส
 หมายเลขรุ่น 161-7380

คำแนะนำในการติดตั้ง


การเตรียมอุปกรณ์

1. จอดเครื่องตัดหญ้าบนพื้นราบ
2. ดึงเบรกมือ
3. ดับเครื่องยนต์
4. ถอดสายไฟหวายออกจากหวาย เพลิน โปรดดู *คู่มือผู้ใช้* ของอุปกรณ์

การติดตั้งชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนแบบไร้สาย

1. ติดตั้งแผ่นยึดและตัวควบคุมเขากบเคสเครื่องยนต์โดยใช้นอตหนาแผ่น 2 ตัวและสลักเกลียวหนาแผ่น 2 ตัว ดังแสดงใน [รูป 1](#)

สำคัญ: ติดตั้งทางปลาหกลมจากขั้วต่อตัวควบคุมทดแทนบนของตัวควบคุม ([รูป 1](#))

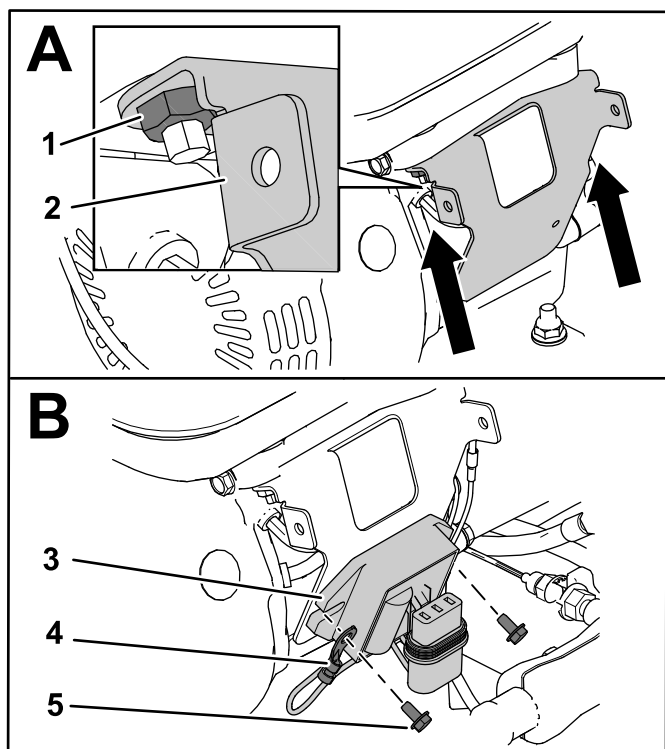

รูป 1


g515240

1. นอตหนาแผ่น
2. โครงยึด
3. ตัวควบคุม

4. ทางปลาหกลม
5. สลักเกลียวหนาแผ่น



2. ตอขวตอของตวควบคุมเขากบบชดสายไฟของชดมเตอรณบชวโมงแบบโรสาย (WHM) (su 2)

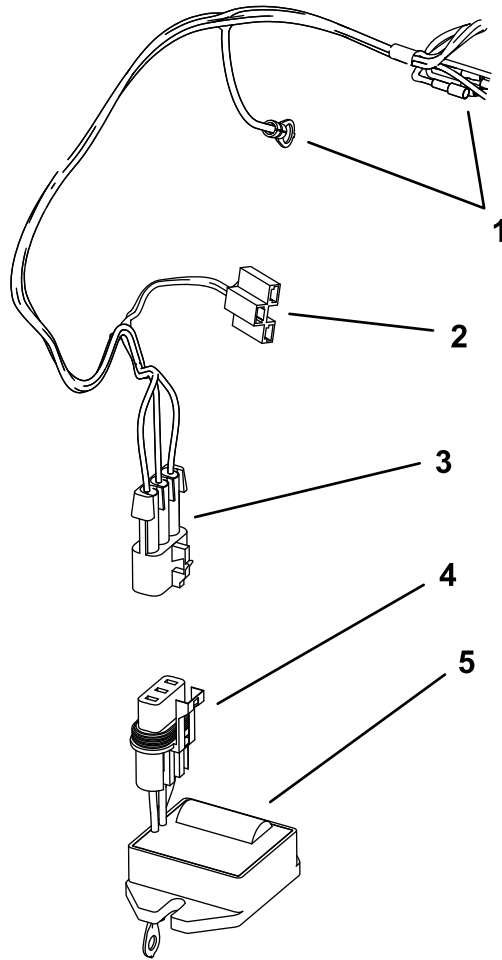


su 2

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. ชดสายไฟ WHM — ขวตอเดยว | 4. ขวตอตวควบคุม |
| 2. ชดสายไฟ WHM — ขวตอ WHM | 5. ตวควบคุม |
| 3. ชดสายไฟ WHM — ขวตอตวควบคุม | |

g285913

3. ถอดโครงยตอออกจากตานหนาของ WHM และนำปทง

4. ตอมเตอรณบchwโมงแบบโรสยเขกบchwดสยไฟของ WHM(su 3)

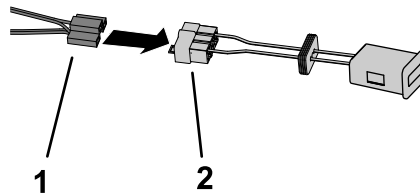

su 3

g285847


1. chwดสยไฟ WHM — chwดอ WHM

2. chwดอของมเตอรณบchwโมงแบบโรสย

5. ใชคลพหนบตดตง WHM เขกบฝkคروب ลkchwดสยไฟพkนคโรงยดsu 4

6. ตดตงฝkคروبลงบนคโรงยดและchwดอchwดสยไฟโดยใชสลคเกลยวหนkแปลน 2 ตว ดงแสดงใน su 4

สkคย: ดงปลยสยไฟสวณทเลอออกมทgรอนบนฝkคروبchwมเตอรณบchwโมงแบบโรสย

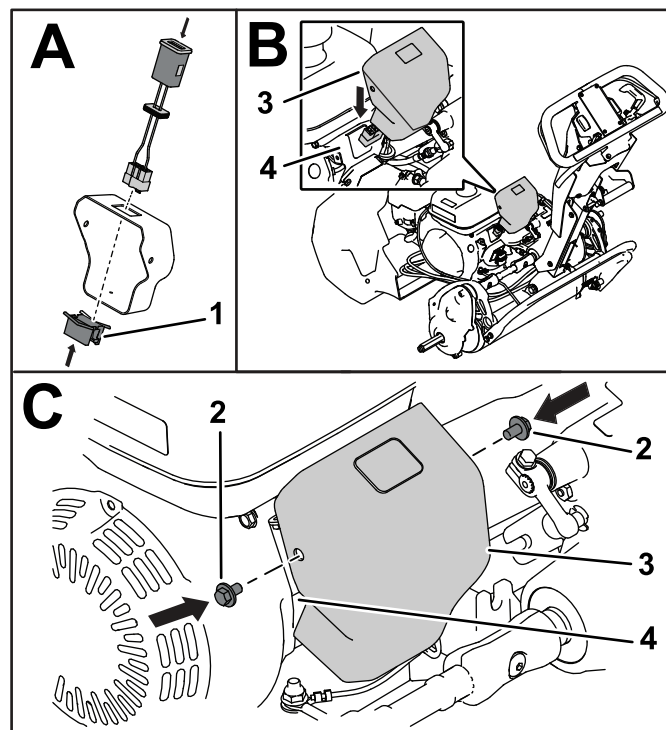

su 4

g515241

ในภkพมแสดงกการchwมตอของchwดสยไฟ เพอหใهنสวณประกอบตgกๆ ไดอยgงchwเอน

1. คลพหนบ

2. สลคเกลยวหนkแปลน

3. ฝkคروب

4. คโรงยด

7. ต่อชุดสายไฟ WHM เขากบเครื่องยนต์ตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับอุปกรณ์**ไม่ติดตง**ชุดไฟ

- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J01 กำกบเขากบปลายสขาวของชุดสายไฟเครื่องยนต์
- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J02 กำกบเขากบปลายสเขียวของชุดสายไฟเมน
- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J03 กำกบเขากบสลกเกลยวดเครื่องยนต์เพื่อใช้เป็นกราวด
- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J04 กำกบเขากบปลายสขาวของชุดสายไฟเมน
- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J05 กำกบเขากบปลายสเขียวของชุดสายไฟเครื่องยนต์

สำหรับอุปกรณ์**ติดตง**ชุดไฟ

- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J01 กำกบเขากบปลายสขาวของชุดสายไฟเครื่องยนต์
- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J02 กำกบเขากบปลายสดำของชุดสายไฟของชุดไฟทอมตวอภษร J02 กำกบ
- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J03 กำกบเขากบสลกเกลยวดเครื่องยนต์เพื่อใช้เป็นกราวด
- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J04 กำกบเขากบปลายสขาวของชุดสายไฟเมน
- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J05 กำกบเขากบปลายสเขียวของชุดสายไฟเครื่องยนต์
- ต่อปลายสขาวของชุดสายไฟของชุดไฟ (กำกบดวยตวอภษร J01) เขากบปลายสเขียวของชุดสายไฟเมน

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักรประกอบสมรรถนะบางส่วน

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA
รับรองว่าอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ได้มาตรฐานตามคำสักระบไว้ในเอกสารรับรองมาตรฐานทกเกวของ
ตามกระบไว้ในเอกสารรับรองมาตรฐานทกเกวของ
1

เอกสารทางเทคนิคทกเกวของจกทำตามข้อกำหนดในภาคผนวก VII ส่วน B ของคำส 2006/42/EC

เราจะสต่อขอมลทกเกวทเครื่องจักรทสมรรถนเพยงบางสวณนตามคำขจากหน่วยกำกับดเลขของประเทศ
การสเอกสารจะดำเนินการดวยระบบอเลกรอนทส

เครื่องจักรนโมมการนำไปใช้งานจนทวจะประกอบรวทบอุปกรณ์ท Toro
รับรองตามกระบไว้ในเอกสารรับรองมาตรฐานทกเกวของและตามคำแนะนำททหมด
ดงนจจรับรองได้วเครื่องจักรได้มาตรฐานตามคำสททหมดทกเกวของ

พานการรับรอง:



Tom Langworthy
พอำนาจการฟายวศกสม
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
ตลคม 29, 2024

ทวแทนทโตรบอญาด:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium



Count on it.