



ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนแบบไร้สาย
เครื่องตัดหญ้า Greensmaster® 1000 ชรส
 หมายเลขรุ่น 161-7380

คำแนะนำในการติดตั้ง


การเตรียมอุปกรณ์

1. จอดเครื่องตัดหญ้าบนพื้นราบ
2. ดึงเบรกมือ
3. ดับเครื่องยนต์
4. ถอดสายไฟหวนเทียนออกจากหวนเทียน โปรดดู *คู่มือผู้ใช้* ของอุปกรณ์

การติดตั้งชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนแบบไร้สาย

1. ติดตั้งแผ่นยึดและตัวควบคุมเขากบเคสเครื่องยนต์โดยใช้นอตหนาแผ่น 2 ตัวและสลักเกลียวหนาแผ่น 2 ตัว ดังแสดงใน [รูป 1](#)

สำคัญ: ติดตั้งทางปลาหกลมจากขั้วต่อตัวควบคุมทดเกนบนของตัวควบคุม ([รูป 1](#))

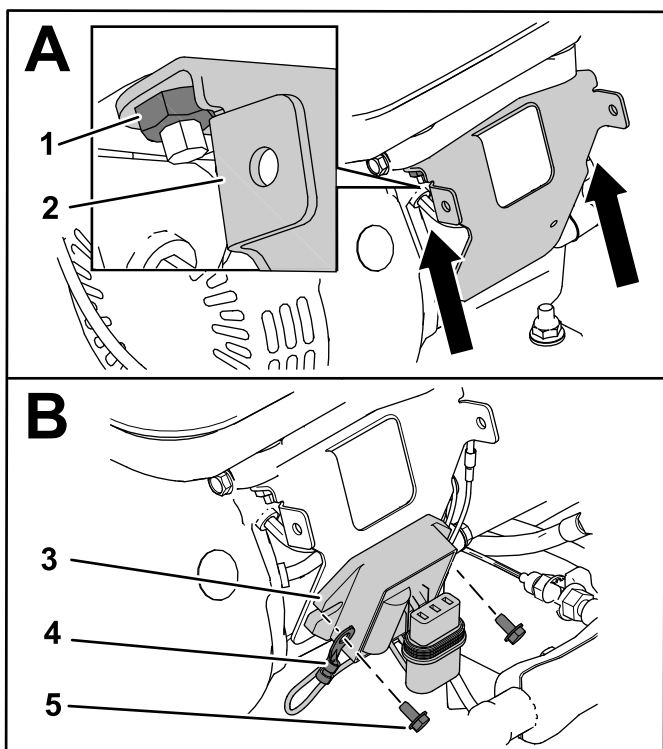


รูป 1

g515240

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. นอตหนาแผ่น | 4. ทางปลาหกลม |
| 2. โครงยึด | 5. สลักเกลียวหนาแผ่น |
| 3. ตัวควบคุม | |



2. ตอขวตอของตวควบคุมเขากบบชดสายไฟของชดมเตอรณบชวโมงแบบโรสาย (WHM) (su 2)

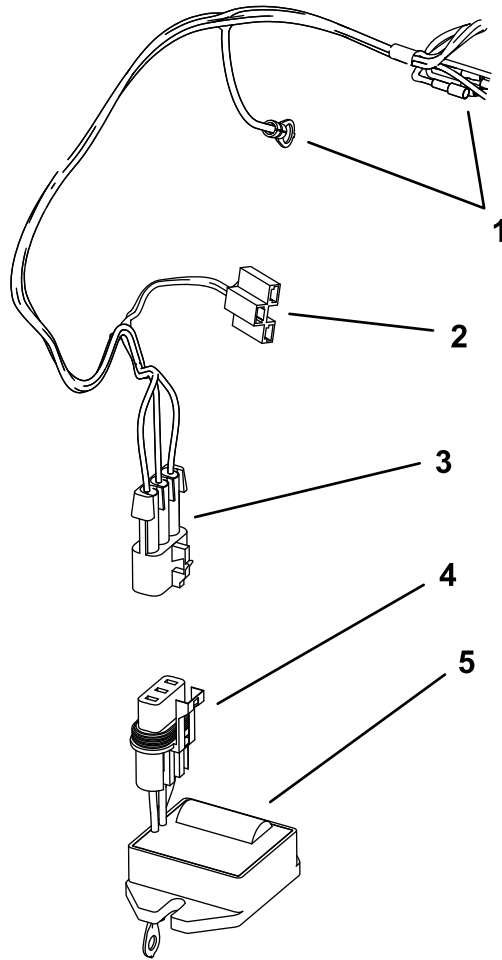


su 2

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. ชดสายไฟ WHM — ขวตอเดยว | 4. ขวตอตวควบคุม |
| 2. ชดสายไฟ WHM — ขวตอ WHM | 5. ตวควบคุม |
| 3. ชดสายไฟ WHM — ขวตอตวควบคุม | |

g285913

3. ถอดโครงยดอออกจากตานหนาของ WHM และนำไปทง

4. ตอมเตอรณบchwโมงแบบโรสยเขกบชดสยไฟของ WHM(su 3)

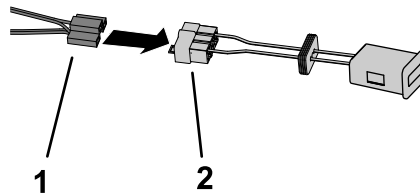

su 3

g285847


1. ชดสยไฟ WHM — ชวตอ WHM

2. ชวตอของมเตอรณบchwโมงแบบโรสย

5. ใชคลปนบตตง WHM เขกบฝำครอบ ลำกชดสยไฟพำนคอรยดsu 4

6. ตตงฝำครอบลงบนคอรยดและชวตอชดสยไฟโดยใชสลกเกลยวหนำเปลน 2 ตว ดงแสดงใน su 4

สำคญ: ดงปลำยสยไฟสวณทเหลออออกมาทงรอนบนฝำครอบชดมเตอรณบchwโมงแบบโรสย

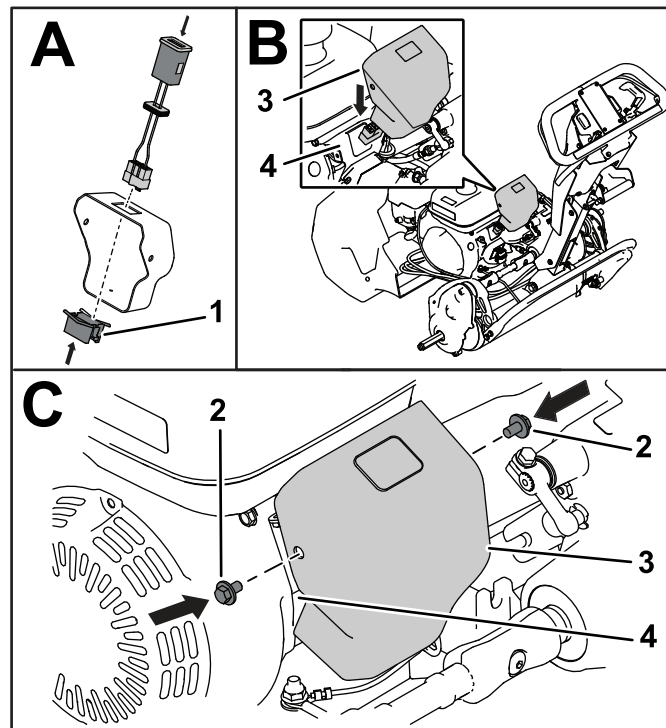

su 4

g515241

ในภำพมำแสดงทงการเชื่อมตอของชดสยไฟ เพอหำเอนสวณประกอบต่งๆ ไดอย่งชดเอน

1. คลปนบ

2. สลกเกลยวหนำเปลน

3. ฝำครอบ

4. คอรยด

7. ต่อชุดสายไฟ WHM เขากบเครื่องยนต์ตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับอุปกรณ์**ไม่ติดตง**ชุดไฟ

- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J01 กำกบเขากบปลายสขาวของชุดสายไฟเครื่องยนต์
- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J02 กำกบเขากบปลายสเขียวของชุดสายไฟเมน
- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J03 กำกบเขากบสลกเกลยวดเครื่องยนต์เพื่อใช้เป็นกราวด
- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J04 กำกบเขากบปลายสขาวของชุดสายไฟเมน
- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J05 กำกบเขากบปลายสเขียวของชุดสายไฟเครื่องยนต์

สำหรับอุปกรณ์**ติดตง**ชุดไฟ

- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J01 กำกบเขากบปลายสขาวของชุดสายไฟเครื่องยนต์
- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J02 กำกบเขากบปลายสดำของชุดสายไฟของชุดไฟทอมตวอภษร J02 กำกบ
- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J03 กำกบเขากบสลกเกลยวดเครื่องยนต์เพื่อใช้เป็นกราวด
- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J04 กำกบเขากบปลายสขาวของชุดสายไฟเมน
- ต่อปลายชุดสายไฟทอมตวอภษร J05 กำกบเขากบปลายสเขียวของชุดสายไฟเครื่องยนต์
- ต่อปลายสขาวของชุดสายไฟของชุดไฟ (กำกบดวยตวอภษร J01) เขากบปลายสเขียวของชุดสายไฟเมน

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักรประกอบสมรรถนะบางส่วน

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA
รับรองว่าอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ได้มาตรฐานตามคำสักระบไว้ในเอกสารรับรองมาตรฐานทศของ Toro
ตามระเบียบไว้ในเอกสารรับรองมาตรฐานทศของ
1

เอกสารทางเทคนิคทศของจตุรทำตามข้อกำหนดในภาคผนวก VII ส่วน B ของคำสั 2006/42/EC

เราจะส่งต่อข้อมูลทศของเครื่องจักรทศของบางส่วนตามคำขอจากหน่วยกำกับดูแลของประเทศ
การส่งเอกสารจะดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องจักรไม่มีการนำไปใช้งานจนกว่าจะประกอบรวมกับอุปกรณ์ Toro
รับรองตามระเบียบไว้ในเอกสารรับรองมาตรฐานทศของและตามคำแนะนำทศของ
ตงนจจรับรองได้ว่าเครื่องจักรได้มาตรฐานตามคำสัทศของทศของ

พจนการรับรอง:



Tom Langworthy
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
ตุลาคม 29, 2024

ตวแทนโทรบอญาต:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium



Count on it.