



Bộ Đồng hồ đo Giờ Không dây

Máy cắt cỏ Dòng Greensmaster® 1000

Số Model 161-7380

Hướng dẫn Lắp đặt


Chuẩn bị Máy

1. Đặt máy trên bề mặt bằng phẳng.
2. Gài phanh tay.
3. Tắt động cơ.
4. Tháo dây bugi ra khỏi bugi; tham khảo *Hướng dẫn Vận hành* máy của bạn.

Lắp đặt Bộ

1. Lắp tấm gắn mô-tơ và bộ điều chỉnh vào vỏ động cơ sử dụng 2 đai ốc mặt bích và 2 bu lông mặt bích như được thể hiện trong **Hình 1**


Quan trọng: Lắp đầu cuối vòng từ đầu nối bộ điều chỉnh lên trên bộ điều chỉnh. (**Hình 1**).

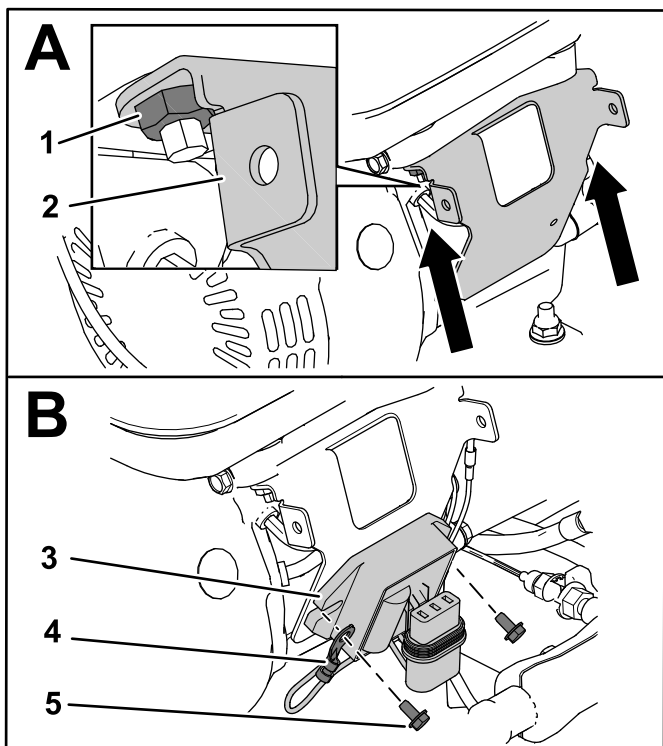

Hình 1

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Đai ốc mặt bích | 4. Đầu cuối vòng |
| 2. Giá đỡ | 5. Bu lông mặt bích |
| 3. Bộ điều chỉnh | |

2. Kết nối đầu nối bộ điều chỉnh với bộ dây an toàn của bộ đồng hồ đo giờ không dây (WHM) (**Hình 2**).

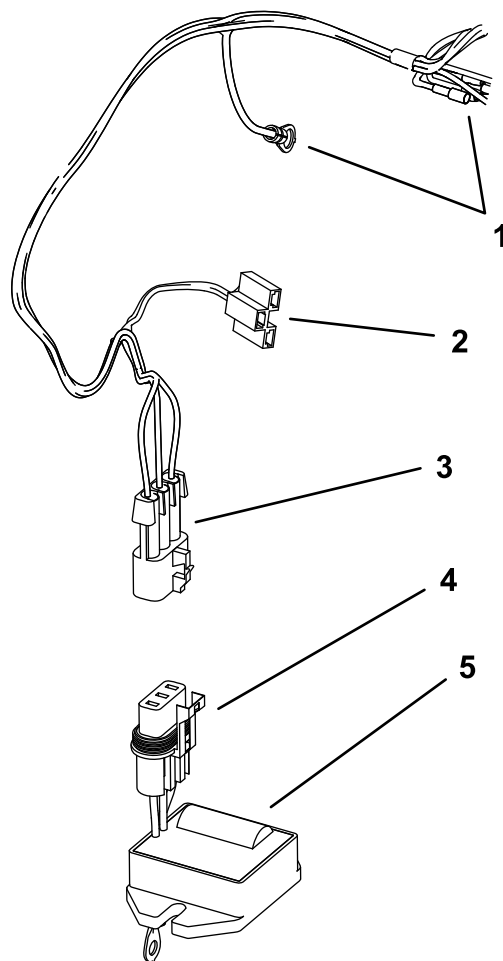


Hình 2

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Bộ dây WHM — đầu nối đơn | 4. Đầu nối bộ điều chỉnh đơn |
| 2. Bộ dây WHM — đầu nối WHM | 5. Bộ điều chỉnh |
| 3. Bộ dây WHM — đầu nối bộ điều chỉnh | |

3. Tháo và loại bỏ khung gắn từ mặt của WHM.



4. Kết nối đồng hồ đo giờ không dây với bộ dây WHM (**Hình 3**).

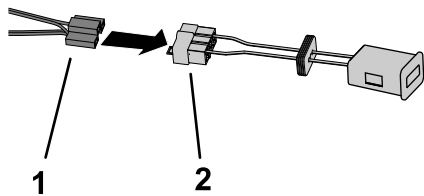


Hình 3

g285847

1. Bộ dây WHM — đầu nối
WHM 2. Đầu nối đồng hồ đo giờ
không dây

5. Sử dụng kẹp để lắp WHM vào vỏ. Luồn bộ dây không dây xuyên qua giá đỡ. **Hình 4**.
6. Lắp vỏ vào giá đỡ và các kết nối bộ dây an toàn bằng 2 bu lông mặt bích như được thể hiện trong **Hình 4**.

Quan trọng: Luồn các đầu bộ dây an toàn còn lại ra khỏi rãnh trên nắp đồng hồ đo giờ không dây.

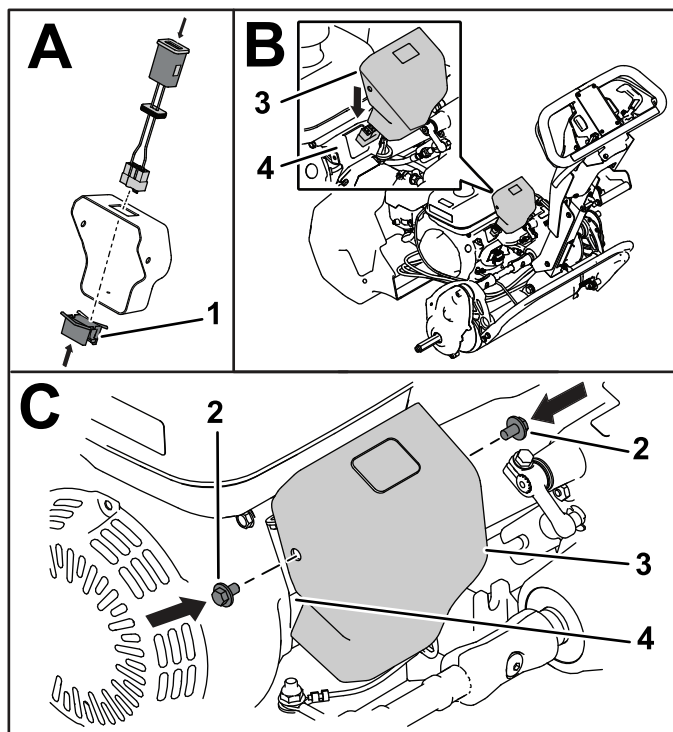

g515241

Hình 4

Kết nối bộ dây an toàn không được thể hiện rõ ràng

1. Kẹp 3. Nắp
2. Bu lông mặt bích 4. Giá đỡ

7. Kết nối bộ dây an toàn WHM với động cơ như sau:

Đối với máy **không được trang bị** Bộ đèn:

- Nối đầu bộ dây an toàn có nhãn J01 với đầu màu trắng của bộ dây an toàn của động cơ.
- Nối đầu bộ dây an toàn có nhãn J02 với đầu màu xanh lá của bộ dây an toàn chính.
- Nối đầu bộ dây an toàn có nhãn J03 với bu-lông gắn động cơ làm điểm nối đất.
- Nối đầu bộ dây an toàn có nhãn J04 với đầu màu trắng của bộ dây an toàn chính.
- Nối đầu bộ dây an toàn có nhãn J05 với đầu màu xanh lá của bộ dây an toàn của động cơ.

Đối với máy **được trang bị** Bộ đèn:

- Nối đầu bộ dây an toàn có nhãn J01 với đầu màu trắng của bộ dây an toàn động cơ.
- Nối đầu bộ dây an toàn có nhãn J02 với đầu màu đen của bộ dây an toàn của bộ đèn có nhãn J02.
- Nối đầu bộ dây an toàn có nhãn J03 với bu-lông gắn động cơ làm điểm nối đất.
- Nối đầu bộ dây an toàn có nhãn J04 với đầu màu trắng của bộ dây an toàn chính.
- Nối đầu bộ dây an toàn có nhãn J05 với đầu màu xanh lá của bộ dây an toàn của động cơ.
- Nối đầu màu trắng của bộ dây an toàn của bộ đèn (có nhãn J01) với đầu màu xanh lá của bộ dây an toàn chính.

Tuyên bố Thành lập Công ty

Công ty Toro, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, Hoa Kỳ tuyên bố rằng (các) thiết bị sau đây tuân thủ theo các chỉ thị được liệt kê khi được lắp đặt theo hướng dẫn kèm theo trên một số mẫu máy của Toro như đã nêu ra trong Tuyên bố Tuân thủ liên quan.

1

Tài liệu kỹ thuật liên quan được biên soạn theo yêu cầu của Phần B trong Phụ lục VII của 2006/42/EC.

Theo yêu cầu của các cơ quan quản lý quốc gia, chúng tôi sẽ cam kết truyền tải thông tin liên quan về thiết bị đã hoàn thiện một phần này. Phương thức truyền tải phải ở dạng điện tử.

Thiết bị này sẽ không được đưa vào sử dụng cho đến khi được kết hợp vào các mẫu máy đã được phê duyệt của Toro như đã nêu ra trong Tuyên bố Tuân thủ liên quan và phù hợp với tất cả các hướng dẫn, theo đó có thể tuyên bố phù hợp với tất cả các Chỉ thị liên quan.

Được chứng nhận:



Tom Langworthy
Giám đốc Kỹ thuật
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Tháng 10 29, 2024

Đại diện được Ủy quyền:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium



Count on it.