



# Sada směrových LED světel pro přívěs

Užitkové vozidlo Workman® UTX nebo Workman® HDX s výrobním číslem 411600000 a vyšším

Číslo modelu 147-2791

## Návod k instalaci

# Instalace


## Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

| Popis                                    | Množství | Použití                                      |
|------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| Nejsou potřeba žádné díly                | –        | Připravte stroj k montáži.                   |
| Kabelový svazek přívěsu<br>Kabelový spoj | 1<br>7   | Nainstalujte kabelový svazek světel přívěsu. |
| Nejsou potřeba žádné díly                | –        | Dokončete montáž.                            |
| Nejsou potřeba žádné díly                | –        | Zkontrolujte funkci světel.                  |

## Příprava stroje

1. Zvedněte korbu, aby válce zdvihu byly úplně vysunuty.
2. Vyjměte podpěru korby z úložných držáků na zadní straně panelu ROPS ([Obrázek 1](#)).

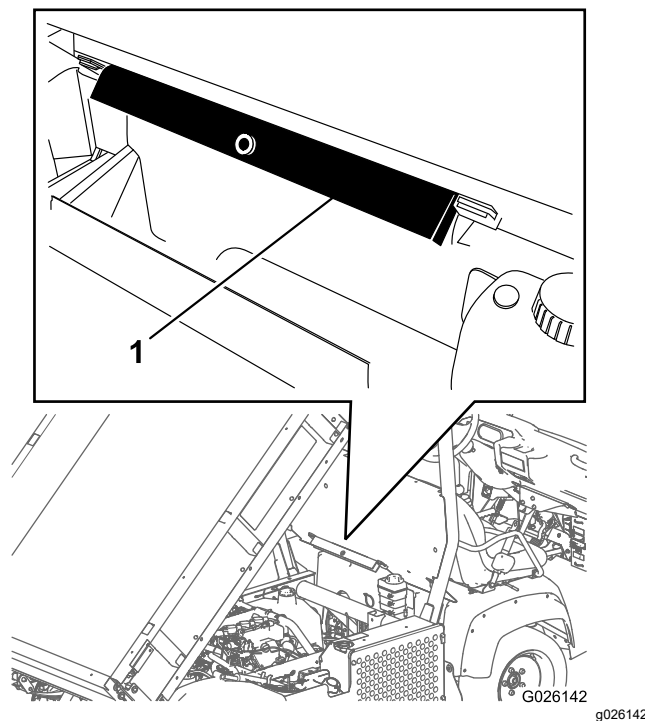


Obrázek 1

1. Podpěra korby



3. Zatlačte podpěru korby na tyč válce a ujistěte se, že výstupky na konci podpěry dosedají na konec tělesa válce a na konec písní tyče (**Obrázek 2**).

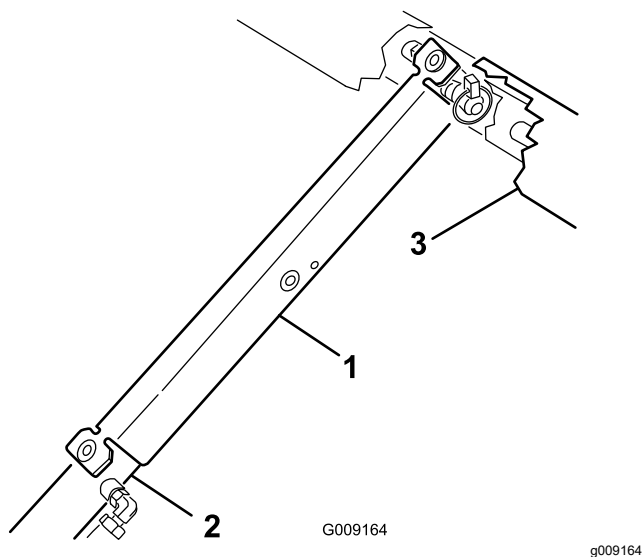

**Obrázek 2**


- |                  |          |
|------------------|----------|
| 1. Podpěra korby | 3. Korba |
| 2. Těleso válce  |          |

4. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.
5. Zatáhněte parkovací brzdu.
6. Vypněte stroj a vyjměte klíč.
7. Odpojte akumulátor; viz *provozní příručka* ke stroji.

## Instalace kabelového svazku světel přívěsu

### Instalace kabelového svazku pro modely HDX

1. Ved'te kabelový svazek od tažného závěsu k zadní trubce rámu.
2. Oddělte dvě strany svazku a ved'te každou podél spodní části zadní trubky rámu k otvorům v bočních lištách rámu, viz **Obrázek 3**.
3. Ujistěte se, že stranu kabelového svazku označenou nápisem **Left** (Levá) vedete k levé boční liště stroje a stranu označenou nápisem **Right** (Pravá) k pravé boční liště stroje.
4. V bočních lištách vyhledejte konektory, které spojují brzdová světla s hlavním kabelovým svazkem stroje, a odpojte je.
5. Připojte konektory kabelového svazku světel přívěsu na obou stranách k hlavnímu kabelovému svazku a konektorům brzdových světel, které jste odpojili v kroku 4.
6. Pomocí 7 stahovacích pásek připevněte kabelový svazek světel přívěsu k zadní trubce ve správných místech, viz **Obrázek 3**.

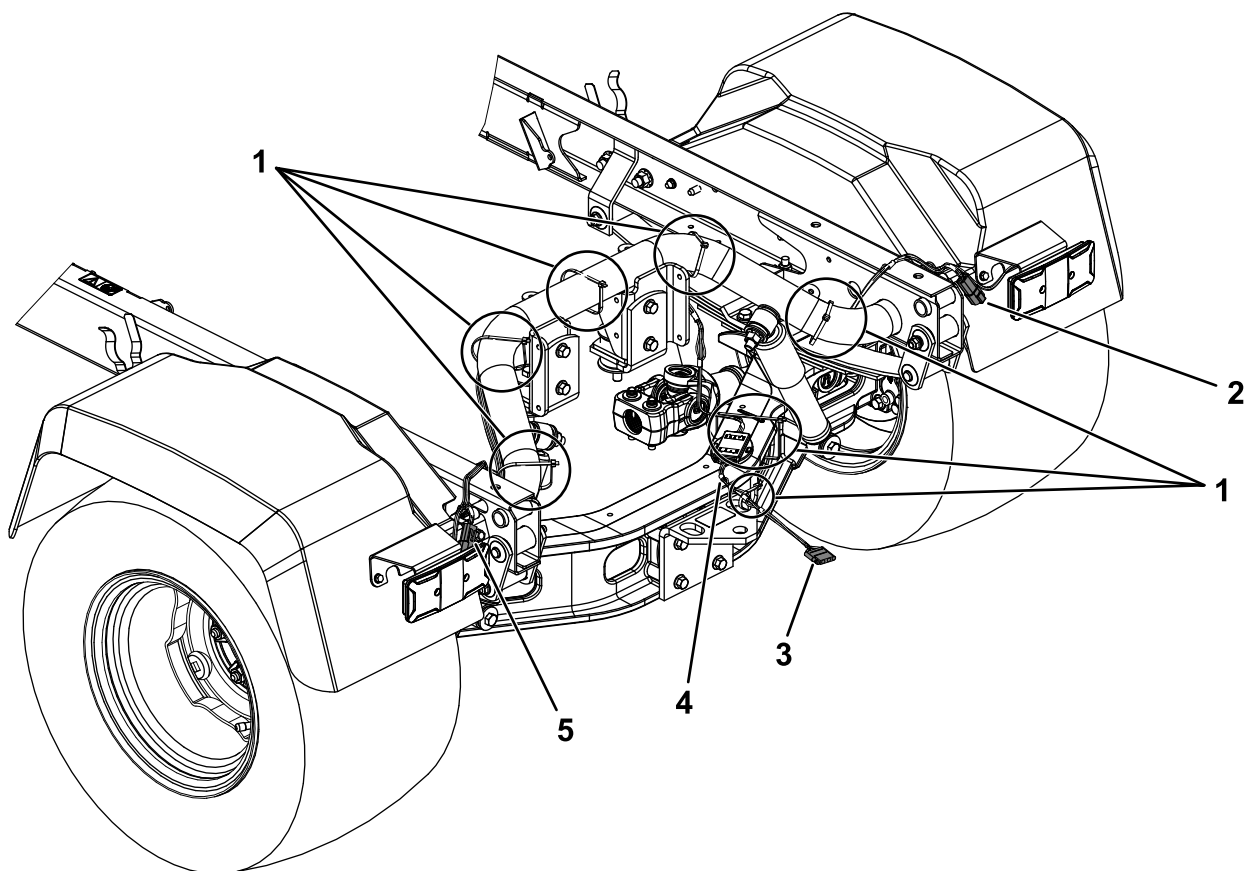


g433383

**Obrázek 3**

- |                                     |                            |                                    |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Místa stahovacích pásek (7)      | 3. Konektor světel přívěsu | 5. Levý konektor kabelového svazku |
| 2. Pravý konektor kabelového svazku | 4. Kabelový svazek         |                                    |

## Instalace kabelového svazku pro modely UTX

1. Ved'te kabelový svazek od tažného závěsu k zadní trubce rámu.
2. Rozdělte dvě strany svazku a ved'te je podél spodní části zadní trubky rámu k otvorům v bočních lištách rámu, viz [Obrázek 4](#)
3. Ujistěte se, že stranu kabelového svazku označenou nápisem **Left** (Levá) vedete k levé boční liště stroje a stranu označenou nápisem **Right** (Pravá) k pravé boční liště stroje.
4. V bočních lištách vyhledejte konektory, které spojují brzdová světla s hlavním kabelovým svazkem stroje, a odpojte je.
5. Připojte konektory kabelového svazku světel přívěsu na obou stranách k hlavnímu kabelovému svazku a konektorům brzdových světel, které jste odpojili v kroku 4.
6. Pomocí 7 stahovacích pásek připevněte kabelový svazek světel přívěsu k zadní trubce a hlavní kabelový svazek ve správných místech, viz [Obrázek 4](#).

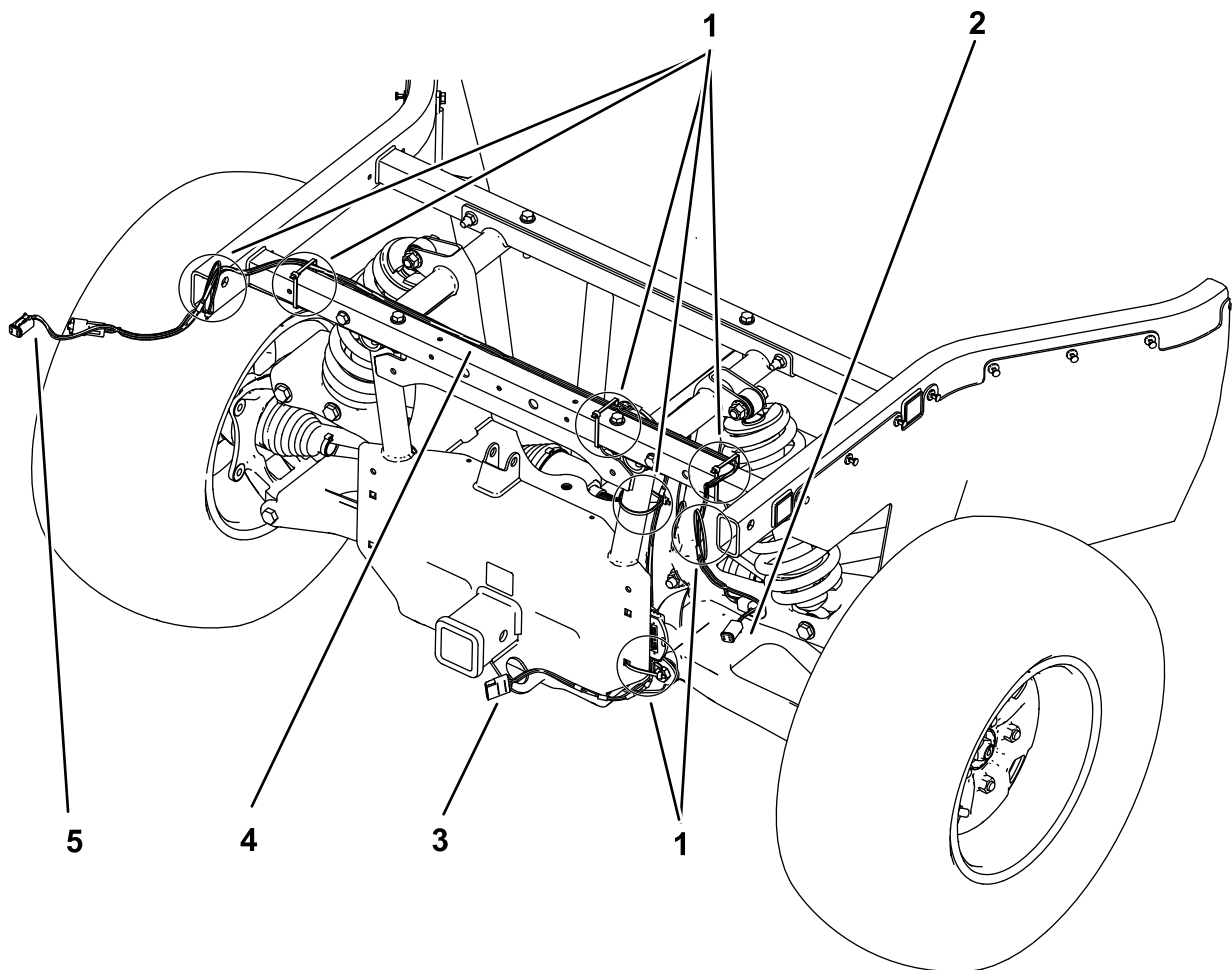

Obrázek 4

g528155

- |                                     |                            |                                    |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Místa stahovacích pásek (7)      | 3. Konektor světel přívěsu | 5. Levý konektor kabelového svazku |
| 2. Pravý konektor kabelového svazku | 4. Kabelový svazek         |                                    |

## Dokončení montáže

1. Připojte akumulátor; viz *provozní příručka* ke stroji.
2. Spusťte stroj a sešlápnutím brzdového pedálu ověřte funkci brzdových světel.
3. Připojte ke stroji přívěs a konektor světel přívěsu na stroji připojte ke konektoru na přívěsu.
4. Sešlápnutím brzdového pedálu ověřte funkci brzdových světel přívěsu.
5. Demontujte podpěru korby z válce a zasuňte ji do držáků na zadní straně panelu konstrukce ROPS.

**Důležité:** Nespouštějte korbu, je-li na válci osazena bezpečnostní podpěra korby.

## Kontrola funkce světel

### Kontrola funkce brzdových světel

Brzdová světla se musejí rozsvítit po sešlápnutí brzdového pedálu.

### Kontrola funkce směrových světel

Přepnutím přepínače směrových světel doleva zapnete levá směrová světla.

Přepnutím přepínače směrových světel doprava zapnete pravá směrová světla.