



LED signálna súprava na privesy

Úžitkové vozidlo Workman® UTX alebo Workman® HDX s výrobným číslom 411600000 a vyšším

Číslo modelu 147-2791

Návod na inštaláciu

Inštalácia


Vynímateľné diely

Aby ste overili, že boli dodané všetky súčiastky, použite tabuľku nižšie.

Popis	Množstvo	Použitie
Nie sú treba žiadne diely	–	Pripravte stroj na montáž.
Káblový zväzok privesu	1	Namontujte zväzok káblov svetiel privesu.
Zväzovací remienok na káble	7	
Nie sú treba žiadne diely	–	Dokončite inštaláciu.
Nie sú treba žiadne diely	–	Skontrolujte funkciu svetiel.

Príprava stroja

1. Zdvíhajte plošinu, kým nebudú zdvíhacie valce úplne roztiahnuté.
2. Podperu plošiny demontujte z odkladacích konzol na zadnej časti panela ochranného zariadenia proti prevráteniu ([Obrázok 1](#)).

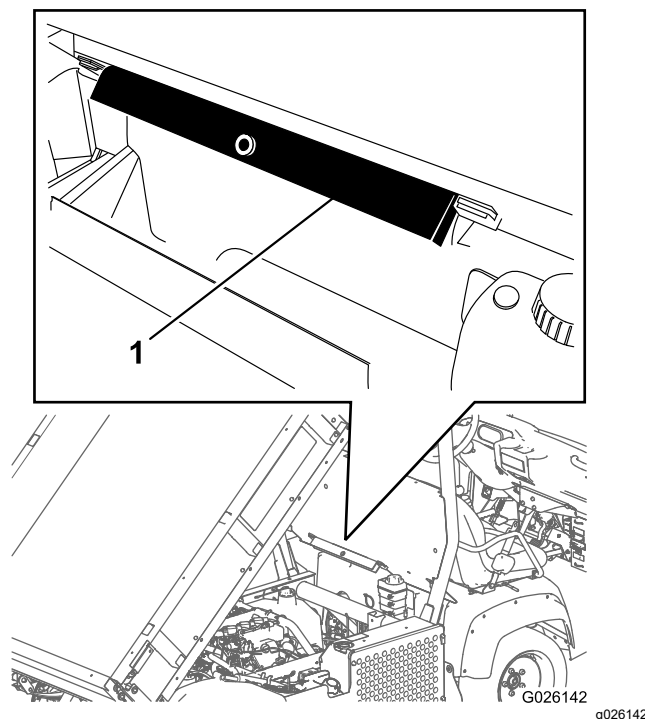


Obrázok 1

1. Podpera plošiny



3. Zatlačte podperu plošiny do cylindrickej tyče, pričom dbajte na to, aby sa zarážky na koncoch podpory nachádzali na konci povrchu valca a na konci cylindrickej tyče ([Obrázok 2](#)).

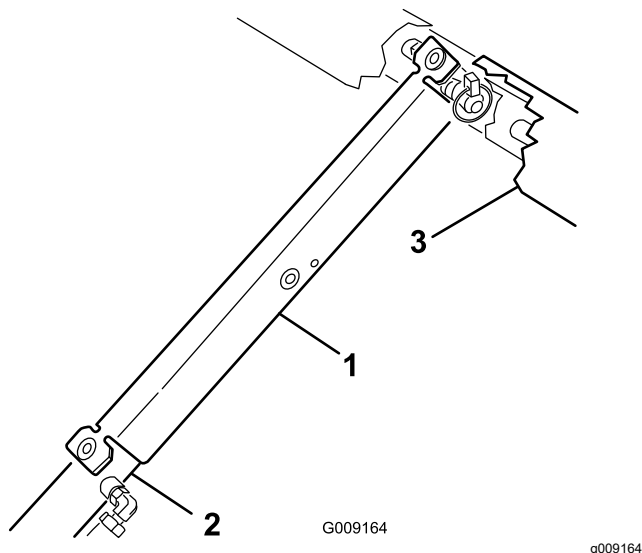

Obrázok 2


- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Podpera plošiny | 3. Plošina |
| 2. Povrch valca | |

-
4. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.
 5. Zatiahnite parkovaciu brzdu.
 6. Vypnite stroj a vyberte kľúč.
 7. Odpojte batériu. Pozrite si *používateľskú príručku* k stroju.

Montáž zväzku káblov svetiel prívesu

Montáž káblového zväzku pre modely HDX

1. Káblový zväzok ved'te od hlavy prívesu po rúru zadného rámu.
2. Oddel'te dve strany zväzku káblov, každý z nich ved'te popri spodnej časti rúry zadného rámu k otvorom v koľajniciach bočného rámu, ako je znázornené na [Obrázok 3](#).
3. Dbajte na to, aby ste viedli stranu zväzku káblov označenú **Left** po koľajnici na ľavej strane stroja a stranu označenú **Right** po koľajnici na pravej strane stroja.
4. Nájdite konektory v bočných koľajniciach, ktoré pripájajú brzdové svetlá k hlavnému zväzku káblov stroja, a odpojte ich.
5. Pripojte konektory na zväzku káblov svetiel prívesu na každej strane k hlavnému zväzku káblov a konektorom brzdových svetiel, ktoré ste odpojili v kroku č. 4.
6. Pomocou 7 zväzovacích remienkov na káble zaistíte zväzok káblov svetiel prívesu na zadnej rúre na miestach znázornených na [Obrázok 3](#).

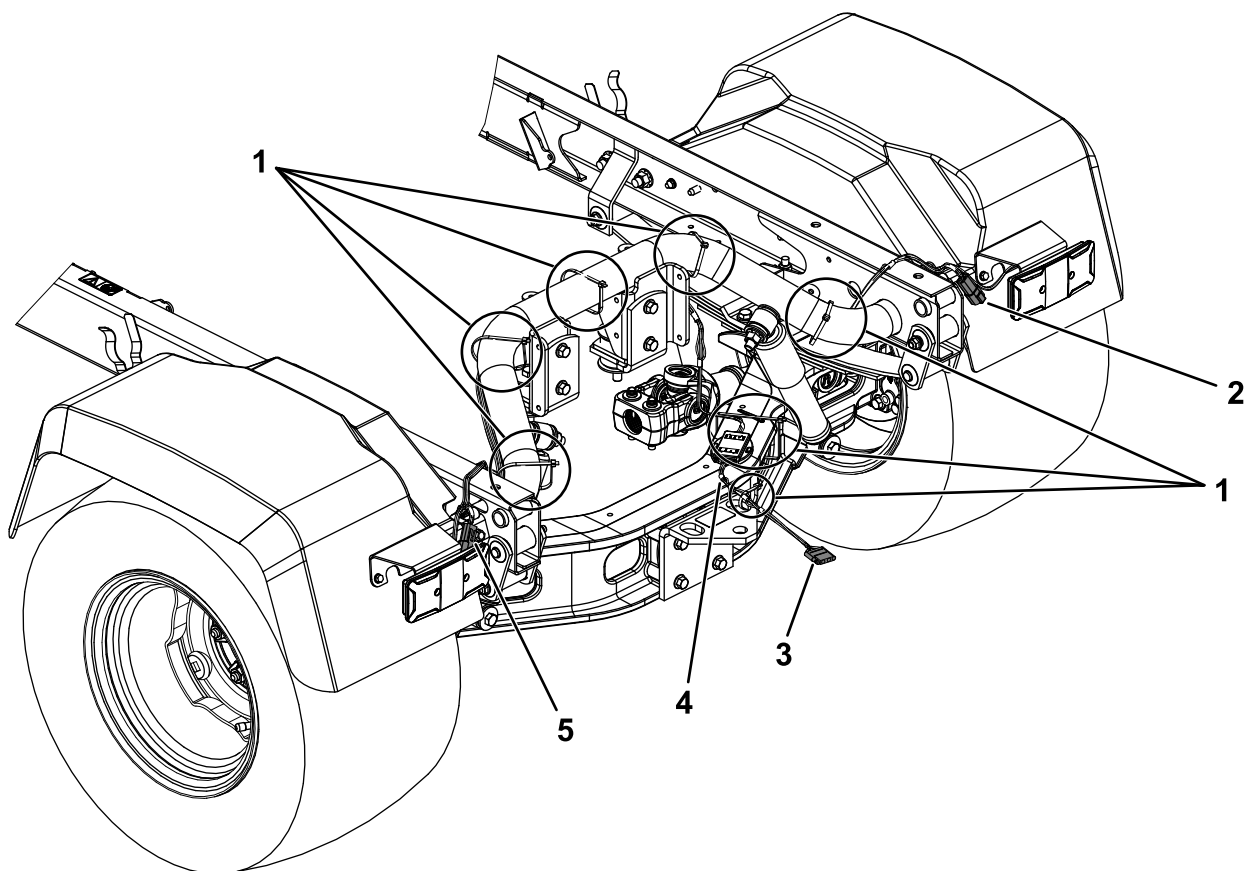


g433383

Obrázok 3

- | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| 1. Miesta na použitie zväzovacích remienkov na káble (7) | 3. Konektory svetiel prívesu | 5. Ľavý konektor kabeláže |
| 2. Pravý konektor zväzku káblov | 4. Kabeláž | |

Montáž káblového zväzku pre modely UTX

1. Káblový zväzok ved'te od hlavy prívesu po rúru zadného rámu.
2. Oddel'te dve strany zväzku káblov, každý z nich ved'te popri spodnej časti rúry zadného rámu k otvorom v koľajniciach bočného rámu, ako je znázornené na [Obrázok 4](#).
3. Dbajte na to, aby ste viedli stranu zväzku káblov označenú **Left** po koľajnici na ľavej strane stroja a stranu označenú **Right** po koľajnici na pravej strane stroja.
4. Nájdite konektory v bočných koľajniciach, ktoré pripájajú brzdivé svetlá k hlavnému zväzku káblov stroja, a odpojte ich.
5. Pripojte konektory na zväzku káblov svetiel prívesu na každej strane k hlavnému zväzku káblov a konektorom brzdivých svetiel, ktoré ste odpojili v kroku č. 4.
6. Pomocou 7 zväzovacích remienkov na káble zaistite zväzok káblov svetiel prívesu na zadnej rúre a hlavný zväzok káblov na miestach znázornených na [Obrázok 4](#).

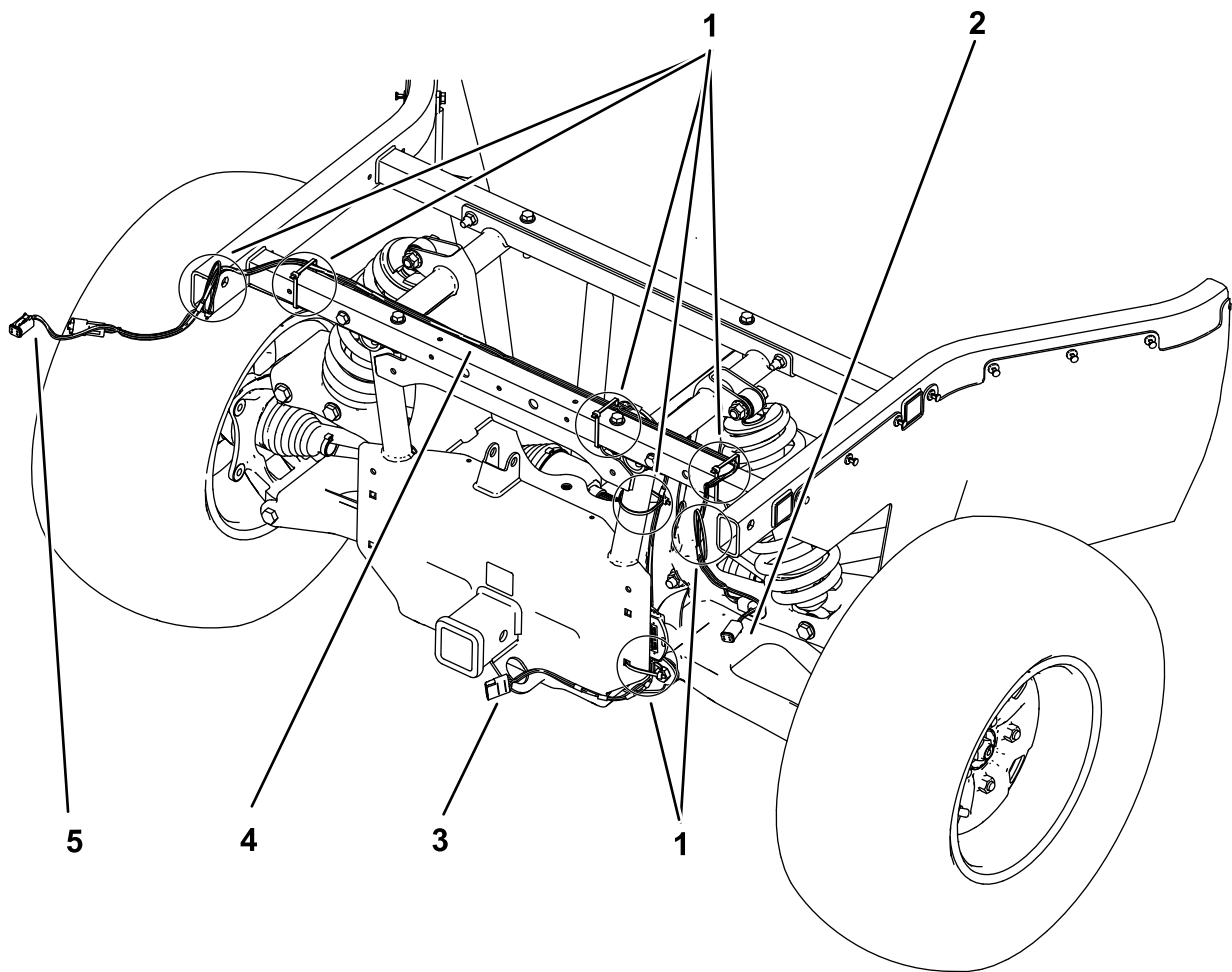

Obrázok 4

g528155

- | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| 1. Miesta na použitie zväzovacích remienkov na káble (7) | 3. Konektory svetiel prívesu | 5. Ľavý konektor kabeláže |
| 2. Pravý konektor zväzku káblov | 4. Kabeláž | |

Dokončenie inštalácie

1. Pripojte batériu. Pozrite si *používateľskú príručku* k stroju.
2. Naštartujte stroj a stlačením brzdového pedála otestujte brzdové svetlá.
3. Pripojte k stroju príves a konektor svetiel prívesu na stroji zapojte do konektora na prívese.
4. Stlačením brzdového pedála otestujte svetlá prívesu.
5. Podperu plošiny demontujte z valca a zasunite ju do konzol v zadnej časti panela ochranného zariadenia proti prevráteniu.

Dôležité: Neskúšajte spustiť plošinu s bezpečnostnou podperou plošiny na valci.

Kontrola funkcie svetiel

Kontrola funkcie brzdových svetiel

Keď nohou stlačíte brzdový pedál, brzdové svetlá by sa mali rozsvietiť.

Kontrola funkcie signálnych svetiel

Stlačením prepínača signálnych svetiel doľava sa rozsvietia ľavé signálne svetlá.

Stlačením prepínača signálnych svetiel doprava sa rozsvietia pravé signálne svetlá.