



スイッチパネル

Groundsmaster® e3200またはe3300シリーズ、汎用サンシェード付き
トラクションユニット

モデル番号 32314

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	—	マシンの準備を行う。
2	必要なパーツはありません。	—	サンシェードを取り外します。
3	デカル スイッチパネル プラグ	1 1 4	スイッチパネルを準備します。
4	サンシェードワイヤーハーネス キャリッジボルト ナット ケーブルタイ	1 4 4 6	スイッチパネルをサンシェードのフレームに取り付けます。
5	ジャンパーワイヤーハーネス	1	ジャンパーワイヤーハーネスを取り付ける (Groundsmaster e3200マシンのみ)。
6	必要なパーツはありません。	—	サンシェードを取り付けます。
7	必要なパーツはありません。	—	組み立てを完了します。



1

マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

手順

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを確実に掛けることオペレーターズマニュアルを参照。
3. カuttingユニットが付いている場合は取り外す。
4. 機械の電源を切り、キーを抜き取る。
5. バッテリー遮断スイッチを OFF にする。

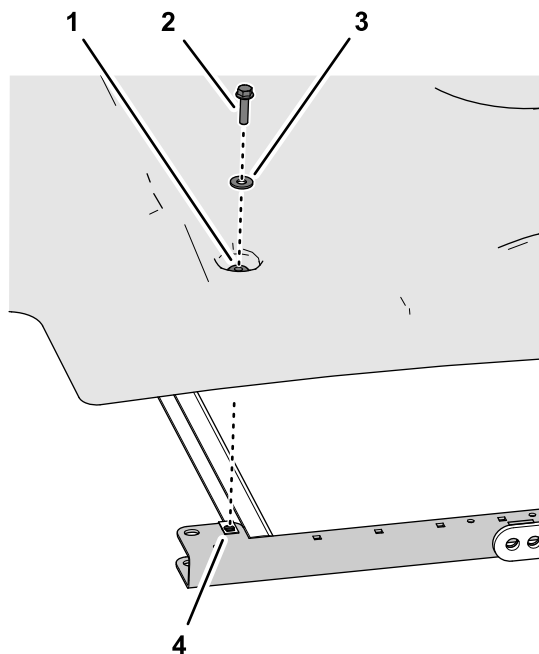


図 2

g244328

1. ハトメ
2. フランジヘッドボルト 5/16 x 1 1/4"
3. ワッシャ 5/16"
4. クリップナットサイドフレームチャネル

2. サンシェードを機体から外す 図 1。

2

サンシェードの取り外し

必要なパーツはありません。

手順

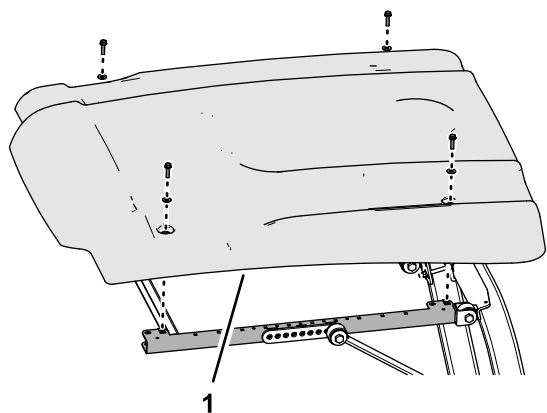


図 1

g244329

1. サンシェード

3

スイッチパネルを準備する

この作業に必要なパーツ

1	デカル
1	スイッチパネル
4	プラグ

スイッチパネルにデカルを貼り付ける

1. デカルの裏紙を注意深くはがす 図 3。

1. サンシェードをサイドフレームチャネルに固定しているフランジヘッドボルト 5/16 x 1 1/4" 4 本とワッシャ 5/16" 4 枚を取り外す 図 1 と 図 2。

注 ハトメはサンシェードから外さないでください。

4

スイッチパネルをサンシェードのフレームに取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	サンシェードワイヤーハーネス
4	キャリッジボルト
4	ナット
6	ケーブルタイ

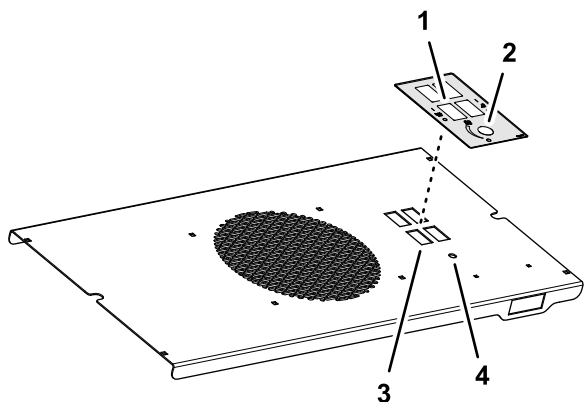


図 3

g245155

1. 四角い開口デカル
2. 穴デカル
3. 四角い開口スイッチパネル
4. 穴スイッチパネル

2. 図 3 のように、デカルの四角い開口と穴をスイッチパネルの四角い開口と穴に合わせる。
3. スwitchパネルにデカルを貼り付ける。

スイッチパネルにプラグを取り付ける

1. スwitchパネルの四角い開口部にプラグを合わせる 図 4。

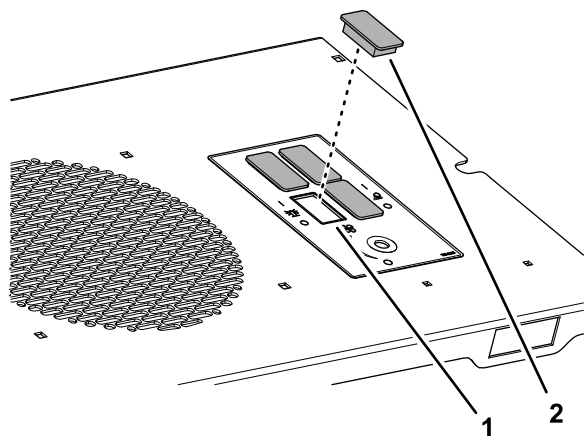


図 4

g245156

1. 四角い開口スイッチパネル
2. プラグ

2. パチンという音がしてプラグが穴に確実に嵌るまでプラグを穴に押し込む 図 4。
3. 他の 3 つのプラグについても、ステップ 1 と 2 を行う 図 4。

サンシェードワイヤーハーネスをスイッチパネルに合わせる

図 5 に示すように、サンシェードワイヤーハーネスをスイッチパネルに合わせる。

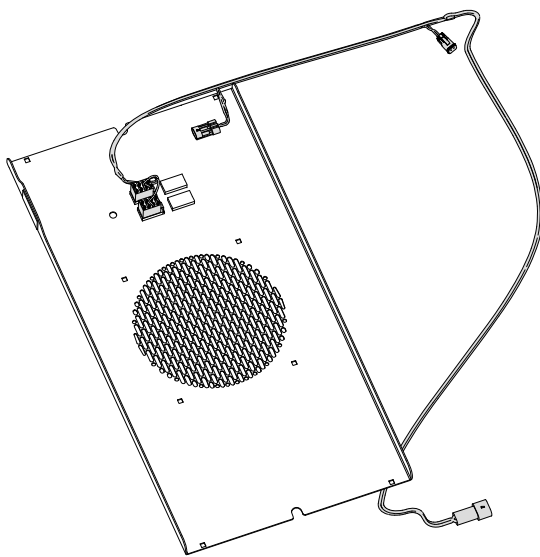


図 5

g466095

スイッチパネルをサンシェードのフレームに組み付ける

1. 図 6 に示すように、スイッチパネルの四角い穴を、サンシェードのサイドフレームのチャネル部材の四角い穴に合わせる。

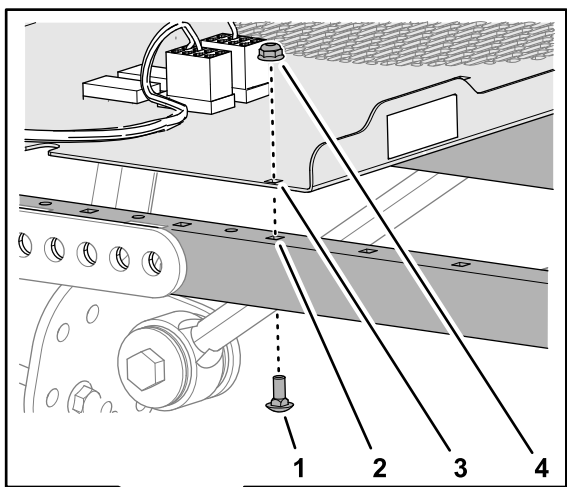


図 6

1. キャリッジボルト
2. 四角い穴サイドフレームのチャンネル部材
3. 四角い穴スイッチパネル
4. ナット

g465133

2. スwitchパネルをサイドフレームのチャンネル部材に組み付ける図 6 キャリッジボルト 4 本とナット 4 個を使用する。
3. ナットを、 $419-513 \text{ N}\cdot\text{cm}$ $0.43-0.54 \text{ kg}\cdot\text{m}$ = $37-47 \text{ in}\cdot\text{lb}$ にトルク締めする。

サンシェードワイヤーハーネスの配線

1. 図 7 に示すように、サンシェードワイヤーハーネスをロールバーチューブに沿って配線する。

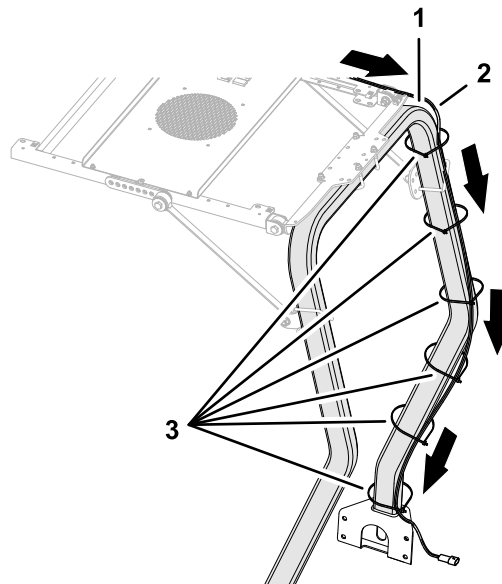


図 7

g245157

1. ROPS 部材
 2. サンシェードワイヤーハーネス
 3. ケーブルタイ
2. P08 というラベルの付いたハーネス端部を、運転台のハトメに通す図 7。

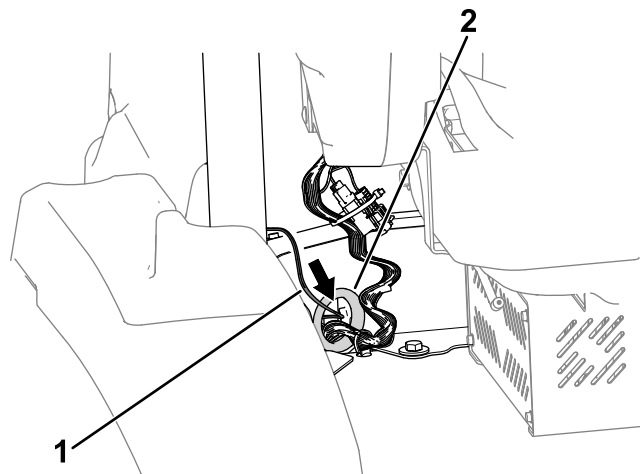


図 8

g453224

1. ワイヤハーネス
2. 運転台のグロメット

- **Groundsmaster e3300 マシンの場合ワイヤーハーネスの取り付けを完了するには、次の手順を実行します**

1. フードを上げ、P08—WORK LIGHT KIT POWER というラベルの付いたキット ワイヤ ハーネス コネクタを、P19—WORK LIGHT KIT POWER. というラベルの付いたマシンワイヤハーネス コネクタに取り付ける。

注 P19 コネクタは油圧タンクのキャップの上方にあります。

2. 必要に応じ、ケーブルタイでワイヤーハーネスを ROPS に固定する (図 7)。

注 Groundsmaster e3200には追加のジャンパーワイヤーハーネスは必要ありません。

- **Groundsmaster e3200マシンの場合**ワイヤーハーネスの取り付けを完了するには、**5 ジャンパーワイヤーハーネスの取り付け (ページ 5)**を参照してください。

5

ジャンパーワイヤーハーネスの取り付け


Groundsmaster e3200マシンのみ

この作業に必要なパーツ

1	ジャンパーワイヤーハーネス
---	---------------

手順

1. フードを上げ、P08—WORK LIGHT KIT POWERというラベルの付いたサンシェードワイヤーハーネスのコネクタを、P02—TO SUNSHADE HARNESS というラベルの付いたジャンパーワイヤーハーネスのコネクタに取り付ける (図 9)。
2. P03—TO MAIN HARNESSというラベルが付いているジャンパー ワイヤー ハーネスのコネクタを、P19—WORK LIGHT KIT POWERというラベルが付いているマシンワイヤーハーネスのコネクタに取り付ける。(図 9).
3. P01—TO EXPANSION PORTというラベルの付いたジャンパーワイヤーハーネスのコネクタを、マシンのワイヤーハーネスに沿ってマシンの左側まで配線し、P17—EXPANSION PORTというラベルの付いたコネクタに取り付ける。(図 9).
4. 必要に応じて、ケーブルタイを使ってサンシェードワイヤーハーネスをロールバーチューブに固定する (図 7)。

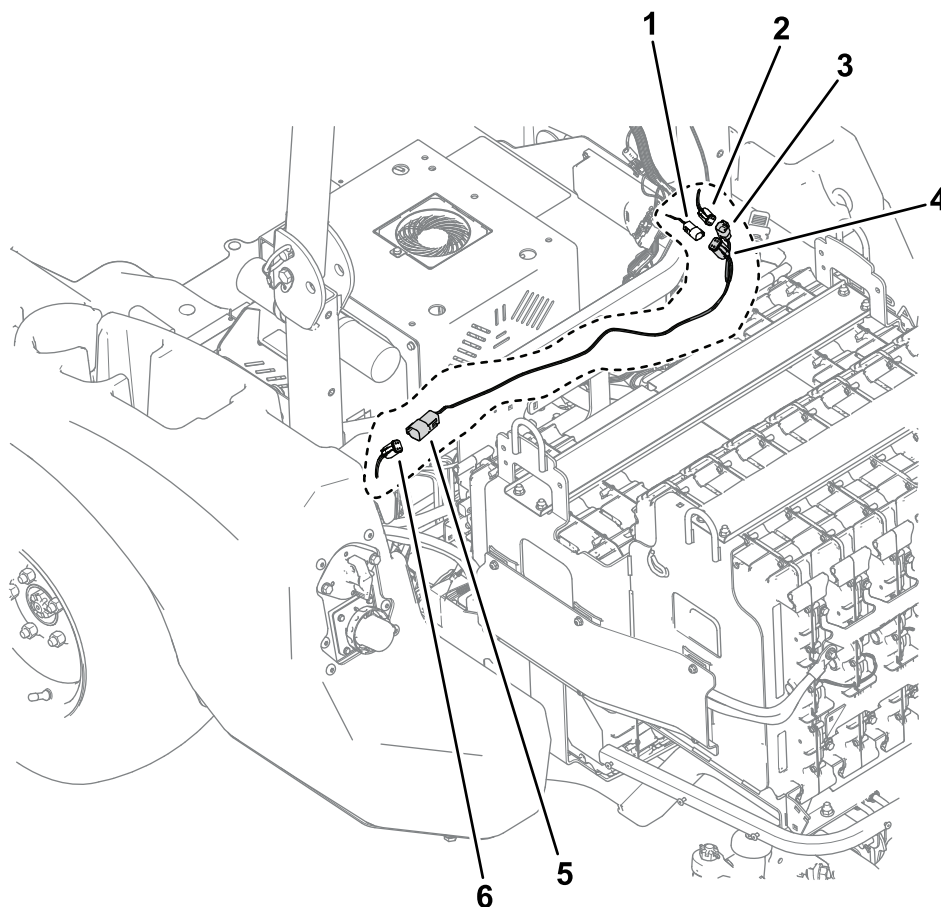

g550354

図 9

図示されていないパーツがあります。

- | | |
|--|--|
| 1. P08—WORK LIGHT KIT POWER—サンシェードワイヤーハーネス | 4. P02—To SUNSHADE HARNESS—ジャンパーワイヤーハーネス |
| 2. P19—WORK LIGHT KIT POWER—マシンワイヤーハーネス | 5. P01—To EXPANSION PORT—ジャンパーワイヤーハーネス |
| 3. P03—To MAIN HARNESS—ジャンパーワイヤーハーネス | 6. P17—EXPANSION PORT—マシンワイヤーハーネス |


6

サンシェードを取り付ける

必要なパーツはありません。

手順

1. サンシェードのハトメの穴を、サイドフレームチャンネルについている4つのクリップナットに合わせる。
2. サンシェードをフレームチャンネルに取り付ける [図 102 サンシェードの取り外し \(ページ 2\)](#) で取り外したフランジヘッドボルト 5/16 x 1 1/4" 4 本とワッシャ 5/16" 4 枚を使用する。
3. フランジヘッドボルトを 10.17-13.55 N・m 1.0-1.3 kg.m = 90-120 in-lb にトルク締めする。

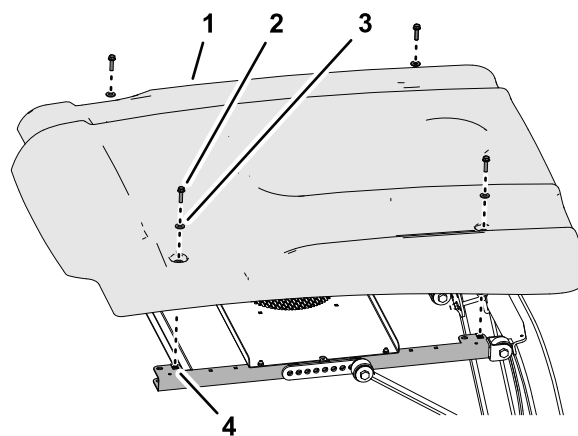

g245179

図 10

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. サンシェード | 3. ワッシャ 5/16" |
| 2. フランジヘッドボルト 5/16 x 1 1/4" | 4. クリップナットサイドフレームチャンネル |

7

組み立てを完了する

必要なパーツはありません。

手順

バッテリー遮断スイッチを ON にする。



Count on it.