



# Komplet za konektor punjača za EU

## Vučna jedinica Groundsmaster® e3200 ili e3300

Број модела 161-5101

Упутства за инсталирање

# Инсталирање

## Непричвршћени делови

Употребите доњи дијаграм како бисте проверили да ли су испоручени сви делови.

| Поступак | Опис                                                      | Кол.        | Употреба                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>1</b> | Делови нису потребни                                      | –           | Pripremite mašinu.                       |
| <b>2</b> | Делови нису потребни                                      | –           | Uklanjanje postojećeg konektora punjača. |
| <b>3</b> | Konektor punjača<br>Ploča sa konektorima<br>Vijak (5/16") | 1<br>1<br>2 | Montiranje konektora punjača.            |

# 1

## Priprema mašine

Делови нису потребни

### Поступак

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
2. Pobrinite se da parkirna kočnica bude aktivirana.
3. Isključite mašinu i uklonite ključ.
4. Pomerite prekidač za odvajanje akumulatora u ISKLJUČEN položaj.

# 2


## Uklanjanje postojećeg konektora punjača

Делови нису потребни

### Поступак

1. Uklonite zavrtnje i vijke koji pričvršćuju poklopac za levu stranu mašine (Слика 1) i skinite poklopac.



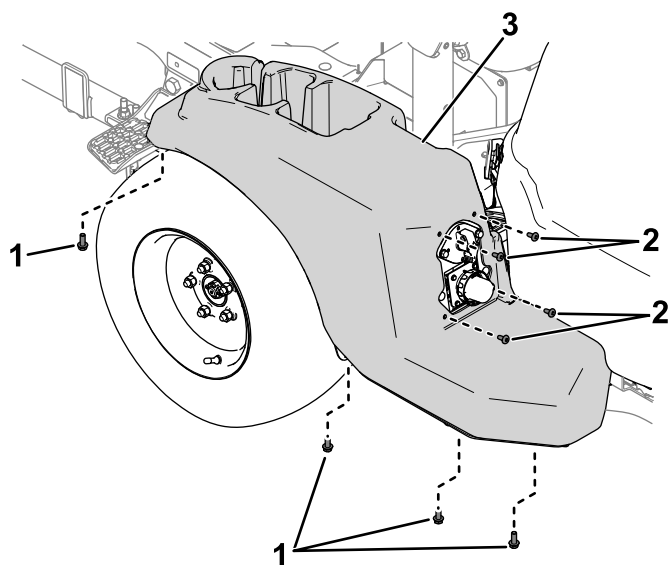


Слика 1

g515696

1. Zavrtnji
2. Zavrtnjevi
3. Poklopac

2. Uklonite opremu koja pričvršćuje konektor punjača i ploču sa konektorima za ploču rama (Слика 2).

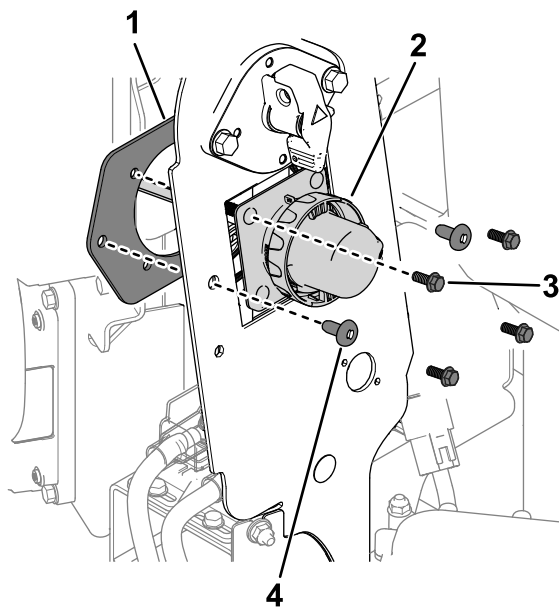

Слика 2

g515709

1. Ploča sa konektorima
2. Konektor punjača
3. Zavrtanj
4. Vijak

3. Odvojite konektor punjača od konektora snopa kablova punjača i skinite konektor punjača sa mašine.

# 3


## Montiranje konektora punjača

Делови потребни за овај поступак:

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Konektor punjača     |
| 1 | Ploča sa konektorima |
| 2 | Vijak (5/16")        |

## Поступак

1. Pomoću 2 vijka (5/16") i postojećih vijaka, podloški i navrtki na konektoru punjača pričvrstite konektor punjača i ploču sa konektorima za ploču rama (Слика 3).

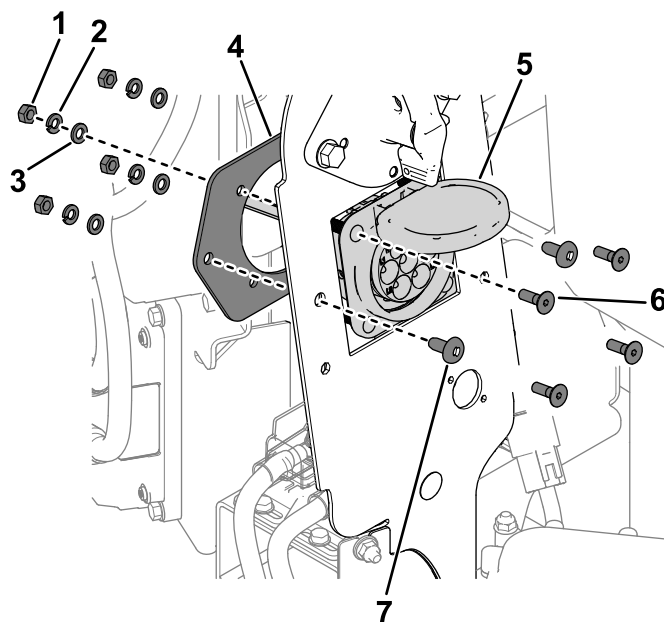


Слика 3

g515516

1. Navrtka
2. Ravna podloška
3. Sigurnosna podloška
4. Ploča sa konektorima
5. Konektor punjača
6. Vijak
7. Vijak (5/16")

2. Montirajte konektore snopa kablova za konektor punjača na sledeći način:
  - Konektor sa oznakom **P02**: Povežite sa konektorom snopa kablova mašine sa oznakom P31 (MEĐUSOBNO POVEZIVANJE SA PRIKLJUČKOM PUNJAČA).
  - Konektor sa oznakom **P03**: Povežite sa ulaznim konektorom za AC sa oznakom P02 (AC PRIKLJUČAK ZA PUNJENJE).
3. Pomoću ranije uklonjenih vijaka i zavrtnja pričvrstite poklopac za levu stranu mašine (Слика 4).

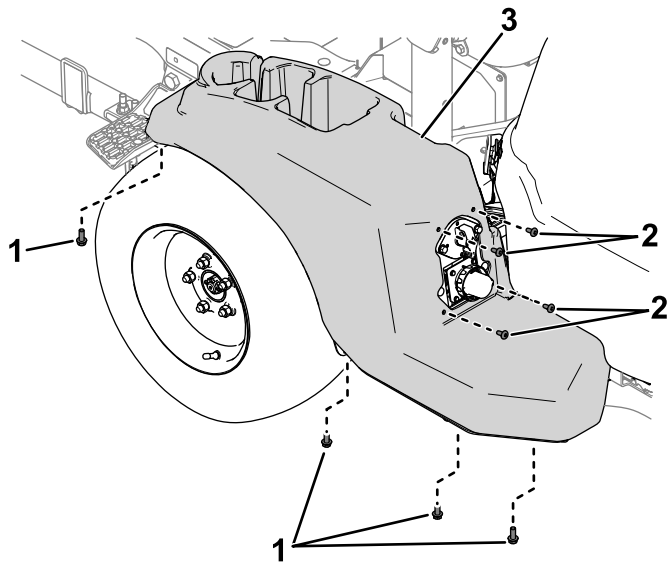

g515696

Слика 4

- |               |             |
|---------------|-------------|
| 1. Zavrtnji   | 3. Poklopac |
| 2. Zavrtnjevi |             |



**Count on it.**