



# Kit de conector do carregador para a UE

Unidade de tração Groundsmaster® e3200 ou e3300

Modelo nº 161-5101

## Instruções de instalação

# Instalação

## Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
<b>1</b>	Nenhuma peça necessária	–	Prepare a máquina.
<b>2</b>	Nenhuma peça necessária	–	Remover o conector do carregador existente.
<b>3</b>	Conector do carregador Placa do conector Parafusos (5/16 pol.)	1 1 2	Instalar o conector do carregador.

**1**

## Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

### Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Certifique-se de que o travão de estacionamento se encontra engatado.
3. Desligue o motor e retire a chave da ignição.
4. Rode o interruptor de desligar a bateria para a posição OFF (desligar).

**2**

## Remover o conector do carregador existente

Nenhuma peça necessária

### Procedimento

1. Remova os parafusos que prendem a cobertura do lado esquerdo da máquina ([Figura 1](#)) e remova a cobertura.



# 3

## Instalar o conector do carregador

Peças necessárias para este passo:

1	Conector do carregador
1	Placa do conector
2	Parafusos (5/16 pol.)

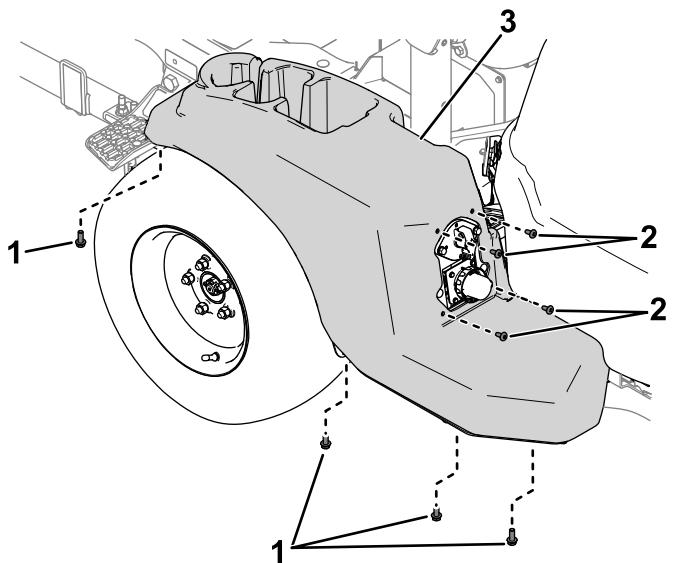


Figura 1

g515696

1. Parafusos  
2. Parafusos

2. Remova as ferragens que prendem o conector do carregador e a placa do conector ao painel da estrutura ([Figura 2](#)).

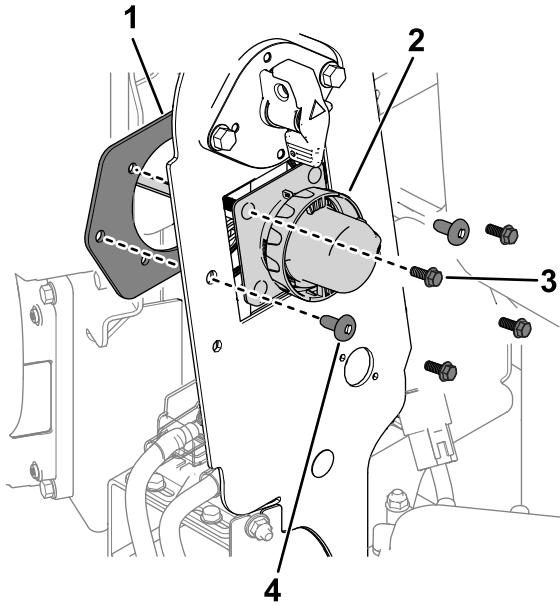


Figura 2

g515709

1. Placa do conector  
2. Conector do carregador  
3. Parafuso  
4. Parafuso

3. Desligue o conector do carregador do conector da cablagem do carregador e retire o conector do carregador da máquina.

## Procedimento

1. Utilize 2 parafusos (5/16 pol.) e os parafusos, anilhas e porcas existentes do conector do carregador para prender o conector e a placa do conector ao painel da estrutura ([Figura 3](#)).

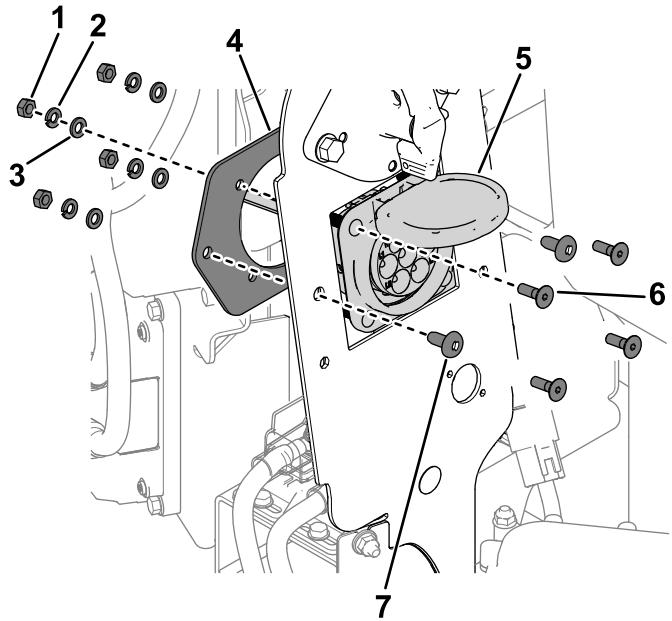
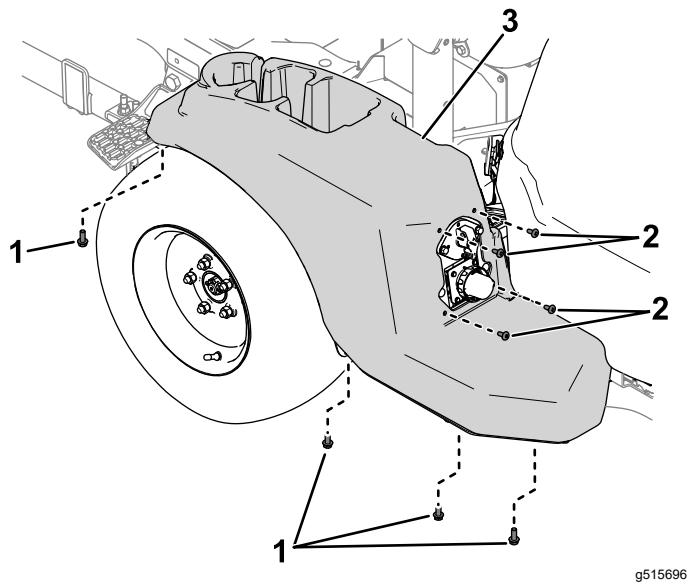


Figura 3

g515516

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Porca                  | 5. Conector do carregador |
| 2. Anilha de cabeça chata | 6. Parafuso               |
| 3. Anilha de bloqueio     | 7. Parafusos (5/16 pol.)  |
| 4. Placa do conector      |                           |

2. Instale a cablagem dos conectores para o conector do carregador da seguinte forma:
  - Conector identificado com **P02**: Liga ao conector da cablagem da máquina identificado com P31 (CHARGER PORT INTERCONNECT).
  - Conector identificado com **P03**: Liga ao conector da entrada CA (AC) identificada com P02 (AC CHARGE PORT).
3. Utilize os parafusos removidos anteriormente para prender a cobertura no lado esquerdo da máquina ([Figura 4](#)).



**Figura 4**

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1. Parafusos | 3. Cobertura |
| 2. Parafusos |              |



**Count on it.**