



Kit de sensor de pendientes

Unidad de tracción Groundsmaster® Serie 7200 o 7210

Nº de modelo 31251


Instrucciones de instalación

Seguridad

Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las pegatinas e instrucciones de seguridad están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.

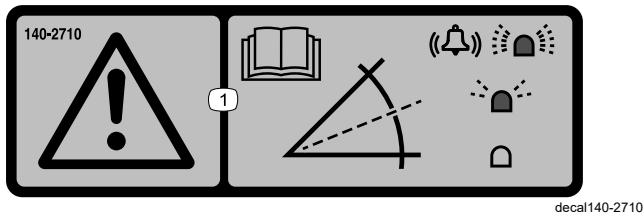

140-2710

decal140-2710

1. Advertencia – lea el *Manual del operador*; si la luz parpadea rápidamente y suena la alarma, indica la presencia de una pendiente empinada; si la luz parpadea lentamente, indica una pendiente moderada; si la luz no se enciende, indica que las condiciones de operación son normales.



Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
Módulo del sensor	1	
Luz LED	1	
Perno (1/4" x 1 1/4")	2	
Tuerca con arandela prensada (1/4")	4	
Perno (1/4" x 3/4")	2	Instalación del kit.
Soporte de montaje	1	
Arnés de cables	1	
Alarma	1	
Pegatina	1	
Brida	2	
Pegatina	1	Instalación de la pegatina.
No se necesitan piezas	–	Calibración del sensor.

Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desengrane la toma de fuerza y baje los accesorios.
3. Accione el freno de estacionamiento.
4. Apague el motor y retire la llave.
5. Espere a que se detenga todo movimiento.
6. Deje que se enfrién los componentes de la máquina.

Instalación del kit

Instalación del módulo del sensor

1. Desconecte la batería. Consulte el *Manual del operador* para obtener información sobre la desconexión de la batería.
2. Retire el capó de la máquina. Consulte el *Manual del operador* para obtener información sobre el desmontaje del capó.
3. Compruebe si ya existen orificios en el bastidor de la máquina ([Figura 1](#)). Si ya hay orificios, vaya al paso [6](#).

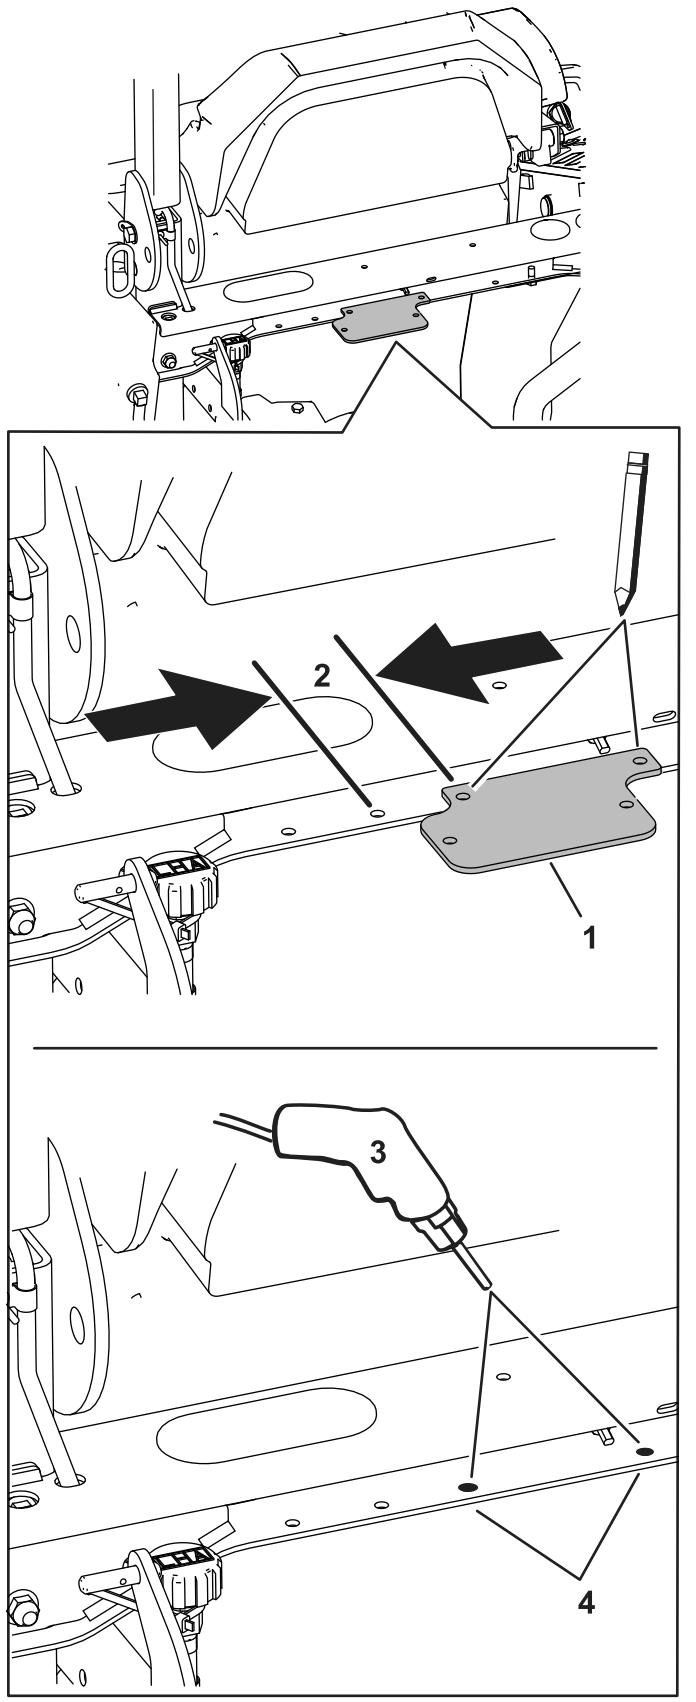


Figura 1

- 1. 5 cm
- 2. Soporte de montaje
- 3. Perfore orificios de 9/32".
- 4. Compruebe aquí los orificios que ya existen.

4. Usando el soporte de montaje como plantilla, marque la posición del orificio a perforar ([Figura 1](#)).
5. Perfore orificios de 9/32" en el bastidor de la máquina ([Figura 1](#)).
6. Instale el soporte de montaje en el bastidor de la máquina con 2 pernos ($\frac{1}{4}'' \times \frac{3}{4}''$) y 2 tuercas con arandela prensada ($\frac{1}{4}''$).

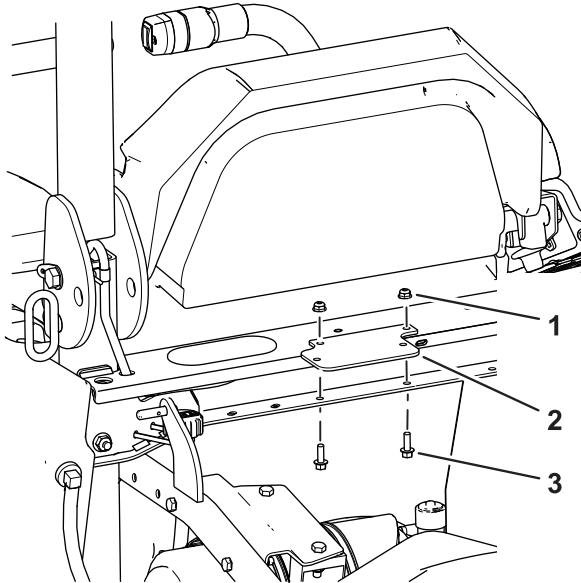


Figura 2

- | | |
|---|---|
| 1. Tuerca con arandela prensada ($\frac{1}{4}''$) | 3. Perno ($\frac{1}{4}'' \times \frac{3}{4}''$) |
| 2. Soporte de montaje | |
7. Monte el sensor en el soporte de montaje con 2 pernos ($\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$) y 2 tuercas ($\frac{1}{4}''$).

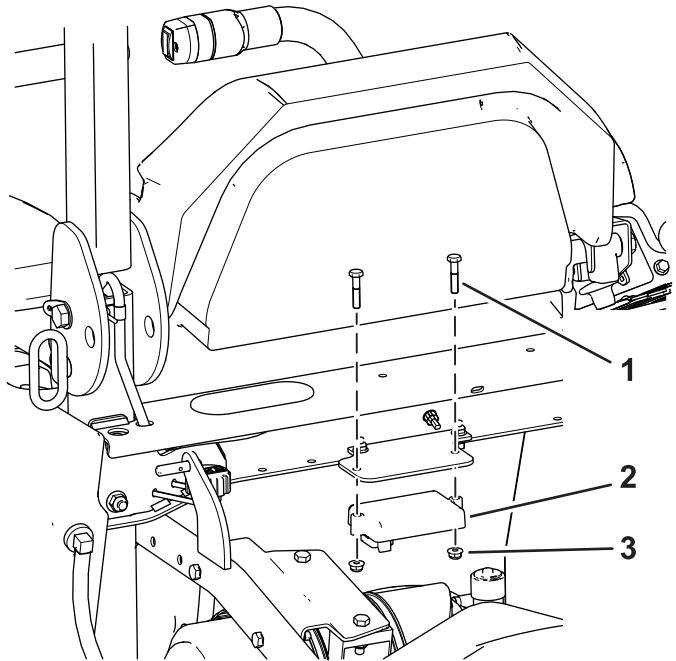


Figura 3

g320856

- 1. Perno (1/4" x 1 1/4")
- 2. Tuerca con arandela prensada (1/4")
- 3. Sensor

8. Enchufe el conector de 90° en el sensor ([Figura 4](#) y [Figura 8](#)).

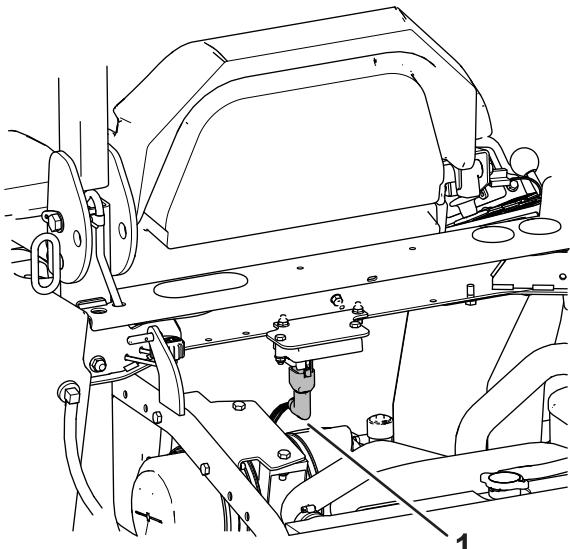


Figura 4

g321005

1. Conector de 90°

9. Incline el asiento hacia adelante.
10. Retire el panel de acceso situado detrás del asiento y en el lateral de la consola ([Figura 5](#)).

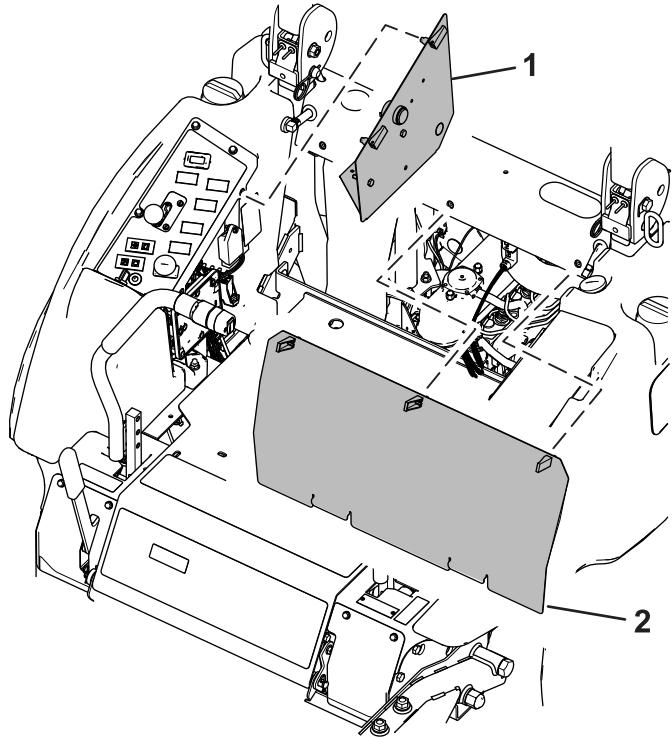


Figura 5

g320861

11. Instale la alarma en el panel de la consola ([Figura 6](#)).

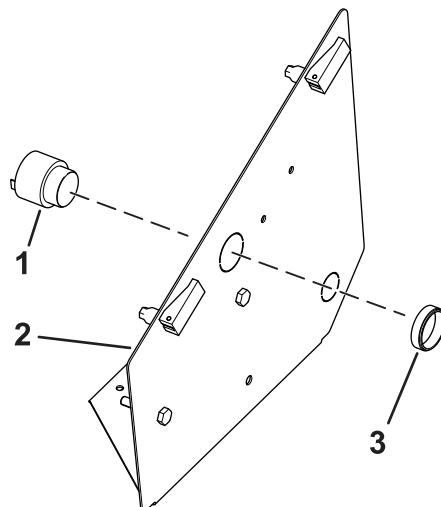


Figura 6

g320855

- 1. Alarma
- 2. Panel de la consola
- 3. Anillo roscado

Nota: La instalación de la luz y la retirada de la zona de la pegatina es aplicable únicamente a máquinas que no tengan InfoCenter.

12. En máquinas que no tengan InfoCenter, recorte el hueco de la luz en la pegatina de la consola.
13. Instale la luz en la parte superior de la consola ([Figura 7](#)).



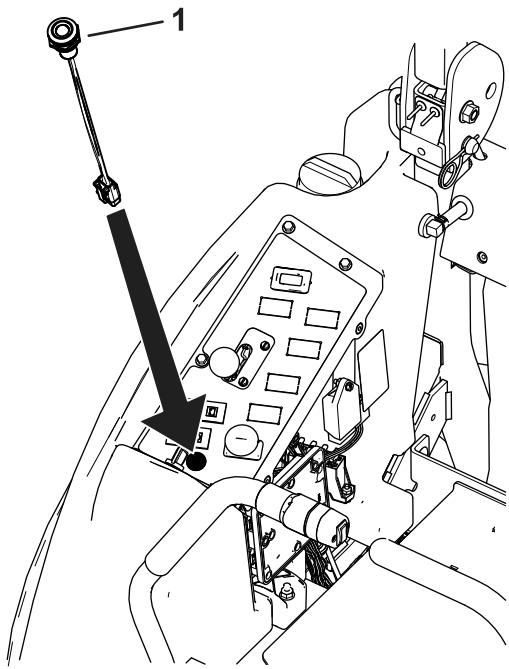


Figura 7

1. Luz

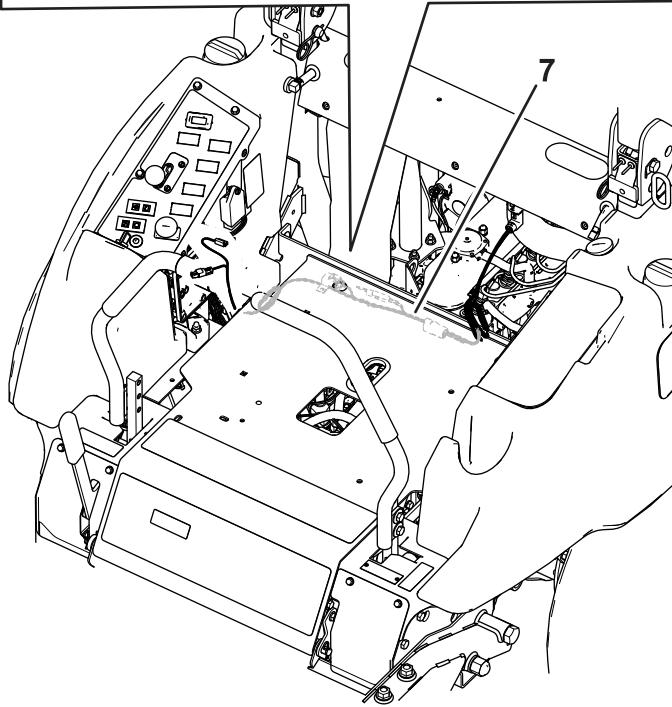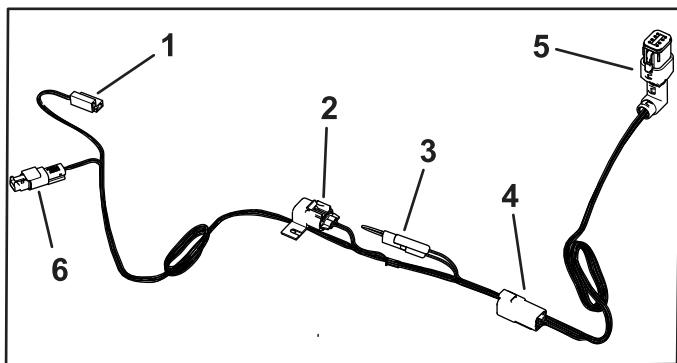

g320862

Figura 8

Enrutado del arnés de cables

1. Enrute el arnés de cables por debajo de la base del asiento y junto al arnés de cables existente en el travesaño ([Figura 8](#)).
2. Enchufe el conector central en el conector del arnés de cables de la máquina marcado TELEMATICS o en el conector EXPANSION ([Figura 8](#)).
3. Conecte el arnés de cables a la luz y a la alarma ([Figura 8](#)).

Enrute el arnés de cables hasta los controles junto al arnés de cables existente de la máquina.

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Conector de la alarma | 5. Conector de 90° |
| 2. Soporte del fusible | 6. Conector de luz |
| 3. Conectores de calibración | 7. Enrute el arnés por debajo del asiento junto al arnés existente. |
| 4. Conector central | |

4. Utilice las bridas para conectar el arnés nuevo al arnés existente de la máquina.

Nota: Asegúrese de que los arneses están sujetos lejos de las piezas en movimiento y las superficies calientes.

5. Conecte la batería. Consulte el procedimiento en el *Manual del operador*.

Instalación de la pegatina

Instale la pegatina en la máquina como se muestra en la [Figura 9](#).



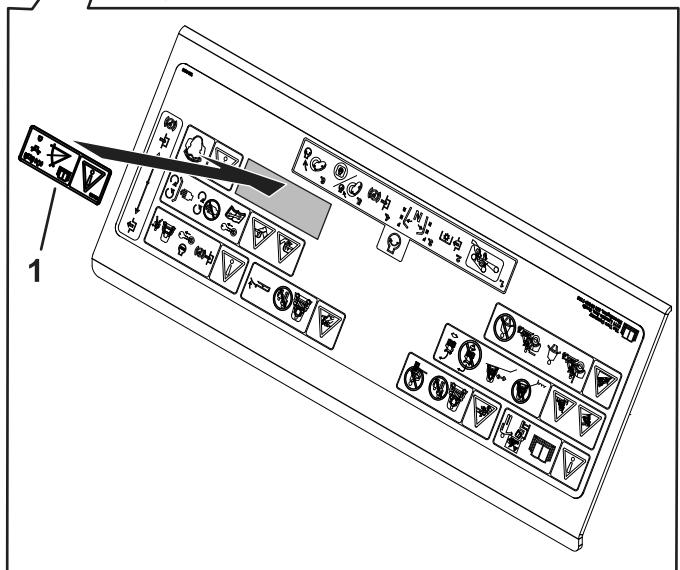


Figura 9

1. Pegatina

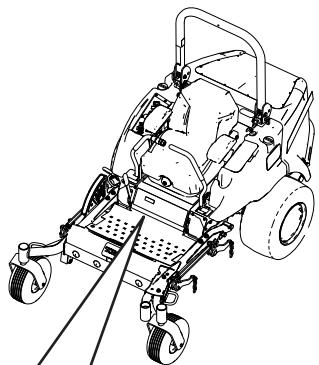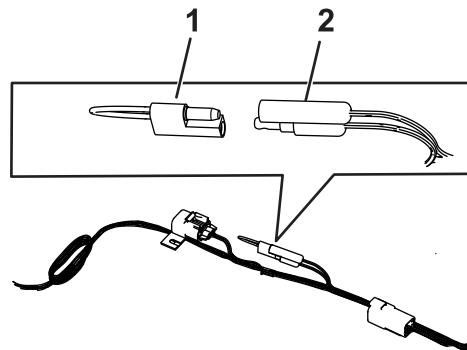

g321003

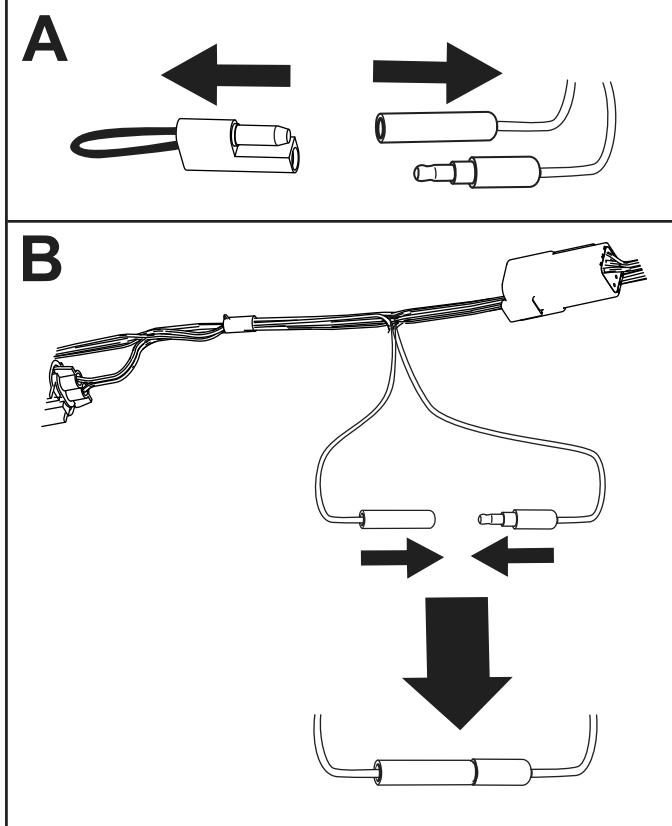


Figura 10

1. Conectores de calibración
2. Tapón

3. Gire la llave de contacto a la posición de CONECTADO, pero no arranque el motor.

4. Utilice los procedimientos siguientes en función de la luz LED que esté instalada en su máquina.

A. Luz LED de la consola ([Figura 11](#)):

- i. La luz LED ([Figura 11](#)) parpadea mientras se calibra el sensor.
- ii. Cuando se apaga la luz LED y el sensor emite un solo pitido, el sensor está calibrado.
- iii. Gire la llave de contacto a la posición DESCONECTADO.

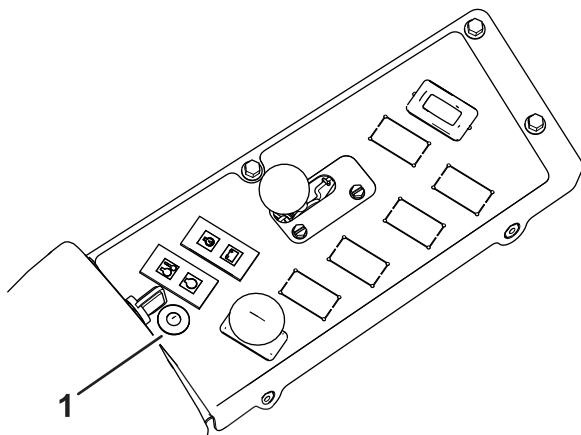


Figura 11

g321269

1. Luz LED

B. Luz LED del InfoCenter ([Figura 12](#)):

- i. El InfoCenter muestra el aviso 195, Calibrando el sensor de pendientes.

Nota: La luz LED de la parte superior de la pantalla ([Figura 12](#)) parpadea mientras se calibra el sensor.

- ii. Cuando el InfoCenter muestre el aviso 196, Sensor de pendientes calibrado, la luz ya no parpadee, y la alarma emita un pitido, gire la llave de encendido a la posición de DESCONECTADO.

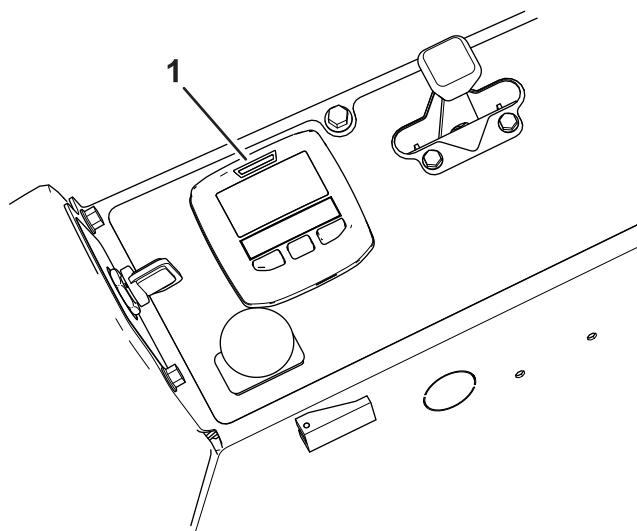


Figura 12

g321268

1. Luz LED del InfoCenter

5. Desconecte los conectores de calibración e instale el tapón en los conectores ([Figura 13](#)).

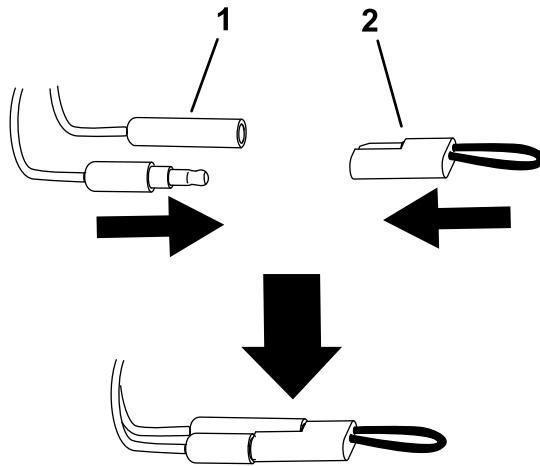


Figura 13

g315597

1. Conectores de calibración 2. Tapón

Operación

Utilice los procedimientos siguientes en función de lo que esté instalado en su máquina.

▲ ADVERTENCIA

Las pendientes son una de las principales causas de accidentes por pérdida de control y vuelcos que pueden causar lesiones graves o la muerte.

Extreme las precauciones al utilizar la máquina en una pendiente.

Uso del sensor de pendientes con la luz LED

La luz y la alarma indican la naturaleza de la pendiente ([Figura 11](#)):

- Sin luz – condiciones de operación normales
- La luz roja parpadea lentamente – pendiente moderada
- La luz roja parpadea rápidamente y suena la alarma – pendiente pronunciada; vaya a una pendiente con menos inclinación.

Uso del sensor de pendientes con un InfoCenter

La luz y la alarma indican la naturaleza de la pendiente ([Figura 12](#)):

- Sin luz – condiciones de operación normales
- La luz roja parpadea lentamente – pendiente moderada
- La luz roja parpadea rápidamente, suena la alarma – pendiente pronunciada; vaya a una pendiente con menos inclinación.