



# ウルトラソニックブーム仕上げキット

マルチプロ 1750 ターフスプレーヤ

モデル番号 164-1051


## 取り付け手順書

仕上げキットとソニックブーム・レベリングキットを一緒に取り付ける。最初に仕上げキットの説明書から始める。

### 1 マシンの準備を行う

安全に関するすべての情報については、お使いのマシンのオペレーターズマニュアルを参照してください。

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. エンジンを止め、キーを抜き取る。

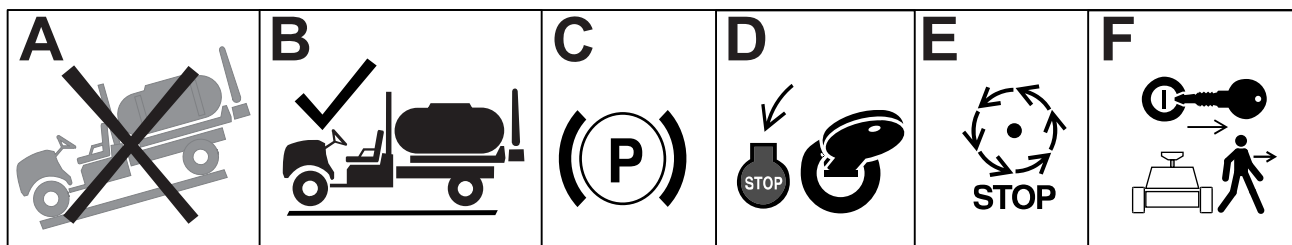

G036361s


4. バッテリーの接続を外す。




## 2

# マニホールドブラケットの取り付け

1. 油圧マニホールドブロックからワイヤーハーネスを外す。
2. 油圧マニホールドブロックに接続されているすべてのホースにラベルを付け、ブロックから取り外す。

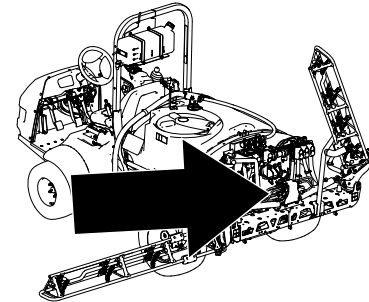


G572577

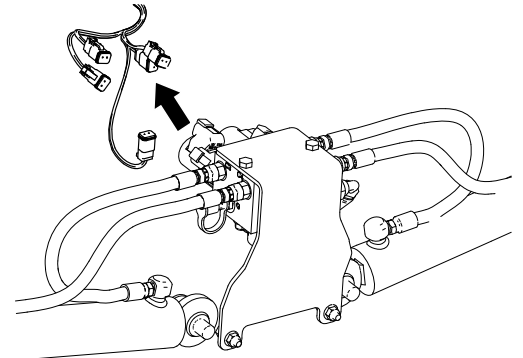

G572437

3. マシンからマウントブラケットを取り外す。  
**注** □ 締結具はすべて保管しておく。

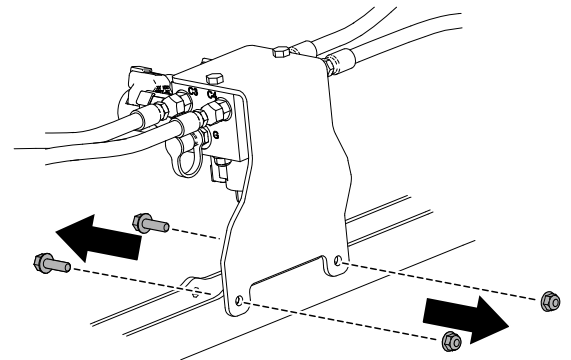


G576890

4. 油圧マニホールドブロックをマウントブラケットから取り外す。

**注** □ 締結具はすべて保管しておく。

**注** □ 新しいブラケットは、ソニックマーカールベリングキットの説明書に記載されている電子通信ユニットと一緒に取り付ける。

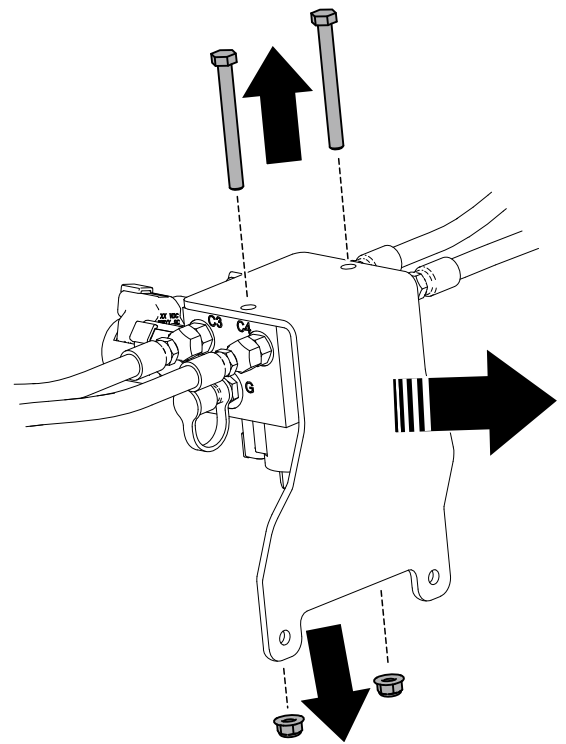

g576891

# 3

## ワイヤーハーネス


### ワイヤーハーネスを配設する

#### 必要なパーツ


1	ワイヤーハーネス
---	----------

マシンの背面からコンソールまでワイヤーハーネスを配線する。

**注** □ 既存のマシンハーネスに沿ってハーネスを固定する。  
ワイヤーハーネスは、ソニックブームレベリングキットの取り付け時に接続されます。

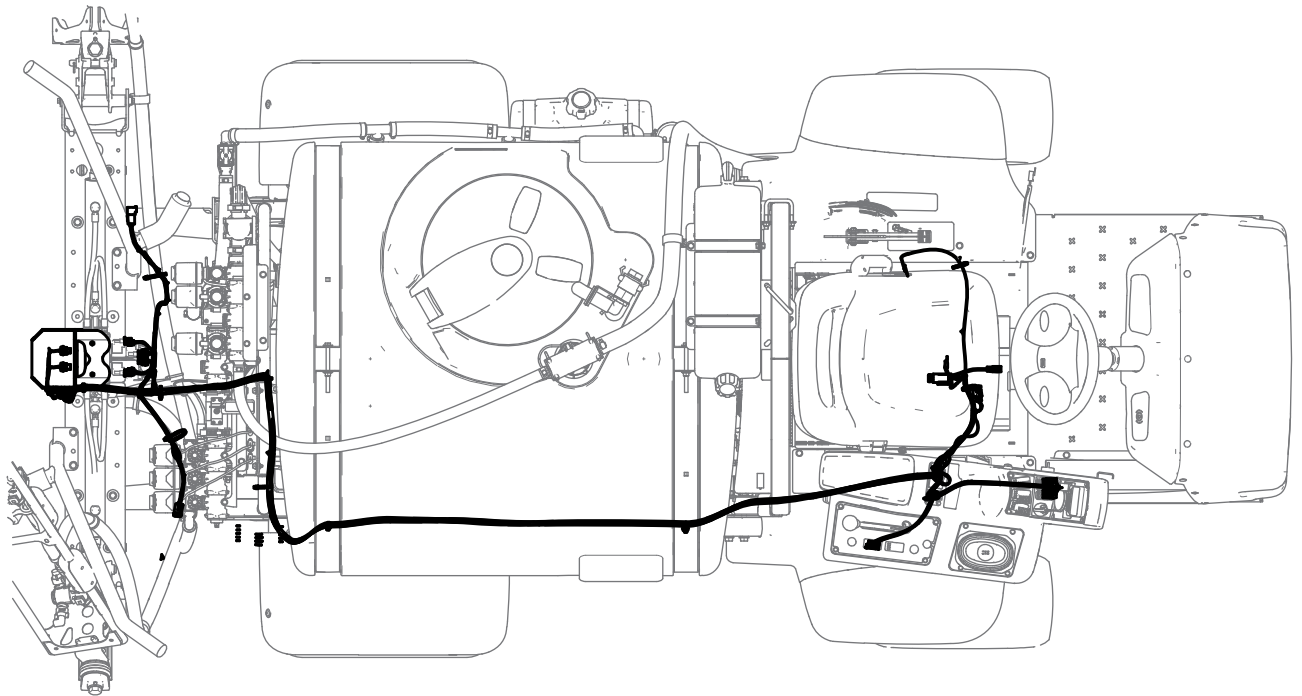


G588041

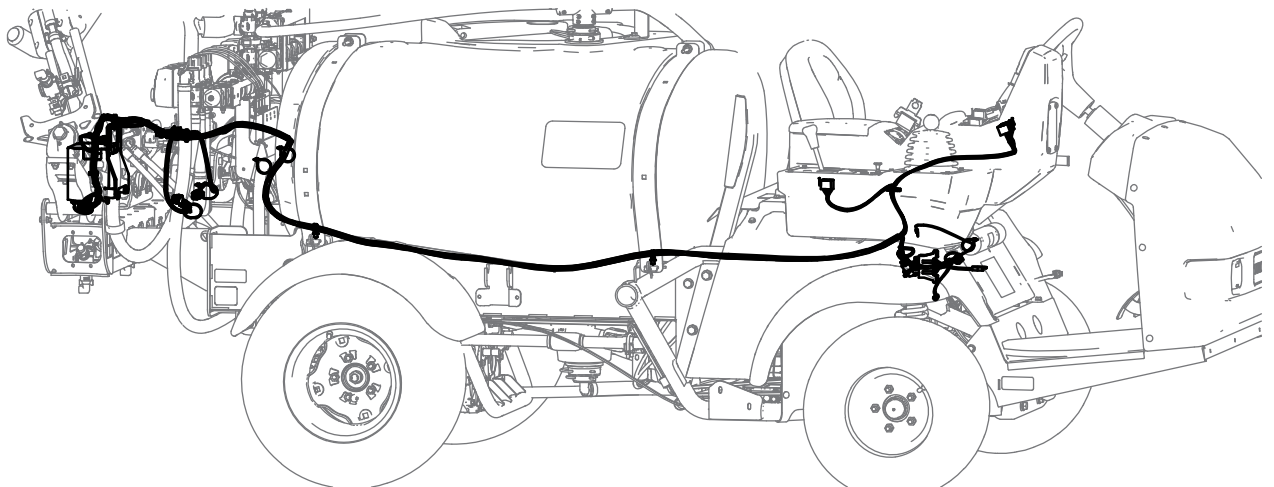

G588039

# ワイヤーハーネスの後部配線

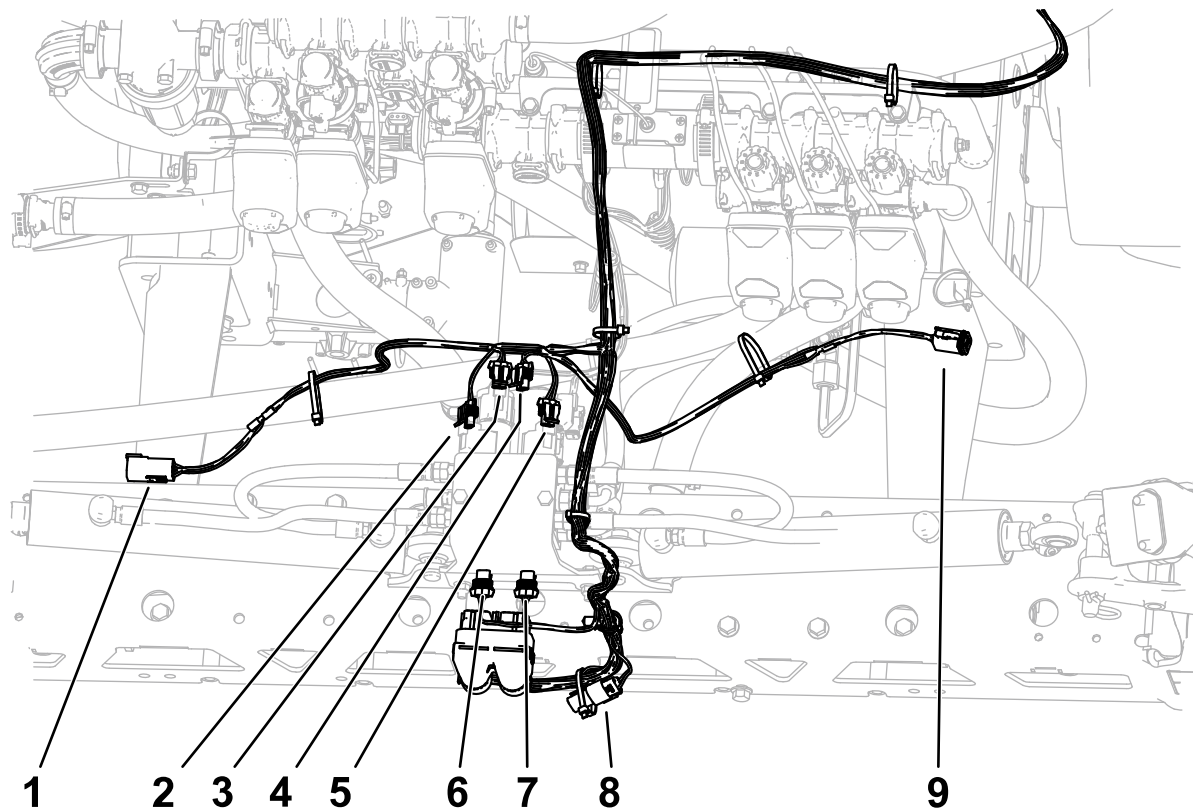


G590299


吹き出し	コネクタタイプ	ラベル
1	6ピン	左側ソニックブームセンサー
2	ソケット2個	左側ブームを下げる
3	ソケット2個	左側ブームを上げる
4	ソケット2個	右側ブームを上げる
5	ソケット2個	右側ブームを下げる
6	ソケット2個	左側を有効にする
7	ソケット2個	右側を有効にする
8	ソケット3個	終端子
9	ソケット6個	右側ソニックブームセンサー

## ワイヤーハーネスの後部配線 □続き□


1. 図のように、ワイヤーハーネスの後部を配線する。

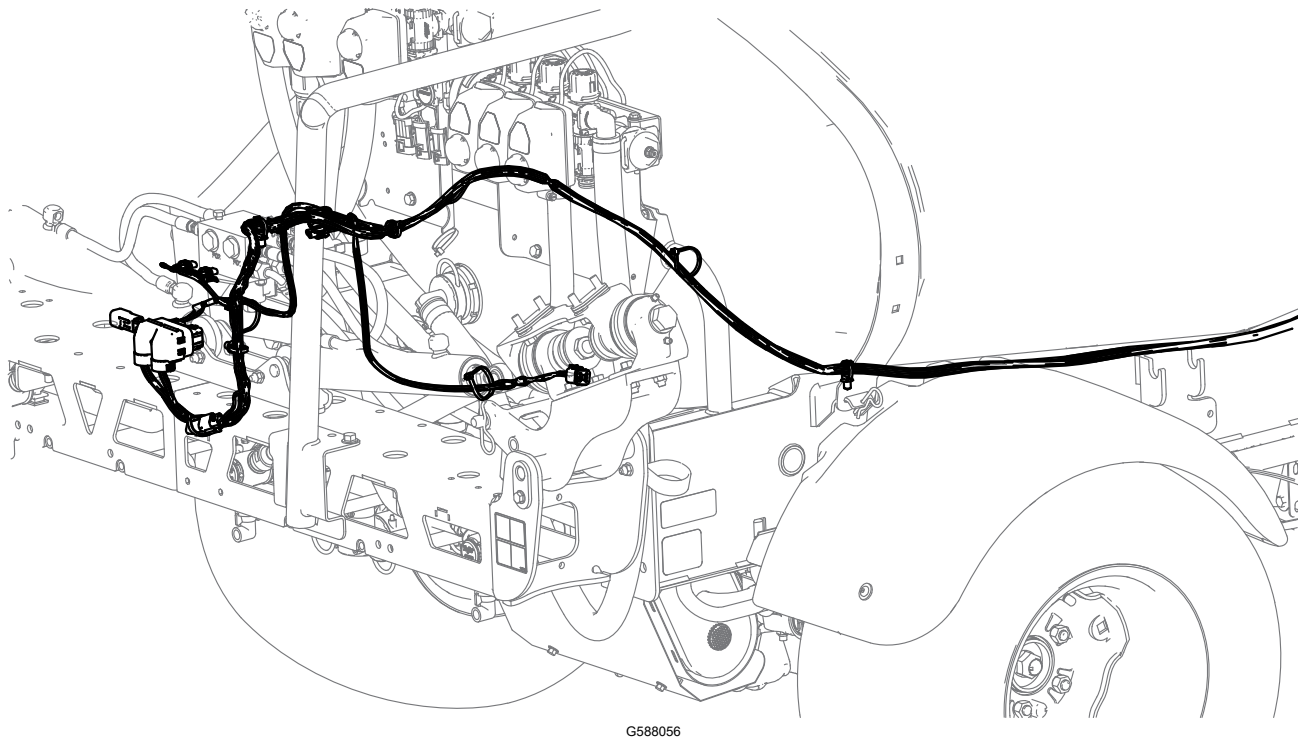

2. マシンのワイヤーハーネスをマシンに沿って前面まで配線し続ける。

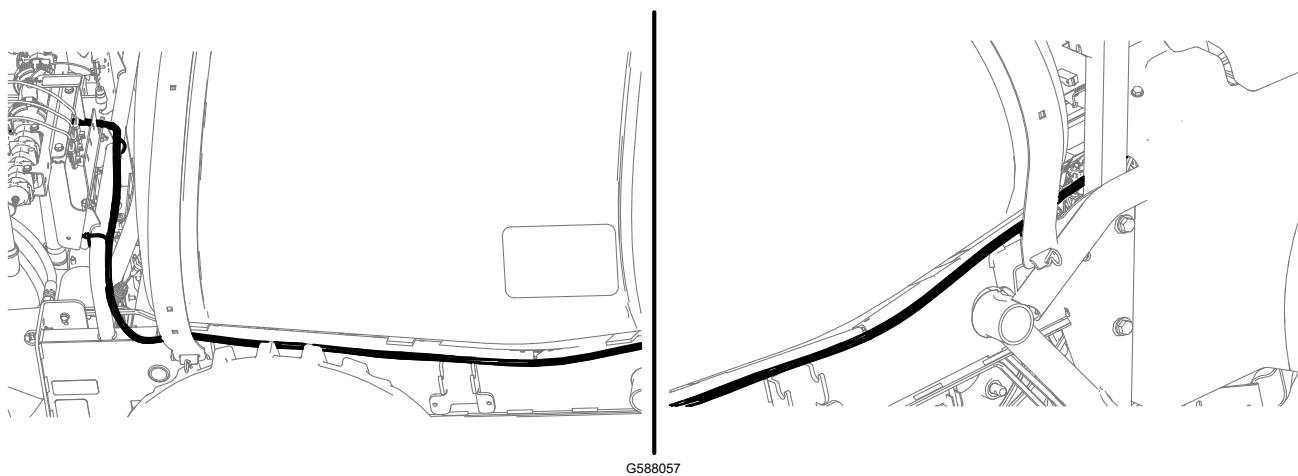

# ワイヤーハーネスの前部配線

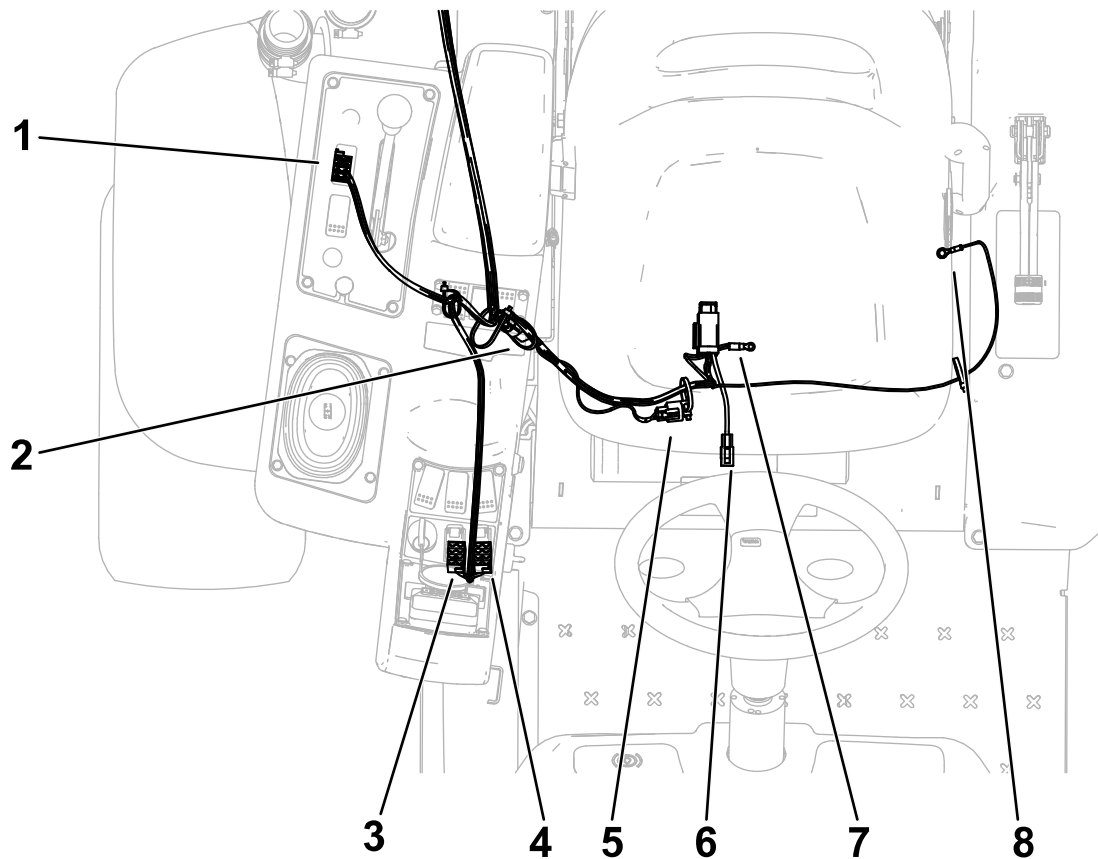


G588336

吹き出し	コネクタタイプ	ラベル
1	ソケット8個	モード表示
2	ソケット3個	終端子
3	ソケット8個	右側アクチュエータスイッチ
4	ソケット8個	左側アクチュエータスイッチ
5	ソケット3個	CAN診断ポート
6	ブレード	メインヒューズブロックへ
7	端子	バッテリー-
8	端子	バッテリー+

## ワイヤーハーネスの前部配線 □続き□

1. ハーネスをコントロール部まで配線する。

ワイヤーハーネスをマシンのワイヤーハーネス、ステアリングホースに沿いコントロール部まで配線する。

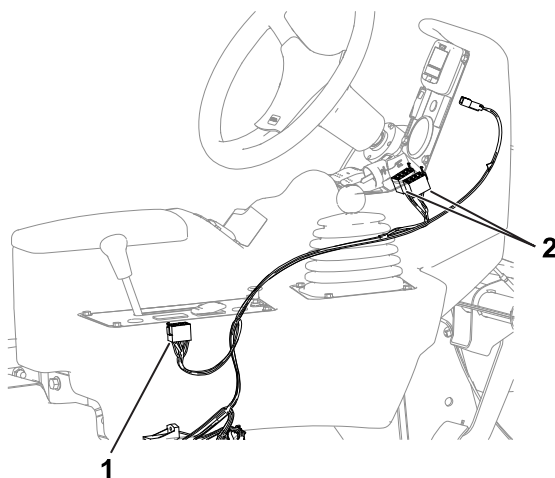


G210252s

① 8ソケットコネクタ□ウルトラソニックモードスイッチ

② 8ソケットコネクタ-boom昇降スイッチ

2. ハーネスをヒューズボックスとバッテリーまで配線する。

A. ワイヤーハーネスを、マシンのワイヤーハーネスに沿って座席の下に配線する。

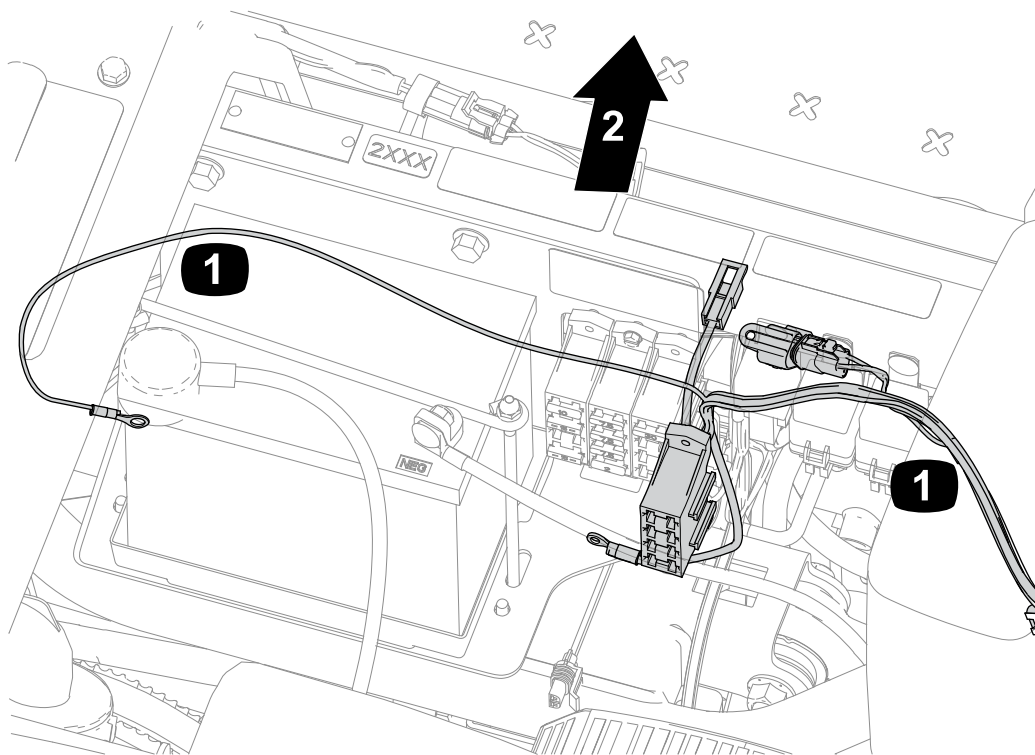


G210299S

① ワイヤハーネス

② マシン前方

## ワイヤーハーネスの前部配線 □続き□

B. キット付属のヒューズブロックをマシンのヒューズブロックに取り付ける。

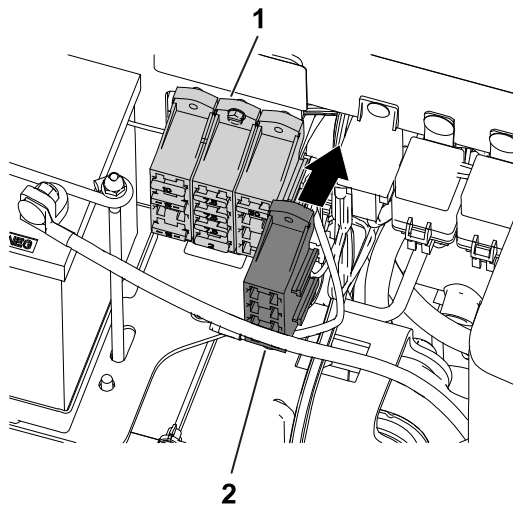


g208927s

① ヒューズブロック□マシン

② ヒューズブロック□ウルトラソニックブーム仕上げキット

C. マシンのヒューズブロックとキットのヒューズブロックのコネクタを接続して、電源回路を取り付ける。

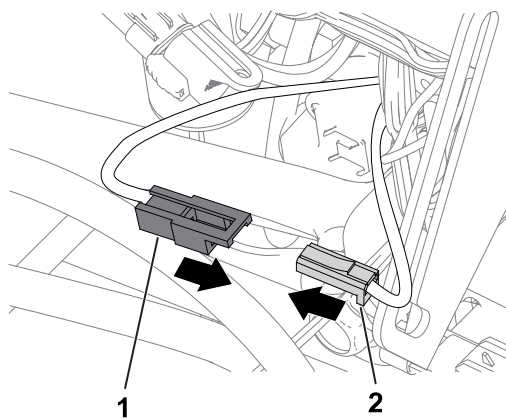


g210250s

① コネクタ□ウルトラソニックブーム仕上げキット

② コネクタ□マシン

D. ハーネスを端子ブロックまで配線し、アース線を接続する。

## ワイヤーハーネスの前部配線 □続き□

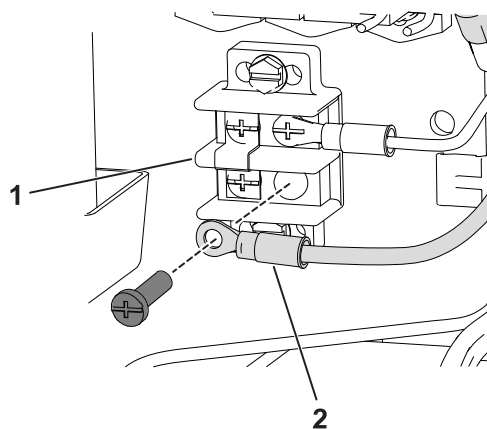


g208928s

① 端子ブロック

② アース線 □ウルトラソニックブーム仕上げキットのワイヤーハーネス

E. サイドコンソールから、左側向け、ハーネスをフラッシュャモジュールまで敷設する。

F. リング端子が付いたハーネスの脚をバッテリーのプラス端子に接続する。

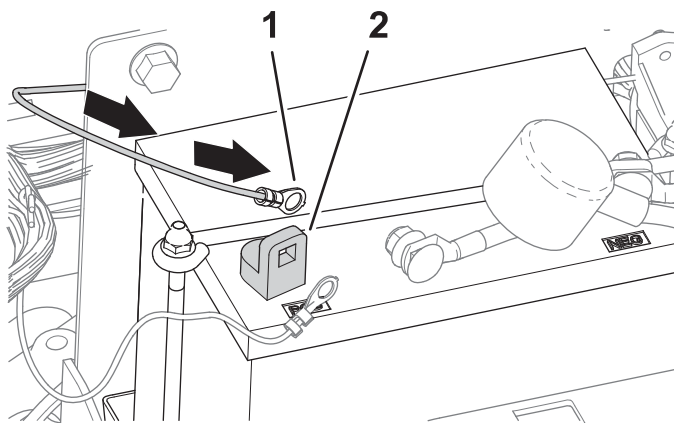

g036958s

① リング端子

② バッテリーのプラス端子

## 4 組み立てを完了する

ソニックブーム・レベリングキットの説明書に従って、取り付けを完了する。

メモ□

