



Kontaktpanel

Groundsmaster®-traktionsenhed i e3200- eller e3300-serien med universalsolskærm

Modelnr. 32314

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Afmontering af solskærmen.
3	Mærkat Kontaktpanel Prop	1 1 4	Klargør kontaktpanelet.
4	Solskærmens ledningsnet Bræddebolt Møtrik Kabelbånd	1 4 4 6	Montering af kontaktpanelet på solskærmens ramme.
5	Kortslutningsledningsnet	1	Installer kortslutningsledningsnettet (kun Groundsmaster e3200-maskiner med et serienummer på 417407940 eller derunder).
6	Kræver ingen dele	–	Fastgørelse af solskærmen.
7	Kræver ingen dele	–	Afslutning af monteringen.




1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Sørg for, at parkeringsbremsen er aktiveret. Se *betjeningsvejledningen*.
3. Sænk klippeenheten (hvis udstyret hermed).
4. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
5. Drej batteriets afbryderkontakt hen til positionen OFF (fra).

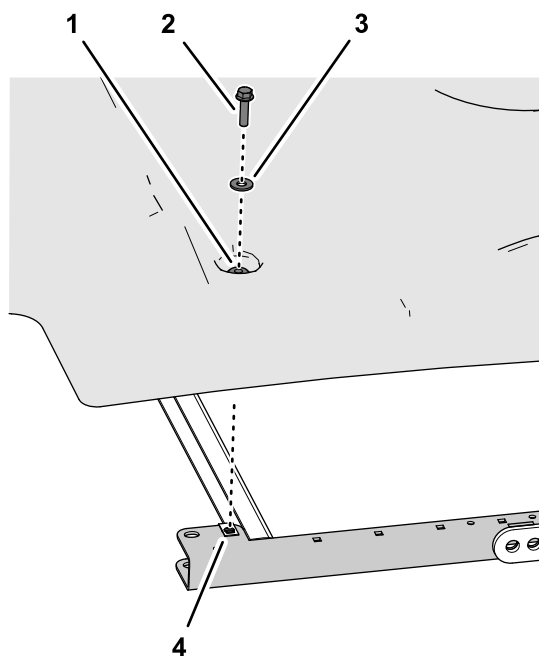

Figur 2

g244328

1. Kran
2. Flangehovedbolt (5/16" x 1 1/4")
3. Spændeskive (5/16")
4. Klemmemøtrik (sidestelskinne)

2. Afmonter solskærmen fra maskinen (Figur 1).

3


Klargøring af kontaktpanelet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Mærkat
1	Kontaktpanel
4	Prop

Påklæbning af mærkaten på kontaktpanelet

1. Fjern forsigtigt papiret på bagsiden af mærkaten (Figur 3).

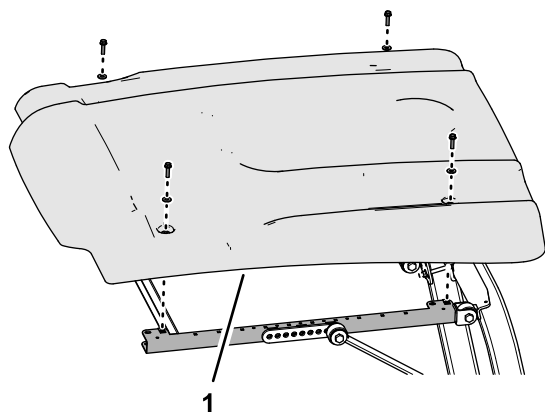

Figur 1

g244329

1. Solskærm

1. Fjern de 4 flangehovedbolte (5/16" x 1 1/4") og 4 spændeskiver (5/16"), der fastgør solskærmen på sidestelskinnerne (Figur 1 og Figur 2).


Bemærk: Fjern ikke kransene fra solskærmen.

4

Montering af kontaktpanelet på solskærmens ramme

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Solskærmens ledningsnet
4	Bræddebolt
4	Møtrik
6	Kabelbånd

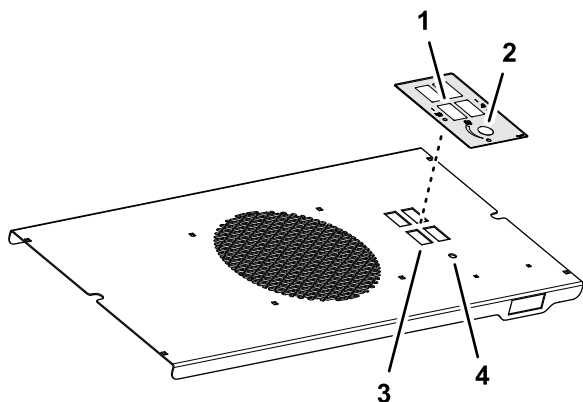

Figur 3


g245155

1. Rektangulær åbning (mærkat)
2. Hul (mærkat)
3. Rektangulær åbning (kontaktpanel)
4. Hul (kontaktpanel)

2. Ret de rektangulære åbninger og hullet i mærkaten ind efter de rektangulære åbninger og hullet i kontaktpanelet som vist i [Figur 3](#).
3. Klæb mærkaten på kontaktpanelet.

Montering af propper i kontaktpanelet

1. Ret proppen ind efter de rektangulære åbninger i kontaktpanelet ([Figur 4](#)).

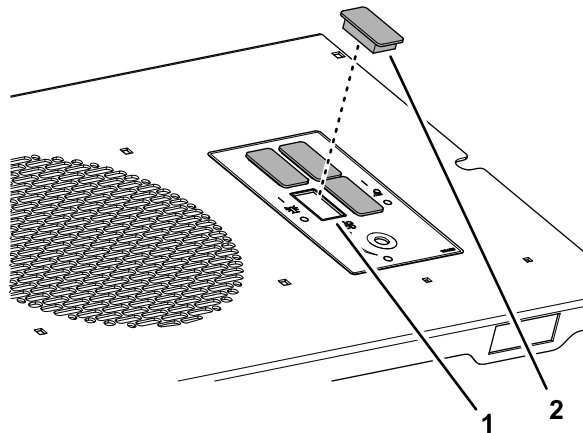

Figur 4


g245156

1. Rektangulær åbning (kontaktpanel)
2. Prop

2. Sæt proppen i åbningen, indtil proppen sidder sikkert på plads i panelet ([Figur 4](#)).
3. Gentag trin 1 og 2 for at isætte de 3 resterende propper ([Figur 4](#)).

Justering af solskærmens ledningsnet på kontrolpanelet

Ret solskærmens ledningsnet ind efter kontaktpanelet som vist i [Figur 5](#).

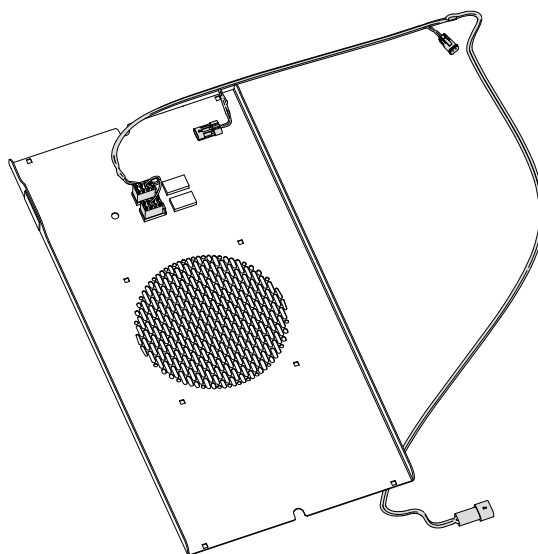


Figur 5

g466095

Fastgørelse af kontaktpanel på solskærmens ramme

1. Ret de rektangulære huller i kontaktpanelet ind efter de rektangulære huller på solskærmens to sidestelskinner som vist i [Figur 6](#).

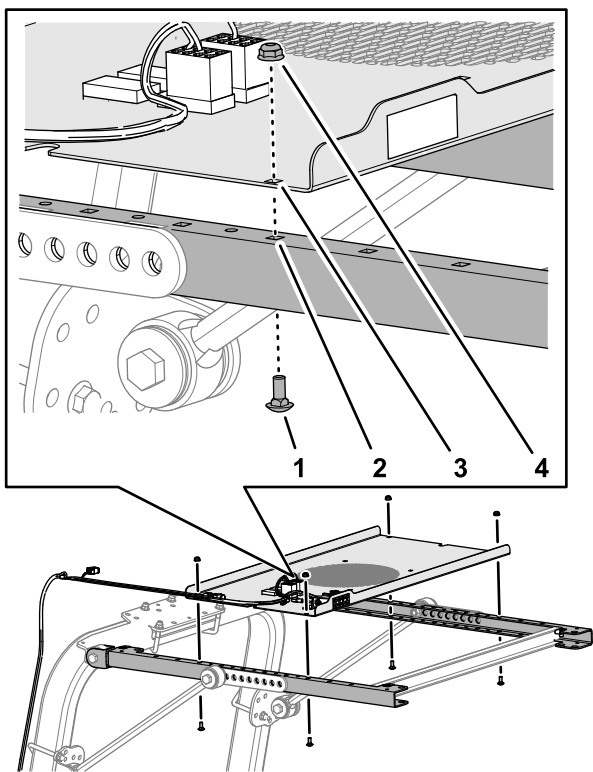

Figur 6


g465133

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Bræddebolt | 3. Firkantet hul (kontaktpanel) |
| 2. Firkantet hul (sidestelskinner) | 4. Møtrik |

2. Monter kontaktpanelet på sidestelskinnerne ([Figur 6](#)) med de 4 bræddebolte og 4 møtrikker.
3. Tilspænd møtrikkerne med et moment på 419 til 513 Ncm.

Føring af solskærmens ledningsnet

1. Før solskærmens ledningsnet langs styrtbøjlerøret som vist i [Figur 7](#).

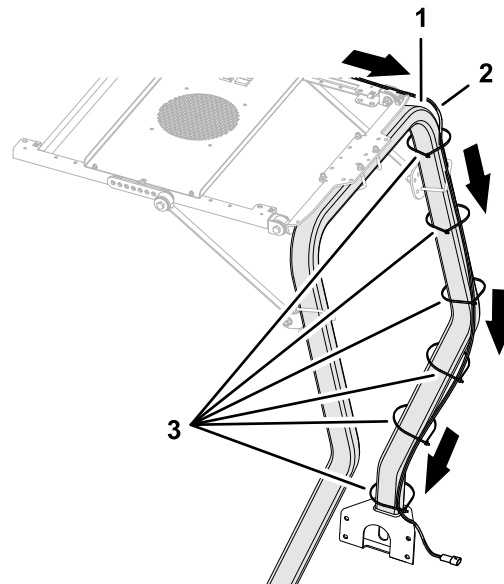


Figur 7

g245157

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Styrtbøjlerør | 3. Kabelbånd |
| 2. Solskærmens ledningsnet | |

2. Før ledningsnettets ende med mærket P08 gennem platformens krans ([Figur 7](#)).

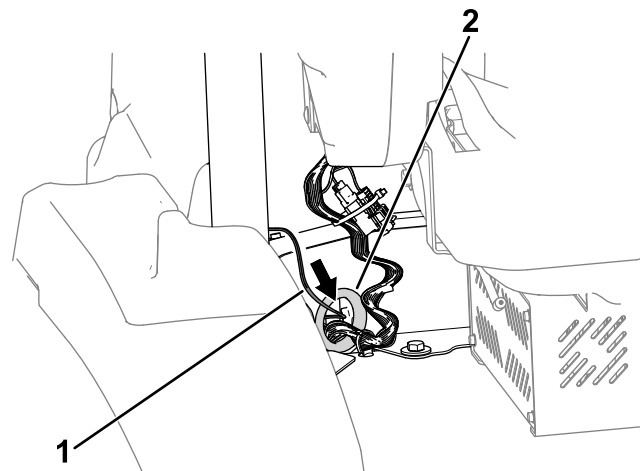

Figur 8

g453224

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Ledningsnet | 2. Platformens krans |
|----------------|----------------------|

- **For Groundsmaster e3300-maskiner:** Udfør følgende trin for at færdiggøre installationen af ledningsnettet:

1. Løft motorhjælmen, og installer sættets ledningsnetstik mærket P08–WORK LIGHT KIT POWER (strøm til arbejdslygtesæt) i maskinens ledningsnetstik mærket P19–WORK LIGHT KIT POWER (strøm til arbejdslygtesæt).

Bemærk: P19-stikket er placeret over hydrauliktankens dæksel.

2. Fastgør ledningsnettet på styrtbøjlerøret med kabelbåndene efter behov ([Figur 7](#)).

Bemærk: Det ekstra kortslutningsledningsnet er ikke nødvendigt til Groundsmaster e3200.

- Kun for Groundsmaster e3200-maskiner med et serienummer på 417407940 eller derunder: Se [5 Installation af kortslutningsledningsnettet \(side 5\)](#) for at fuldføre installationen af ledningsnettet.

5

Installation af kortslutningsledningsnettet

Kun Groundsmaster e3200-maskiner med serienummeret 417407940 eller derunder


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Kortslutningsledningsnet
---	--------------------------

Fremgangsmåde

Udfør kun denne procedure for Groundsmaster e3200-maskiner med et serienummer på 417407940 eller derunder.

1. Løft motorhjælmen, og installer stikket til solskærmens ledningsnet mærket P08—WORK LIGHT KIT POWER (strøm til arbejdslygtesæt) i stikket til kortslutningsledningsnettet mærket P02—TO SUNSHADE HARNESS (til solskærmens ledningsnet) ([Figur 9](#)).
2. Installer stikket til kortslutningsledningsnettet mærket P03—TO MAIN HARNESS (til hovedledningsnet) i stikket på maskinens ledningsnet mærket P19—WORK LIGHT KIT POWER (strøm til arbejdslygtesæt) ([Figur 9](#)).
3. Før stikket til kortslutningsledningsnettet mærket P01—TO EXPANSION PORT (til udvidelsesport) langs maskinens ledningsnet mod maskinens venstre side, og installer det i stikket mærket P17—EXPANSION PORT (udvidelsesport) ([Figur 9](#)).
4. Fastgør solskærmens ledningsnet på styrtbøjlerøret med kabelbånd efter behov ([Figur 7](#)).

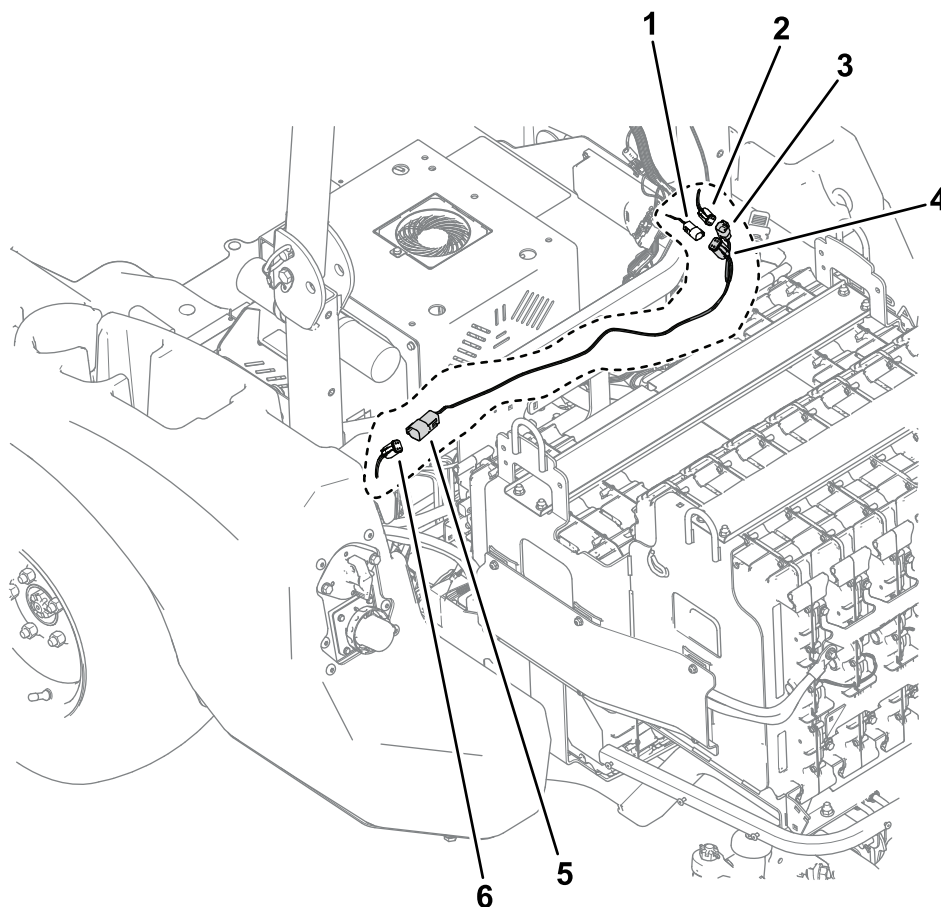

g550354

Figur 9

Flere dele er fjernet fra maskinen for overskuelighedens skyld.

- | | |
|---|---|
| 1. P08—WORK LIGHT KIT POWER (strøm til arbejdslygtesæt) – solskærmens ledningsnet | 4. P02—To SUNSHADE HARNESS (til solskærmens ledningsnet) – kortslutningsledningsnet |
| 2. P19—WORK LIGHT KIT POWER (strøm til arbejdslygtesæt) – maskinens ledningsnet | 5. P01—To EXPANSION PORT (til udvidelsesport) – kortslutningsledningsnet |
| 3. P03—To MAIN HARNESS (til hovedledningsnet) – kortslutningsledningsnet | 6. P17—EXPANSION PORT (udvidelsesport) – maskinens ledningsnet |

6


Fastgørelse af solskærmen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Ret hullerne i solskærmens kranse ind efter sidestelskinnernes 4 klemmemøtrikker.
2. Monter solskærmen på stelskinnerne ([Figur 10](#)) med de 4 flangehovedbolte (5/16" x 1 1/4") og 4 spændeskiver (5/16"), som du fjernede i [2 Afmontering af solskærmen \(side 2\)](#).

3. Tilspænd flangehovedboltene med et moment på 1.017 til 1.355 Ncm.

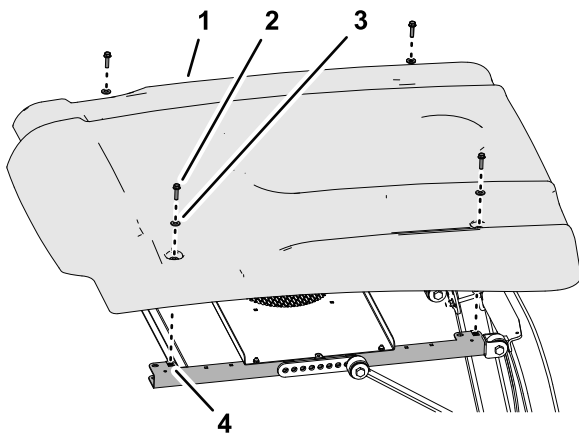

g245179

Figur 10

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Solskærm | 3. Spændeskive (5/16") |
| 2. Flangehovedbolt
(5/16" x 1 1/4") | 4. Klemmemøtrik
(sidestelskinne) |

7

Afslutning af monteringen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Drej batteriets afbryderkontakt til positionen ON (til).



Count on it.