



Комплект светодиодных рабочих осветительных приборов

Тяговый блок Groundsmaster® серии 3200 или 3300

Номер модели 31993

Инструкции по монтажу

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количество	Использование
1	Рабочий осветительный прибор	4	Подготовка оборудования к установке.
	Крепление рабочего осветительного прибора	4	
	Винт с шестигранной головкой	4	
	Шайба	8	
	Стопорная шайба	4	
	Гайка	4	
2	Жгут проводов рабочего Жгут проводов	1	Установите рабочие осветительные приборы.
	Рабочий осветительный прибор в сборе	4	

1

Подготовка оборудования к установке

Детали, требуемые для этой процедуры:

4	Рабочий осветительный прибор
4	Крепление рабочего осветительного прибора
4	Винт с шестигранной головкой
8	Шайба
4	Стопорная шайба
4	Гайка

Процедура

Внимание: Для установки комплекта светодиодных рабочих фар требуется предварительно установить кабину, а также комплект дорожного освещения или комплект

управления вспомогательным оборудованием. Обратитесь к официальному дистрибьютору компании Toro для получения дополнительной информации.

Примечание: Сохраните все снятые детали для установки на более позднем этапе, если не указано иное.

1. Припаркуйте машину на ровной горизонтальной поверхности, опустите навесное оборудование, заглушите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ.
2. Отсоедините отрицательный (-) кабель аккумулятора от аккумулятора; см. раздел «Техническое обслуживание электрической системы» в *Руководстве оператора* для тягового блока.
3. Снимите крышу кабины, как показано на [Рисунок 1](#).



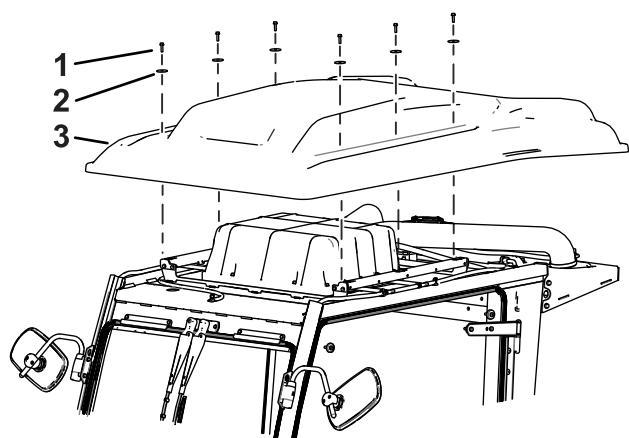


Рисунок 1

g302035

1. Болт
2. Шайба
3. Крыша кабины

4. Снимите все малые монтажные кронштейны с рабочих осветительных приборов (Рисунок 2).

Примечание: Малые монтажные кронштейны можно удалить в отходы.


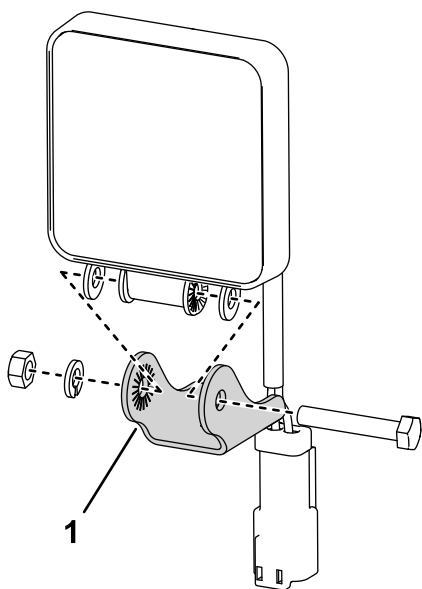


Рисунок 2

g304596

1. Малый монтажный кронштейн

5. Установите рабочие осветительные приборы, как показано на Рисунок 3.

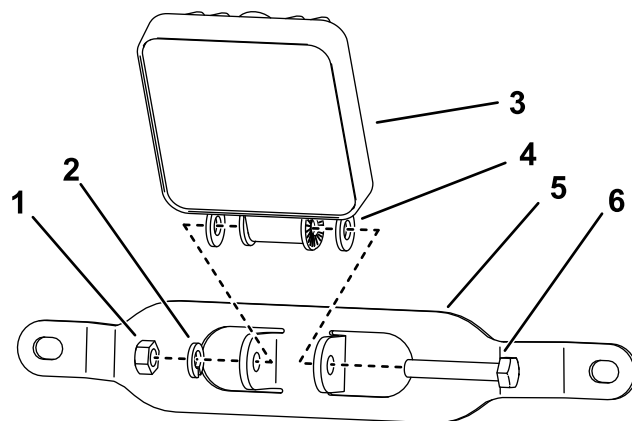

g303439

Рисунок 3

1. Гайка
2. Стопорная шайба
3. Крепление рабочего
4. Шайба
5. Крепление рабочего осветительного прибора
6. Болт

2

Установка рабочих осветительных приборов

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Жгут проводов рабочего	Жгут проводов
4	Рабочий осветительный прибор в сборе	

Процедура

1. В верхней части кабины найдите свободный 2-контактный гнездовой разъем на жгуте проводов кабины и подсоедините к нему разъем питания жгута проводов рабочего осветительного прибора (Рисунок 4).


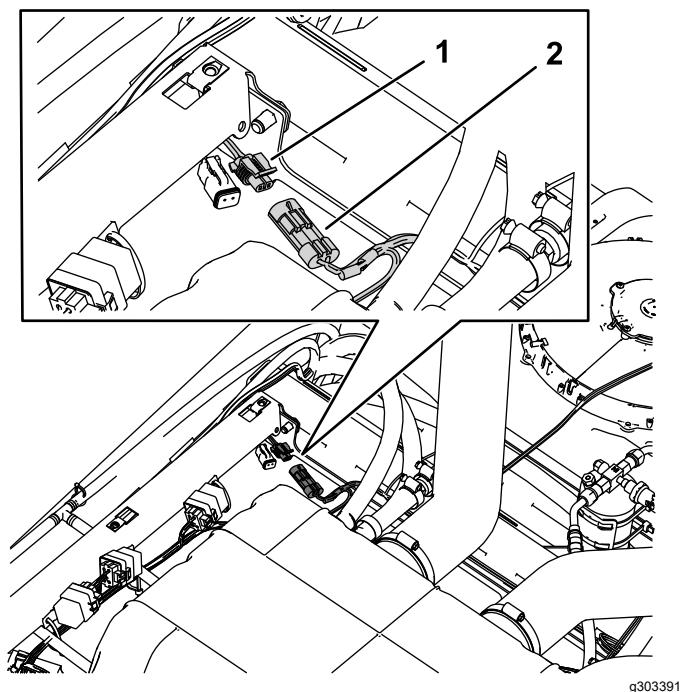



Рисунок 4

1. 2-контактный гнездовой разъем
2. Разъем питания жгута проводов рабочего осветительного прибора

2. Проложите жгут проводов рабочего осветительного прибора и разъемы, как показано на [Рисунок 5](#).

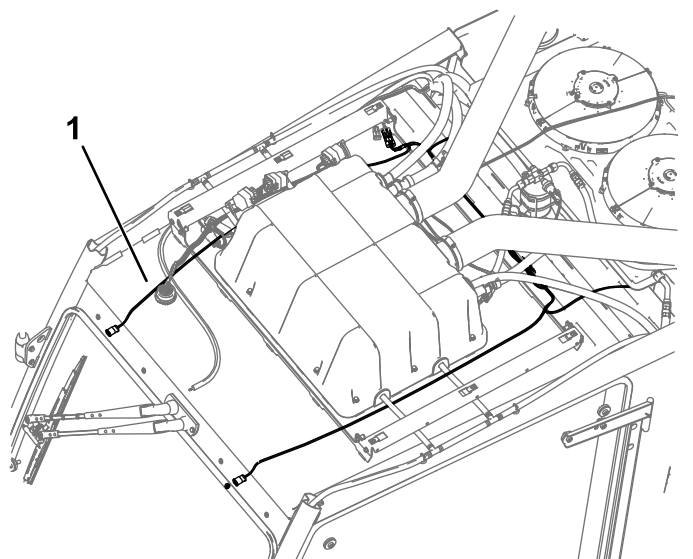

g303416

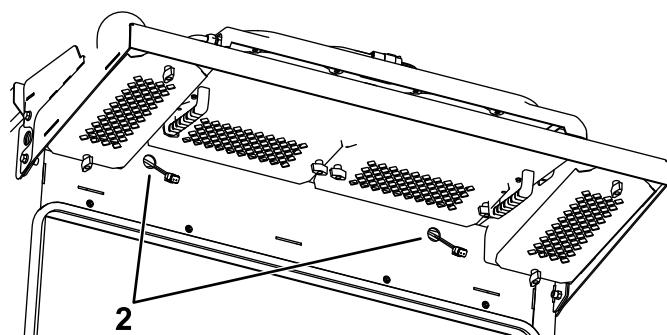

g303427

Рисунок 5

1. Жгут проводов рабочего осветительного прибора
2. Проложите задние разъемы через эти отверстия.

3. Снимите крепежные кронштейны с верхней части переднего ветрового стекла ([Рисунок 6](#)).

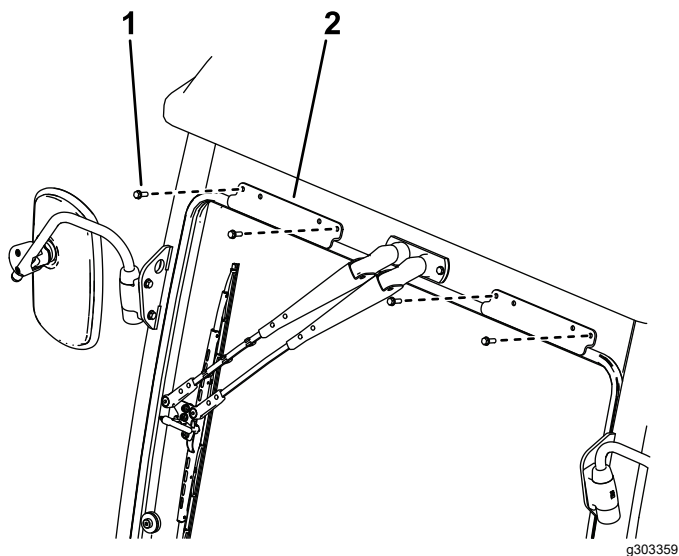


Рисунок 6

1. Винт
2. Крепежный кронштейн

4. Подсоедините узлы рабочих осветительных приборов и крепежные кронштейны к передней части машины, как показано на [Рисунок 7](#), используя винты и крепежные кронштейны, снятые при выполнении пункта 3.

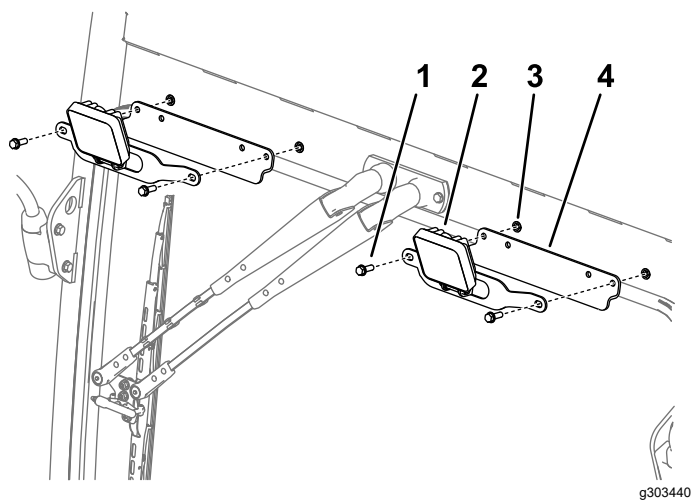


Рисунок 7

1. Винт
2. Рабочий осветительный прибор в сборе
3. Установите рабочий осветительный прибор в сборе на каждое место установки крепежного кронштейна.
4. Крепежный кронштейн

5. Снимите крепежные кронштейны с верхней части заднего ветрового стекла ([Рисунок 8](#)).

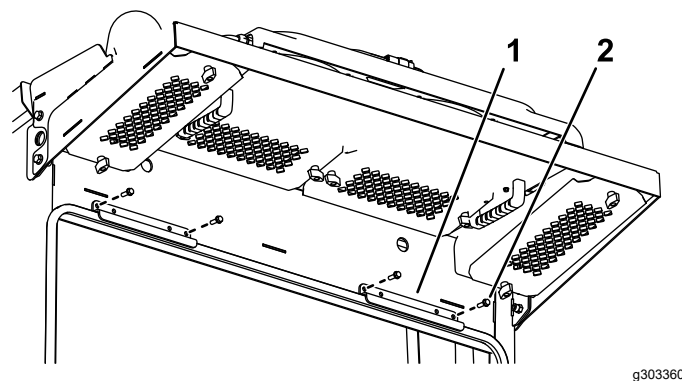


Рисунок 8

1. Крепежный кронштейн
2. Винт

6. Подсоедините узлы рабочих осветительных приборов и крепежные кронштейны к задней части машины, как показано на [Рисунок 9](#), используя винты и крепежные кронштейны, снятые при выполнении пункта 5.


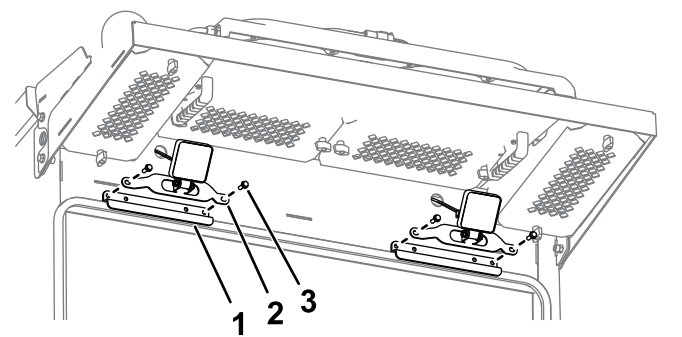


Рисунок 9

1. Крепежный кронштейн
2. Рабочий осветительный прибор в сборе
3. Винт

7. Подсоедините разъемы к рабочим осветительным приборам ([Рисунок 10](#)).

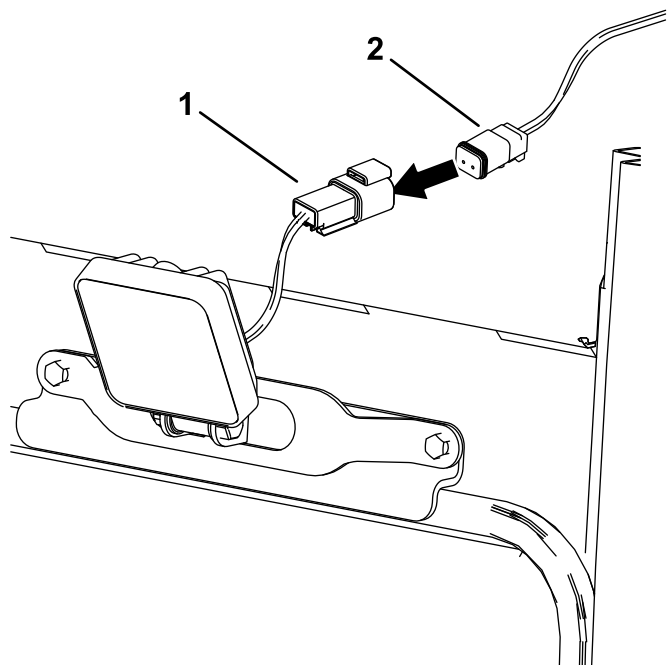

g303441

Рисунок 10

- | | |
|---|--|
| 1. Разъем рабочего осветительного прибора | 2. Гнездовой разъем на жгуте проводов рабочего освещения |
|---|--|

-
8. Установите крышу кабины, как показано в разделе [1 Подготовка оборудования к установке \(страница 1\)](#).
 9. Подсоедините аккумулятор; см. раздел «Техническое обслуживание электрической системы» в *Руководстве оператора* для тягового блока.

Эксплуатация

Использование осветительных приборов

Чтобы включить рабочие осветительные приборы, нажмите переключатель освещения, расположенный в месте его крепления на рулевой колонке; см. *Инструкцию по установке* комплекта дорожных осветительных приборов или монтажного комплекта осветительных приборов.

Примечания:

Примечания:

Примечания: