



Conjunto de luzes

Unidade de distribuição de material MH-400

Modelo nº 44940

Instruções de instalação

Instalação

- Certifique-se de que a tremonha está estacionada numa superfície nivelada e que as rodas têm calços.
- Utilizando as dimensões indicadas em Figura 1, localize a marca e faça (2) furos de 7 mm de diâmetro no lado esquerdo frontal da tremonha. Repita o procedimento no lado direito da tremonha.

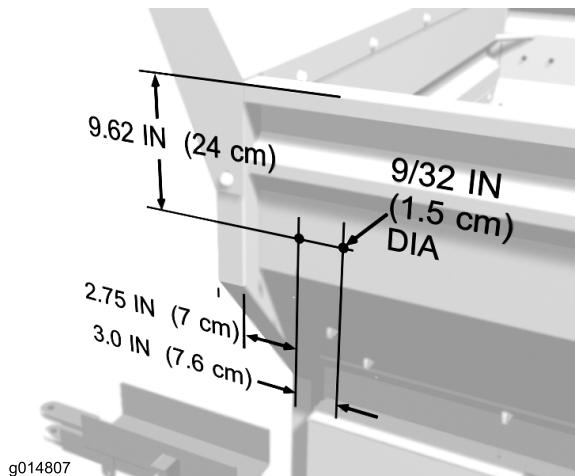


Figura 1

- Fixe uma montagem de luzes no lado da tremonha com (2) parafusos de máquina de 1/4 x 1 pol., anilhas de 0,281 x 0,625 e (2) porcas flangeadas de 1/4 pol. Posicione os componentes como se indica em Figura 2. Instale (2) anilhas em cada parafuso e certifique-se de que estão posicionadas entre a montagem da luz e a tremonha.
- Prenda as lentes de sinalização na montagem com um parafuso (Figura 2). Repita o procedimento no lado direito da tremonha.

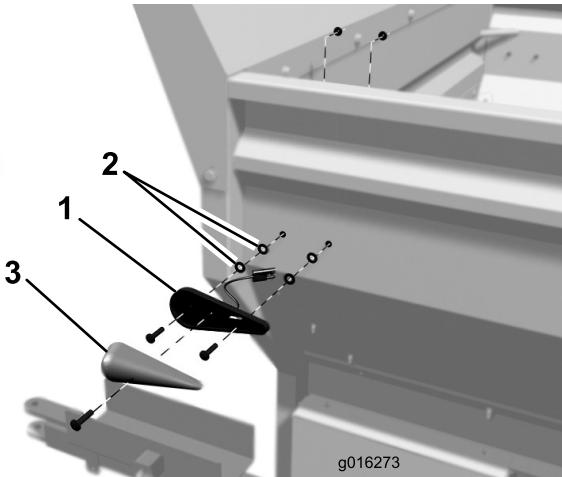


Figura 2

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> Montagem da luz de sinalização Anilhas (4) | <ol style="list-style-type: none"> Lente |
|---|---|
- Utilizando as dimensões indicadas em Figura 3, localize a marca e faça (2) furos de 8,7 mm de diâmetro na placa de reforço esquerda da tremonha. Repita o procedimento na placa de reforço direita da tremonha.

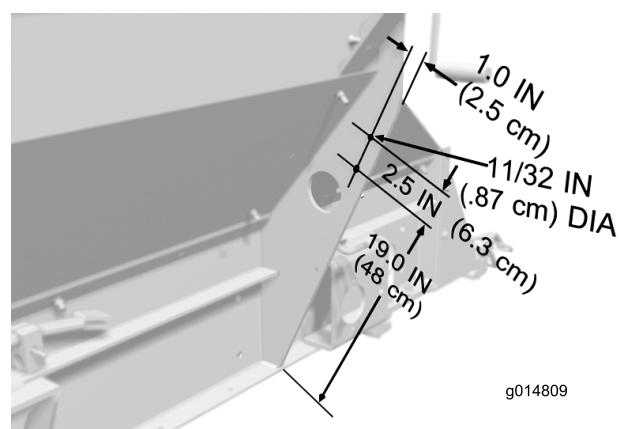


Figura 3

- Posicionando o suporte de luzes como indicado em Figura 4, prenda um suporte a cada lado da placa de reforço da tremonha com (2) parafusos de cabeça flangeada 5/16 x 1 pol. e porcas flangeadas 5/16 pol.

O furo largo está desviado e tem de ser posicionado em direcção ao exterior da máquina.

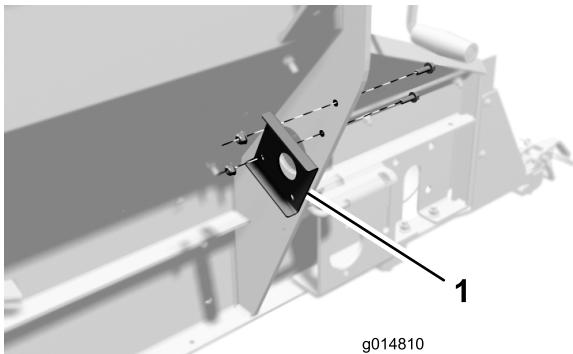


Figura 4

g014810

1. Suporte das luzes (2)

7. Monte um conjunto de luzes traseiras em cada suporte com (2) palnuts (Figura 5). Certifique-se de que os fios da luz estão encaminhados através do suporte antes da montagem. Não aperte demasiado as porcas

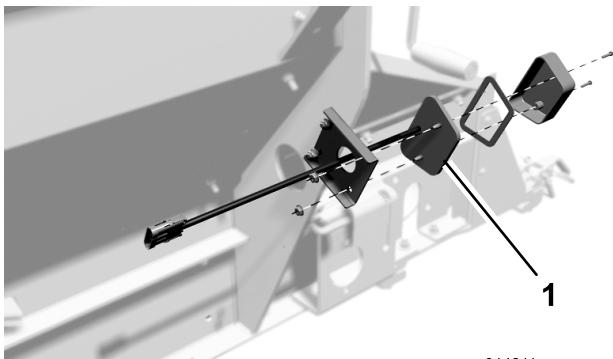


Figura 5

1. Luzes traseiras (2)

8. Remova as (6) porcas de cada lado da tremonha como se mostra em Figura 6.

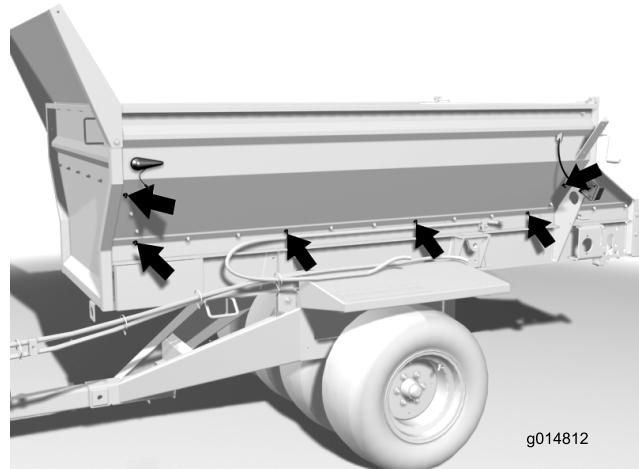


Figura 6

g014812

9. Insira (6) braçadeiras R em cada extensão comprida dos fios.
10. Prenda as braçadeiras R na tremonha com as porcas previamente removidas.
11. Utilize os (3) furos na parte da frente da tremonha para prender os fios com cliques de cabos (Figura 7).

Nota: Se os furos a serem utilizados para fixar os fios do travão da roda, prenda o fio do conjunto de luzes ao fio do travão com braçadeiras de cabos.

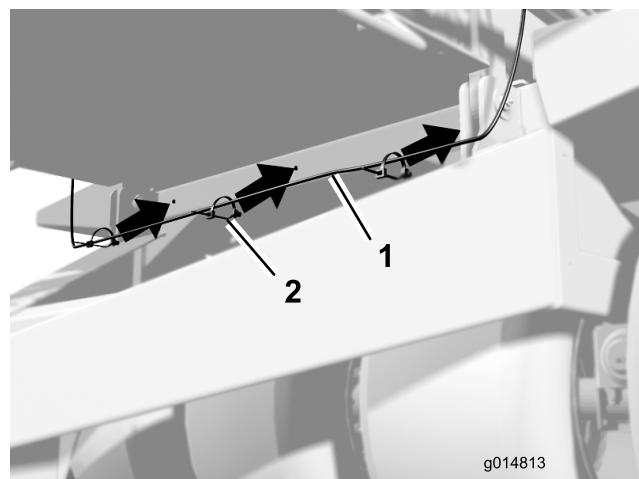


Figura 7

1. Cablagem
2. Cliques de cabos ou braçadeiras de cabos

12. Ligue os conectores de fios nas luzes de sinalização e luzes traseiras.
13. Prenda os fios aos tubos hidráulicos do tractor com braçadeiras de cabos (Figura 8).

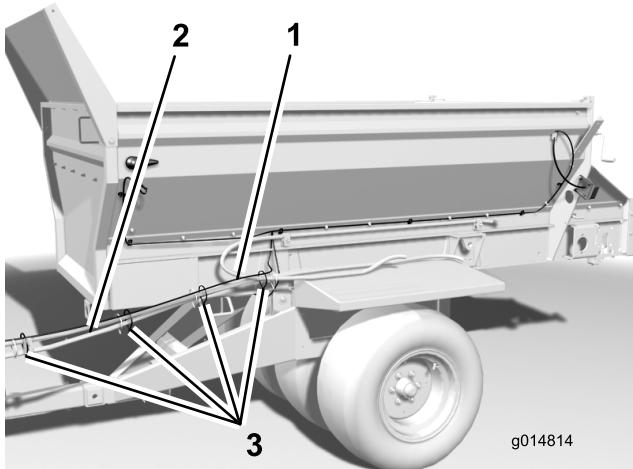


Figura 8

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Cablagem | 3. Braçadeiras |
| 2. Tubos hidráulicos | |

Nota: Consulte o manual do utilizador do tractor para obter informações sobre como ligar a cablagem aos controlos de luzes do tractor.



Count on it.