



Viimeistelysarja

Vahtomerkitsin Multi Pro 5800 -ruiskutuslaitteelle

Mallinro: 127-9797

Asennusohjeet

Huomaa: Vahtomerkitsinsarja on edellytys tämän tuotteen asennukselle. Lisätietoja saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Vahtomerkitsin (myydään erikseen)	1	Vahtomerkitsimen kiinnitys (myydään erikseen)
	Pultit (1/4 tuumaa)	4	
	Mutterit (1/4 tuumaa)	4	
	Aluslaatat	4	
2	Vahtomerkitsimen kannatin	1	Viimeistelysarjan kannattimen asennus
	Mutterit (5/16 tuumaa)	4	
	Pultit (5/16 tuumaa)	4	
3	Kytkimet	2	Asenna kytkimet.



1


Vaahtomerkitsimen kiinnitys (myydään erikseen)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vaahtomerkitsin (myydään erikseen)
4	Pultit (1/4 tuumaa)
4	Mutterit (1/4 tuumaa)
4	Aluslaatat

Ohjeet

Kiinnitä vaahtomerkitsin kannattimeen neljällä pultilla ja neljällä mutterilla kuvan mukaisesti (Kuva 1).

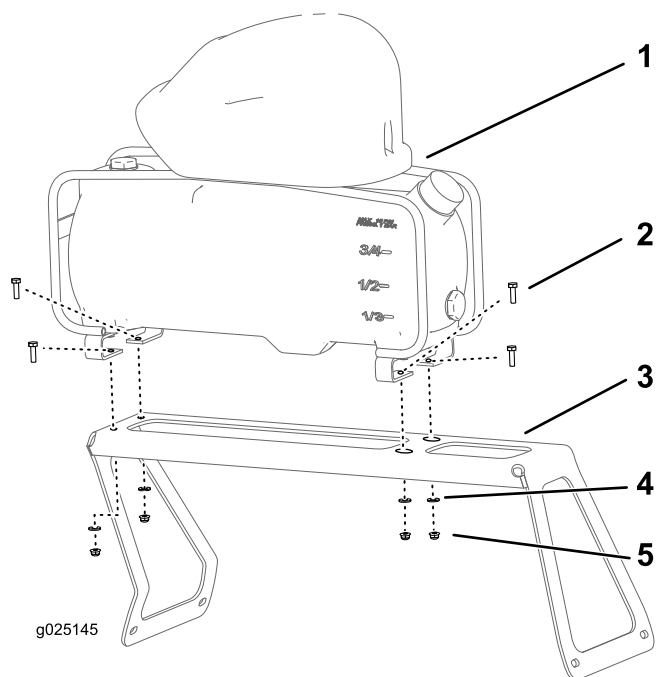

Kuva 1

1. Vaahtomerkitsimen säiliö (myydään erikseen)
2. Pultit (1/4 tuumaa)
3. Kannatin
4. Aluslaatat
5. Mutterit (1/4 tuumaa)

2


Viimeistelysarjan kannattimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vaahtomerkitsimen kannatin
4	Mutterit (5/16 tuumaa)
4	Pultit (5/16 tuumaa)

Ohjeet

1. Irrota oikean rengassuojan nykyiset kiinnittimet (Kuva 2).

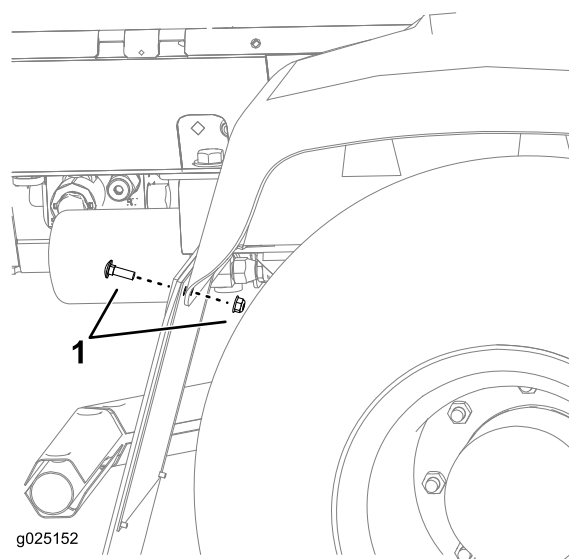

Kuva 2

1. Nykyiset kiinnittimet
-
2. Kiinnitä kannatin koneeseen neljällä pultilla (5/16 tuumaa) ja neljällä mutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3).

Käyttö

Ohjainten käyttö

Oikea vaahdon kytkin: käynnistää kompressorin, joka pumppaa vaahtoa oikeaan puomiin.

Vasen vaahdon kytkin: käynnistää kompressorin, joka pumppaa vaahtoa vasempaan puomiin.

Asteikkomerkinnot: säiliön sivulla olevat merkinnät ilmaisevat säiliössä jäljellä olevan liuoksen määrän.

Vaahdon säätimen säätöventtiili: säätää vaahdon paksuutta. Venttiiliä liikuttamalla voidaan säätää vaahdosuuttimien päätyvän saippualiuoksen määrää. Virtauksen lisääminen lisää vaahdotusmerkkien kokoa ja määrää. Virtauksen vähentäminen vähentää vaahdotusmerkkien kokoa ja määrää (Kuva 5).

Huomaa: Tuulisella säällä voi olla järkevää käyttää enemmän vettä sisältävää seosta.

Ylipaineventtiili: säiliön paineen voi vapauttaa vetämällä säiliön korkissa olevaa punaista kielekettä ulospäin (Kuva 5).


Säiliön täyttö ja vaahdon paksuuden säätö

Tärkeää: Huuhtelee järjestelmä puhtaalla vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen erityisesti kovan veden alueilla. Älä käytä kompressorin moottorikokoonpanossa voiteluöljyä, rasvaa tai muita öljypohjaisia tuotteita.

1. Varmista, että molemmat konsolissa olevat puomien kytkimet ovat Pois-asennossa.
2. Vapauta säiliön paine vetämällä mustassa korkissa oleva punainen kieleke ulos ja irrota korkki säiliöstä.
3. Kaada säiliöön oikea määrä vettä ja lisää vaahdotiivistettä säiliön yläosassa olevasta aukosta valmistajan ohjeiden mukaan.

Tärkeää: Hyvin kova tai hyvin pehmeä vesi (pH-arvo) vaikuttaa tarvittavan vaahdotiivisteen määrään.

4. Asenna korkki säiliöön ja kiristä käsin.
5. Avaa käytön aluksi vaahdon paksuuden säätöventtiiliä 1/8–1/4-kierros (Kuva 5).

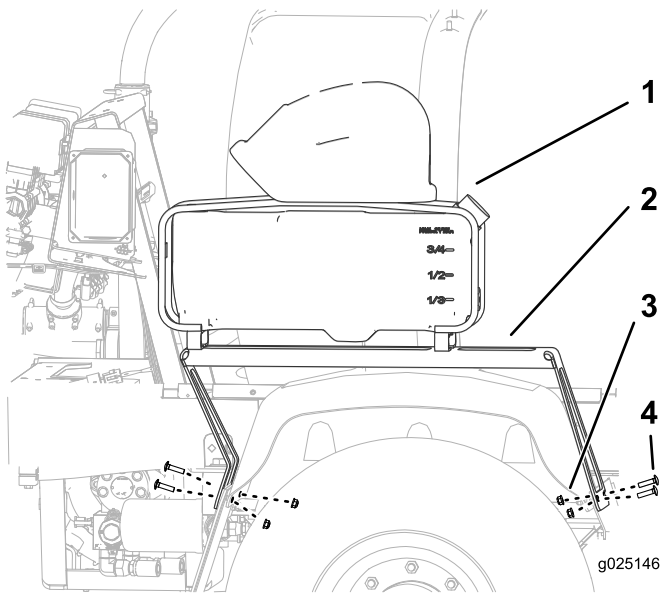

Kuva 3

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Vaahdotusmerkkien säiliö | 3. Mutterit (5/16 tuumaa) |
| 2. Kannatin | 4. Pultit (5/16 tuumaa) |

3


Kytokinten asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Kytokimet
---	-----------


Kytokinten asennus

1. Irrota kaksi tulppaa ohjauspaneelistä ja asenna kytkimet reikiin kuvan mukaisesti (Kuva 4)

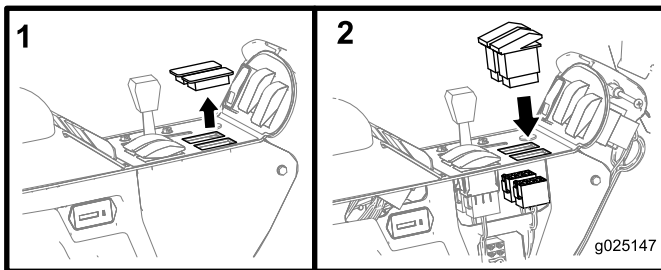

Kuva 4

2. Kytke kytkimet liittimiin.

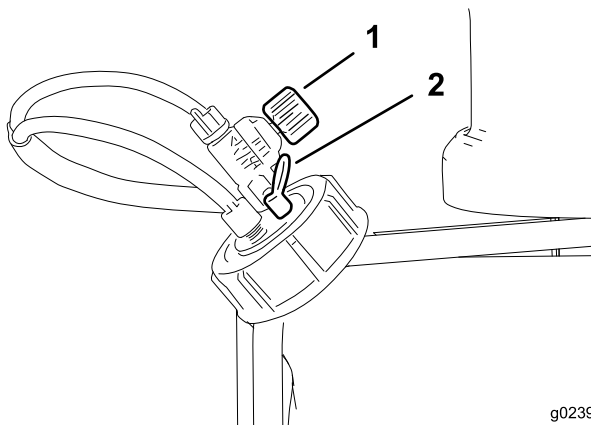

g023901

Kuva 5

1. Vaahdonsäätöventtiili 2. Ylipaineventtiili

6. Aloita merkitsinjärjestelmän käyttö ja luo maahan testikuvio.

Huomaa: Vaahdon virtaaminen putken läpi voi kestää 1–2 minuuttia merkitsinjärjestelmän käytön alussa.

7. Säädä vaahdon koostumus sopivaksi paksuuden säätöventtiilillä ja ruiskuta tavalliseen tapaan.

Huomaa: Jos vaahto jää putkiin yli kahden tunnin ajaksi, se voi muuttua vetiseksi. Ylimääräinen vesi on poistettava käyttämällä laitetta 1–2 minuutin ajan, jos tauko on yli kahden tunnin mittainen.

Jos laitteessa oleva vaahto on hyvin vetistä, tee seuraavat toimet:

- A. Sulje vaahdon paksuuden säätöventtiili kokonaan.
- B. Käytä kahden minuutin ajan.
- C. Odota yhden minuutin ajan ja tarkista vaahdon paksuus.
- D. Säädä vaahdon paksuus halutuksi.