



Armpen

Groundsmaster® 3400 tractie-eenheid met vierwielaandrijving
en serienummer tot 315000001

Modelnr.: 111-8010

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveel- heid	Gebruik
Slijtplaat	2	De hefset monteren.
Armpen	2	
Slotbout	4	
Zeskantmoer (M10)	4	
Zeskantmoer (M24)	2	
Ring (M24)	2	



Voordat u deze set monteert, moet u de veiligheidsvoorschriften in de *Gebruikershandleiding* van de GM3400 lezen en ervoor zorgen dat u deze begrijpt. Als u vragen hebt over de montageprocedure, neem dan contact op met uw plaatselijke erkende dealer.

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, laat het maaidek zakken, zet het tractiepedaal in de neutraalstand, schakel de aftakas in de UIT-stand, zet de motor af en verwijder het sleuteltje uit het contact.

Opmerking: Zorg ervoor dat er geen druk meer is in het hydraulische circuit

2. Verwijder het maaidek van de hefarmen. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding*.
3. Start de machine, til de hefarmen naar de opslagstand en vergrendel ze.
4. Draai de voorste wielmoeren los.
5. Gebruik een geschikt hefwerktuig om de voorkant van de machine omhoog te zetten en plaats deze op 2 assteunen.


Opmerking: Zorg dat ze goed geplaatst zijn zodat u rond een stabiele machine kunt werken.

6. Verwijder de beide voorwielen.

Opmerking: Gebruik een geschikt hefwerktuig om de voorkant van de machine op twee assteunen te zetten en controleer of ze juist geplaatst zijn zodat de machine stabiel is en veilig om rond te werken.

7. Verwijder de oude draaipunten van de beide hefarmen.
8. Monteer de slijtplaat op het buitenvlak van de aanwezige hefbeugel vooraan. Gebruik de slotbouten en een M10 moer ([Figuur 1](#)).

Opmerking: Wacht met de montage van de bovenste M10 moer tot na de montage van de nieuwe armpen.

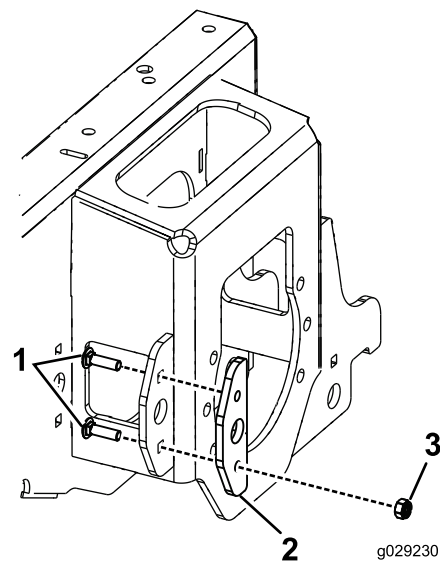


Figuur 1

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. Slotbout | 3. M10 moer |
| 2. Slijtplaat | |

9. Monteer de armpen vanaf de buitenzijde van de machine, door de slijtplaat en door de draailager van de hefarm ([Figuur 2](#)).

Opmerking: Om de montage van de nieuwe pen te vergemakkelijken kunt u een beetje vet op de as aanbrengen.

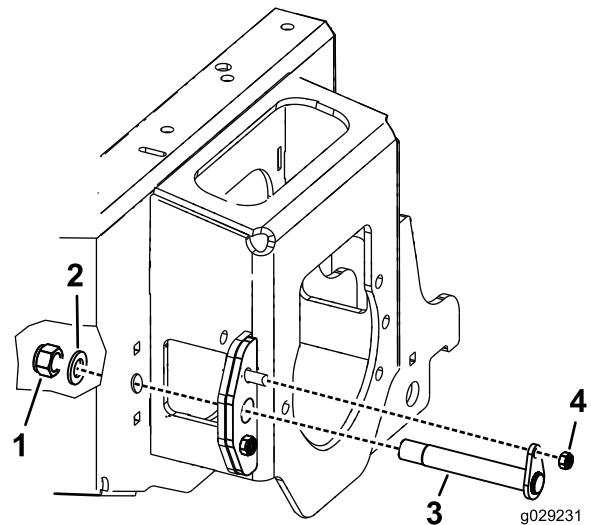

Figuur 2

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. M24 moer | 3. Armpen |
| 2. M24 ring | 4. M10 moer |

10. Bevestig de pen aan de binnenkant van het chassis. Gebruik de M24 moer en ring ([Figuur 2](#)).
11. Herhaal deze stappen voor de tweede hefarmen.
12. Plaats de 2 voorwielen terug op de machine en verwijder de assteunen.
13. Monteer het maaidek terug op de machine. Volg hierbij de instructies in de *Gebruikershandleiding*.