Form No. 3413-425 Rev A

Langaton tuntilaskurisarja

Workman® GTX -työajoneuvo

Mallinro: 136-6323

Mallinro: 136-6324

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA
Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu
Langattoman tuntilaskurin johdinsarja	1	Langattoman tuntilaskurin asennus (bensiinimoottoriset koneet).
Langattoman tuntilaskurin johdinsarja Rele (48 V) Ruuvi (#4 × 3/4 tuumaa)	1 1 2	Langattoman tuntilaskurin asennus (sähkökäyttöiset koneet)

Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

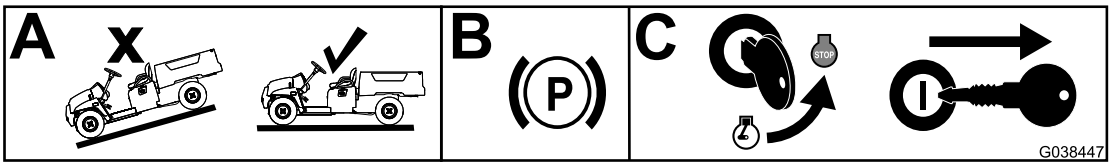

g038447

Kuva 1

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

CE

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)

Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään

3413-425 A

Langattoman tuntilaskurin asennus (bensiinimoottoriset koneet)

1. Irrota nykyinen 2-istukkainen naarasliitin nykyisestä tuntilaskurista ja kytke se langattoman tuntilaskurin johdinsarjan 2-nastaiseen urosliittimeen (Kuva 2 ja Kuva 3).

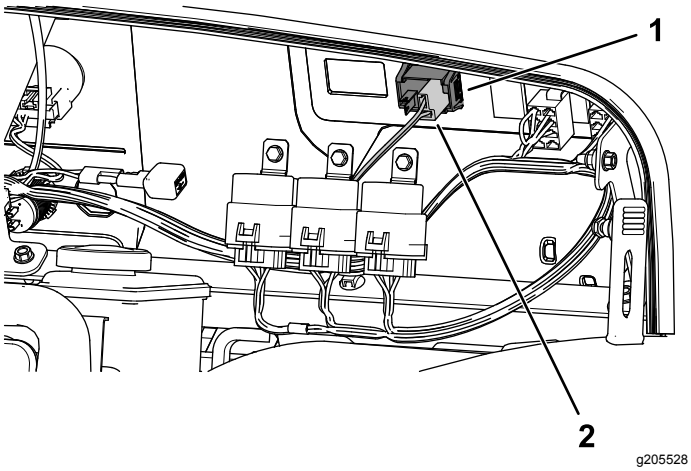

Kuva 2

1. Nykyinen tuntilaskuri
2. Nykyinen 2-istukkainen naarasliitin

2. Kytke langattoman tuntilaskurin johdinsarjan 2-istukkainen naarasliitin nykyiseen tuntilaskuriin (Kuva 3).
3. Kytke 6-istukkainen naarasliitin uuteen langattomaan tuntilaskuriin (Kuva 3).

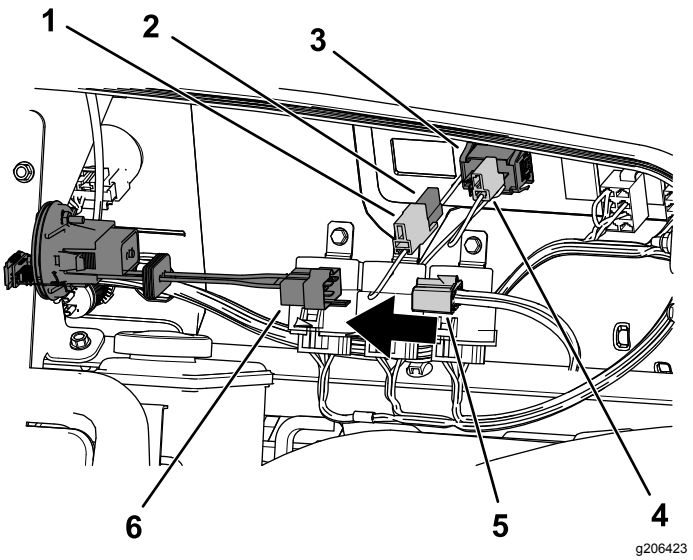

Kuva 3

1. 2-nastainen urosliitin (langattoman tuntilaskurin johdinsarja)
2. Nykyinen 2-istukkainen naarasliitin
3. Nykyinen tuntilaskuri
4. 2-istukkainen naarasliitin (langattoman tuntilaskurin johdinsarja)
5. 6-istukkainen naarasliitin (langattoman tuntilaskurin johdinsarja)
6. Langaton tuntilaskuri

Langattoman tuntilaskurin asennus (sähkökäyttöiset koneet)

1. Irrota nykyinen 2-istukkainen naarasliitin nykyisestä tuntilaskurista ja kytke se langattoman tuntilaskurin johdinsarjan 2-nastaiseen urosliittimeen (Kuva 4 ja Kuva 5).

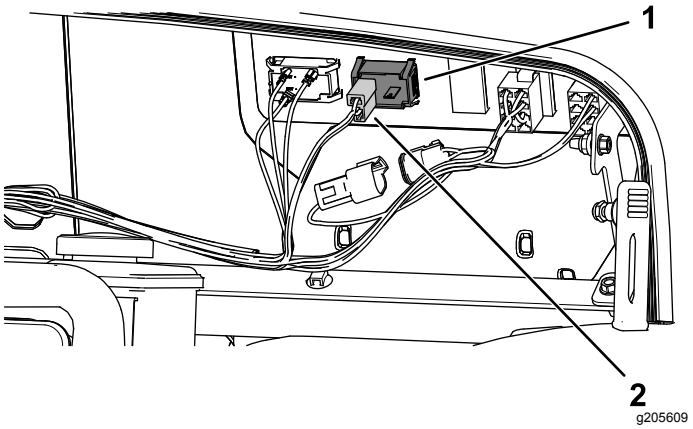

Kuva 4

1. Nykyinen tuntilaskuri
2. Nykyinen 2-istukkainen naarasliitin

2. Kytke langattoman tuntilaskurin johdinsarjan 2-istukkainen naarasliitin nykyiseen tuntilaskuriin (Kuva 5).
3. Kytke 6-istukkainen naarasliitin uuteen langattomaan tuntilaskuriin (Kuva 5).

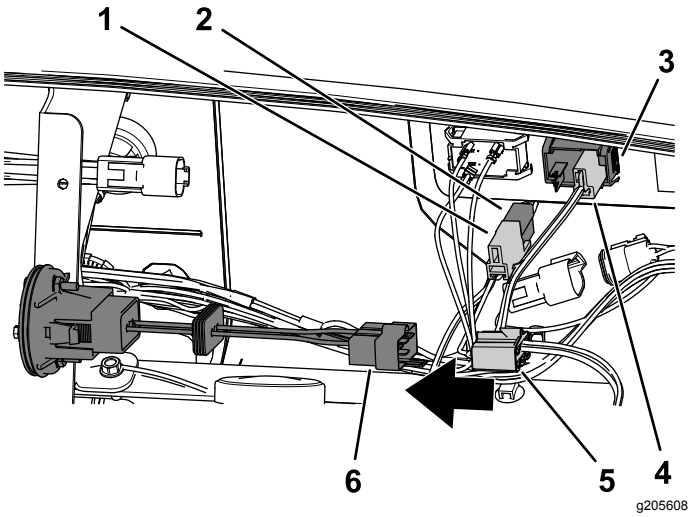

Kuva 5

1. 2-nastainen urosliitin (langattoman tuntilaskurin johdinsarja)
2. Nykyinen 2-istukkainen naarasliitin
3. Nykyinen tuntilaskuri
4. 2-istukkainen naarasliitin (langattoman tuntilaskurin johdinsarja)
5. 6-istukkainen naarasliitin (langattoman tuntilaskurin johdinsarja)
6. Langaton tuntilaskuri

4. Kytke langattoman tuntilaskurin johdinsarjan 4-istukkainen naarasliitin vanhan 12 V:n muuntimen 4-nastaisen urosliittimeen (Kuva 6).

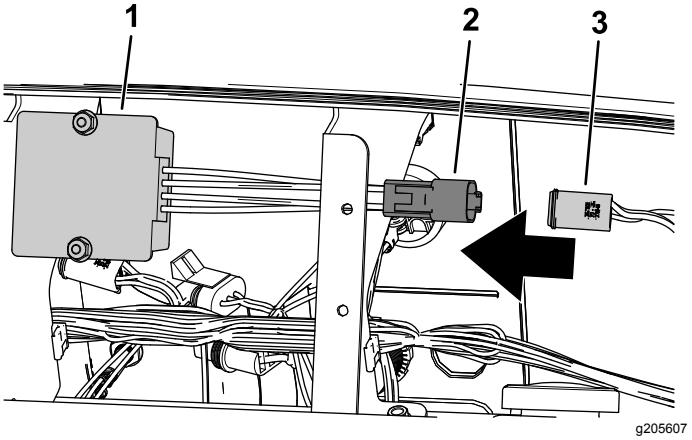

Kuva 6

1. 12 V:n muunnin
2. 4-nastainen liitin (nykyinen 12 V:n muunnin)
3. 4-istukkainen liitin (langattoman tuntilaskurin johdinsarja)

5. Kytke langattoman tuntilaskurin johdinsarjan 4-nastainen urosliitin koneen pääjohdinsarjan 4-istukkaiseen naarasliittimeen (Kuva 7).

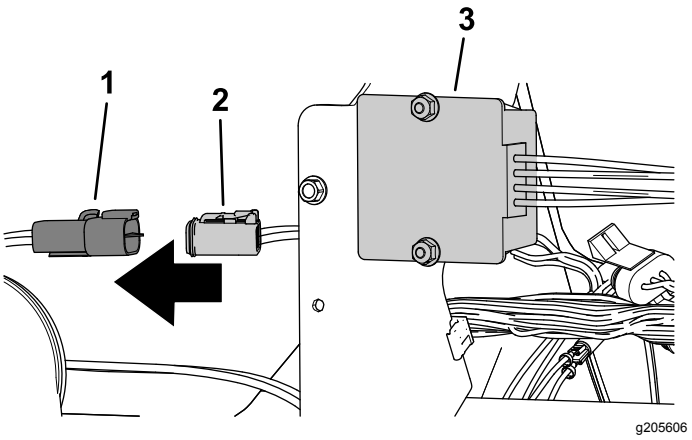

Kuva 7

1. 4-nastainen liitin (langattoman tuntilaskurin johdinsarja)
2. 4-istukkainen liitin (koneen pääjohdinsarja)
3. 12 V:n muunnin (viitteeksi)

6. Asenna rele vasemmanpuoleiseen lokasuojaan kahdella ruuvilla (#4 × 3/4 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 8).

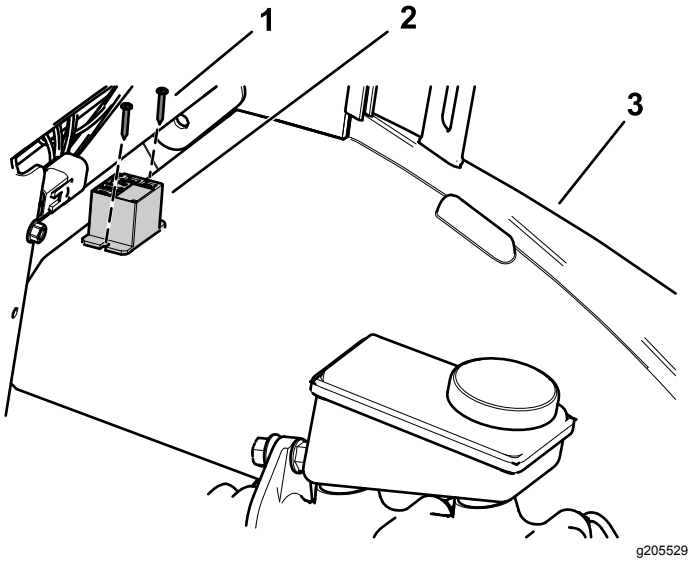

Kuva 8

1. Ruuvi (#4 × 3/4 tuumaa)
2. Rele
3. Vasemmanpuoleinen lokasuoja

7. Kytke langattoman tuntilaskurin johdinsarjan liittimet releeseen kuvan mukaisesti (Kuva 9).

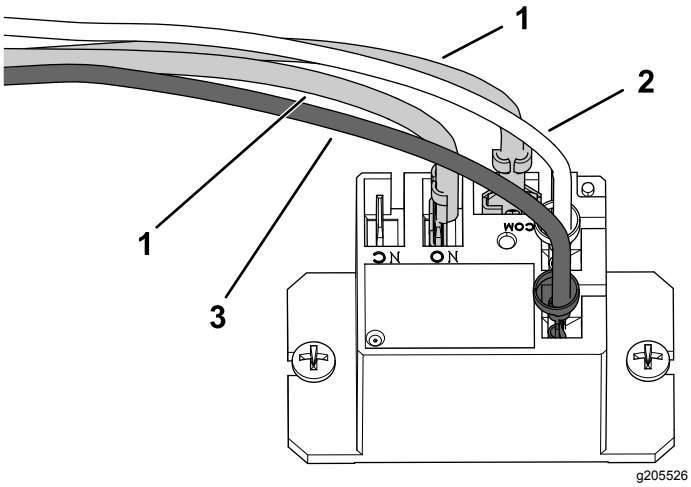

Kuva 9

1. Vaaleanpunainen johto
2. Valkoinen johto
3. Ruskea johto