Form No. 3411-716 Rev B

Kit de viseira de monitor X25 ou X30

Pulverizador de relva Multi Pro® 1750 ou 5800 com sistema de pulverização GeoLink®

Modelo nº 136-0461

Modelo nº 136-0462

Instruções de instalação

Utilize o kit adequado para o seu monitor, da seguinte forma:

- Monitor X25 – Modelo n.º 136-0461
- Monitor X30 – Modelo n.º 136-0462

⚠ AVISO

CALIFÓRNIA
Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina para instalação.
Viseira do monitor Saliência roscada Tira adesiva	1 1 2	Instalação da viseira do monitor.

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desligue o motor do e retire a chave da ignição.

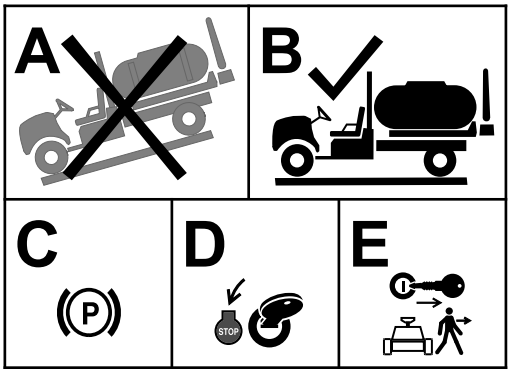

g223646

Figura 1

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

CE

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

3411-716 B

Instalação da viseira do monitor

Aplicar as tiras adesiva ao monitor de pulverização X25

1. Retire a parte de trás das tiras adesivas.
2. Na parte superior do monitor de pulverização, alinhe as tiras adesivas ao monitor de pulverização como se mostra na Figura 2.
3. Pressione firmemente as tiras adesivas à parte superior do monitor

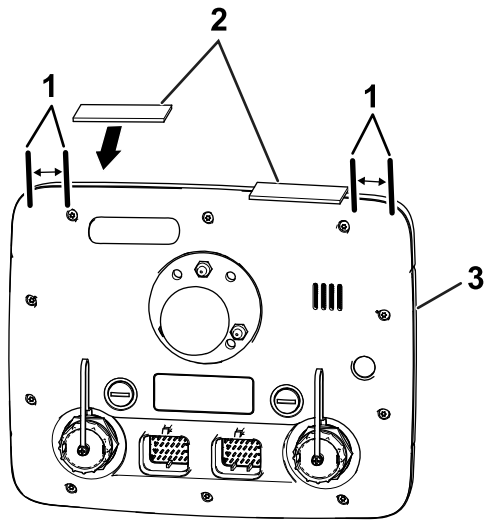

g198909

Figura 2

1. 51 mm
2. Tiras adesivas
3. Monitor de pulverização X25 (parte de trás)

Aplicar as tiras adesivas ao monitor de pulverização X30

1. Retire a parte de trás das tiras adesivas.
2. Na parte de trás do monitor de pulverização, alinhe as tiras adesivas ao monitor de pulverização como se mostra na Figura 3.
3. Pressione firmemente as tiras adesivas à parte de trás do monitor.

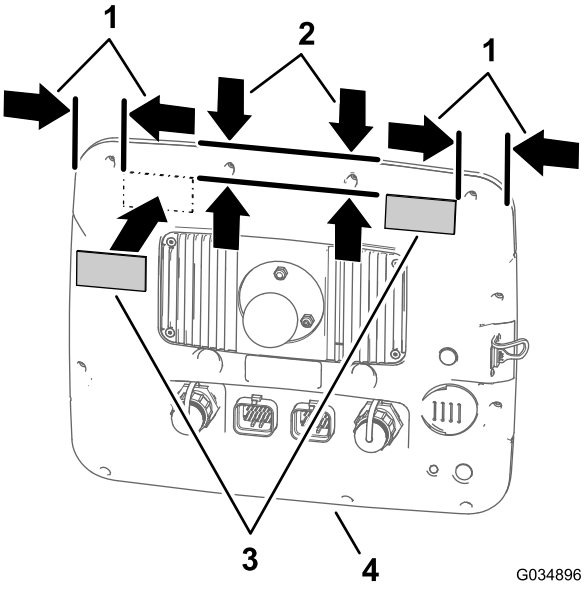

G034896

g034896

Figura 3

1. 51 mm
2. 13 mm
3. Tiras adesivas
4. Monitor de pulverização X30 (parte de trás)

Montar a cobertura do mostrador no monitor de pulverização X25

1. Na traseira do monitor de pulverização e com os 2 conectores (26 pinos) alinhados para baixo, retire a porca de bloqueio superior (5 mm) do pino para a união articulada esférica (A de Figura 4).

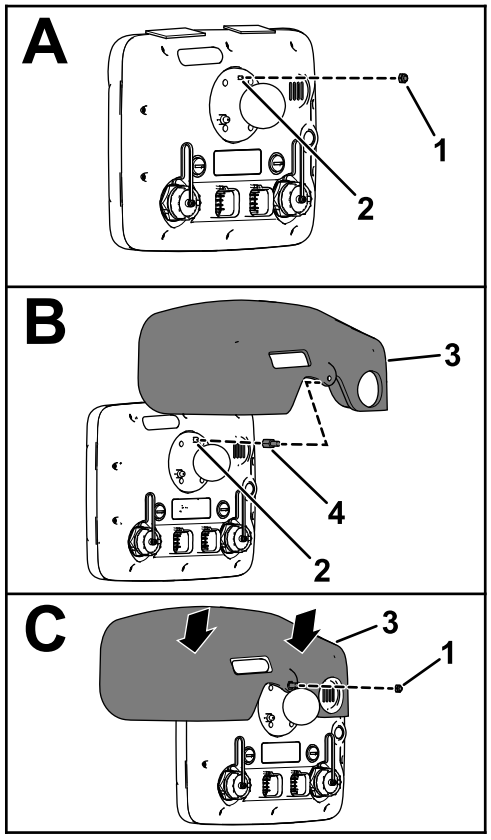

g198738

Figura 4

1. Porca de bloqueio (5 mm)
2. Pino – 5 mm (monitor de pulverização na união articulada esférica)
3. Cobertura do mostrador
4. Saliência roscada

2. Aplique um revestimento de composto de fixação da rosca (capilaridade – força média a elevada) nas roscas para a porção da porca da saliência roscada (Figura 5).

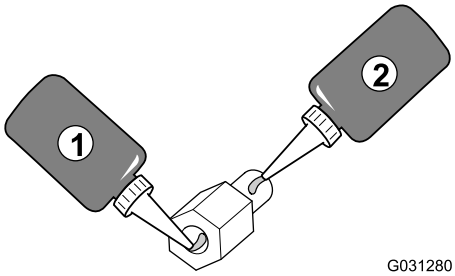

G031280

g031280

Figura 5

1. Composto de fixação da rosca (capilaridade – força média a elevada) – roscas da porca da saliência roscada
2. Composto de fixação da rosca (capilaridade – força média a elevada) – roscas do pino

3. Enrosque a saliência no pino na união articulada esférica (B de Figura 4) e aperte a saliência com uma força de 250 N·cm.
4. Aplique um revestimento de composto de fixação da rosca (capilaridade – força média a elevada) nas roscas para a porção do pino da saliência roscada (Figura 5).
5. Retire a parte de trás das tiras adesivas que aplicou em Aplicar as tiras adesiva ao monitor de pulverização X25 (página 2).
6. Alinhe o orifício na cobertura do mostrador com a porção do pino da saliência roscada (B de Figura 4).
7. Monte a tampa no monitor (C de Figura 4) com a porca de bloqueio (5 mm) que retirou no passo 1.

   Nota: Pressione as áreas da parte superior do capot com as tiras adesivas por baixo.
8. Aperte a porca com uma força de 250 N·cm.

Montar a cobertura do mostrador no monitor de pulverização X30

1. Na traseira do monitor de pulverização e com os 2 conectores (26 pinos) alinhados para baixo, retire a porca de bloqueio superior (5 mm) do pino para a união articulada esférica (A de Figura 6).

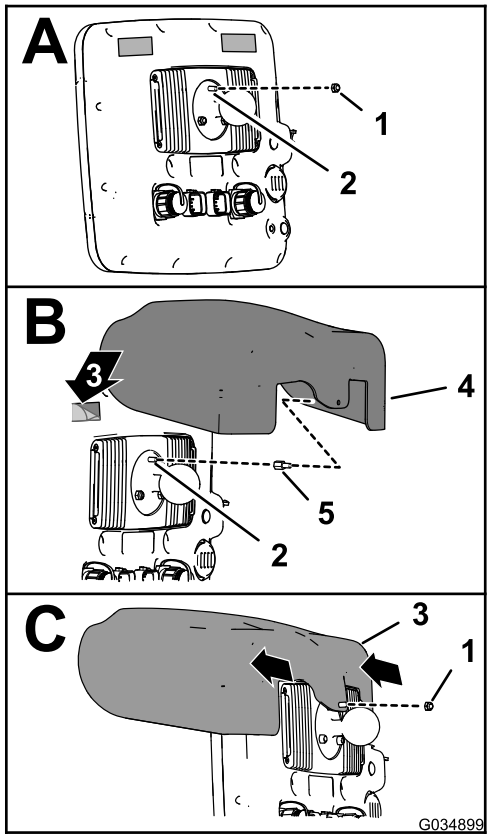

g034899

Figura 6

1. Porca de bloqueio (5 mm)
2. Pino – 5 mm (monitor de pulverização na união articulada esférica)
3. Parte de trás (tira adesiva)
4. Cobertura do mostrador
5. Saliência roscada

2. Aplique um revestimento de composto de fixação da rosca (capilaridade – força média a elevada) nas roscas para a porção da porca da saliência roscada (Figura 7).

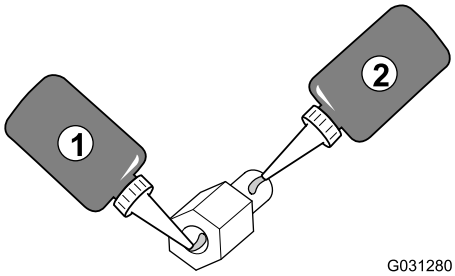

g031280

Figura 7

1. Composto de fixação da rosca (capilaridade – força média a elevada) – roscas da porca da saliência roscada
2. Composto de fixação da rosca (capilaridade – força média a elevada) – roscas do pino

3. Enrosque a saliência no pino na união articulada esférica (B de Figura 6) e aperte a saliência com uma força de 250 N·cm.
4. Aplique um revestimento de composto de fixação da rosca (capilaridade – força média a elevada) nas roscas para a porção do pino da saliência roscada (Figura 7).
5. Retire a parte de trás das tiras adesivas (B de Figura 6) que aplicou em Aplicar as tiras adesivas ao monitor de pulverização X30 (página 2).
6. Alinhe o orifício na cobertura do mostrador com a porção do pino da saliência roscada (B de Figura 6).
7. Monte a tampa no monitor (C de Figura 6) com a porca de bloqueio (5 mm) que retirou no passo 1.

   Nota: Pressione os cantos da cobertura que estão localizados acima das duas tiras adesivas.
8. Aperte a porca com uma força de 250 N·cm.