Form No. 3411-717 Rev B

Комплект защитного щитка для монитора X25 или X30

Опрыскиватель травяного покрова Multi Pro® 1750 или 5800 с системой точного опрыскивания GeoLink®

Номер модели 136-0461

Номер модели 136-0462

Инструкции по монтажу

Используйте подходящий комплект для вашего монитора следующим образом:

- Монитор X25: модель № 136-0461
- Монитор X30: модель № 136-0462

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ
Положение 65, Предупреждение

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врождённые пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Детали не требуются	–	Подготовьте машину к установке.
Защитный щиток монитора Резьбовой переходник Полоса с клеящим покрытием	1 1 2	Установите защитный щиток монитора.


Подготовка автомобиля

1. Установите автомобиль на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Выключите двигатель и выньте ключ.

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистрация в www.Toro.com.

Перевод исходного документа (RU)
Отпечатано в США
Все права защищены

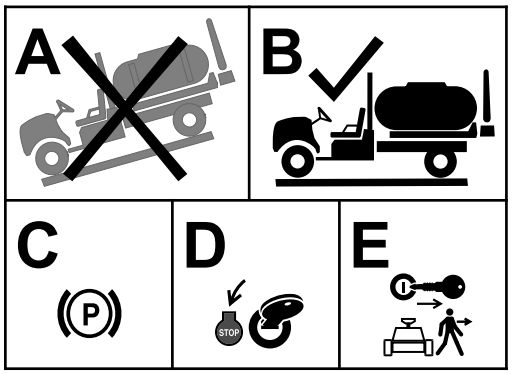


g223646

Рисунок 1

Установка защитного щитка монитора

Приклеивание полос с клеящим покрытием к монитору опрыскивателя X25

1. Снимите защитную пленку с двух полос с клеящим покрытием.
2. В верхней части монитора опрыскивателя приложите полосы к монитору опрыскивателя, как показано на Рисунок 2.
3. Плотно прижмите полосы с клеящими покрытиями к верхней части монитора.

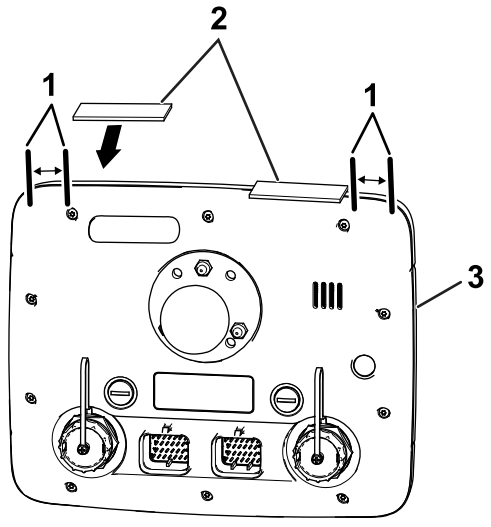


g198909

Рисунок 2

1. 51 мм
2. Полосы с клеящим покрытием
3. Монитор опрыскивателя X25 (задняя сторона)

Приклеивание полос с клеящим покрытием к монитору опрыскивателя X30

1. Снимите защитную пленку с двух полос с клеящим покрытием.
2. Приложите полосы с клеящим покрытием к задней стороне монитора опрыскивателя, как показано на Рисунок 3.
3. Плотно прижмите полосы с клеящими покрытиями к задней стороне монитора.

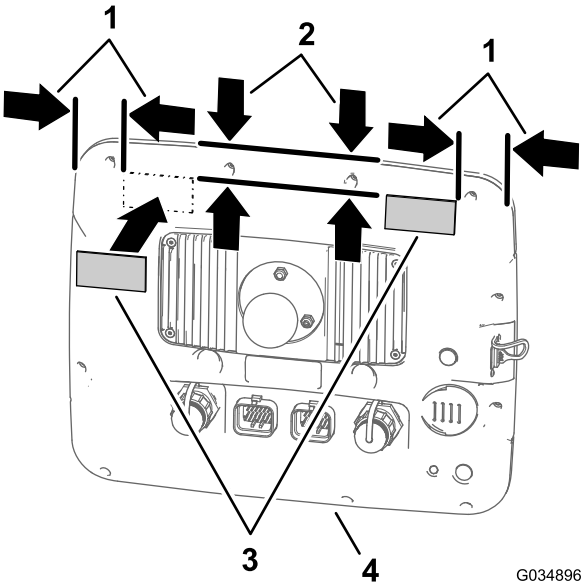

G034896


g034896

Рисунок 3

1. 51 мм
2. 13 мм
3. Полосы с клеящим покрытием
4. Монитор опрыскивателя X30 (задняя сторона)

Установка кожуха дисплея на монитор опрыскивателя X25

1. В задней части монитора опрыскивателя выверните верхнюю контргайку (5 мм) с резьбового стержня для шарового шарнира, при этом следует убедиться, что 2 разъема (26 контактов) были направлены вниз (вид A на Рисунок 4).

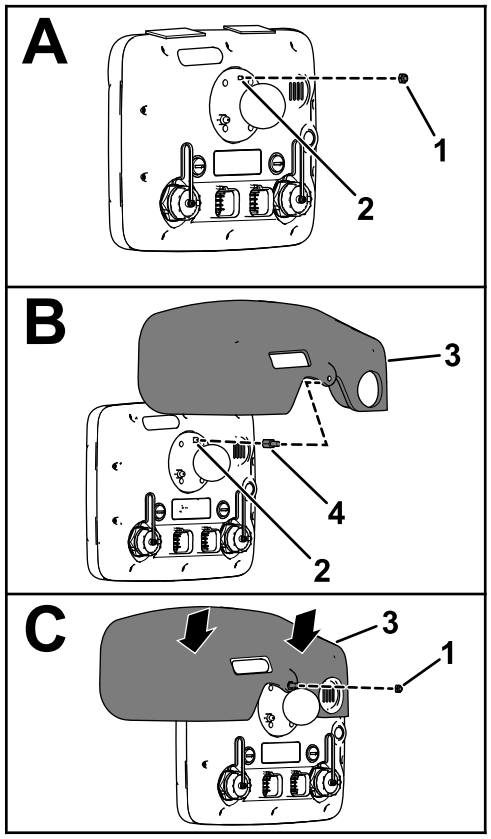


g198738

Рисунок 4

1. Контргайка (5 мм)
2. Резьбовой стержень 5 мм (монитор опрыскивателя на креплении шарового шарнира)
3. Кожух дисплея
4. Резьбовой переходник

2. Нанесите слой стопорящего состава для резьбы (с умеренно высокой степенью фиксации) на резьбу гайки переходника (Рисунок 5).

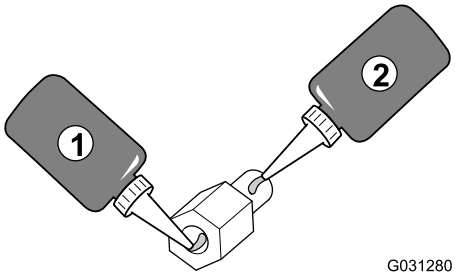

G031280

g031280

Рисунок 5


1. Стопорящий состав для резьбы (малое количество – со средней степенью фиксации) – резьба гайки резьбового переходника
2. Стопорящий состав для резьбы (малое количество – со средней степенью фиксации) – резьба резьбового стержня

3. Наверните переходник на резьбовой стержень крепления шарового шарнира (вид B на Рисунок 4) и затяните переходник с моментом 250 Н·см.
4. Нанесите слой стопорящего состава (с умеренно высокой степенью фиксации) на резьбу стержневой части переходника (Рисунок 5).
5. Снимите защитную пленку с 2 полос с клеящим покрытием, приклеенных при выполнении раздела Приклеивание полос с клеящим покрытием к монитору опрыскивателя X25 (страница 2).
6. Совместите отверстие в кожухе дисплея со стержневой частью резьбового переходника (вид B на Рисунок 4).
7. Установите кожух на монитор (вид C на Рисунок 4) при помощи контргайки (5 мм), снятой при выполнении пункта 1.

   Примечание: Нажмите вниз на поверхности в верхней части кожуха, под которыми находятся полосы с клеящим покрытием.
8. Затяните гайку с моментом 250 Н·см.

Установка кожуха дисплея на монитор опрыскивателя X30

1. В задней части монитора опрыскивателя выверните верхнюю контргайку (5 мм) с резьбового стержня для шарового шарнира, при этом следует убедиться, что 2 разъема (26 контактов) были направлены вниз (вид A на Рисунок 6).

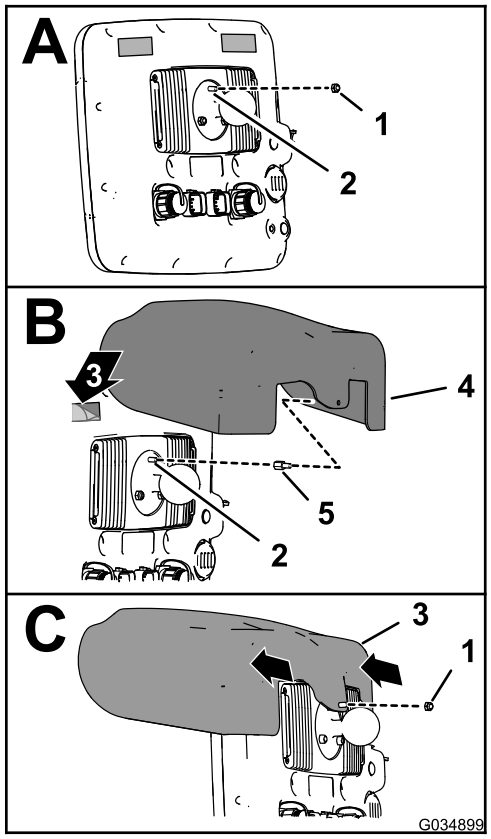


g034899

Рисунок 6

1. Контргайка (5 мм)
2. Резьбовой стержень 5 мм (монитор опрыскивателя на креплении шарового шарнира)
3. Защитная пленка (полоса с клеящим покрытием)
4. Кожух дисплея
5. Резьбовой переходник

2. Нанесите слой стопорящего состава для резьбы (с умеренно высокой степенью фиксации) на резьбу гайки переходника (Рисунок 7).

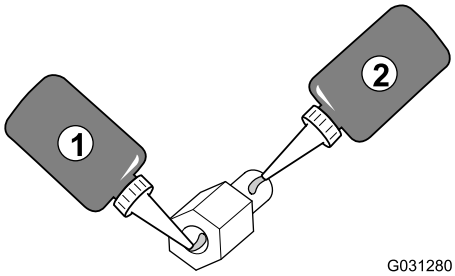

g031280

Рисунок 7

1. Стопорящий состав для резьбы (малое количество – со средней степенью фиксации) – резьба гайки резьбового переходника
2. Стопорящий состав для резьбы (малое количество – со средней степенью фиксации) – резьба резьбового стержня

3. Наверните переходник на резьбовой стержень крепления шарового шарнира (вид B на Рисунок 6) и затяните переходник с моментом 250 Н·см.
4. Нанесите слой стопорящего состава (с умеренно высокой степенью фиксации) на резьбу стержневой части переходника (Рисунок 7).
5. Снимите защитную пленку с двух полос с клеящим покрытием (вид B на Рисунок 6), приклеенных при выполнении пункта Приклеивание полос с клеящим покрытием к монитору опрыскивателя X30 (страница 2).
6. Совместите отверстие в кожухе дисплея со стержневой частью резьбового переходника (вид B на Рисунок 6).
7. Установите кожух на монитор (вид C на Рисунок 6) при помощи контргайки (5 мм), снятой при выполнении пункта 1.

   Примечание: Прижмите углы кожуха, расположенного над двумя полосами с клеящим покрытием.
8. Затяните гайку с моментом 250 Н·см.