Form No. 3439-744 Rev A

无线小时表套件

Workman® GTX 锂离子电池供电多功能工作车或序列号 403448001 及之后 Workman® GTX 电动多功能工作车

型号 139-4627

安装说明

散装零件

使用下表进行核对确保所有零件已装运。

说明	数量	用途
不需要零件	–	准备机器。
无线小时表线束 继电器48V 螺丝#4 x 3/4 英寸	1 1 2	安装无线小时表。

准备机器

1. 将机器停在水平地面上。
2. 接合驻车刹车。
3. 关闭机器并拔下钥匙。
4. 断开将电池盒连接至机器接地点的主负极电池接线黑色请参阅*操作员手册*。

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

注册 www.Toro.com.

CE

译文 (ZH)
美国印刷
保留所有权利

3439-744 A

安装无线小时表

1. **仅电动 GTX 机器**从现有的小时表断开现有的阴性 2 插槽接头将其插入小时表线束上的阳性 2 针接头图 1 和图 3。

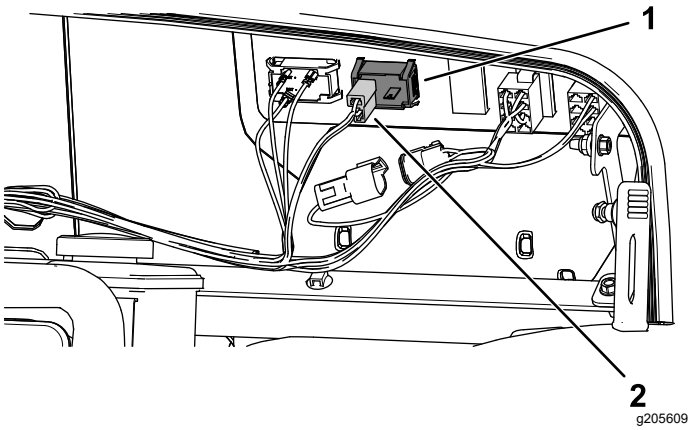


图 1

1. 现有小时表
2. 现有的阴性 2 插槽接头

2. **仅锂离子电池供电 GTX 机器**将机器线束上的现有阴性 2 插槽接头连接到无线小时表线束上的阳性 2 针接头图 2。

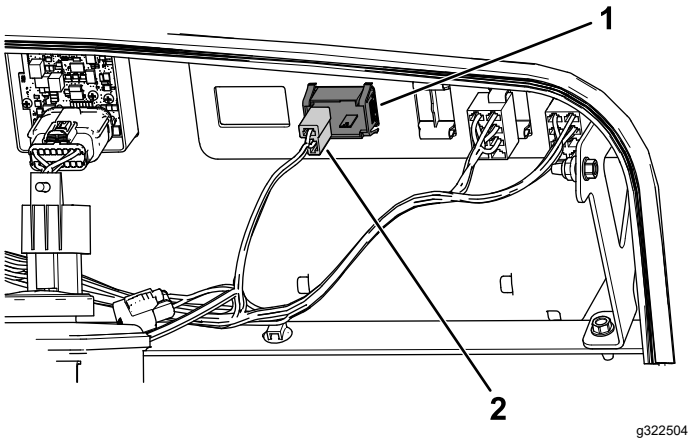


图 2

1. 阳性 2 针接头无线小时表线束
2. 现有的阴性 2 插槽接头

3. 将无线小时表线束上的阴性 2 插槽接头连接到现有小时表上图 3。
4. 将无线小时表线束上的阴性 6 插槽接头连接到新的无线小时表上图 3。

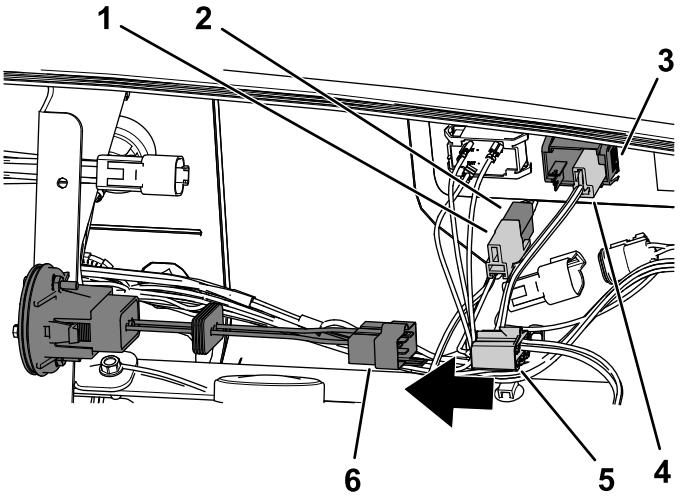


图 3

1. 阳性 2 针接头无线小时表线束
2. 现有的阴性 2 插槽接头
3. 现有小时表
4. 阴性 2 插槽接头无线小时表线束
5. 阴性 6 插槽接头无线小时表线束
6. 无线小时表

5. 将机器线束与现有变流器断开。
6. 将无线小时表线束上的阴性 4 插槽接头连接到现有变流器上图 4。

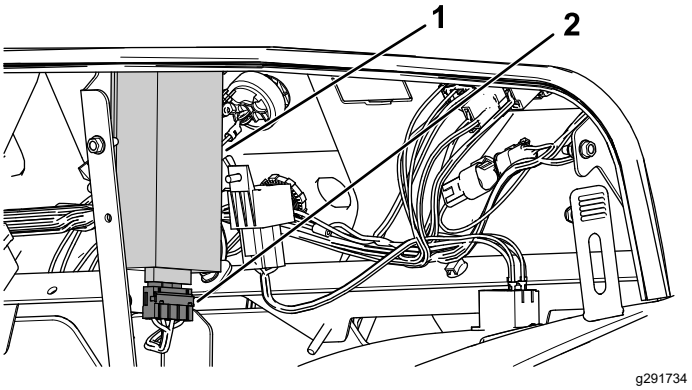


图 4

1. 变流器
2. 4 插槽接头

7. 将无线小时表线束上的阳性 4 针接头连接到机器线束上的阴性 4 插槽接头图 5。

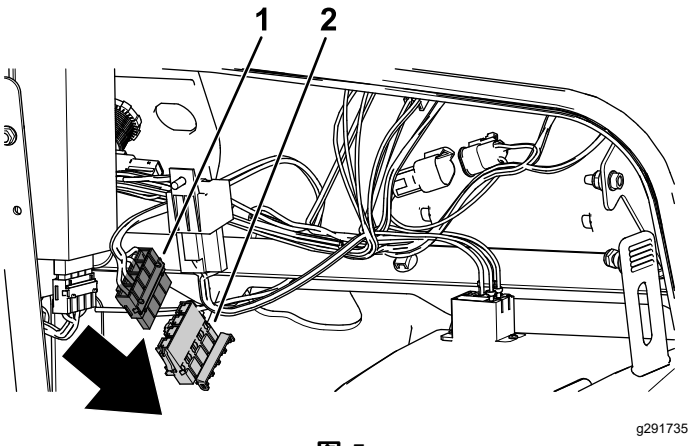


图 5

1. 4 针接头无线小时表线束
2. 4 插槽接头机器线束

8. 如图 6所示用 2 个螺丝#4 x 3/4 英寸将继电器安装到左挡泥板上。

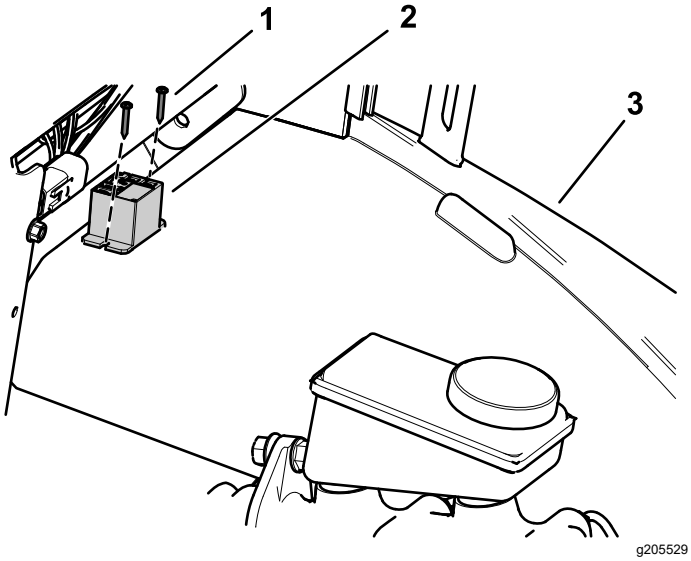


图 6

1. 螺丝#4 x 3/4 英寸
2. 继电器
3. 左挡泥板

9. 如图 7所示将无线小时表线束接头连接至继电器。

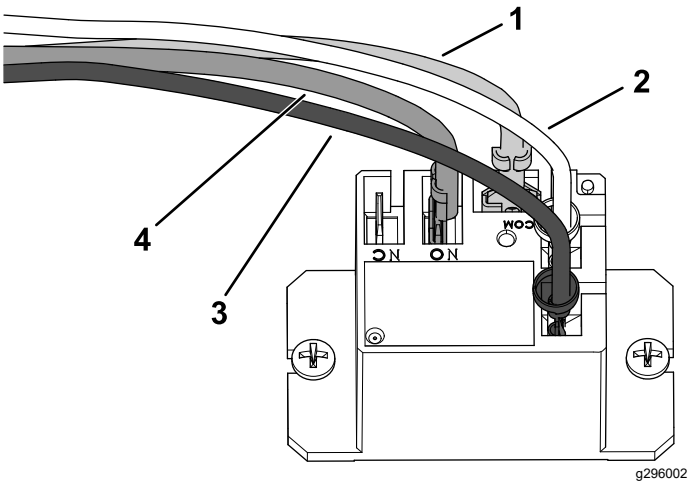


图 7

1. 粉色导线
2. 白色导线
3. 棕色导线
4. 蓝色导线



Count on it.