Form No. 3439-745 Rev A

Kit de contador de horas sem fios

Veículo utilitário com bateria de lítio Workman® GTX ou veículo utilitário elétrico Workman® GTX com número de série 403448001 e posterior

Modelo nº 139-4627

Instruções de instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
Cablagem do contador de horas sem fios Relé (48 V) Parafuso (n.º 4 x ¾ pol.)	1 1 2	Instalar o contador de horas sem fios.

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desligue a máquina e retire a chave.
4. Desligue o fio negativo principal da bateria (preto) que liga o banco das baterias ao ponto de ligação à terra da máquina; consulte o *Manual do utilizador*.

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

CE

Tradução do original (PT)
Impresso nos EUA
Todos os direitos reservados

3439-745 A

Instalar o contador de horas sem fios

1. **Apenas para máquinas elétricas GTX:** Desligue o conector de duas tomadas fêmea existente do contador de horas existente e ligue-o no conector de dois pinos macho na cablagem do contador de horas sem fios (Figura 1 e Figura 3).

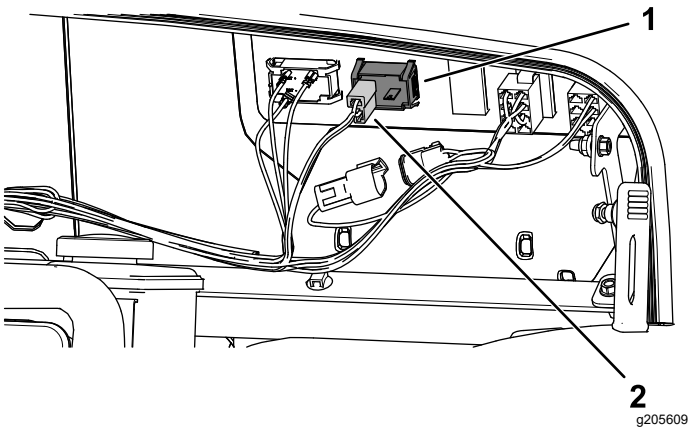


Figura 1

1. Contador de horas existente
2. Conector de duas tomadas fêmea existente

2. **Apenas para máquinas com bateria de lítio GTX:** Ligue o conector de duas tomadas fêmea na cablagem da máquina ao conector macho de dois pinos na cablagem do contador de horas sem fios (Figura 2).

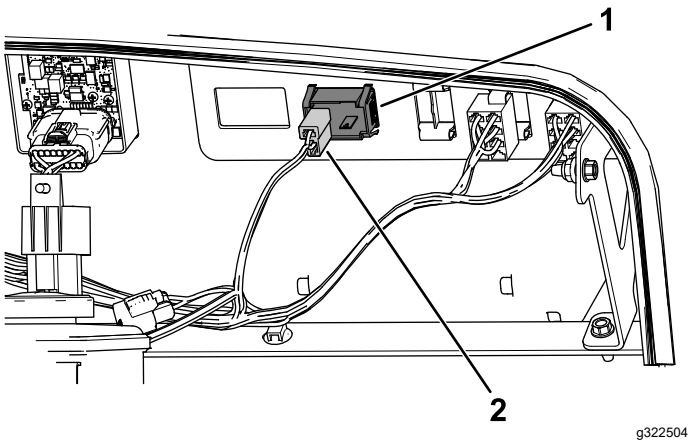


Figura 2

1. Conector de dois pinos macho (cablagem do contador de horas sem fios)
2. Conector de duas tomadas fêmea existente

3. Ligue o conector de duas tomadas fêmea na cablagem do contador de horas sem fios ao contador de horas existente (Figura 3).
4. Ligue o conector de seis tomadas fêmea na cablagem do contador de horas sem fios ao contador de horas existente (Figura 3).

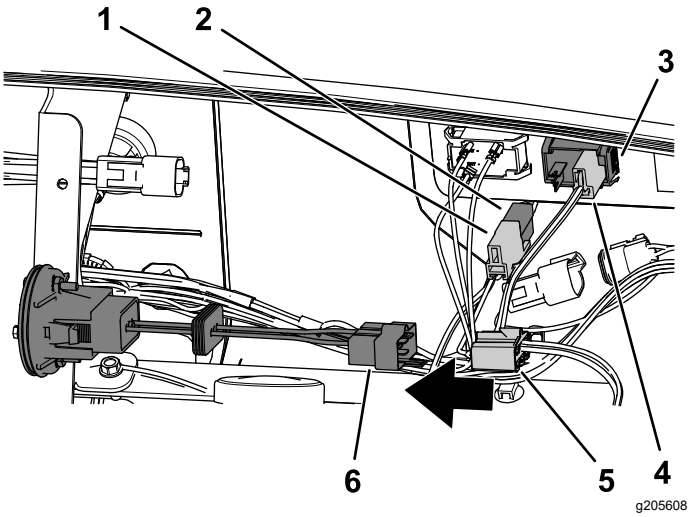


Figura 3

1. Conector de dois pinos macho (cablagem do contador de horas sem fios)
2. Conector de duas tomadas fêmea existente
3. Contador de horas existente
4. Conector de duas tomadas fêmea (cablagem do contador de horas sem fios)
5. Conector de seis tomadas fêmea (cablagem do contador de horas sem fios)
6. Contador de horas sem fios

5. Desligue a cablagem da máquina do conversor existente.
6. Ligue o conector de quatro tomadas fêmea na cablagem do contador de horas sem fios ao conversor existente (Figura 4).

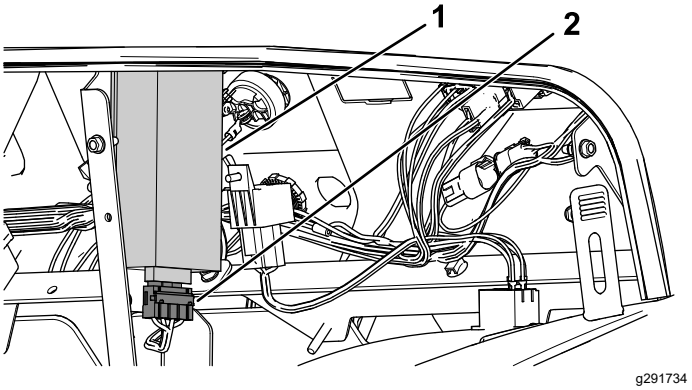


Figura 4

1. Conversor
2. Conector de 4 tomadas

7. Ligue o conector de quatro pinos macho na cablagem do contador de horas sem fios ao conector de quatro tomadas fêmea na cablagem da máquina (Figura 5).

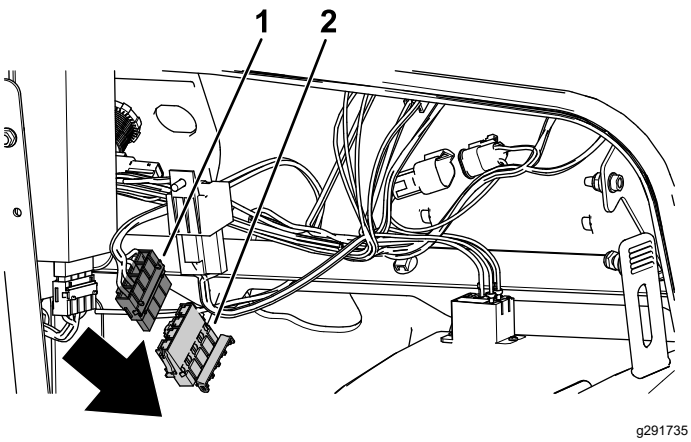


Figura 5

1. Conector de quatro pinos (cablagem do medidor de horas sem fios)
2. Conector de 4 bornes (cablagem da máquina)

8. Instale o relé no guarda-lamas esquerdo utilizando dois parafusos (n.º 4 x ¾ pol.), como se mostra na Figura 6.

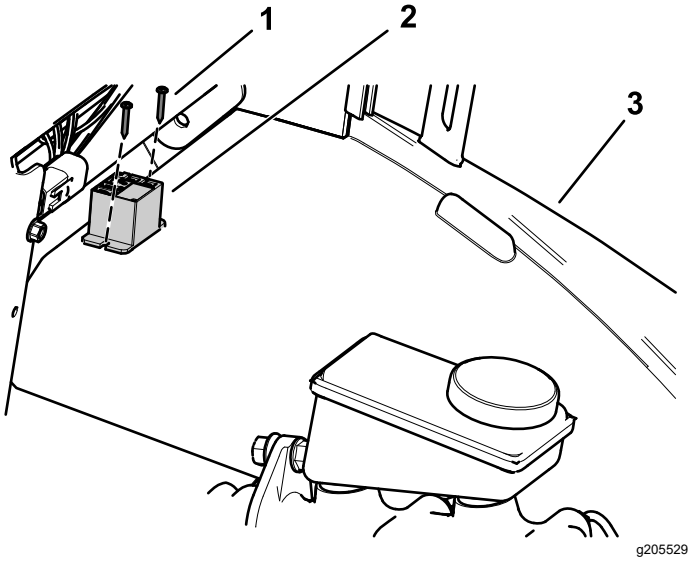


Figura 6

1. Parafuso (n.º 4 x ¾ pol.)
2. Relé
3. Guarda-lamas esquerdo

9. Ligue os conectores da cablagem do contador de horas sem fios ao relé como se mostra na Figura 7.

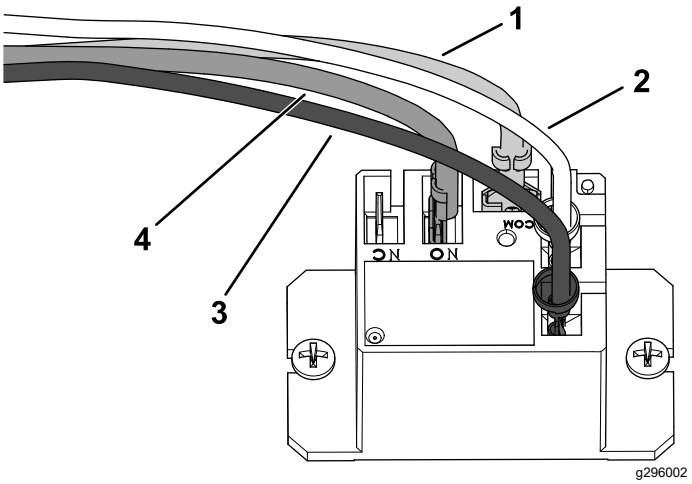


Figura 7

1. Fio rosa
2. Fio branco
3. Fio castanho
4. Fio azul



Count on it.