Form No. 3439-746 Rev A

Trådlös timmätarsats

Workman® GTX Lithium-arbetsfordon eller serienummer 403448001 och senare Workman® GTX Electric-arbetsfordon

Modellnr 139-4627

Monteringsanvisningar

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
Kablage till trådlös timmätare Relä (48 V) Skruv (nr 4 x ¾ tum)	1 1 2	Montera den trådlösa timmätaren.

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.
4. Koppla bort batteriets minuskabel (svart) som ansluter gruppen av batterier till maskinens jordningspunkt. Se *bruksanvisningen*.

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Registrera din produkt på www.Toro.com.

CE

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt
3439-746 A

Montera den trådlösa timmätaren


1. **Endast för Electric GTX-maskiner:** Koppla loss den befintliga honkontakten med två uttag från den befintliga timmätaren och anslut den till hankontakten med två stift på den trådlösa timmätarens kablage (Figur 1 och Figur 3).

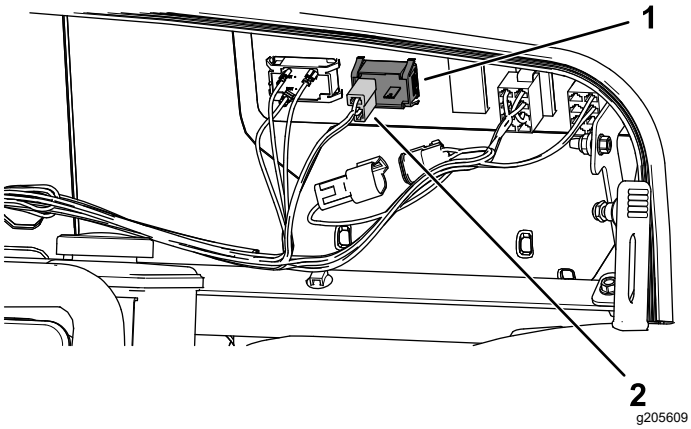

Figur 1

1. Befintlig timmätare
2. Befintlig honkontakt med två uttag


2. **Endast för Lithium GTX-maskiner:** Anslut den befintliga honkontakten med två uttag på maskinkablaget till hankontakten med två uttag på den trådlösa timmätarens kablage (Figur 2).

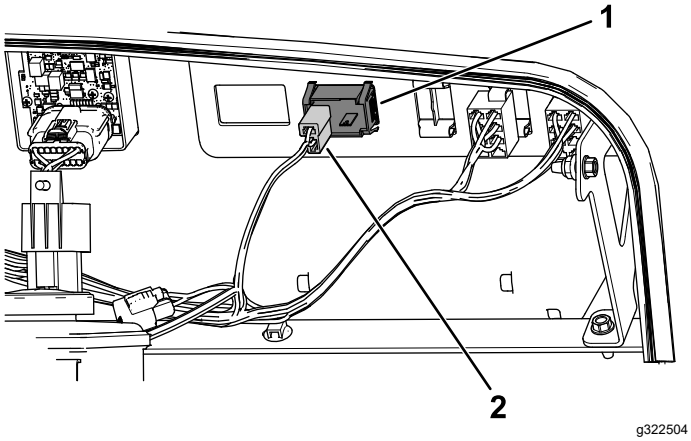

Figur 2

1. Hankontakt med två stift (den trådlösa timmätarens kablage)
2. Befintlig honkontakt med två uttag


3. Anslut honkontakten med två uttag på den trådlösa timmätarens kablage till den befintliga timmätaren (Figur 3).
4. Anslut honkontakten med sex uttag från den trådlösa timmätarens kablage till den nya trådlösa timmätaren (Figur 3).

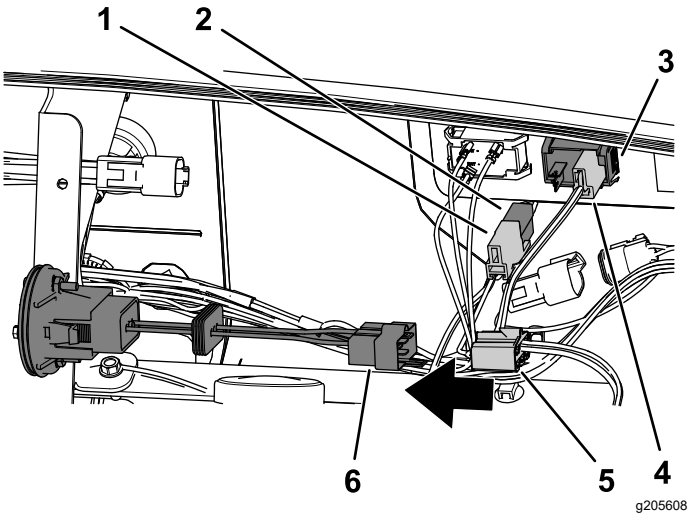

Figur 3

1. Hankontakt med två stift (den trådlösa timmätarens kablage)
2. Befintlig honkontakt med två uttag
3. Befintlig timmätare
4. Honkontakt med två uttag (den trådlösa timmätarens kablage)
5. Honkontakt med sex uttag (den trådlösa timmätarens kablage)
6. Trådlös timmätare


5. Koppla loss maskinkablaget från den befintliga omvandlaren.
6. Anslut honkontakten med fyra uttag på den trådlösa timmätarens kablage till den befintliga omvandlaren (Figur 4).

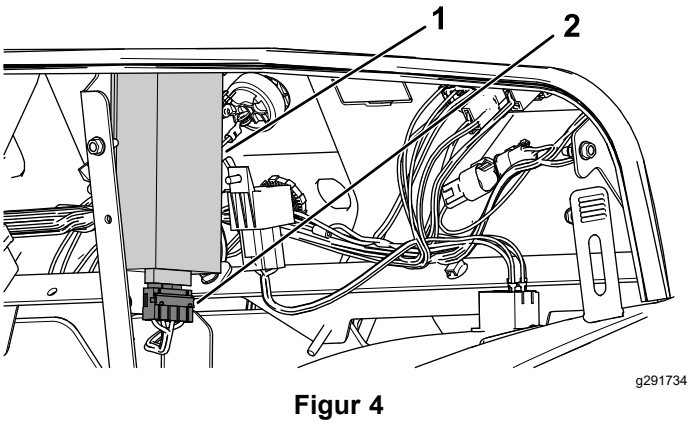

Figur 4

1. Omvandlare
2. Kontakt med fyra uttag


7. Anslut hankontakten med fyra stift på den trådlösa timmätarens kablage till honkontakten med fyra uttag på maskinkablaget (Figur 5).

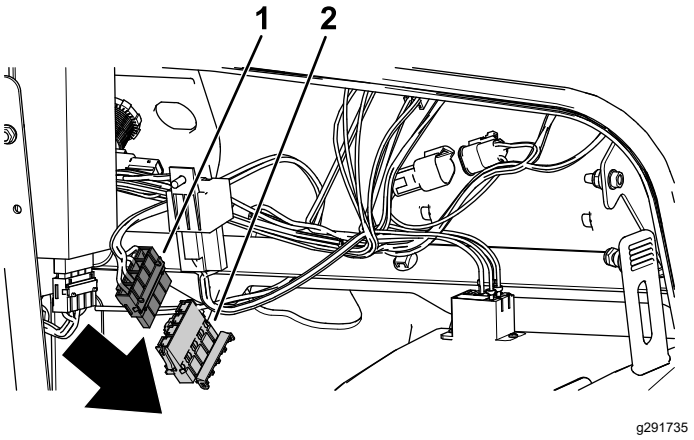

Figur 5

1. Kontakt med fyra stift (den trådlösa timmätarens kablage)
2. Kontakt med fyra uttag (maskinkablage)


8. Montera reläet på den vänstra stänkskärmen med två skruvar (nr 4 x ¾ tum) enligt Figur 6.

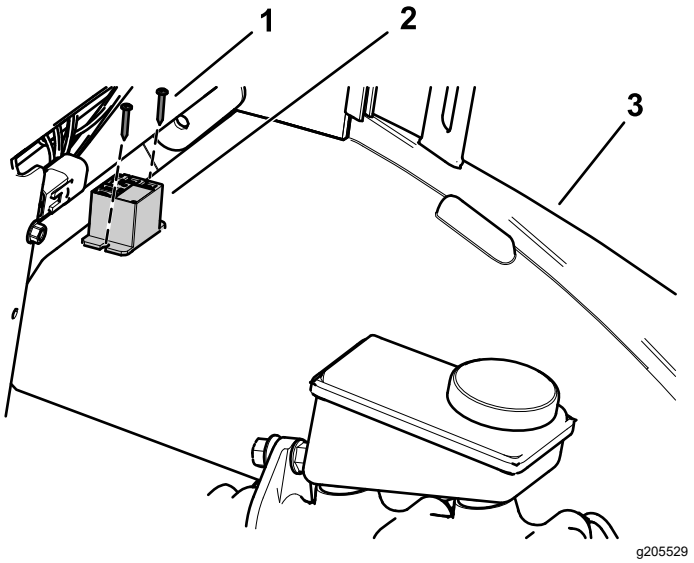

Figur 6

1. Skruv (nr 4 x ¾ tum)
2. Relä
3. Vänster stänkskärm

9. Anslut kontakterna på den trådlösa timmätarens kablage till reläet enligt Figur 7.

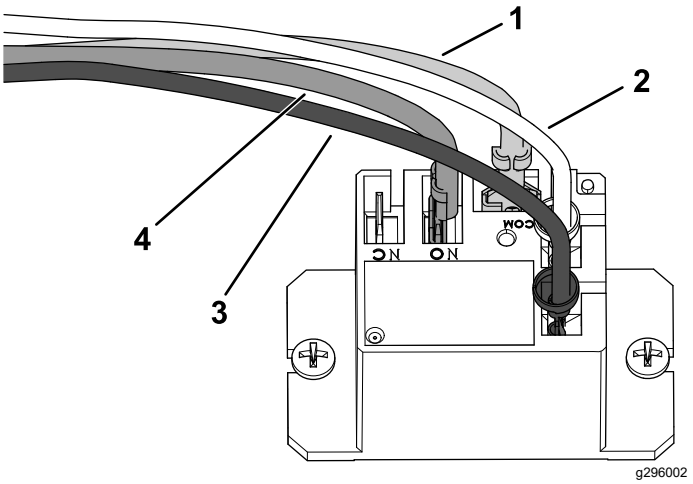

Figur 7

1. Rosa kabel
2. Vit kabel
3. Brun kabel
4. Blå kabel



Count on it.