Form No. 3439-750 Rev A

Kit de horímetro inalámbrico

Vehículo utilitario Workman® GTX con batería de litio o Vehículo utilitario Workman® GTX eléctrico con número de serie 403448001 y posteriores

Nº de modelo 139-4627

Instrucciones de instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
Arnés de cables del horímetro inalámbrico Relé (48 V) Tornillo (Nº 4 x ¾")	1 1 2	Instale el medidor de horas inalámbrico.

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Poner el freno de estacionamiento.
3. Apague la máquina y retire la llave.
4. Desconecte el cable negativo principal (negro) que conecta el banco de baterías a la conexión de tierra de la máquina; consulte el *Manual del operador*.

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

CE

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

3439-750 A

Instalación del medidor de horas inalámbrico

1. **Máquinas GTX eléctricas solamente:** Desconecte el conector hembra de 2 vías existente del horímetro existente y enchúfelo en el conector macho de 2 pines del arnés de cables del horímetro inalámbrico (Figura 1 y Figura 3).

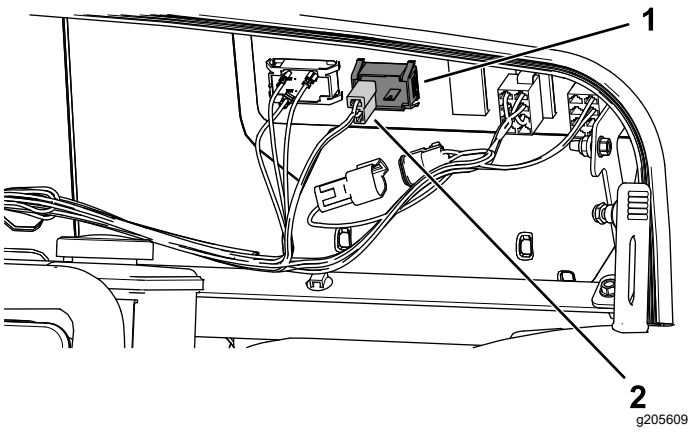


Figura 1

1. Horímetro existente
2. Conector hembra de 2 vías existente

2. **Máquinas GTX con batería de litio solamente:** Conecte el conector hembra de 2 vías existente del arnés de cables de la máquina al conector macho de 2 pines del arnés de cables del horímetro inalámbrico (Figura 2).

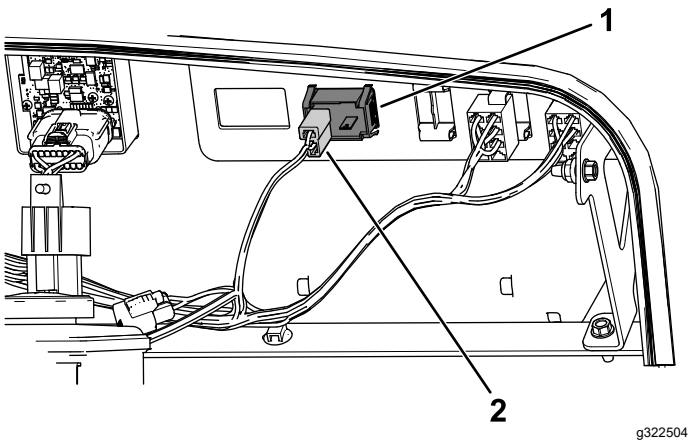


Figura 2

1. Conector macho de 2 pines (arnés de cables del horímetro inalámbrico)
2. Conector hembra de 2 vías existente

3. Conecte el conector hembra de 2 vías del arnés de cables del horímetro inalámbrico al horímetro existente (Figura 3).
4. Conecte el conector hembra de 6 vías del arnés de cables del horímetro inalámbrico al nuevo horímetro inalámbrico (Figura 3).

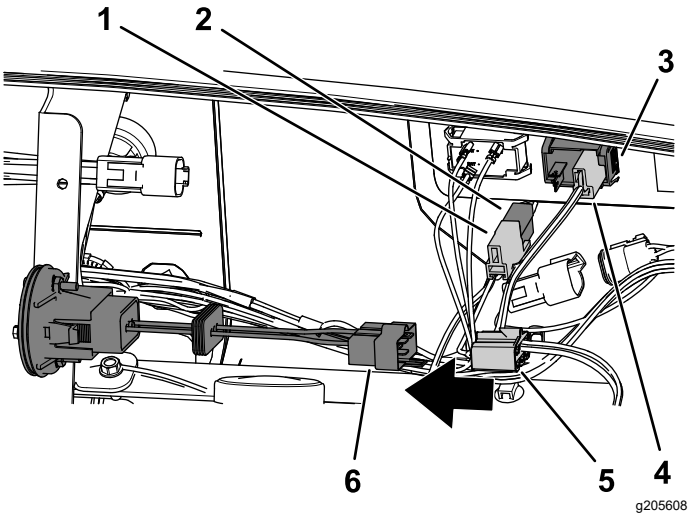


Figura 3

1. Conector macho de 2 pines (arnés de cables del horímetro inalámbrico)
2. Conector hembra de 2 vías existente
3. Horímetro existente
4. Conector hembra de 2 vías (arnés de cables del horímetro inalámbrico)
5. Conector hembra de 6 vías (arnés de cables del horímetro inalámbrico)
6. Horímetro inalámbrico

5. Desconecte el arnés de cables de la máquina del convertidor existente.
6. Conecte el conector hembra de 4 vías del arnés de cables del horímetro inalámbrico al convertidor existente (Figura 4).

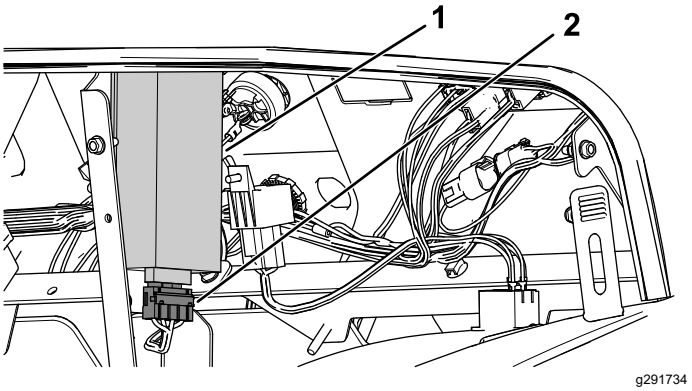


Figura 4

1. Convertidor
2. Conector hembra de 4 vías

7. Conecte el conector macho de 4 pines del arnés de cables del horímetro inalámbrico al conector hembra de 4 vías del arnés de la máquina (Figura 5).

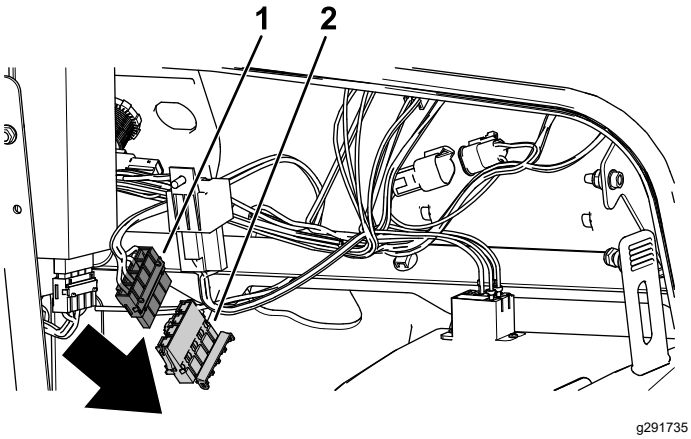


Figura 5

1. Conector de 4 pines (arnés de cables del horímetro inalámbrico)
2. Conector hembra de 4 contactos (arnés de la máquina)

8. Instale el relé en el guardabarros izquierdo usando 2 tornillos (Nº 4 x ¾"), según se muestra en Figura 6.

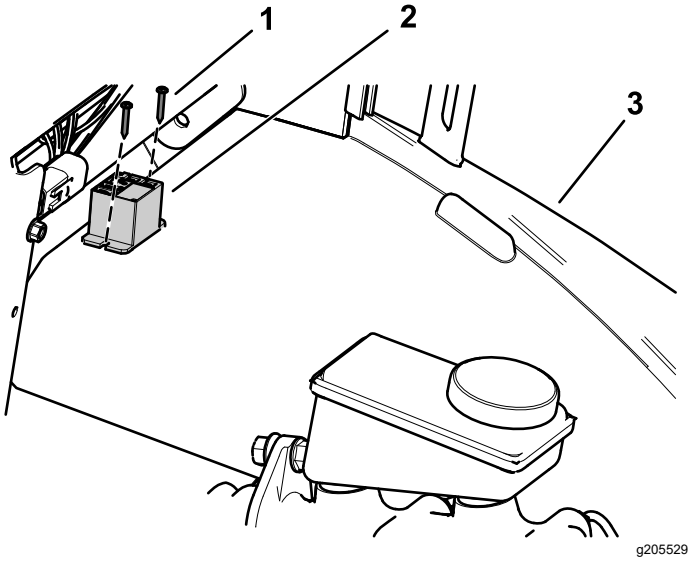


Figura 6

1. Tornillo (Nº 4 x ¾")
2. Relé
3. Guardabarros izquierdo

9. Conecte los conectores del arnés de cables del horímetro inalámbrico al relé, como se muestra en la Figura 7.

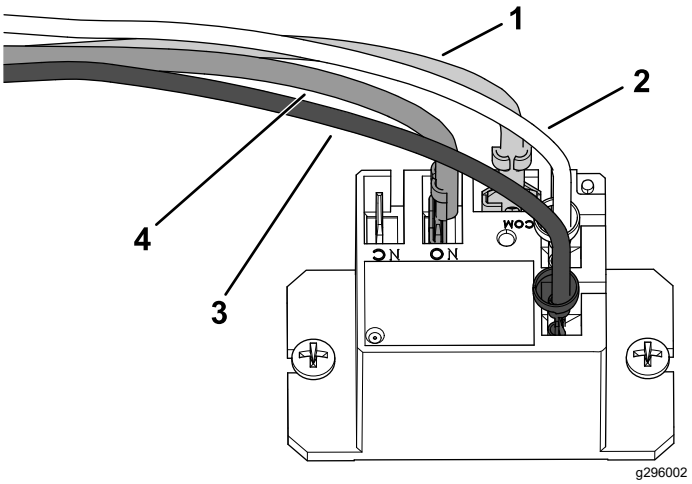


Figura 7

1. Cable rosa
2. Cable blanco
3. Cable marrón
4. Cable azul



Count on it.