Form No. 3439-754 Rev A

Drahtloser Betriebsstundenzähler

Workman® GTX Lithium-Nutzfahrzeug oder Seriennummer 403448001 und ab Workman® GTX Elektro-Nutzfahrzeug

Modellnr. 139-4627

Installationsanweisungen

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
Kabelbaum des drahtlosen Betriebsstunden-zählers	1	Installation des drahtlosen Betriebsstundenzählers.
Relais (48 Volt)	1	
Schraube (Nr. 4 x ¾")	2	

Vorbereiten der Maschine

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.
4. Schließen Sie das Minuskabel des Akkus (schwarz) ab, mit dem die Akkus an der Erdungsstelle der Maschine angeschlossen sind, siehe *Bedienungsanleitung*.

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

CE

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

3439-754 A

Installation des drahtlosen Betriebsstundenzählers

1. **Nur für elektrische GTX-Fahrzeuge:** Schließen Sie den vorhandenen 2-Buchsen-Stecker vom vorhandenen Betriebsstundenzähler ab und stecken ihn in den 2-poligen Stecker am Kabelbaum des Betriebsstundenzählers (Bild 1 und Bild 3).

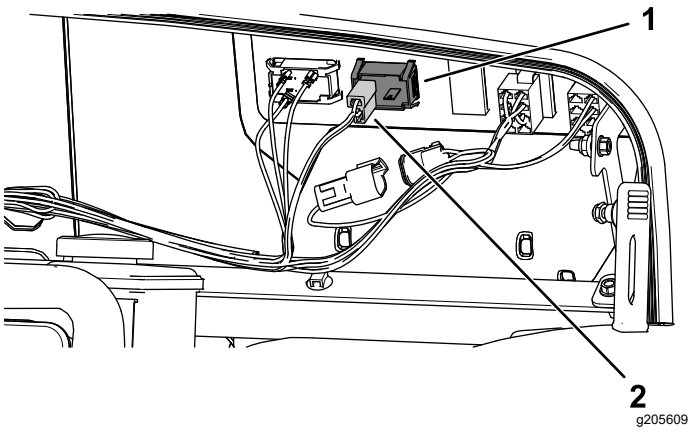


Bild 1

1. Vorhandener Betriebsstundenzähler
2. Vorhandene 2-polige Buchse

2. **Nur für Lithium-GTX-Fahrzeuge:** Verbinden Sie die vorhandene 2-polige Buchse am Kabelbaum der Maschine mit dem 2-poligen Stecker am Kabelbaum des drahtlosen Betriebsstundenzählers (Bild 2).

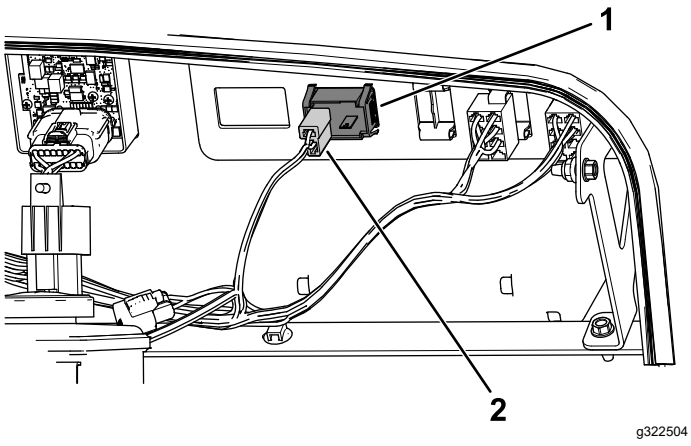


Bild 2

1. 2-Stift-Stecker (Kabelbaum des drahtlosen Betriebsstundenzählers)
2. Vorhandene 2-polige Buchse

3. Schließen Sie die 2-polige Buchse am Kabelbaum des drahtlosen Betriebsstundenzählers am vorhandenen Betriebsstundenzähler an (Bild 3).
4. Schließen Sie die 6-polige Buchse am Kabelbaum des drahtlosen Betriebsstundenzählers an den neuen Betriebsstundenzähler an (Bild 3).

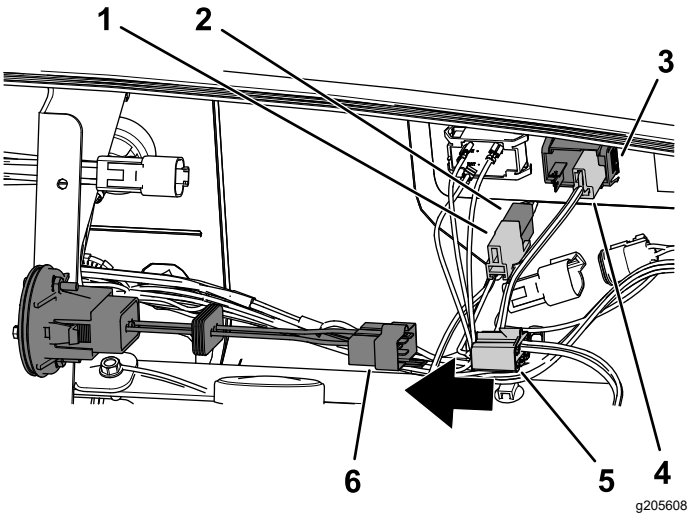


Bild 3

1. 2-Stift-Stecker (Kabelbaum des drahtlosen Betriebsstundenzählers)
2. Vorhandene 2-polige Buchse
3. Vorhandener Betriebsstundenzähler
4. 2-polige Buchse (Kabelbaum des drahtlosen Betriebsstundenzählers)
5. 6-polige Buchse (Kabelbaum des drahtlosen Betriebsstundenzählers)
6. Drahtloser Betriebsstundenzähler

5. Trennen Sie den Maschinenkabelbaum vom vorhandenen Konverter.
6. Schließen Sie die 4-polige Buchse am Kabelbaum des drahtlosen Betriebsstundenzählers am vorhandenen Konverter an (Bild 4).

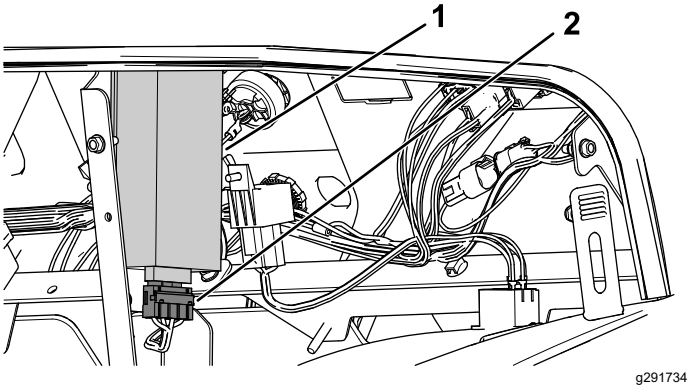


Bild 4

1. Konverter
2. 4-Buchsenstecker

7. Schließen Sie den 4-poligen Stecker am Kabelbaum des drahtlosen Betriebsstundenzählers an der 4-poligen Buchse am Maschinenkabelbaum an (Bild 5).

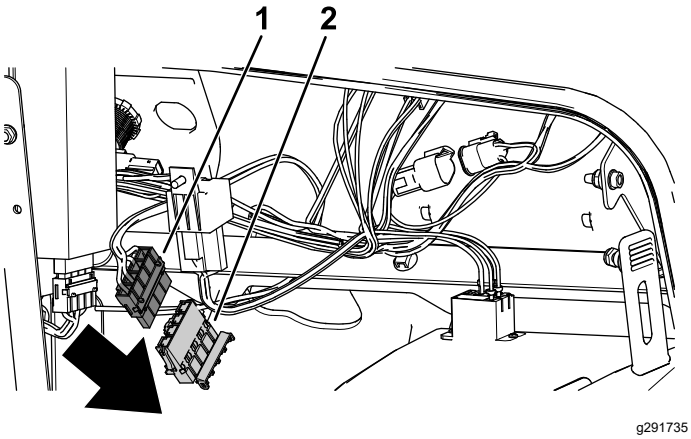


Bild 5

1. 4-poliger Stecker (Kabelbaum des drahtlosen Betriebsstundenzählers)
2. 4-polige Buchse (Maschinenkabelbaum)

8. Befestigen Sie das Relais mit zwei Schrauben (Nr. 4 x ¾") am linken Kotflügel, wie in Bild 6 abgebildet.

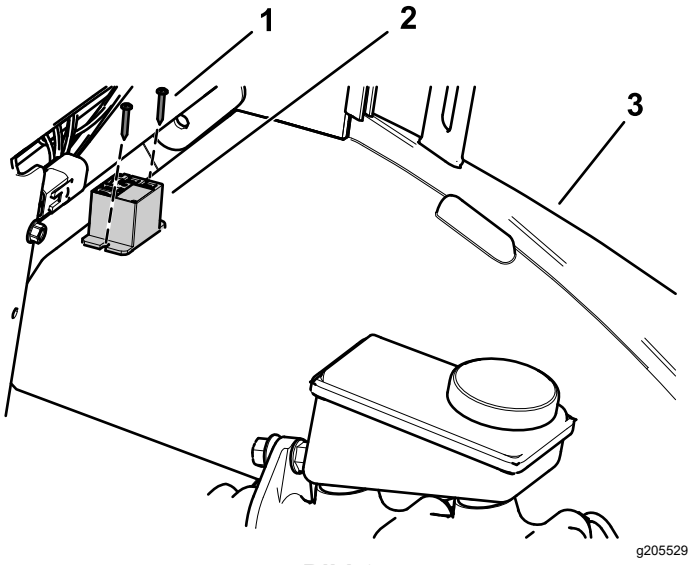


Bild 6

1. Schraube (Nr. 4 x ¾")
2. Relais
3. Linker Kotflügel

9. Schließen Sie die Kabelbaumanschlüsse des drahtlosen Betriebsstundenzählers am Relais an, wie in Bild 7 abgebildet.

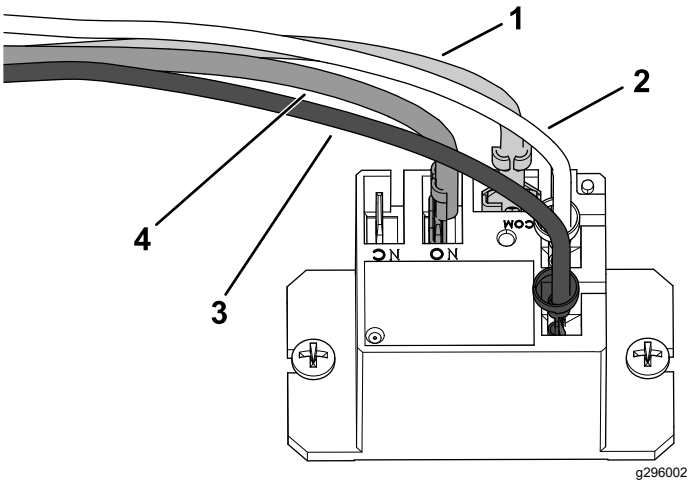


Bild 7

1. Rosa Kabel
2. Weißes Kabel
3. Braunes Kabel
4. Blaues Kabel



Count on it.