Form No. 3443-459 Rev B

Zestaw oświetlenia

Kompaktowy nośnik narzędzi Dingo® TX 1000

Model nr 144-7100

Instrukcja instalacji

Instalacja

Elementy luzem

Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie elementy.

Procedura	Opis	Ilość	Sposób użycia
1	Nie są potrzebne żadne części	–	Przygotuj maszynę.
2	Reflektor Przedni uchwyt reflektora Śruba zamkowa (5/16 x 1 cal) Śruba (¼ x ⅝ cala) Podkładka sprężysta Podkładka Nakrętka (5/16 cala) Nakrętka (¼ cala)	1 1 1 4 1 4 1 4	Zamontuj reflektor przedni.
3	Reflektor Tylny uchwyt reflektora Śruba (5/16 x ¾ cala) Śruba zamkowa (5/16 x 1 cal) Podkładka sprężysta Nakrętka (5/16 cala)	1 1 1 1 1 1	Zamontuj reflektor tylny.
4	Przełącznik Wspornik przełącznika Śruba (¼ x ¾ cala) Przeciwnakrętka (¼ cala)	1 1 2 2	Zamontuj przełącznik.
5	Wiązka przewodów Opaska zaciskowa	1 2	Poprowadź wiązkę przewodów
6	Światło odblaskowe długie Światło odblaskowe krótkie	2 2	Zamontuj światła odblaskowe.
7	Nie są potrzebne żadne części	–	Dokończ instalację.

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Zarejestruj produkt pod adresem www.Toro.com.

CE

Tłumaczenie oryginału (PL)
Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych
Wszelkie prawa zastrzeżone

3443-459

1

Przygotowanie maszyny

Nie są potrzebne żadne części

Procedura

1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.
2. Zaciągnij hamulec postojowy.
3. Opuść ramiona ładowarki.
4. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
5. Otwórz tylną pokrywę dostępową.
6. Obróć odłącznik akumulatora do pozycji OFF (wył.).
7. Otwórz maskę i oprzyj ją na podpórce.
8. Zdejmij pokrywę.

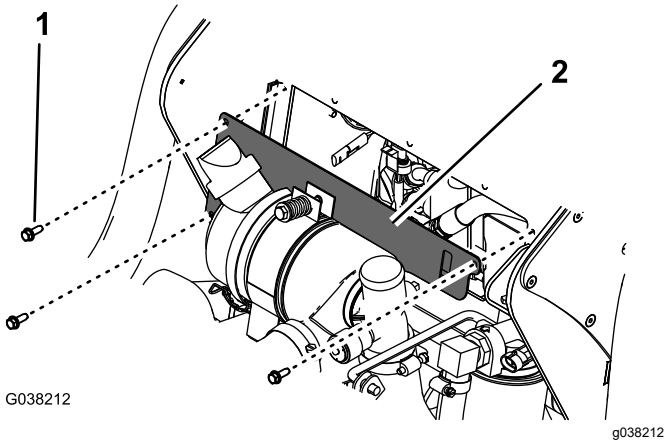

Rysunek 1

1. Śruba – ¼ x ¾ cala (3)
2. Pokrywa

2

Montaż reflektora przedniego

Części potrzebne do tej procedury:

1	Reflektor
1	Przedni uchwyt reflektora
1	Śruba zamkowa (5/16 x 1 cal)
4	Śruba (¼ x ⅝ cala)
1	Podkładka sprężysta
4	Podkładka
1	Nakrętka (5/16 cala)
4	Nakrętka (¼ cala)

Procedura

1. Załóż reflektor na przedni uchwyt.

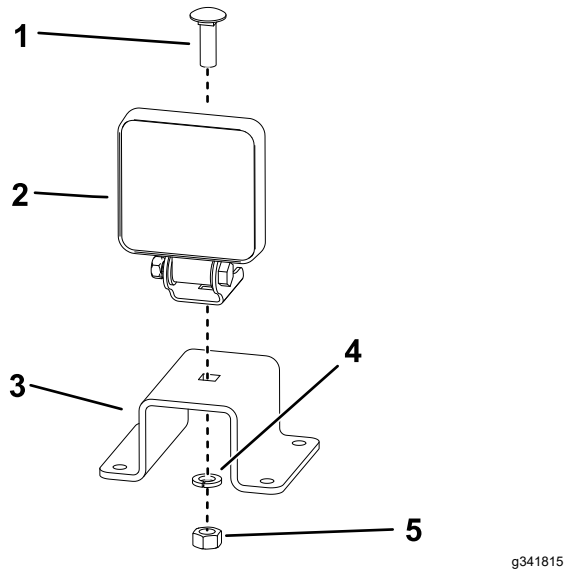

Rysunek 2

1. Śruba zamkowa (5/16 x 1 cal)
2. Reflektor
3. Przedni uchwyt
4. Podkładka sprężysta
5. Nakrętka (5/16 cala)

2. Zamontuj przedni uchwyt reflektora na środku maski.

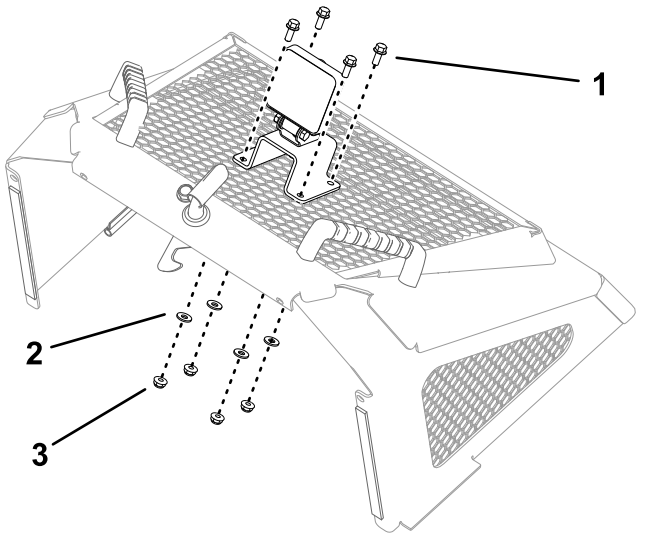

g341814

Rysunek 3

1. Śruba – ¼ x ⅝ cala (4)
2. Podkładka (4)
3. Nakrętka – ¼ cala (4)

3

Montaż reflektora tylnego.

Części potrzebne do tej procedury:

1	Reflektor
1	Tylny uchwyt reflektora
1	Śruba (5/16 x ¾ cala)
1	Śruba zamkowa (5/16 x 1 cal)
1	Podkładka sprężysta
1	Nakrętka (5/16 cala)

Procedura

1. Odkręć i wyrzuć śrubę mocującą górną część prawej poduszki.

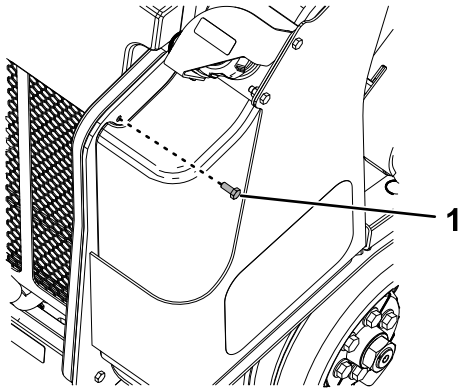

g341694

Rysunek 4

1. Śruba

2. Zamontuj tylny uchwyt reflektora.

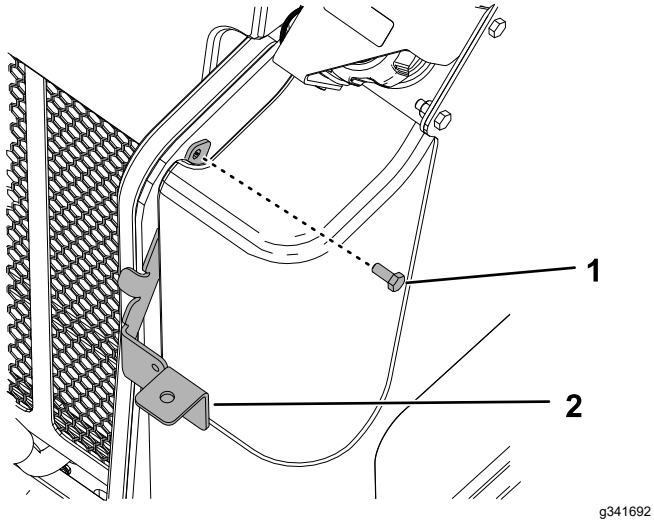

Rysunek 5

1. Tylny uchwyt reflektora
2. Śruba (5/16 x ¾ cala)

3. Załóż reflektor na uchwyt.

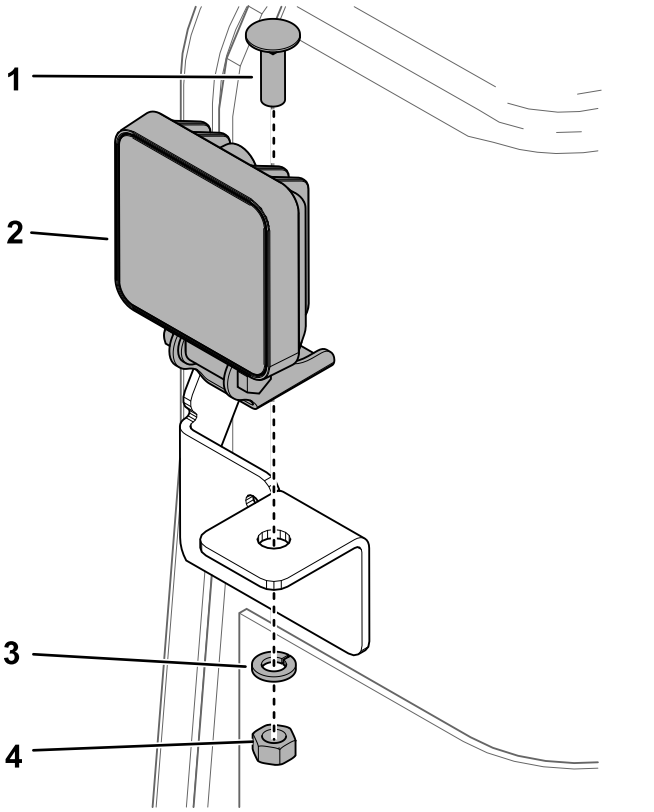

Rysunek 6

1. Śruba zamkowa (5/16 x 1 cal)
2. Reflektor
3. Podkładka sprężysta
4. Nakrętka (5/16 cala)

4

Instalacja przełącznika

Części potrzebne do tej procedury:

1	Przełącznik
1	Wspornik przełącznika
2	Śruba (¼ x ¾ cala)
2	Przeciwnakrętka (¼ cala)

Procedura

1. Zamontuj wspornik przełącznika w lewej płycie ramy.

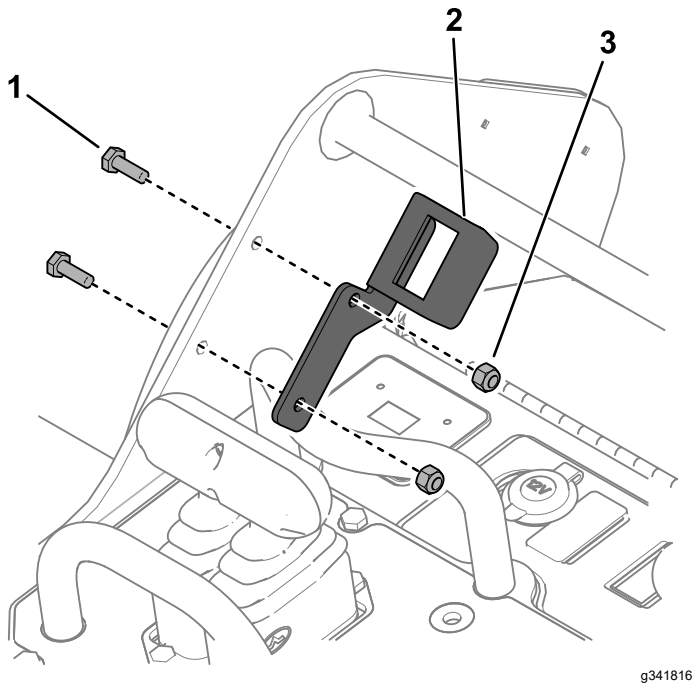

Rysunek 7

1. Śruba – ¼ x ¾ cala (2)
2. Wspornik przełącznika
3. Przeciwnakrętka – ¼ cala (2)

2. Załóż przełącznik na wspornik.

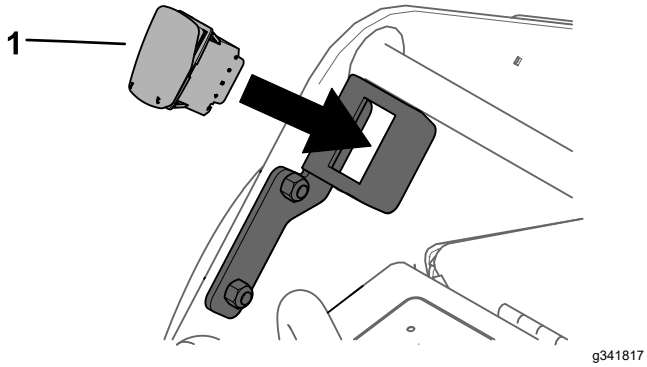

Rysunek 8

1. Przełącznik

5

Poprowadzenie wiązki przewodów

Części potrzebne do tej procedury:

1	Wiązka przewodów
2	Opaska zaciskowa

Procedura

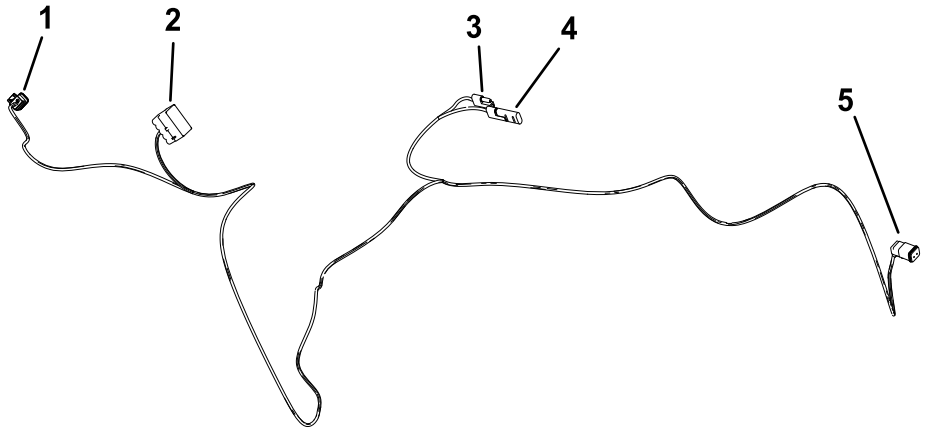

Rysunek 9

1. Reflektor przedni
2. Przełącznik
3. Złącze wiązki przewodów maszyny
4. Złącze osprzętu
5. Reflektor tylny

1. Podłącz wiązkę przewodów do reflektora przedniego.

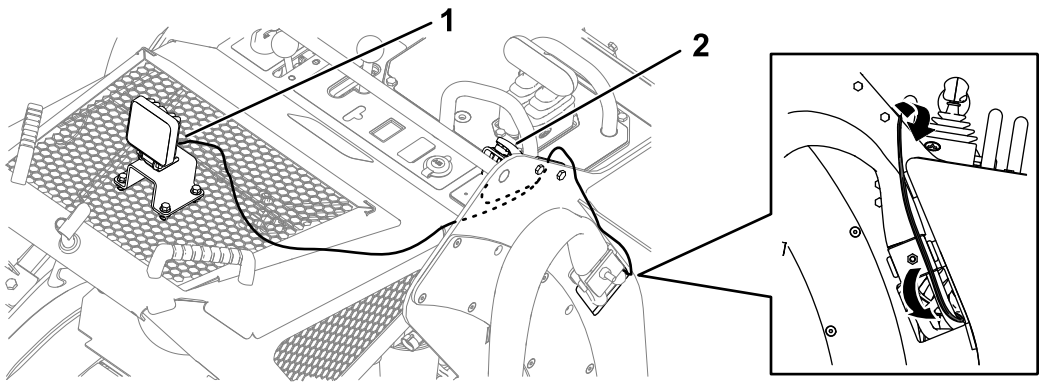

g341983

Rysunek 10

1. Reflektor przedni
2. Przełącznik

---

2. Poprowadź kabel nad maską i podłącz złącze przełącznika do przełącznika.
3. Poprowadź kabel nad lewą płytą ramy, a następnie wzdłuż przewodów hydraulicznych i przez otwór.
4. Dalej z tyłu wzdłuż wiązki przewodów maszyny.

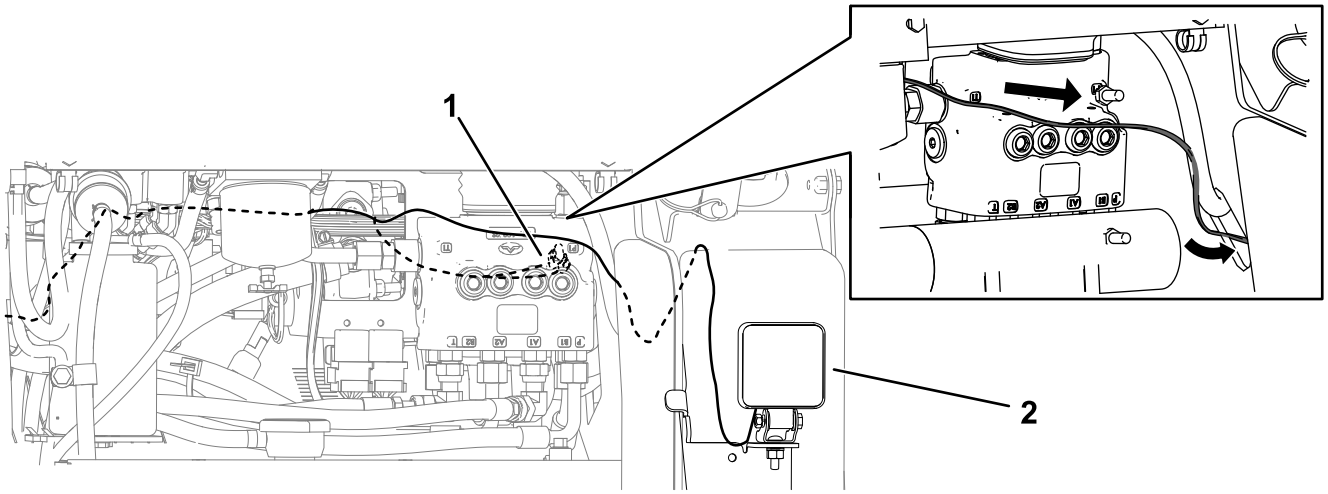

g341985

Rysunek 11

1. Złącza wiązki osprzętu i wiązki maszyny
2. Reflektor tylny

---

5. Poprowadź złącze dla prawego reflektora przez otwór po prawej stronie maszyny i podłącz je do reflektora.

6. Pod maską podłącz złącze wiązki przewodów maszyny do złącza zestawu oświetlenia (P15) na wiązce przewodów maszyny.

   Informacja: Złącze osprzętu w wiązce przewodów zestawu wykorzystaj do podłączenia innego zasilanego osprzętu.

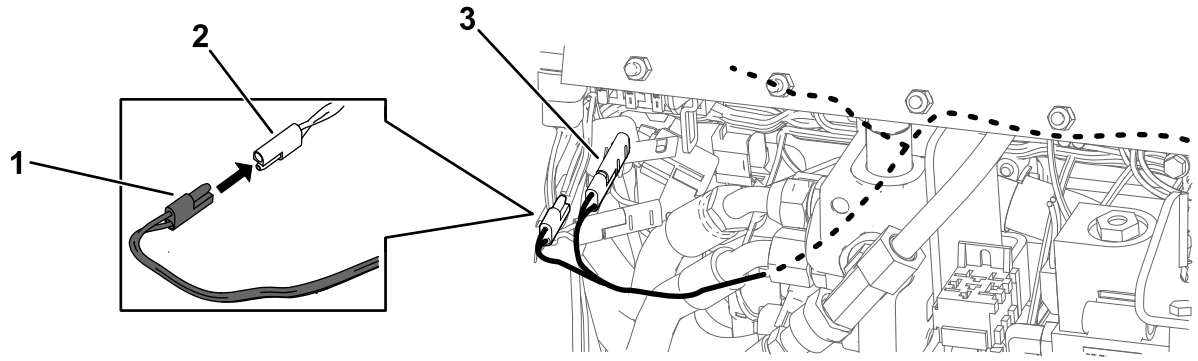

g341984

Rysunek 12

1. Złącze wiązki przewodów maszyny z zestawu wiązki przewodów
2. Złącze zestawu oświetlenia z wiązki przewodów maszyny
3. Złącze osprzętu

7. Zamknij maskę.
8. Za pomocą 2 opasek zaciskowych zamocuj wiązkę przewodów z dala od części ruchomych.

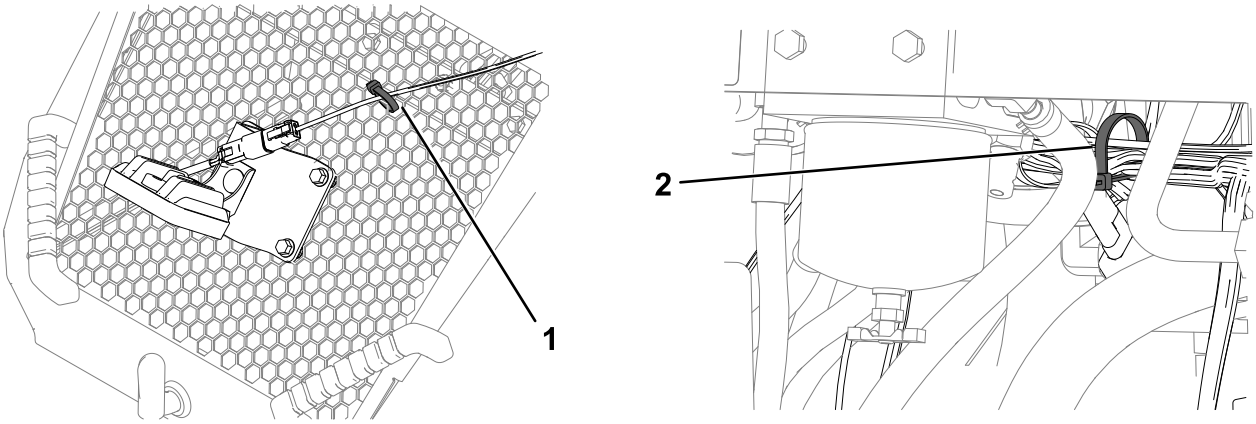

g341992

Rysunek 13

1. Zamocuj wiązkę przewodów do maski.
2. Zamocuj wiązkę przewodów do wiązki przewodów maszyny wewnątrz maszyny.

6

Montaż świateł odblaskowych

Części potrzebne do tej procedury:

2	Światło odblaskowe długie
2	Światło odblaskowe krótkie

Procedura

1. Zamontuj przednie światła odblaskowe.

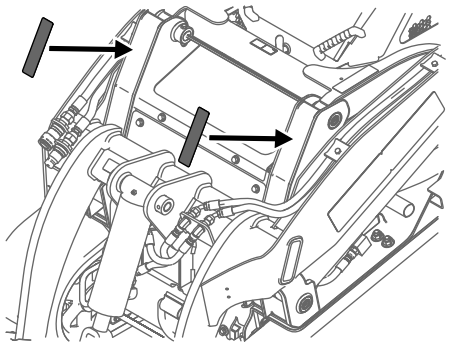

g341818

Rysunek 14

2. Zamontuj tylne światła odblaskowe.

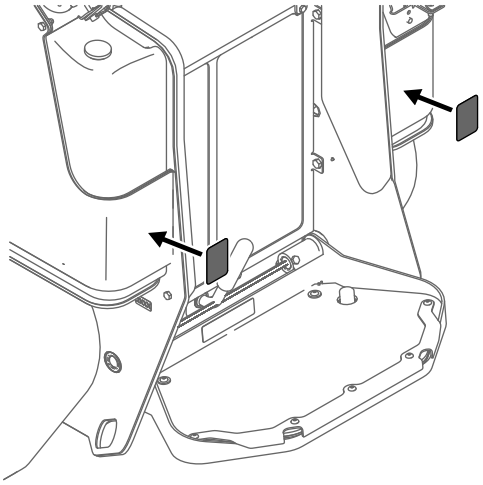

g341819

Rysunek 15

7

Dokończenie instalacji

Nie są potrzebne żadne części

Procedura

1. Obróć odłącznik akumulatora do pozycji ON (wł.).
2. Zamknij tylną pokrywę dostępową.
3. Zamontuj pokrywę.

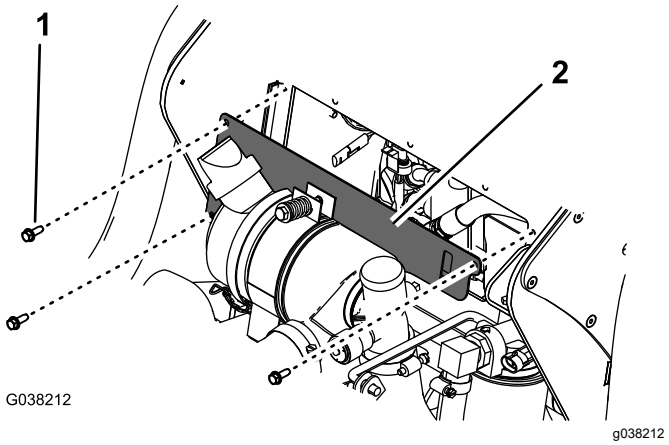

Rysunek 16

1. Śruba – ¼ x ¾ cala (3)
2. Pokrywa

4. Zamknij maskę.
5. Uruchom maszynę i sprawdź za pomocą przełącznika, czy reflektory działają.