Form No. 3443-457 Rev B

ライトキット
Dingo® TX 1000 コンパクトツールキャリア用
モデル番号 144-7100

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	–	マシンの準備を行います。
2	ライト 前部ライト用ブラケット キャリッジボルト5/16" x 1" ボルト¼" x ⅝" ロックワッシャ ワッシャ ナット5/16" ナット¼"	1 1 1 4 1 4 1 4	前照灯を取り付けます。
3	ライト 後ライト用ブラケット ボルト5/16" x ¾" キャリッジボルト5/16" x 1" ロックワッシャ ナット5/16"	1 1 1 1 1 1	後部ライトを取り付けます。
4	スイッチ スイッチブラケット ボルト¼ x ¾" ロックナット¼"	1 1 2 2	スイッチを取り付けます。
5	ワイヤハーネス ケーブルタイ	1 2	ワイヤハーネスを配設します。
6	長いリフレクタ 短いリフレクタ	2 2	リフレクタを取り付けます。
7	必要なパーツはありません。	–	組み立てを完了します。

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

CE

この文書は翻訳です。 (JA)
Printed in the USA
禁無断転載

3443-457

1

マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

手順

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. アームを下降させる。
4. エンジンを止め、キーを抜き取る。
5. 後アクセスカバーを開く。
6. バッテリー遮断スイッチを OFF にする。
7. フードを上げ、支持棒で支える。
8. カバープレートを取り外す。

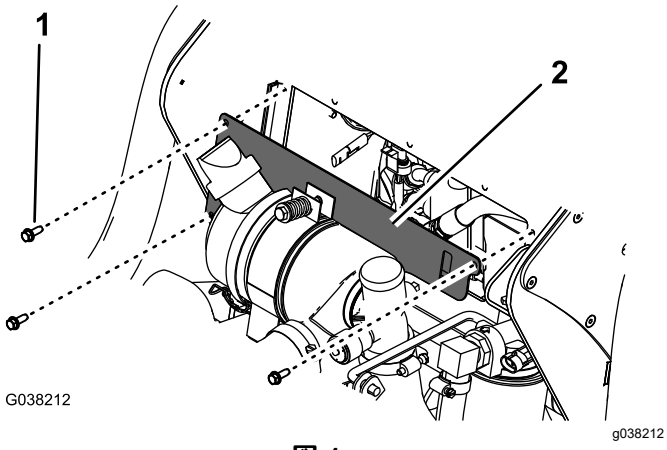

図 1

1. ボルト¼ x ¾"3本
2. カバープレート

2

前照灯を取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	ライト
1	前部ライト用ブラケット
1	キャリッジボルト5/16" x 1"
4	ボルト¼" x ⅝"
1	ロックワッシャ
4	ワッシャ
1	ナット5/16"
4	ナット¼"

手順

1. 前ブラケットにライトを取り付ける。

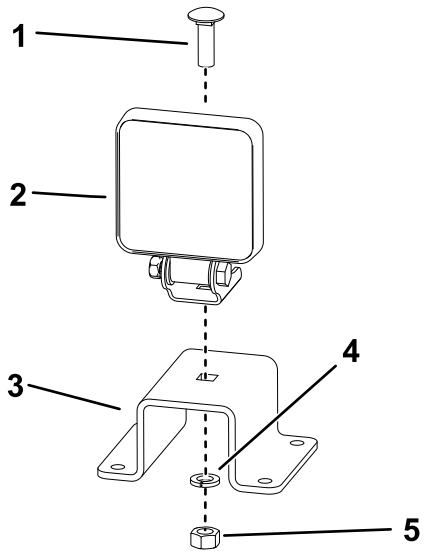

図 2

1. キャリッジボルト5/16" x 1"
2. ライト
3. 前ブラケット
4. ロックワッシャ
5. ナット5/16"

2. フードの中央に前照灯ブラケットを取り付ける。

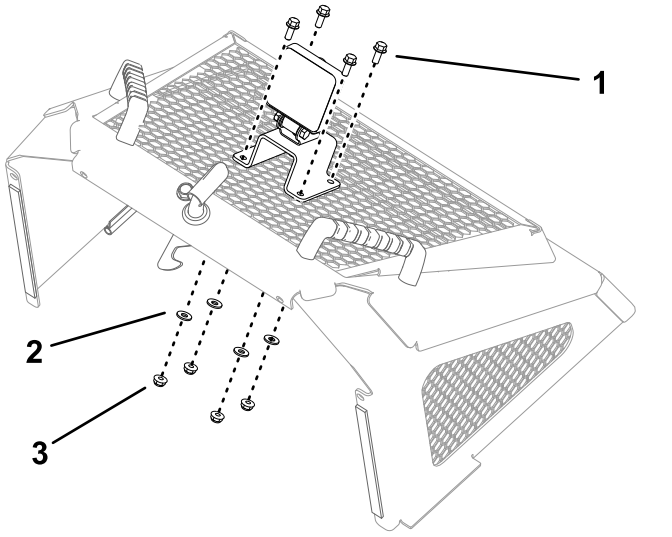

g341814

図 3

1. ボルト¼ x ⅝"4本
2. ワッシャ (4枚)
3. ナット¼"4個

3

後部ライトを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	ライト
1	後ライト用ブラケット
1	ボルト5/16" x ¾"
1	キャリッジボルト5/16" x 1"
1	ロックワッシャ
1	ナット5/16"

手順

1. 右側クッションの上部を固定しているボルトを外して廃棄する。

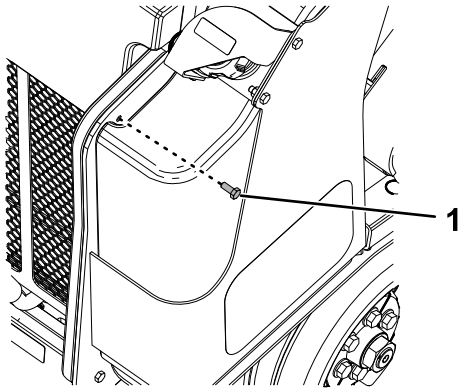

g341694

図 4

1. ボルト

2. 後部ライト用ブラケットを取り付ける。

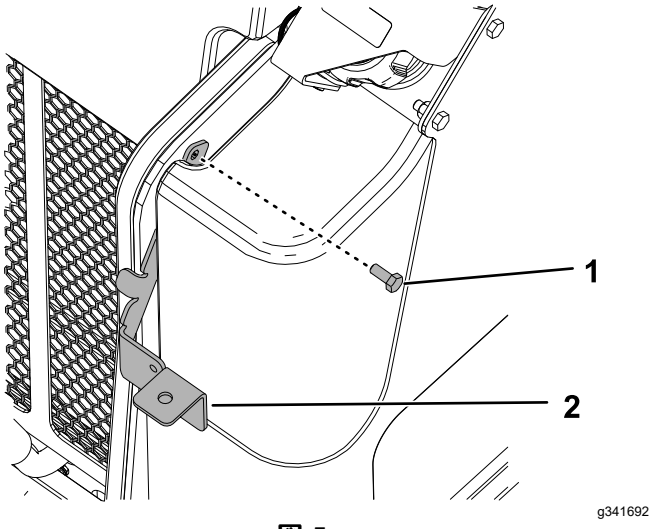

図 5

1. 後ライト用ブラケット
2. ボルト5/16" x ¾"

3. ブラケットにライトを取り付ける。

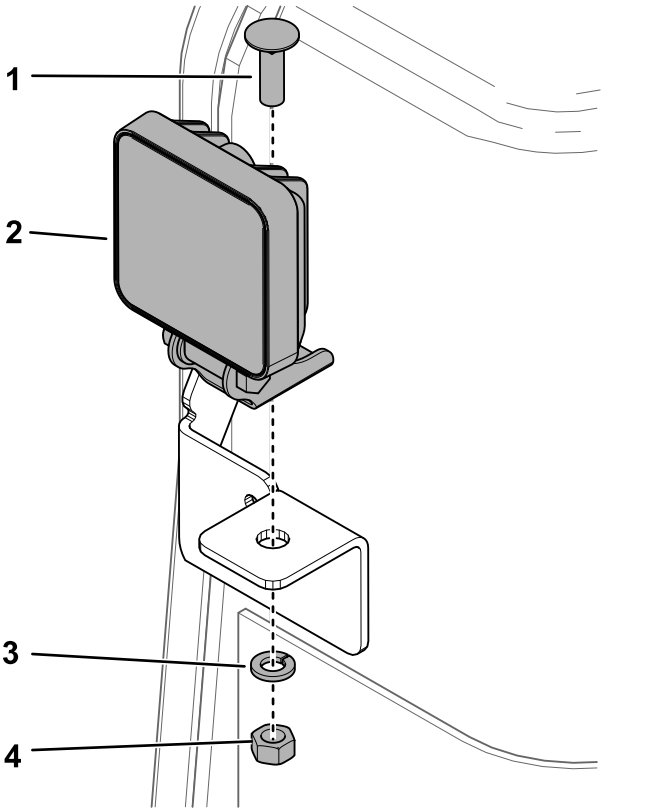

図 6

1. キャリッジボルト5/16" x 1"
2. ライト
3. ロックワッシャ
4. ナット5/16"

4

スイッチを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	スイッチ
1	スイッチブラケット
2	ボルト¼ x ¾"
2	ロックナット¼"

手順

1. 左フレームプレートにスイッチブラケットを取り付ける。

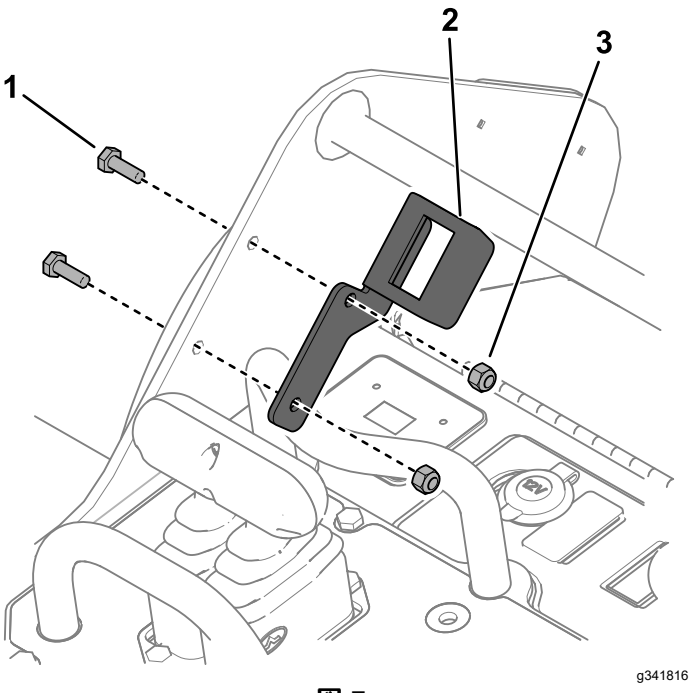

図 7

1. ボルト ¼ x ¾"2本
2. スイッチブラケット
3. ロックナット½ "2個

2. ブラケットにスイッチを取り付ける。

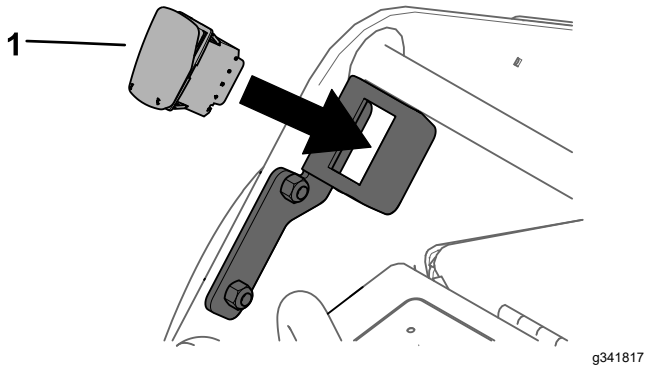

図 8

1. スイッチ

5

ワイヤハーネスを配設する

この作業に必要なパーツ

1	ワイヤハーネス
2	ケーブルタイ

手順

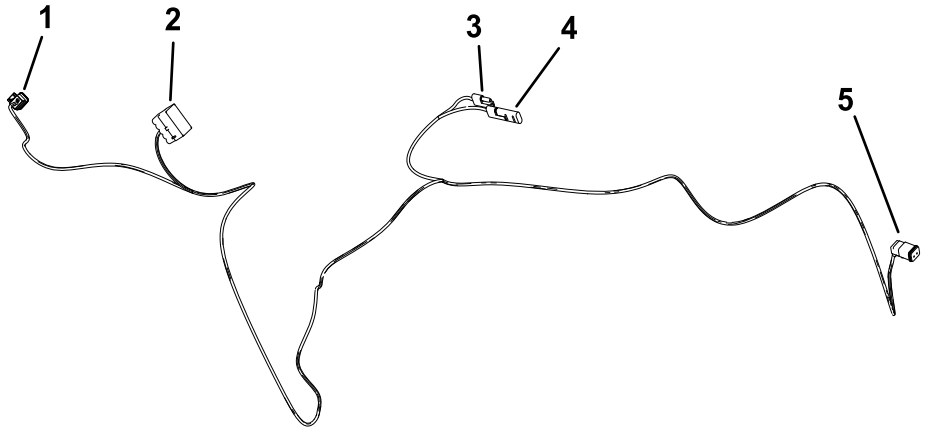

図 9

1. 前照灯
2. スイッチ
3. マシンのハーネスのコネクタ
4. アクセサリ用コネクタ
5. 後部ライト

1. ワイヤハーネスを前照灯に接続する。

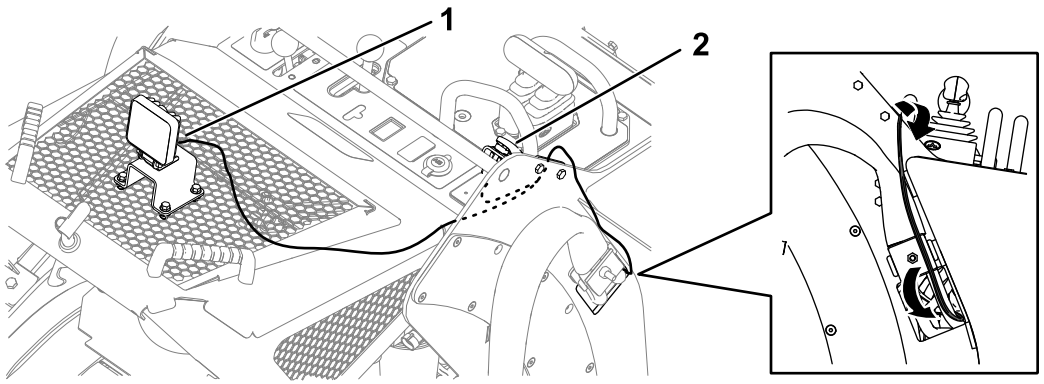

g341983

図 10

1. 前照灯
2. スイッチ

---

2. ケーブルをフードの上を通ってスイッチ用コネクタをスイッチに接続する。
3. ケーブルを左フレームプレート上から穴に通し、油圧ホースに沿って配設する。
4. マシンのワイヤハーネスに沿って機体後部まで導く。

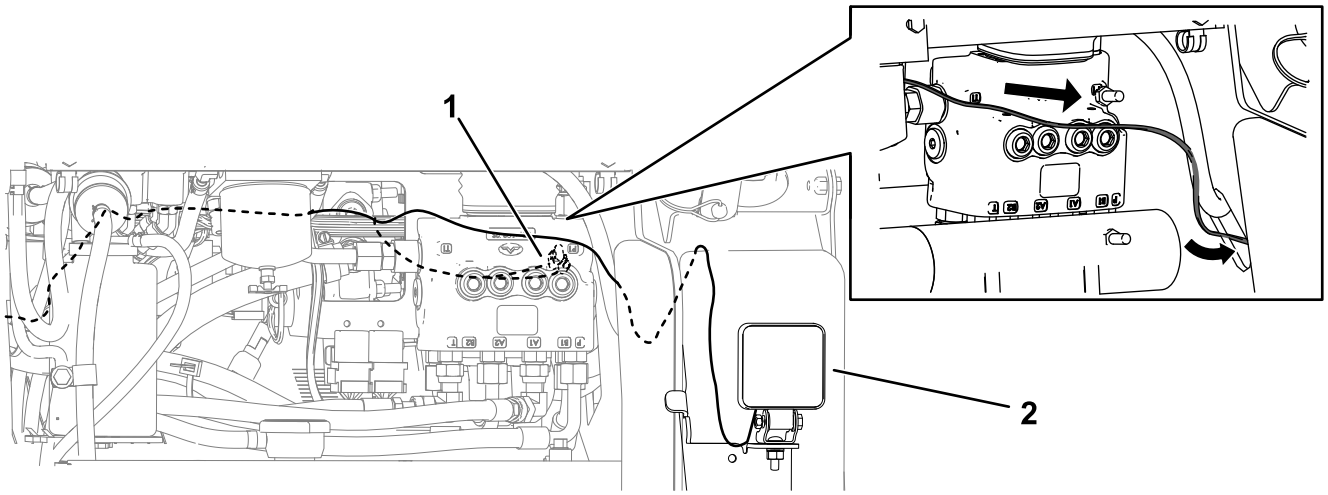

g341985

図 11

1. アクセサリ用とマシン本体用のハーネスコネクタ
2. 後部ライト

---

5. 右側ライト用コネクタを機体右側にある穴に通し、ライトに接続する。

6. フード内部で、キットのハーネスの機体接続用コネクタを、ライトキットの機体ハーネス接続用コネクタP15に接続する。

   注 その他の電動アクセサリがある場合には、キットのワイヤハーネスのアクセサリ用コネクタに接続する。

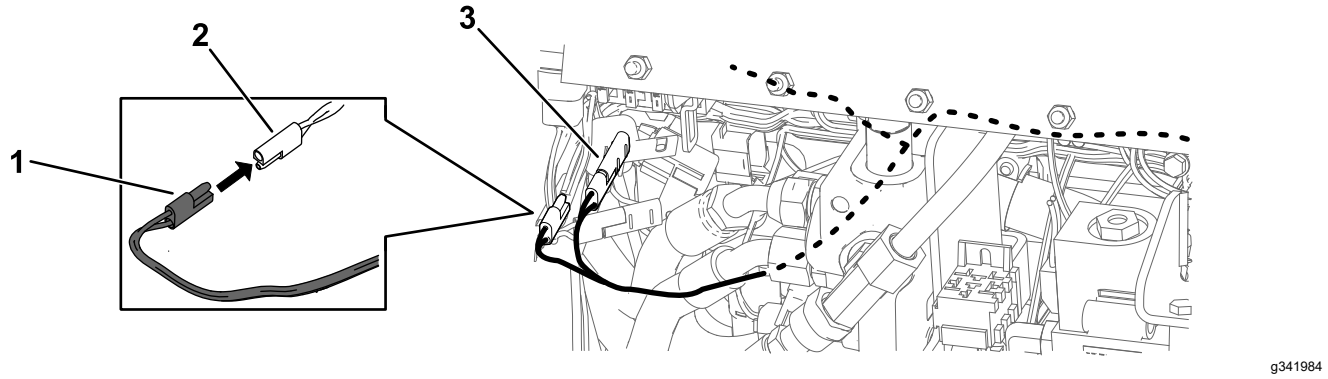

図 12

1. マシン接続用コネクタキット付属のワイヤハーネス
2. キット接続用コネクタマシンのワイヤハーネス
3. アクセサリ用コネクタ

7. フードを閉じる。
8. ワイヤハーネスが可動部に触れないよう、ケーブルタイ 2 本で固定する。

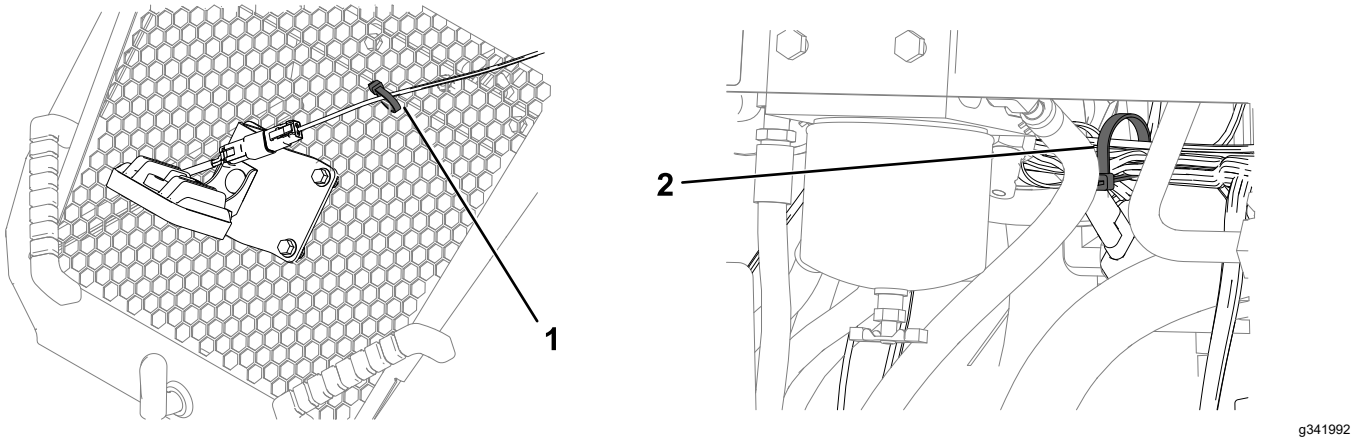

図 13

1. ワイヤハーネスをフードに固定。
2. ワイヤハーネスを、マシン内部にあるメインワイヤハーネスに固定。

6

リフレクタを取り付ける

この作業に必要なパーツ

2	長いリフレクタ
2	短いリフレクタ

手順

1. 前方用リフレクタを取り付ける。

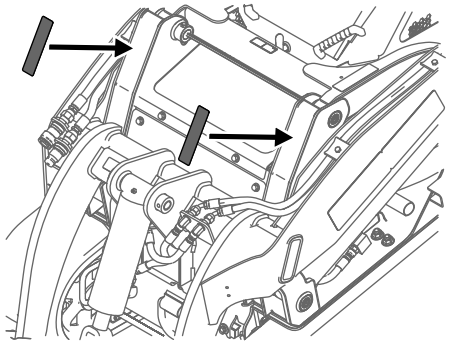

g341818

図 14

2. 後方用リフレクタを取り付ける。

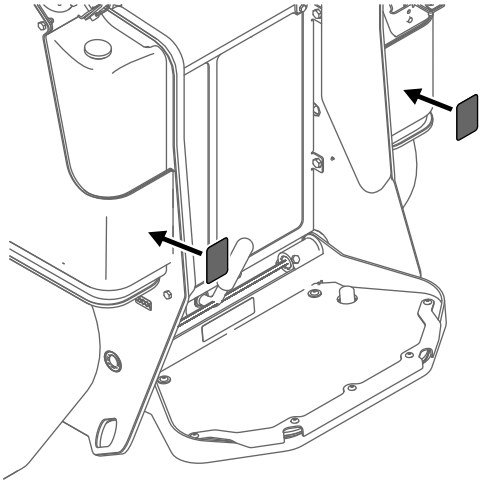

g341819

図 15

7

組み立てを完了する

必要なパーツはありません。

手順

1. バッテリー遮断スイッチを ON にする。
2. 後アクセスカバーを閉じる。
3. カバープレートを取り付ける。

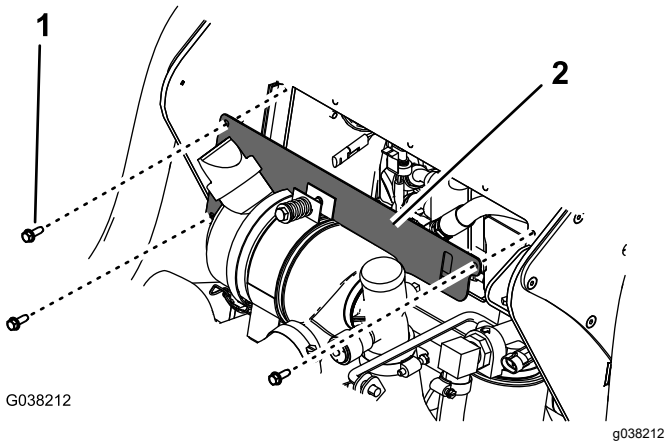

図 16

1. ボルト¼ x ¾"3本
2. カバープレート

4. フードを閉じる。
5. マシンを始動させ、スイッチを操作してライトの動作を確認する。