Form No. 3463-547 Rev A

Komplet za mulčenje

Rotacijska kosilnica ProLine H600

Model št.: 31048

Navodila za instalacijo

Opomba: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Prosti deli

V spodnji karti potrdite vse dele kateri so bili poslani.

Postopek	Opis	Količina	Uporaba
1	Ni zahtevanih delov	–	Priprava stroja.
2	Ni zahtevanih delov	–	Odstranite obstoječe sklope krilnih rezil.
3	Čep izmetne cevi Nosilec čepa Palica Varovalna matica Podložka	1 1 1 1 1	Namestite čep izmetne cevi.
4	Rezilo za mulčenje (levo) Rezilo za mulčenje (desno) Distančnik za rezili za mulčenje	1 1 2	Namestite rezila za mulčenje.

1

Priprava stroja

Ni zahtevanih delov

Postopek

1. Parkirajte stroj na ravni površini.
2. Izklopite priključno gred in spustite priključke.
3. Vklopite parkirno zavoro.
4. Ugasnite motor in odstranite ključ.
5. Počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo in da se stroj ohladi.
6. Zavrtite rezalno enoto v položaj za vzdrževanje; glejte *uporabniški priročnik* stroja.
7. Temeljito očistite rezalno enoto. Odstranite vse ostanke in se prepričajte, da se čep pravilno prilega rezalni enoti.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrirano pri www.Toro.com.

Prevod originala (SL)
Natisnjeno v ZDA
Vse pravice pridržane
3463-547

2

Odstranjevanje obstoječih sklopov krilnih rezil

Ni zahtevanih delov

Postopek

1. Odstranite obstoječe sklope krilnih rezil; glejte razdelek o vzdrževanju okrova kosilnice v *uporabniškem priročniku* stroja.

   Vijake, vzmetne varnostne podložke in ukrivljene podložke shranite za namestitev rezil za mulčenje.

   Pomembno: **Vijak za desni sklop rezil ima levosučni navoj. Obračajte vijak rezila v desno, da ga zrahljate.**

2. Obstoječi sklop krilnih rezil shranite za kasnejšo uporabo zbiralnika.

3

Namestitev čepa izmetne cevi

Deli potrebni za ta postopek:

1	Čep izmetne cevi
1	Nosilec čepa
1	Palica
1	Varovalna matica
1	Podložka

Postopek

1. Dvignite zbiralnik, ga pritrdite in odstranite cev za izmet trave; glejte *uporabniški priročnik*.

   Opomba: Obdržite cev, ko boste odstranili ta komplet.

2. Pritrdite palico na nosilec čepa s pomočjo varovalne matice in podložke, kot je prikazano na Diagram 1.

3. Namestite sklop nosilca čepa na vrh odprtine cevi na rezalni enoti, kot je prikazano na Diagram 1.

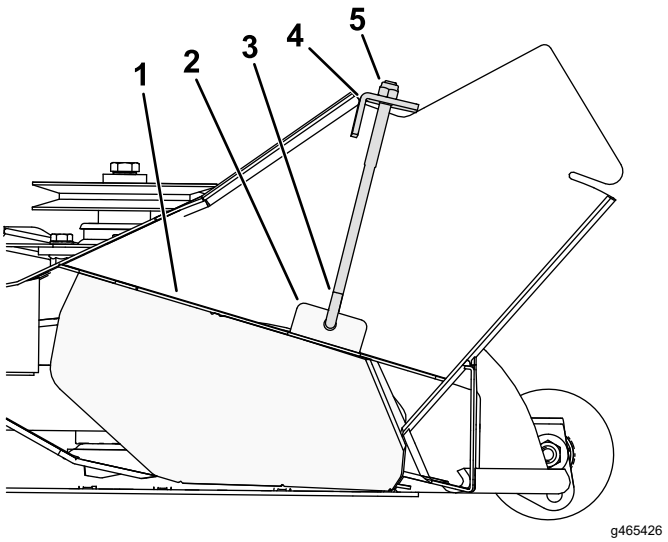


Diagram 1

Prikaz dela stroja

1. Čep izmetne cevi
2. Opora za čep
3. Palica
4. Nosilec čepa
5. Varovalna matica in podložka

4. Čep izmetne cevi poravnajte pod rezalno enoto in zataknite palico za oporo za čep (Diagram 1).
5. Za pritrditev čepa na rezalno enoto zategnite varovalno matico na palici.

4

Namestitev rezil za mulčenje

Deli potrebni za ta postopek:

1	Rezilo za mulčenje (levo)
1	Rezilo za mulčenje (desno)
2	Distančnik za rezili za mulčenje

Postopek

1. Primite konec sklopa rezil s krpo ali debelo podloženo rokavico.
2. Z deli, ki ste jih shranili med postopkom odstranjevanja sklopa krilnih rezil (vijaki, vzmetnimi podložkami in ukrivljenim podložkami) in distančniki namestite sklopa rezil vsakega na svojo stran (Diagram 2).

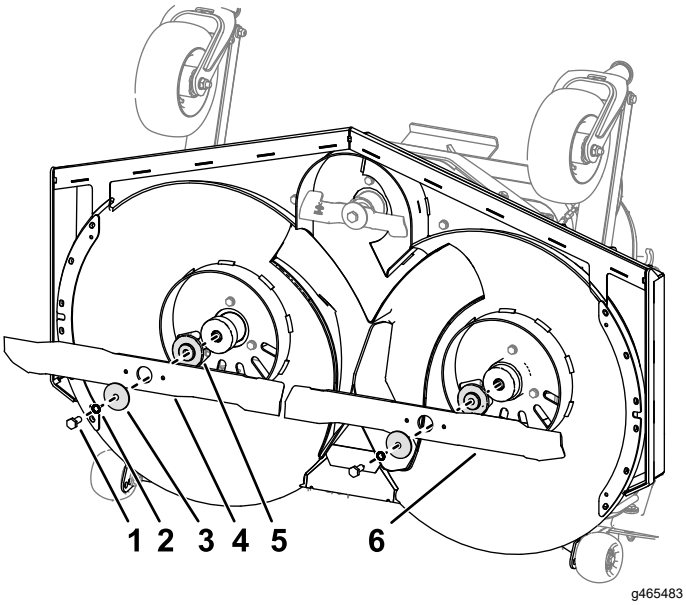


Diagram 2

1. Vijak
2. Vzmetna podložka
3. Ukrivljena podložka
4. Rezilo za mulčenje (desno)
5. Distančnik
6. Rezilo za mulčenje (levo)

3. Ročno zavrtite rezili in preverite, ali čep ne ovira njunega delovanja; po potrebi prilagodite položaj čepa.
4. Zategnite vijak rezila z zateznim momentom 53 N·m.



Count on it.