Form No. 3470-193 Rev C

Komplet za konektor punjača za Severnu Ameriku

Vučna jedinica Groundsmaster® e3200 ili e3300

Број модела 161-5100

Упутства за инсталирање

Инсталирање

Непричвршћени делови

Употребите доњи дијаграм како бисте проверили да ли су испоручени сви делови.

Поступак	Опис	Кол.	Употреба
1	Делови нису потребни	–	Pripremite mašinu.
2	Делови нису потребни	–	Uklanjanje postojećeg konektora punjača.
3	Konektor punjača Ploča sa konektorima Vijak (5/16")	1 1 2	Montiranje konektora punjača.
4	Делови нису потребни	–	Podesite konfiguraciju punjača u softveru Toro DIAG.

1

Priprema mašine

Делови нису потребни

Поступак

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
2. Pobrinite se da parkirna kočnica bude aktivirana.
3. Isključite mašinu i uklonite ključ.
4. Pomerite prekidač za odvajanje akumulatora u ISKLJUČEN položaj.

2

Uklanjanje postojećeg konektora punjača

Делови нису потребни

Поступак


1. Uklonite zavrtnje i vijke koji pričvršćuju poklopac za levu stranu mašine (Слика 1) i skinite poklopac.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистровано у www.Toro.com.

Оригинална упутства (EH)
Štampano u SAD
Сва права задржана


3470-193

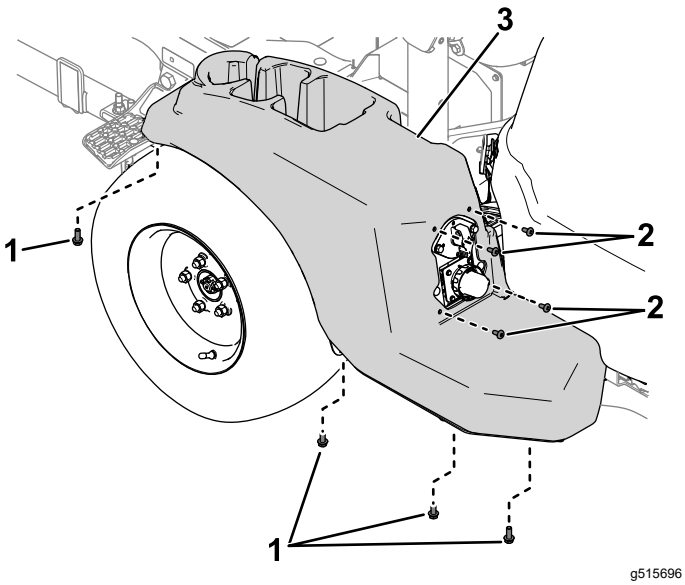

Слика 1

1. Завртњи
2. Завртњеви
3. Поклопац

2. Уклоните опрему која причвршћује конектор пуњача и плочу са конектором за плочу рама (Слика 2).

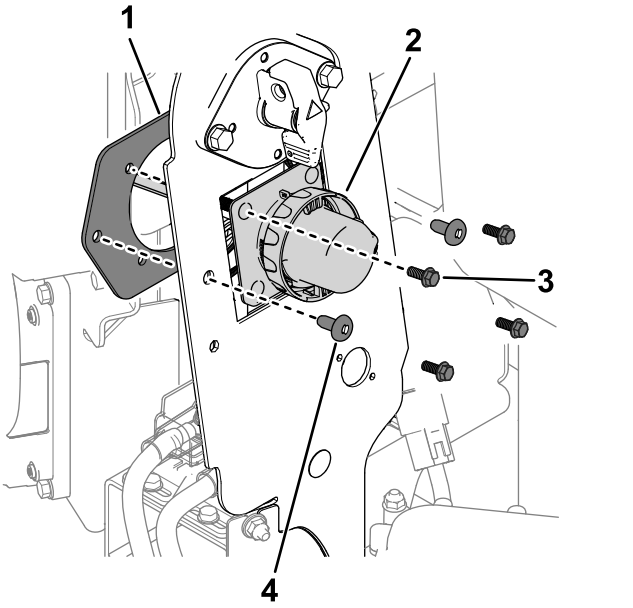

Слика 2

1. Плоча са конектором
2. Конектор пуњача
3. Завртањ
4. Вијак

3. Одвојите конектор пуњача од конектора снопа кабловa пуњача и скините конектор пуњача са машине.

3


Монтирање конектора пуњача

Делови потребни за овај поступак:

1	Конектор пуњача
1	Плоча са конектором
2	Вијак (5/16")

Поступак


1. Помоћу 2 вијка (5/16") и постојећих вијака, подлошки и навртки на конектору пуњача причврстите конектор пуњача и плочу са конектором за плочу рама (Слика 3).

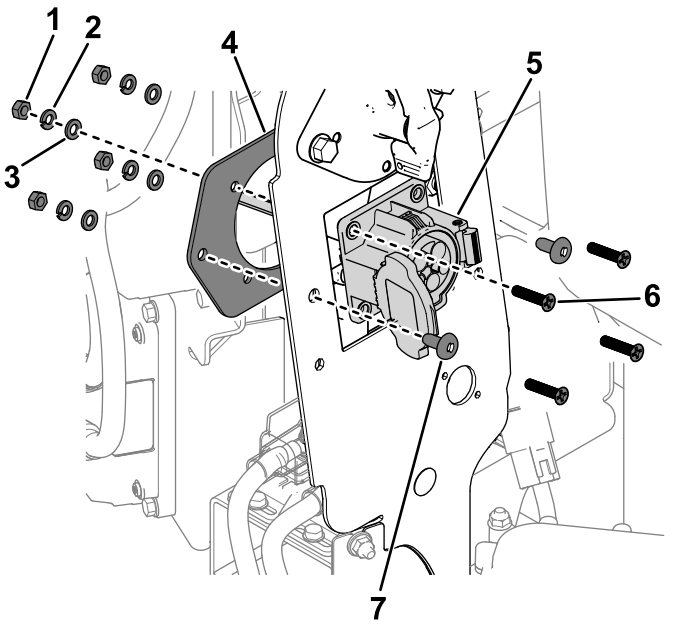

Слика 3

1. Навртка
2. Равна подлошка
3. Сигурносна подлошка
4. Плоча са конектором
5. Конектор пуњача
6. Вијак
7. Вијак (5/16")

2. Montirajte konektore snopa kablova za konektor punjača na sledeći način:
   - Konektor sa oznakom **P02**: Povežite sa konektorom snopa kablova mašine sa oznakom P31 (MEĐUSOBNO POVEZIVANJE SA PRIKLJUČKOM PUNJAČA).
   - Konektor sa oznakom **P03**: Povežite sa ulaznim konektorom za AC sa oznakom P02 (AC PRIKLJUČAK ZA PUNJENJE).
3. Pomoću ranije uklonjenih vijaka i zavrtanja pričvrstite poklopac za levu stranu mašine (Слика 4).

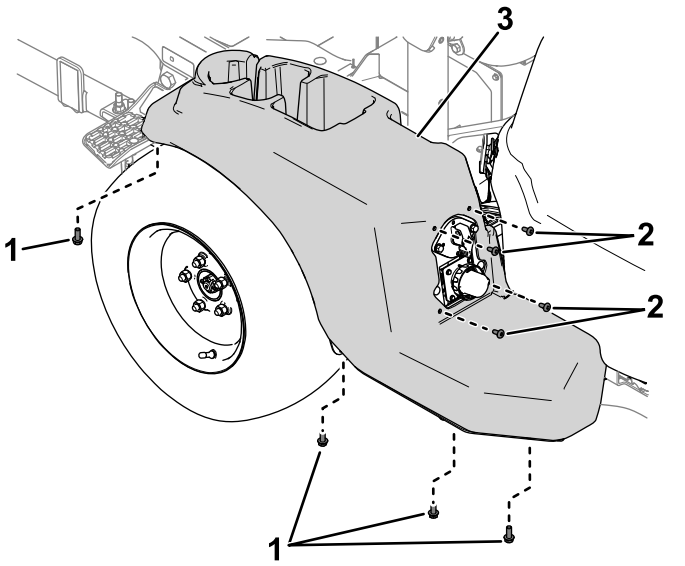

Слика 4

1. Zavrtnji
2. Zavrtnjevi
3. Poklopac


4

Podešavanje konfiguracije punjača u softveru Toro DIAG

Делови нису потребни

Поступак

1. Okrenite prekidač za isključivanje akumulatora u položaj „UKLJUČENO“.
2. Povežite mašinu sa softverom Toro DIAG; pogledajte „Toro DIAG Komercijalni proizvod – *Vodič za korisnika*“.
3. U okviru kartice **„Controllers“ (Kontroleri)**, izaberite opciju **„T1: Primarni“**.
4. U okviru kartice **„Configuration“ (Konfiguracija)** na ekranu „T1:Primary“ (T1: Primarni), izaberite opciju **„Charger Configuration“ (Konfiguracija punjača)**.
5. Pojaviće se prozor **„Charger Configuration“ (Konfiguracija punjača)**. Izaberite opciju **EVSE Severna Amerika (J1772)** (Слика 5).

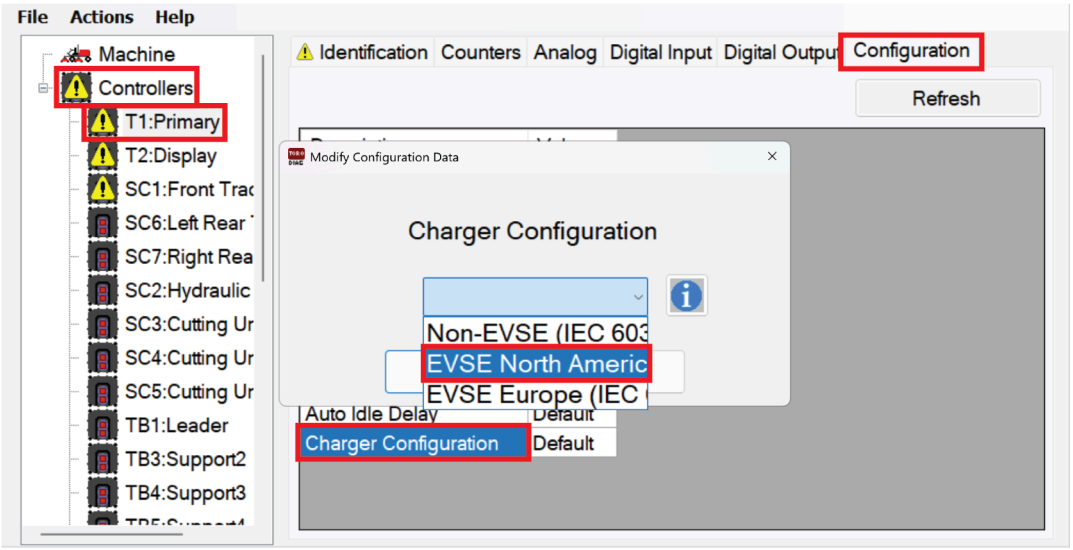

g586052

Слика 5

6. Okrenite ključ za paljenje u položaj „ISKLJUČENO“ i zatvorite softver Toro DIAG.