



Souprava regulace otáček čerpadla výplachové kapaliny

Směrový vrtací stroj DD4045

Číslo modelu 136-1599

Form No. 3415-324 Rev A

Návod k instalaci

▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65


Tento výrobek obsahuje chemikálii nebo chemikálie, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Příprava stroje


1. Umístěte vozidlo na rovnou plochu.
2. Vypněte motor a vyjměte klíč.
3. Otočte odpojovač akumulátoru do VYPNUTÉ polohy.

Instalace sady


Volně dodávané díly

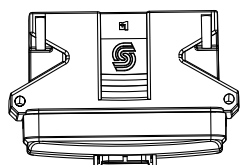


1x




2x




2x
(podložka)
2x (matice)



1x

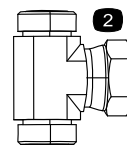


1x



1x



1x



1x




10x



Instalace mikroprocesoru


Důležité: Kabelový svazek nevedte v blízkosti pohyblivých dílů, kde může být přiskřípnut nebo přeríznut.

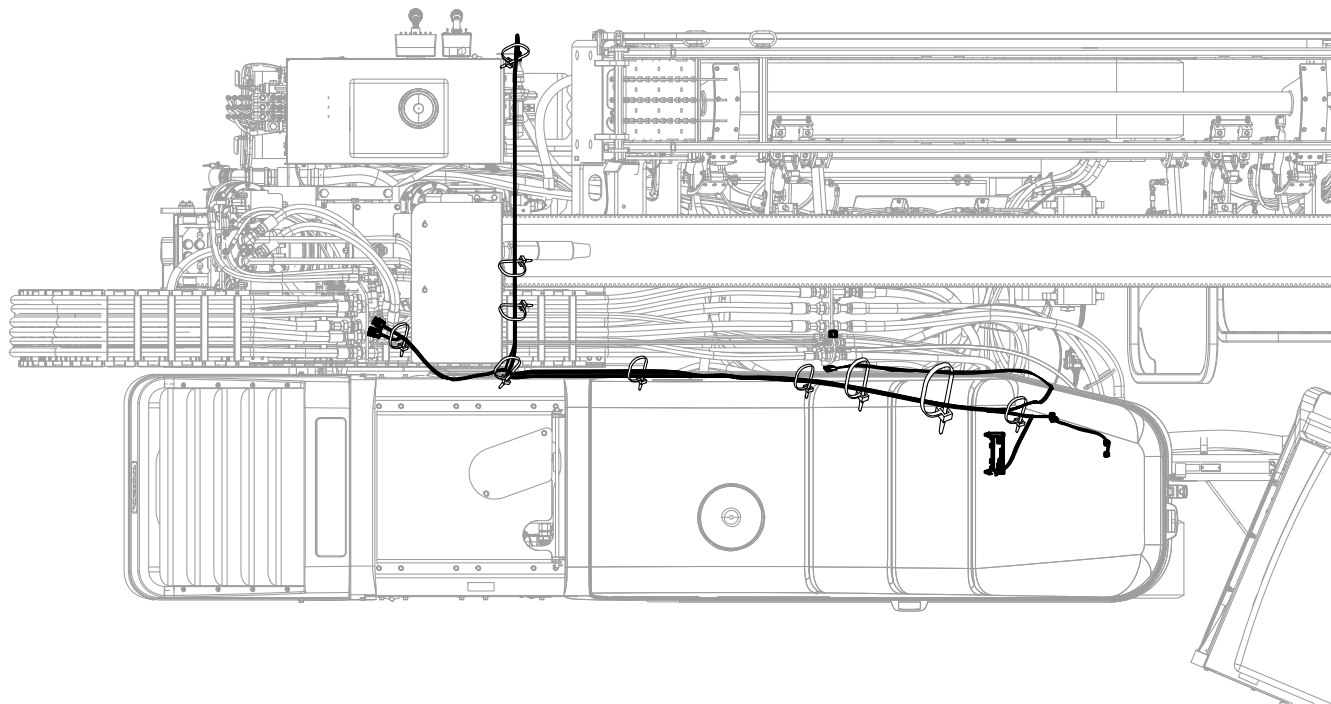

g212368

Obrázek 1

Znázornění kabelového svazku

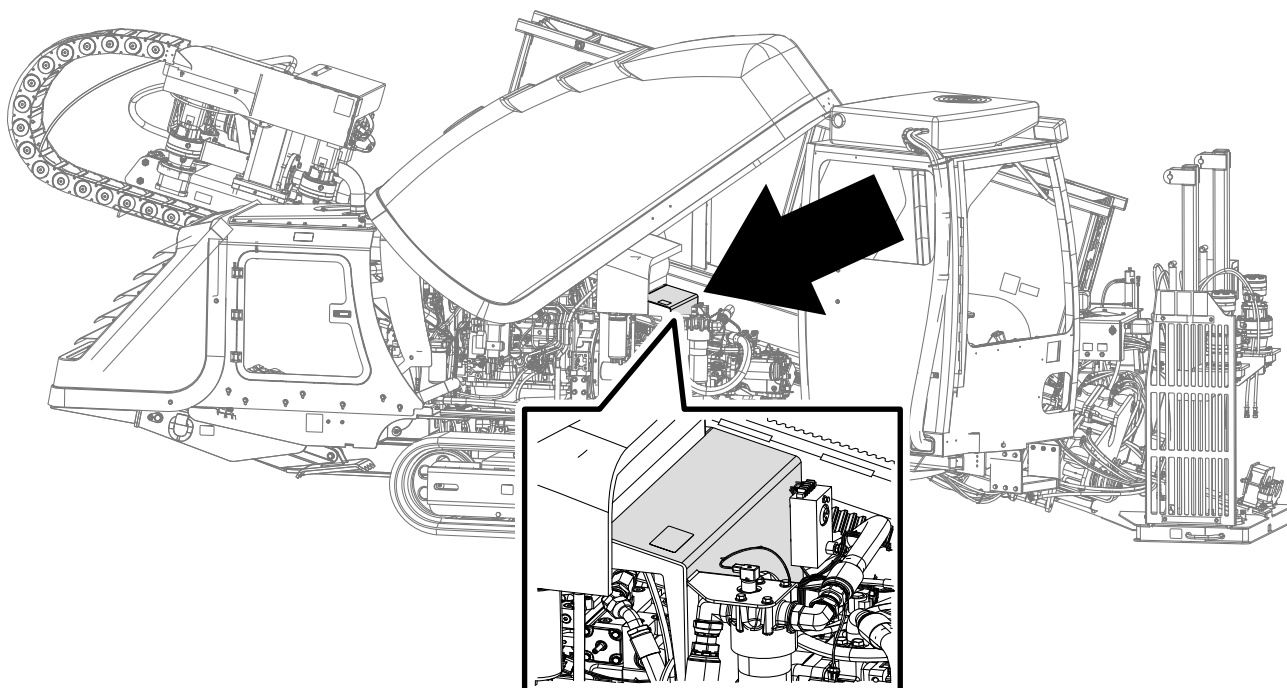


g212363

Obrázek 2

Umístění nainstalovaného mikroprocesoru

1. Vyrvejte 2 otvory do panelu ([Obrázek 2](#)) pomocí rozměrů, viz [Obrázek 3](#).

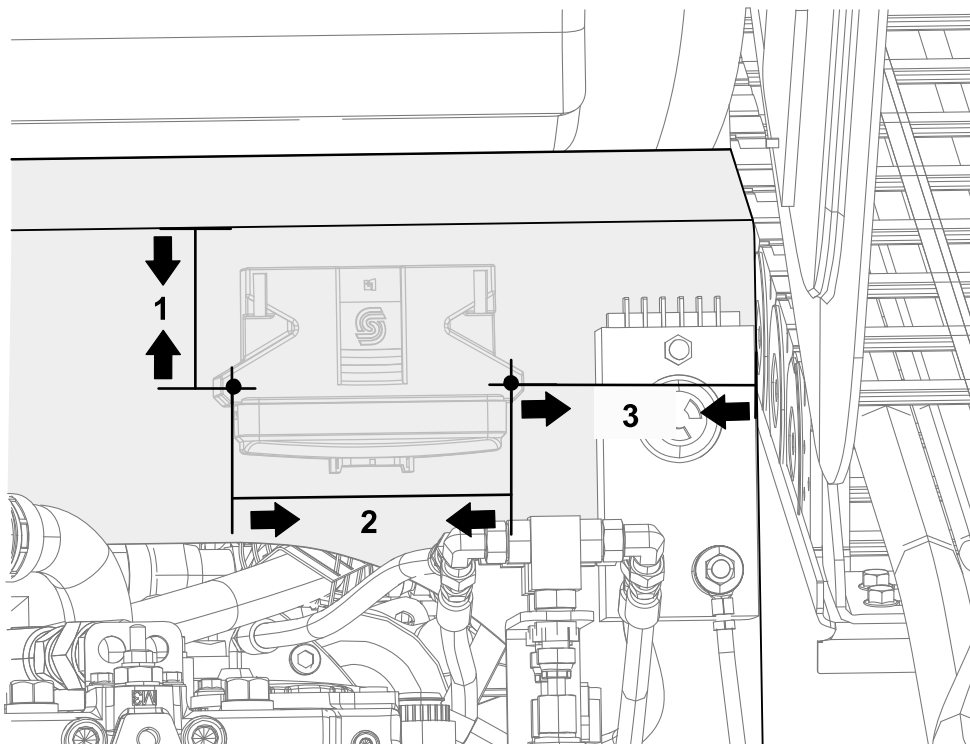


g212414

Obrázek 3

1. 8,9 cm od horního okraje ke středu otvoru.
2. 14,5 cm od středu jednoho otvoru ke středu druhého otvoru.
3. 13 cm od okraje panelu ke středu otvoru.

2. Připevněte mikroprocesor k panelu ([Obrázek 2](#)) použitím 2 šroubů ($\frac{1}{4} \times 2 \frac{3}{4}$ "), 2 podložek a 2 matic ($\frac{1}{4}$ "), viz pole A, [Obrázek 4](#).
3. Zapojte kabelový svazek do mikroprocesoru, viz pole B, [Obrázek 4](#).

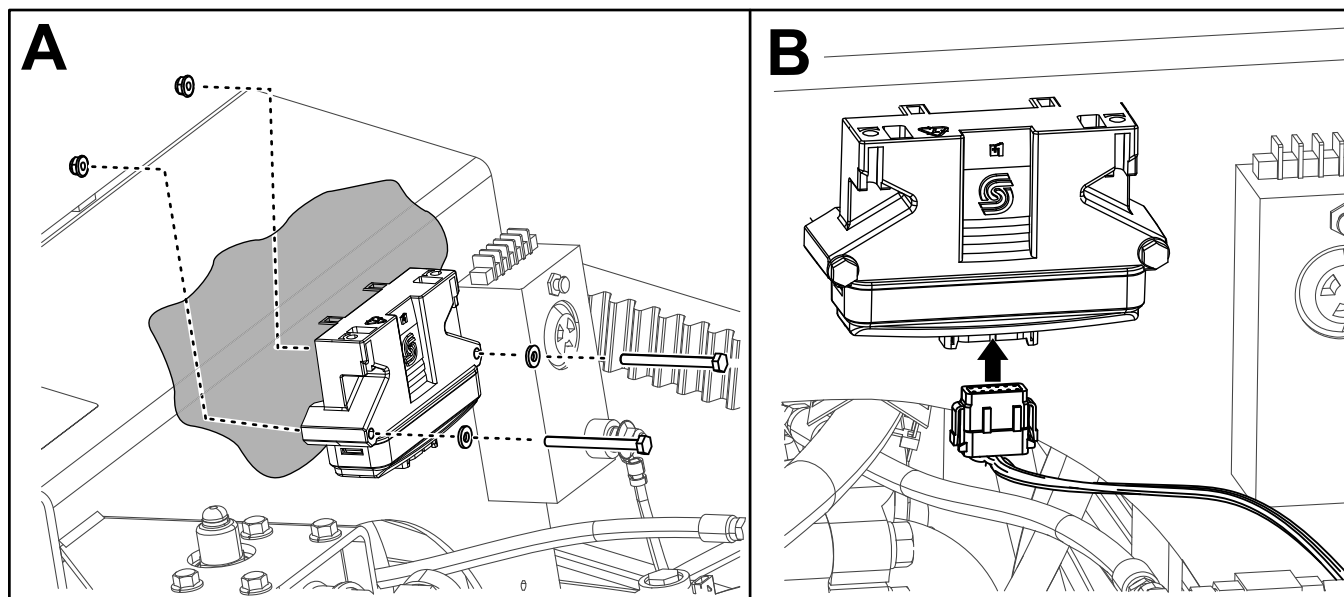


g212415

Obrázek 4

Připojení kabelového svazku k hydrostatickému čerpadlu

1. Přiveďte kabelový svazek k hydrostatickému čerpadlu.
2. Odpojte stávající kabelový svazek od hydrostatického čerpadla (pole A, [Obrázek 5](#)).
3. Připojte stávající kabelový svazek k novému kabelovému svazku (pole B, [Obrázek 5](#)).
4. Připojte konektor nového kabelového svazku k hydrostatickému čerpadlu (pole C, [Obrázek 5](#)).

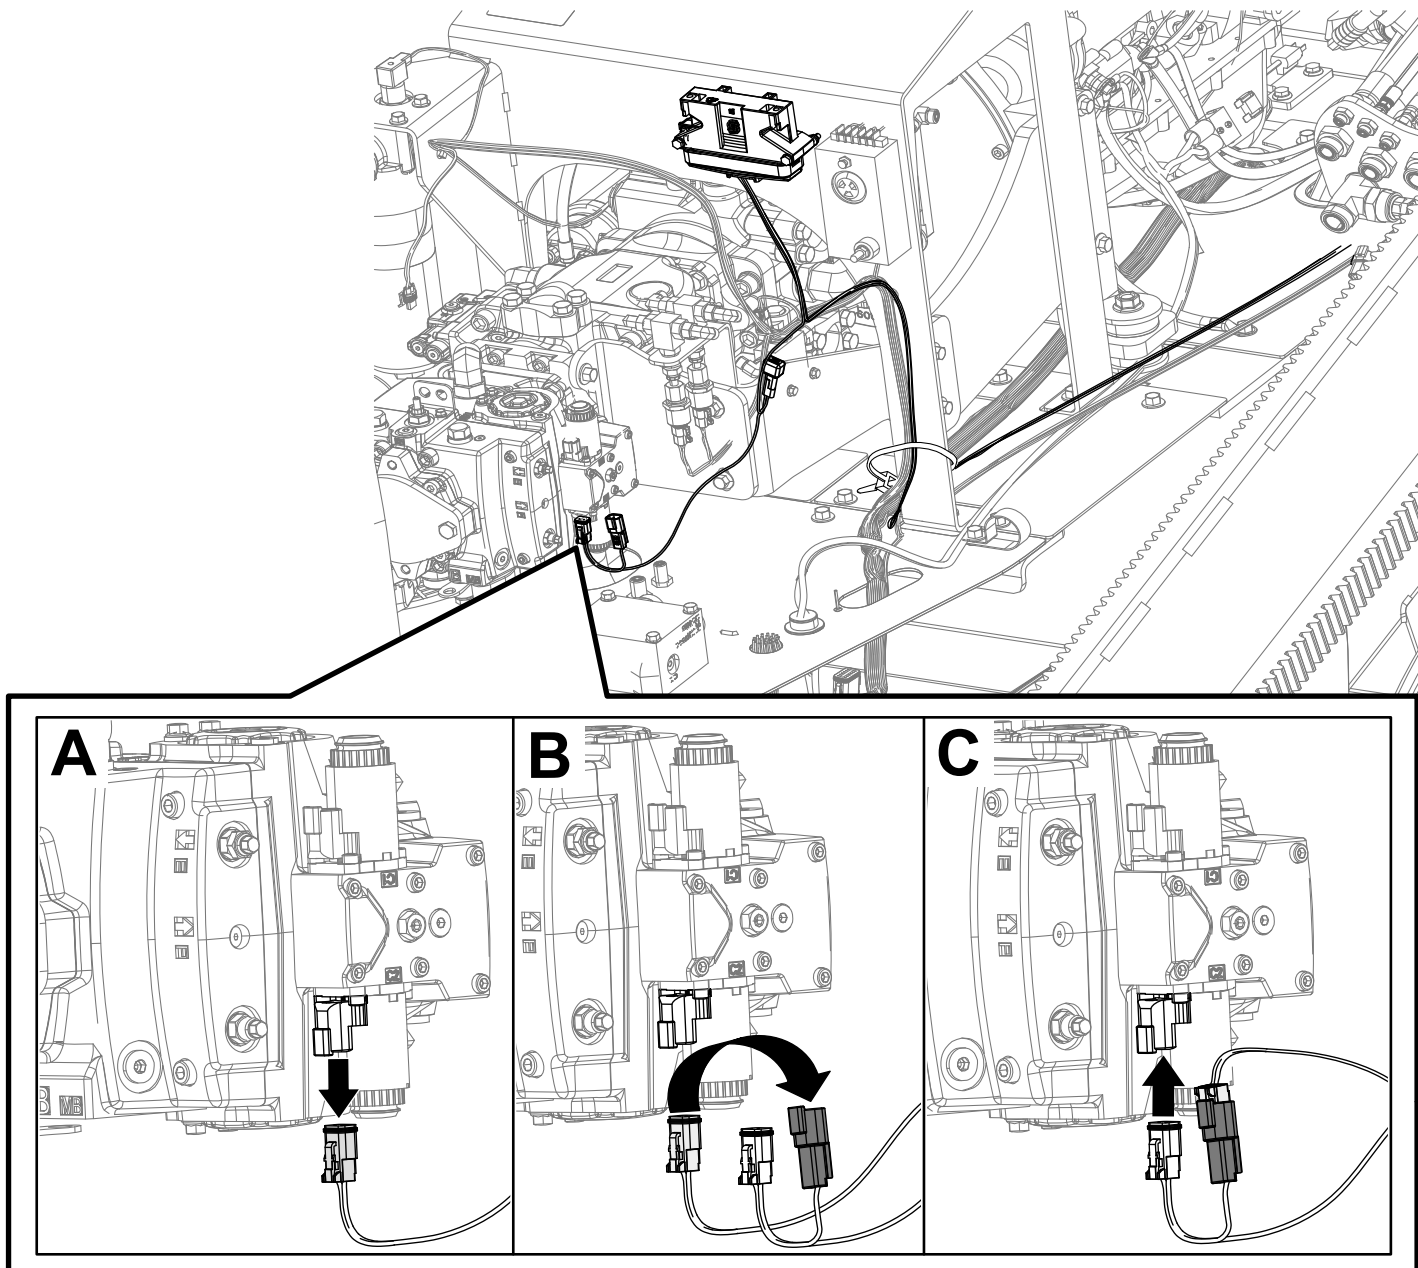


Obrázek 5

g212418


Odpojení převodníku

Protáhněte kabelový svazek podél rámu společně se stávajícím kabelovým svazkem (Obrázek 6 a Obrázek 7).

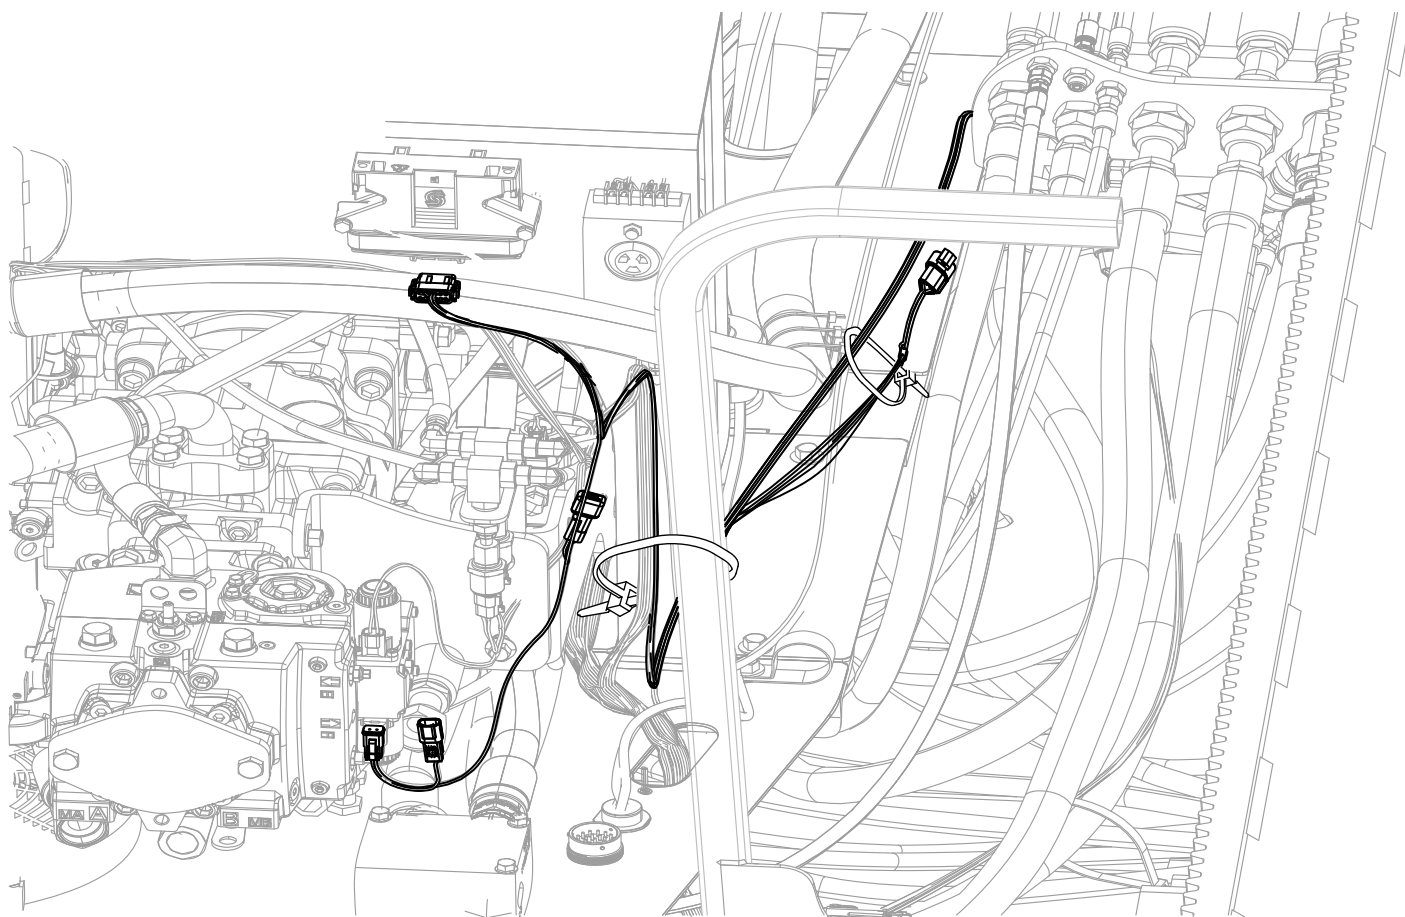

g212590


Obrázek 6

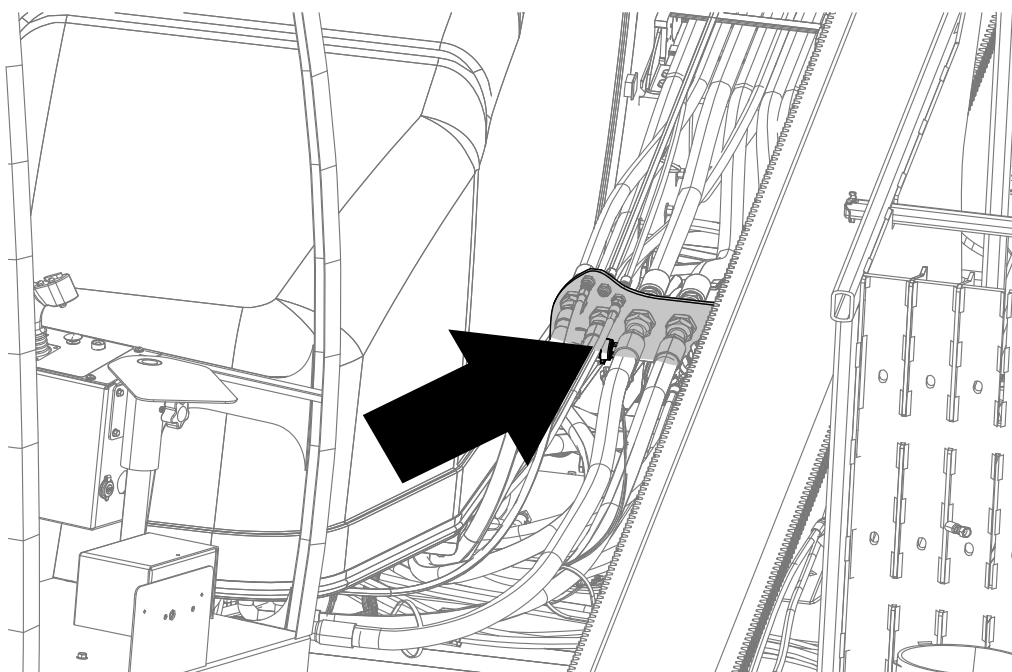

g212364

Obrázek 7


1. Vyhledejte převodník pod přepážkou těsně nad čidlem palivové nádrže (**Obrázek 7**).
2. Odpojte kabelový svazek od spojky převodníku (pole A, **Obrázek 8**).
3. Demontujte montážní celek převodníku a stávající namontovanou spojku (pole A, **Obrázek 8**).
4. Nainstalujte krytku na přípoj (pole B, **Obrázek 8**).
5. Přemístěte stávající kabelový svazek k rámu a připojte jej k novému kabelovému svazku (pole C, **Obrázek 8**).
6. Připevněte kabelový svazek stahovacími kabelovými páskami.

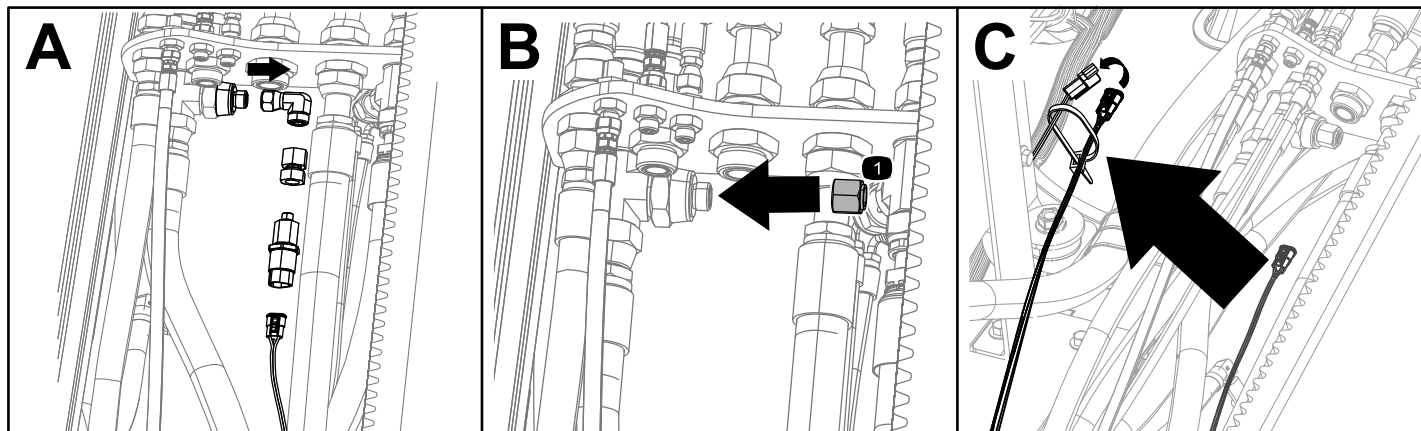

Obrázek 8

g212365

Instalace převodníku

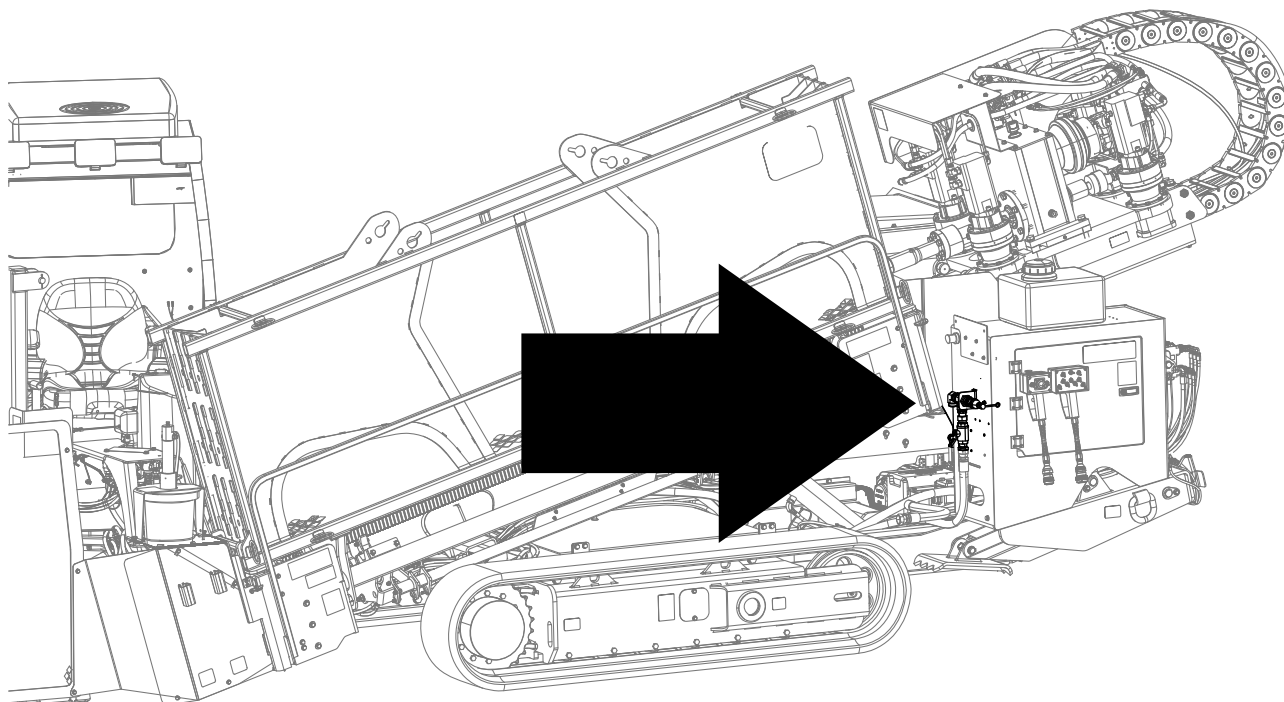


Obrázek 9

Nainstalujte převodník.

g212366


1. Odpojte hadici od spojky na zadním ovládacím svařenci (pole A, [Obrázek 10](#)).

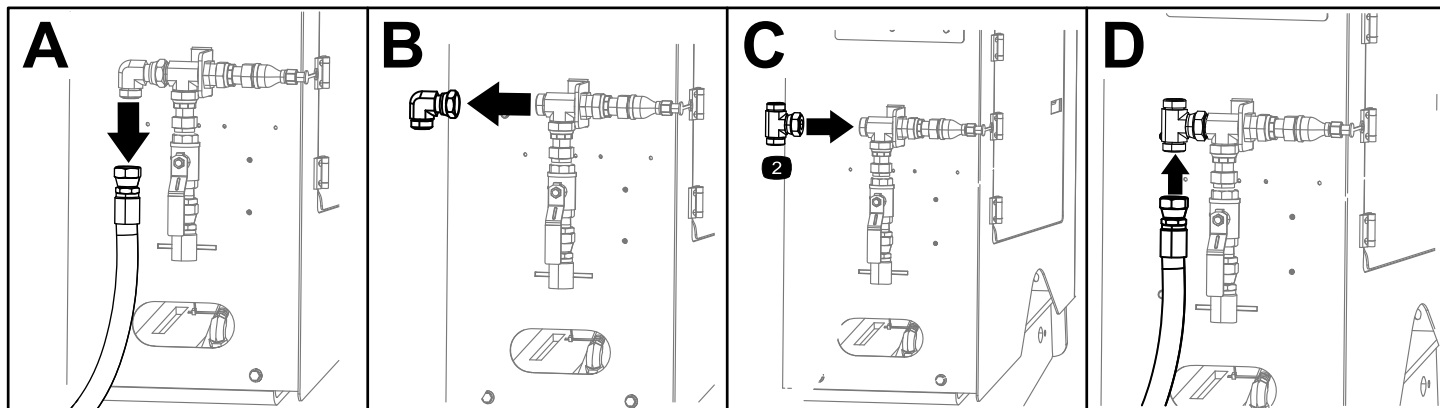

g213031

Obrázek 10


2. Demontujte spojku od zadního ovládacího svařence (pole B, [Obrázek 10](#)).
3. Nainstalujte T-spojku na zadní ovládací svařenec (pole C, [Obrázek 10](#)).
4. K T-spojce připojte hadici (pole D, [Obrázek 10](#)).
5. Nainstalujte spojku demontovanou v kroku 2 vyobrazenou v poli B, viz [Obrázek 10](#) (pole A, [Obrázek 11](#)).

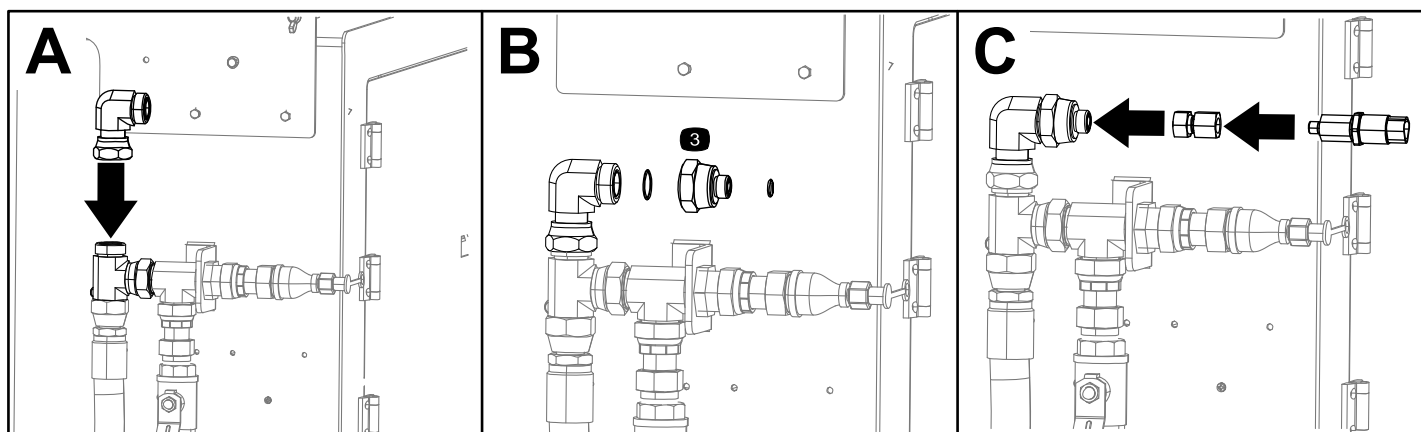

g213032

Obrázek 11


6. Nainstalujte redukci a kruhová těsnění (pole B, [Obrázek 11](#)).
7. Namontujte montážní celek převodníku demontovaný v kroku 3, viz [Odpojení převodníku \(strana 5\)](#) (pole C, [Obrázek 11](#)).
8. Protáhněte kabelový svazek podél stávajícího kabelového svazku k převodníku ([Obrázek 12](#)).

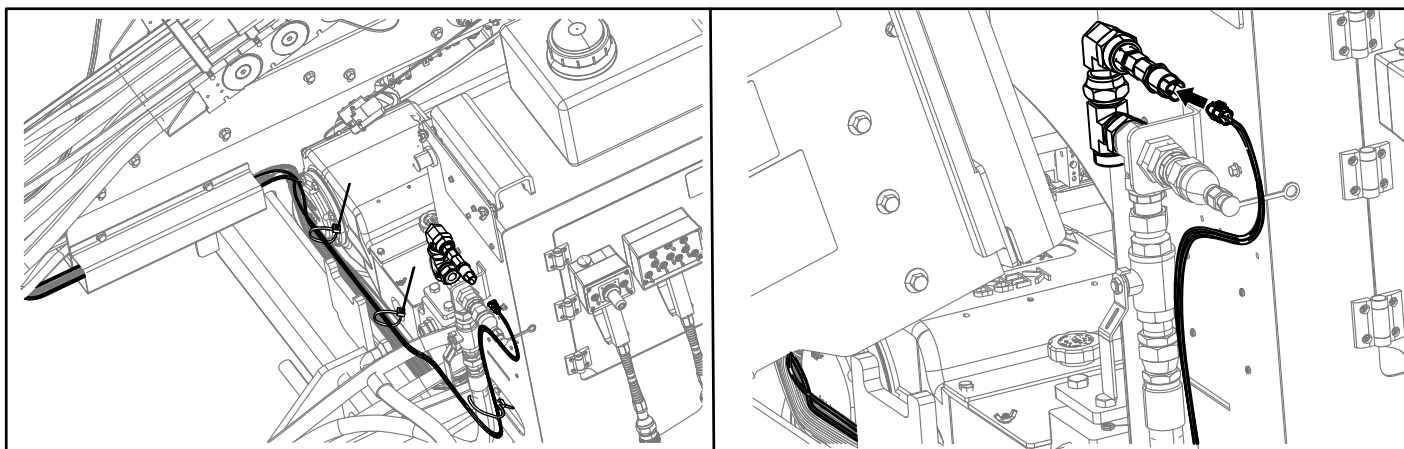

g212417

Obrázek 12

9. Pokud kabelový svazek nepasuje do převodníku, kabelový svazek a převodník připojte pomocí adaptéru (Obrázek 13).

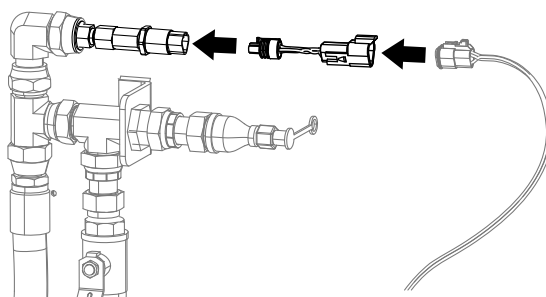


Obrázek 13

g213030

Připojení kabelového svazku ke snímači čerpadla výplachové kapaliny


Přiveďte kabelový svazek ke snímači čerpadla výplachové kapaliny (pole A a B, Obrázek 14) v zadní části stroje.

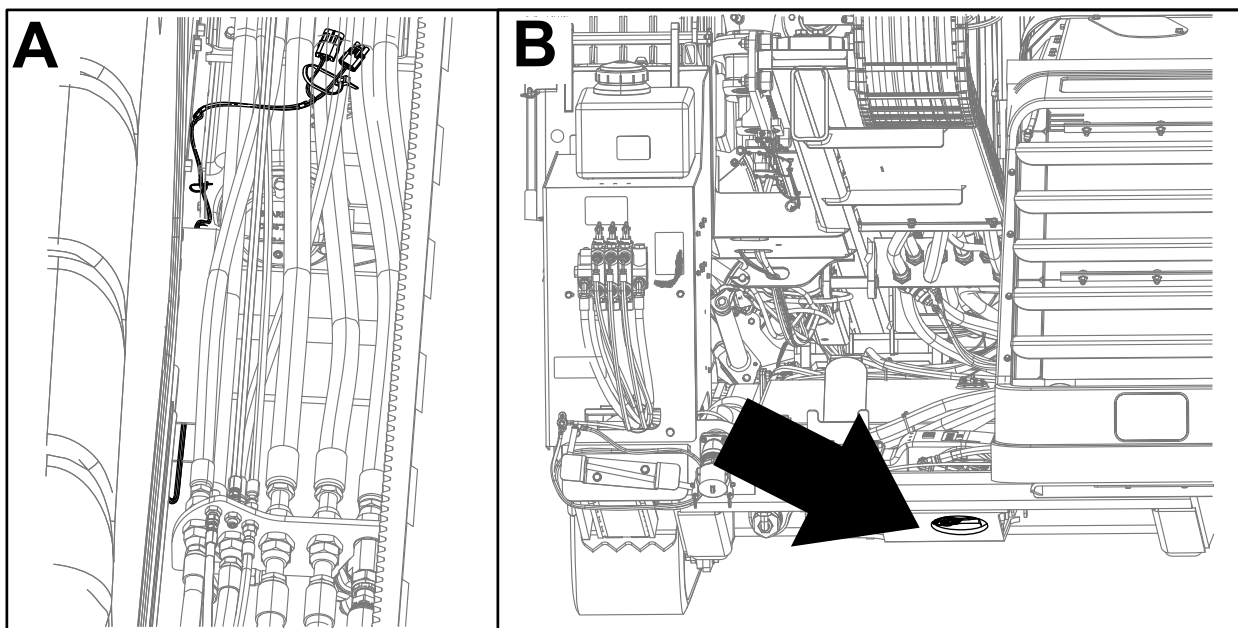

Obrázek 14

g213044

1. Odpojte stávající kabelový svazek (pole A, Obrázek 15).
2. Připojte stávající kabelový svazek k novému kabelovému svazku (pole B, Obrázek 15).
3. Připojte nový kabelový svazek ke snímači čerpadla výplachové kapaliny (pole C, Obrázek 15).

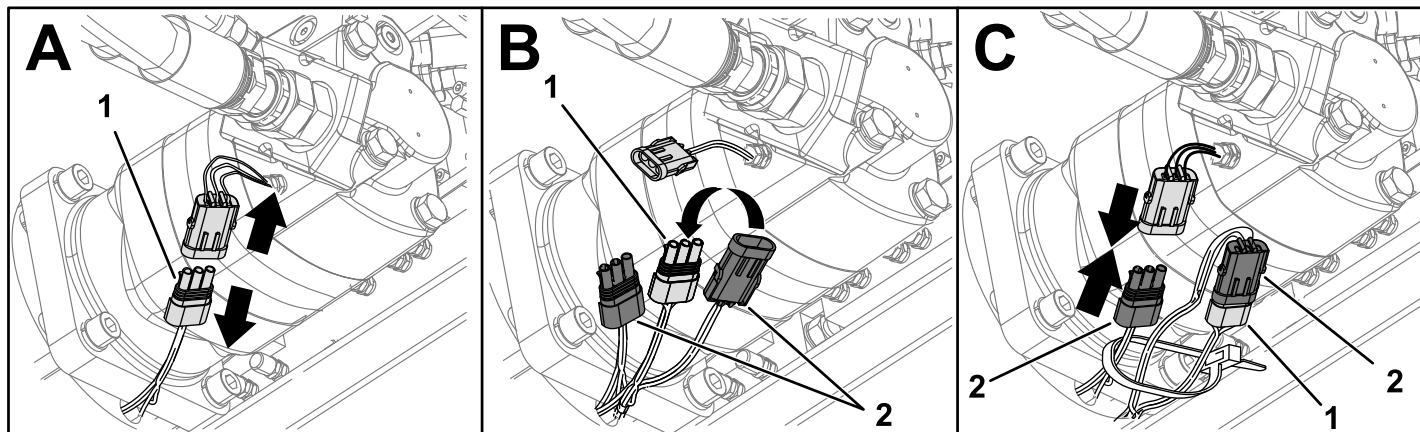

Obrázek 15

g213043

1. Stávající kabelový svazek

2. Nový kabelový svazek