Form No. 3462-955 Rev A

# Käepideme pikenduskomplekt

**eHoverPro™ 450 või niiduk 550 60V**

**Mudeli nr 02630**

**Paigaldusjuhendid**


# Paigaldamine

## Meedia ja täiendavad osad

| Kirjeldus | Kogus | Kasutus |
|---|---|---|
| Käepideme pikendus | 1 | Paigaldage käepideme pikenduskomplekt. |
| Operaatori kohaloleku juhtkaabel | 1 | |
| Käsirattad | 2 | |
| U-polt | 2 | |
| Elektristarteri juhtme pikendus | 1 | |
| Kaablikinnitus | 3 | |

**Märkus:** Kui ei ole märgitud teisiti, hoidke kõik eemaldatud osad hilisemaks paigaldamiseks alles.


1. Lülitage masin välja, eemaldage elektristarteri nupp, laske kõigil liikuvatel osadel seiskuda ja masinal jahtuda.
2. Eemaldage operaatori kohaloleku juhtkaabel käepideme küljest (Joonis 1).

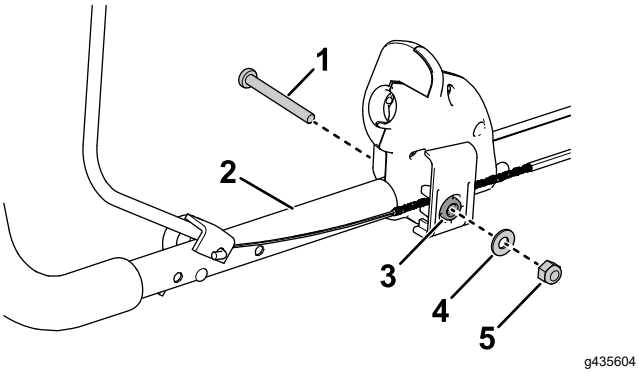


**Joonis 1**

1. Polt (M6 × 1 1/6 tolli)
2. Ülemine käepide
3. Käepideme liitmik
4. Seib
5. Lukustusmutter (¼ tolli)

3. Vabastage kaabliarmatuur ja ühendage eemaldatud kaabel operaatori kohaloleku turvahoova hoidiku küljest lahti (Joonis 2).

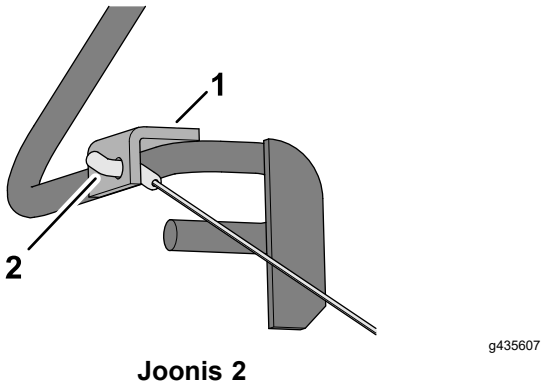


**Joonis 2**

1. Operaatori kohaloleku turvahoova hoidik
2. Kaabliarmatuur

4. Eemaldage eemaldatud kaabli teine ots mootorist.

   ***Tähtis:*** **Pange tähele, kuidas kaabel on mootoriga ühendatud; uus kaabel paigaldatakse samal viisil.**


5. Eemaldage kaks käsiratast, seibi ja U-polti, mis hoiavad ülemist käepidet alumise käepideme küljes (Joonis 3).

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreeritud aadressil www.Toro.com.

Tõlge originaalist (ET)
Prinditud UK-s.
Kõik õigused reserveeritud

*3462-955*

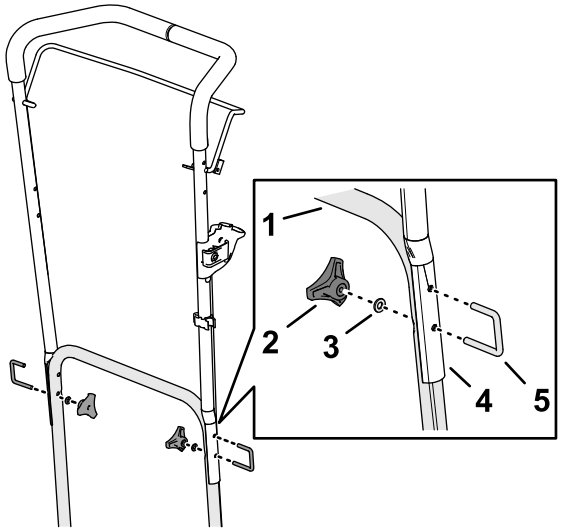



g435610

**Joonis 3**

1. Alumine käepide
2. Käsiratas
3. Seib
4. Ülemine käepide
5. U-polt

6. Kinnitage käepideme pikendus alumise käepideme külge, kasutades kaht kaasasolevat käsiratast ja kaht U-polti (Joonis 4).

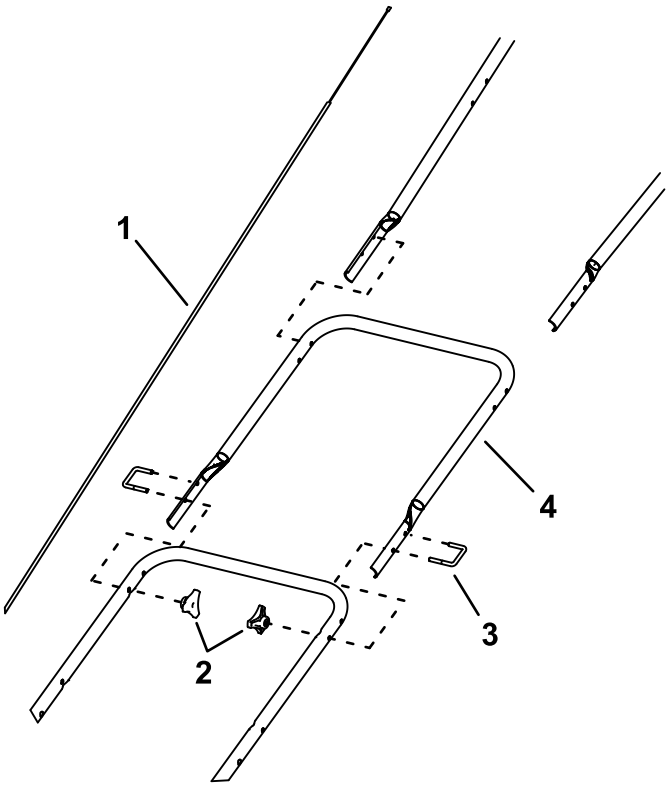



g435603

**Joonis 4**

1. Operaatori kohaloleku juhtkaabel
2. Käsiratas
3. U-polt
4. Käepideme pikendus

7. Kinnitage sammus 5 eemaldatud kahe käsiratta ja kahe U-poldiga ülemine käepide käepideme pikenduse külge (Joonis 3).
8. Kinnitage sammus 2 eemaldatud kinnitusdetailidega kaasasolev pikem operaatori kohaloleku juhtkaabel ülemise käepideme külge (Joonis 1).
9. Ühendage äsja paigaldatud kaabel operaatori kohaloleku turvahoova hoidiku külge, vt Joonis 2.
10. Kinnitage uue kaabli lahtine kaabliarmatuur tera juhtimise hoova külge, seejärel tõmmake tera juhtimise kaabel pingule ja libistage see hoidikusse, vt Joonis 5.

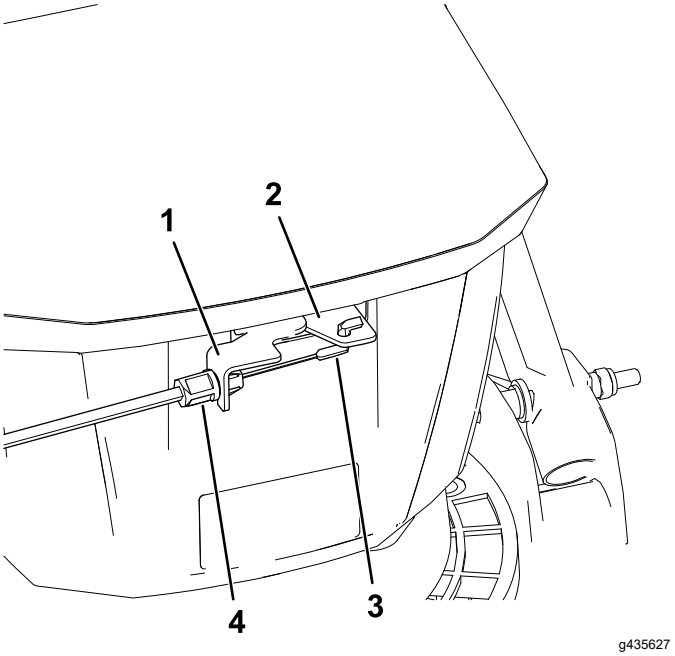



g435627

**Joonis 5**

1. Hoidik
2. Tera juhtimise joob
3. Lahtine kaabliarmatuur
4. Tera juhtimise kaabel


11. Eemaldage elektristarteri konnektor masina esiosast.

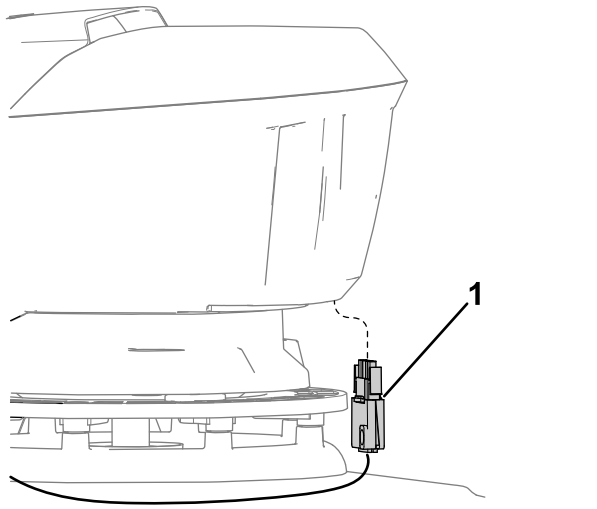


**Joonis 6**

1. Elektristarteri konnektor

12. Ühendage elektristarteri juhtme pikendus elektristarteri konnektorisse (Joonis 7) ja ühendage see masina esiossa, vt Joonis 6.

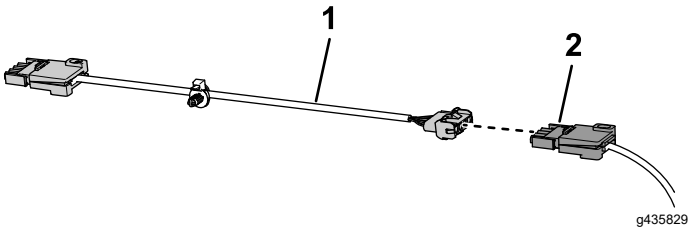


**Joonis 7**

1. Juhtme pikendus
2. Elektristarteri konnektor

13. Kinnitage kaablid kaasasolevate kaablikinnituste abil käepideme ülemise ja alumise osa külge.

14. Käivitage masin ja veenduge, et operaatori kohaloleku turvahoova vabastamisel masin seiskub, vt eHoverPro *kasutusjuhendit*.

***Tähtis:*** **Kui lasete operaatori kohaoleku turvahoova lahti, peaks nii mootor kui ka lõiketera 3 sekundi jooksul seiskuma. Kui need ei seisku korralikult, lõpetage kohe masina kasutamine ja võtke ühendust volitatud hooldusfirma või Toro edasimüüjaga.**

**Märkus:** Olge masinaga manööverdamisel ettevaatlik; pikem käepide võib raskendada manööverdamist.

Olge seadme liigutamisel ja hoiustamisel ettevaatlik, et vältida lukustusmehhanismi purunemist.




**Count on it.**