



Count on it.

Form No. 3463-328 Rev C

Navodila za uporabo

**Rezalna enota s sistemom
EdgeSeries™ DPA 68,58 cm z 8 ali
11 rezili ali 81,28 cm z 8 rezili**

Vlečna enota Reelmaster® 7000-D

Model št.: 03721—Serijska št.: 405300001 in gor

Model št.: 03722—Serijska št.: 405300001 in gor

Model št.: 03727—Serijska št.: 405300001 in gor



Ta izdelek je skladen z vsemi ustreznimi evropskimi direktivami. Za podrobnosti glejte Izjavo o vgradnji na zadnji strani te publikacije.

Model št.: _____

Serijska št.: _____

Uvod

To rezalno enoto lahko uporabljajo profesionalni in najeti upravljalci za komercialne namene. Stroj je zasnovan za košnjo trave na dobro vzdrževanih trato in igriščih za golf, v parkih, na športnih igriščih in komercialnih površinah. Uporaba izdelka za nepredvidene namene je lahko nevarna za vas in navzoče osebe.

Podrobno preberite te informacije, da se seznanite s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem stroja ter preprečite telesne poškodbe in škodo na izdelku. Vi ste odgovorni za pravilno in varno upravljanje izdelka.

Če potrebujete informacije o varnosti izdelka in gradivo za usposabljanje, podatke o dodatni opremi ali pomoč pri iskanju prodajalca oziroma želite registrirati izdelek, obiščite spletno mesto www.Toro.com.

Če potrebujete servisne storitve, originalne dele Toro ali dodatne informacije, se obrnite na pooblaščenega servisnega zastopnika oziroma službo za pomoč strankam družbe Toro, pri čemer predhodno pripravite številko modela in serijsko številko izdelka. **Diagram 1** označuje mesto številke modela in serijske številke na izdelku. Številke vpišite v ustrezna polja.

Pomembno: Do podatkov o garanciji, delih in drugih informacij o izdelku lahko dostopate tako, da z mobilno napravo odčitate QR-kodo na ploščici s serijsko številko (če je nameščena).

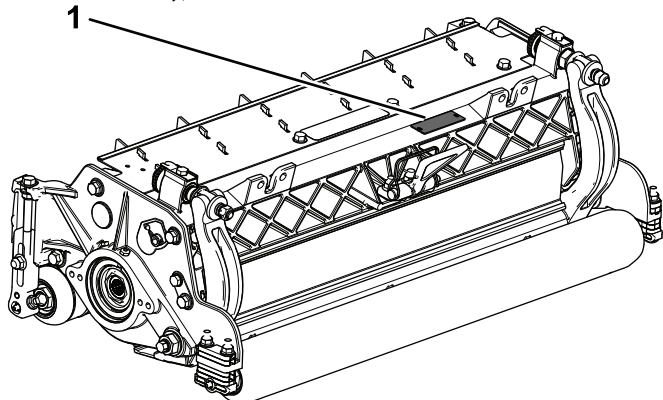


Diagram 1

1. Mesto serijske številke in oznake modela

V tem priročniku so navedene morebitne nevarnosti, pri čemer so varnostna opozorila označena s posebnim simbolom (**Diagram 2**), ki označuje nevarnost, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt, če ne upoštevate priporočenih previdnostnih ukrepov.



Diagram 2
Varnostni simbol

g000502

Za poudarjanje informacij sta v tem priročniku uporabljeni 2 besedi. **Pomembno** opozarja na posebne tehnične informacije, medtem ko **Opomba** označuje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

Vsebina

Varnost	3
Splošna varnost.....	3
Varnost rezalne enote	3
Varnost pri delu z rezili	3
Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili	4
Nastavitve	5
1 Namestitev mazalke vretena	5
2 Nastavitev rezalne enote	6
3 Nameščanje motorjev vretena	6
Pregled izdelka	7
Specifikacije	7
Delovni priključki/dodatna oprema	7
Delovanje	7
Nastavitev rezalne enote	7
Nastavitev višine košnje	12
Tabele za nastavitev višine košnje in izbiro spodnjega noža	13
Tabela s pogoji za višino košnje	15
Vzdrževanje	16
Opora za rezalno enoto	16
Mazanje rezalnih enot.....	16
Specifikacije za spodnji nož	17
Specifikacije vretena.....	21
Servisiranje dvotočkovnih nastavitvenih regulatorjev HD	22
Servisiranje valja	24

Varnost

Splošna varnost

Ta izdelek lahko amputira roke in noge. Da se izognete hudim telesnim poškodbam, vedno upoštevajte vsa varnostna navodila.

- Pred zagonom stroja morate prebrati ta *uporabniški priročnik* in se seznaniti z njegovo vsebino.
- Med upravljanjem stroja morate biti popolnoma osredotočeni. Ne počnite ničesar, kar bi lahko odvrglo vašo pozornost; v nasprotnem primeru lahko to privede do telesnih poškodb ali premoženjske škode.
- Ne postavljajte rok ali nog blizu premičnih delov stroja.
- Stroja ne smete uporabljati, če vse varnostne zaščitne naprave in ščitniki niso nameščeni in ne delujejo pravilno.
- Ne približujte se izmetnim odprtina.
- Drugim navzočim osebam in otrokom preprečite vstop v območje delovanja stroja. Otrokom nikoli ne dovolite upravljati stroja.
- Preden zapustite delovni položaj, storite naslednje:
 - Parkirajte stroj na ravni površini.
 - Spustite rezalno/-e enoto/-e.
 - Izklopite pogone.
 - Vključite parkirno zavoro (če je vgrajena).
 - Ugasnite motor in odstranite ključ.
 - Počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

Nepravilna uporaba ali vzdrževanje stroja lahko privedeta do poškodb. Zaradi preprečevanja nevarnosti poškodb upoštevajte ta varnostna navodila in vedno upoštevajte varnostni simbol , ki lahko pomeni: svarilo, opozorilo ali nevarnost – navodilo za osebno varnost. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do telesnih poškodb ali smrti.

Varnost rezalne enote

- Rezalna enota predstavlja popoln stroj šele, ko je nameščena na vlečni enoti. Pozorno preberite *priročnik za upravljanje* vlečne enote ter preučite vsa navodila za varno uporabo stroja.
- Če stroj trči ob tuj predmet ali če zaznate nenavadne vibracije stroja, ustavite stroj, odstranite ključ in počakajte, da se vse gibanje ustavi, preden pregledate priključek. Pred

nadaljevanjem upravljanja opravite vsa potrebna popravila.

- Dele stroja vzdržujte v brezhibnem stanju, poskrbite, da bodo vijaki in matice dobro priviti. Zamenjajte vse obrabljene ali poškodovane nalepke.
- Uporabljajte samo s strani podjetja Toro odobreno dodatno opremo, delovne priključke in nadomestne dele.

Varnost pri delu z rezili


Izrabljeno ali poškodovano rezilo se lahko zlomi in del rezila lahko stroj izvrže v druge navzoče osebe, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt.

- Redno preverjajte rezila za obrabo ali poškodbe.
- Pri preverjanju rezil bodite zelo pazljivi. Rezila ovijte ali nosite rokavice ter bodite zelo previdni pri servisiranju rezil. Rezila lahko samo zamenjate ali nabrusite; v nobenem primeru jih ne smete ravnati ali zavariti.
- Pri strojih, ki imajo več rezil, bodite še posebej pazljivi, saj če zavrtite 1 rezilo, se zavrtijo tudi druga rezila.

Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili



Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameščene v bližini vseh nevarnih predelov in dobro vidne upravljavcu. Poškodovane in manjkajoče varnostne nalepke nadomestite z novimi.

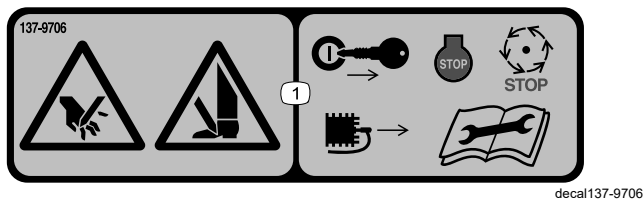

137-9706

1. Nevarnost uresnine na rokah ali nogah – ugasnite motor, odstranite ključ ali izključite vžigalno svečko, počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo, in pred izvajanjem vzdrževalnih del preberite *uporabniški priročnik*.

Nastavitve

Prosti deli

V spodnji karti potrdite vse dele kateri so bili poslani.

Postopek	Opis	Količina	Uporaba
1	Ravna mazalka	1	Namestitev mazalke vretena.
2	Ni zahtevanih delov	–	Nastavite rezalno enoto
3	Tesnilni obroč Vijaki z glavo (lahko so dobavljeni sestavljeni)	1 2	Namestitev motorjev vretena.

Media in dodatni deli

Opis	Količina	Uporaba
Priročnik za upravljanje Katalog delov (ni priložen) – za več informacij o tem, kako lahko pridobite katalog delov, glejte priloženo kartico.	1 –	Pregled gradiva in hranjenje le-tega na primernem mestu.

Opomba: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

1

Namestitev mazalke vretena

Deli potrebni za ta postopek:

1	Ravna mazalka
---	---------------

Postopek

Namestite mazalko na tisto stran rezalne enote, na kateri je motor vretena. Glejte [Diagram 3](#), če želite določiti položaj motorjev vretena glede na položaj rezalne enote na stroju.

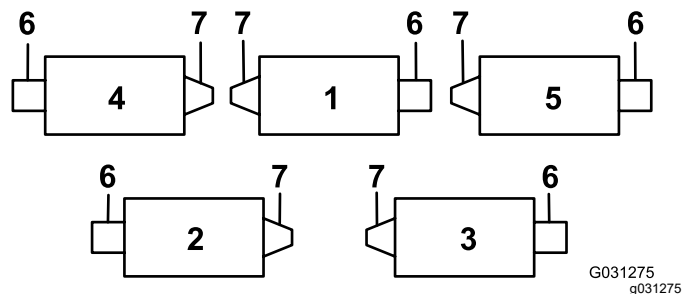


Diagram 3

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Rezalna enota 1 | 5. Rezalna enota 5 |
| 2. Rezalna enota 2 | 6. Motor vretena |
| 3. Rezalna enota 3 | 7. Utež ali druga dodatna oprema (naprodaj ločeno) |
| 4. Rezalna enota 4 | |

1. Odstranite in zavržite pritrdilni vijak na stranski plošči motorja vretena ([Diagram 4](#)).

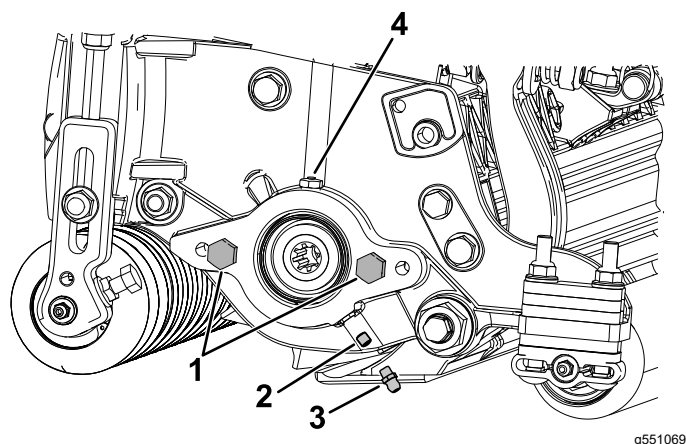


Diagram 4

1. Vijak s šestkotno glavo (2)
2. Pritrdilni vijak
3. Mazalka
4. Oddušnik za mazivo

2. Namestite ravno mazalko (Diagram 4).

Opomba: Mazalka je namenjena mazanju utorov motorja vretena.

2

Nastavitev rezalne enote

Ni zahtevanih delov

Postopek

1. Nastavite spodnji nož glede na vreteno.
2. Prilagodite zadnji valj vašim zahtevam glede višine košnje.
3. Nastavite višino košnje.
4. Po potrebi nastavite zadnji ščitnik.
5. Po potrebi nastavite krmilo rezalne enote.
6. Ko bodo vse rezalne enote nameščene na vlečno enoto in ko bodo delovale, nastavite vzmeti za kompenzacijo travne ruše.

Celotna navodila za izvajanje teh prilagoditev lahko najdete v [Delovanje \(stran 7\)](#).

3

Nameščanje motorjev vretena

Deli potrebni za ta postopek:

1	Tesnilni obroč
2	Vijaki z glavo (lahko so dobavljeni sestavljeni)

Postopek

Pomembno: Preden namestite motorje vretena, pridobite in namestite protiuteži ali drugo dodatno opremo na nasprotno stran rezalnih enot glede na motorje vretena, kot je opisano v navodilih, priloženih utežem ali dodatni opremi.

1. Namestite rezalne enote na vlečno enoto. Navodila za ta korak lahko preberete v *uporabniških priročnikih* za vlečno enoto.
2. Če na stranski plošči motorja vretena ni vijakov z glavo, jih namestite (Diagram 4).
3. Namestite O-tesnilo na motor vretena (Diagram 5).

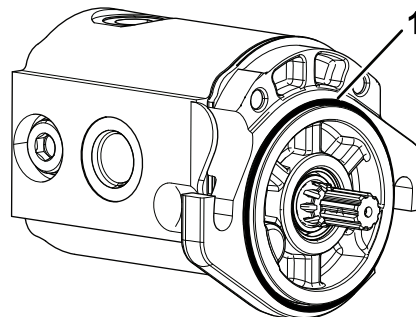


Diagram 5

1. Tesnilni obroč
4. Namestite motor vretena in ga pritrdite z vijaki z glavo.
5. Namažite stransko ploščo, dokler iz oddušnika za mazivo ne začne pritekati odvečno mazivo (Diagram 4).

Pregled izdelka

Specifikacije

Številka modela	Masa
03721	66 kg
03722	68 kg
03727	74 kg

Delovni priključki/dodatna oprema

Za povečanje in razširitev zmogljivosti stroja podjetje Toro ponuja širok nabor odobrenih delovnih priključkov in dodatne opreme. Za seznam odobrenih priključkov in dodatne opreme se obrnite na pooblaščenega serviserja ali pooblaščenega distributerja strojev Toro oziroma obiščite www.Toro.com.

Če želite zagotoviti optimalno delovanje in ohraniti veljavnost varnostnega certifikata stroja, uporabljajte izključno originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro. Uporaba nadomestnih delov in dodatne opreme drugih proizvajalcev je lahko nevarna in lahko privede do razveljavitve garancije.

Delovanje

Podrobna navodila za uporabo si lahko ogledate v *uporabniškem priročniku* vlečne enote. Preden vsak dan uporabite rezalno enoto, nastavite spodnji nož; glejte [Dnevna nastavev spodnjega noža \(stran 7\)](#). Pred uporabo rezalne enote preverite kakovost košnje s poskusno košnjo enega pasu, da se prepričate, da je končno pokošeno stanje ustrezno.

Nastavitev rezalne enote

Nastavitev zadnjega ščitnika

V večini pogojev lahko dosežete najboljše rezultate razpršitve pokošene trave takrat, ko je zadnji ščitnik zaprt (izmet na sprednji strani). V skrajnih ali mokrih pogojih lahko odprete zadnji ščitnik.

Če želite odpreti zadnji ščitnik ([Diagram 6](#)), zrahljajte vijak, s katerim je ščitnik pritrjen na levo stransko ploščo, zavrtite ščitnik v odprt položaj in zategnite vijak.

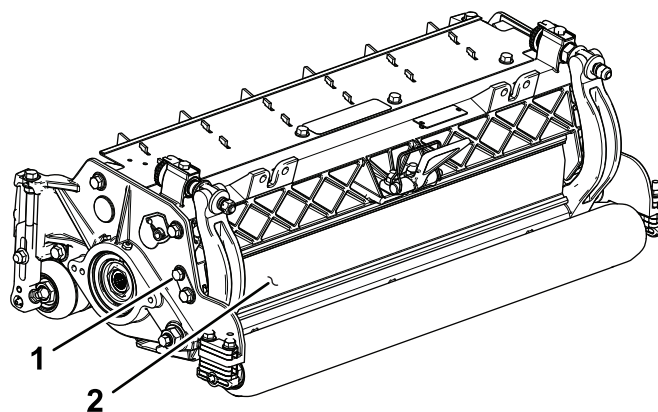


Diagram 6

g191341

1. Vijak

2. Zadnji ščitnik

Nastavitev stika med spodnjim nožem in vretenom

Dnevna nastavev spodnjega noža

Sistem za prilagoditev položaja spodnjega noža glede na položaj vretena z dvema gumboma, ki je vgrajen v to rezalno enoto, poskrbi za poenostavljen postopek prilagajanja, ki je potreben za zagotavljanje optimalne zmogljivosti košnje. Natančno prilagajanje, ki ga omogočata dvojni gumb in zasnova spodnje prečke, poskrbi za potreben nadzor, ki zagotavlja neprekinjeno samoostrenje in ohranja ostre rezalne robove, zagotavlja dobro kakovost košnje in bistveno zmanjša potrebo po rutinskem brušenju.

Pred vsakodnevno košnjo ali po potrebi preglejte vsako rezalno enoto in preverite, ali prihaja do ustreznega stika med spodnjim nožem in vretenom. **Ta postopek izvedite tudi, če je kakovost reza sprejemljiva.**

1. Spustite rezalne enote na trdo površino, ugasnite motor in odstranite ključ iz stikala za vžig.
2. Počasi zavrtite vreteno v nasprotno smer in poslušajte, kdaj bo vreteno prišlo v stik s spodnjim nožem.

- Če ni očitnega stika, nastavite spodnji nož na naslednji način:

- A. Vijake za prilagoditev spodnje prečke zavrtite v smeri urinega kazalca (**Diagram 7**), po 1 klik naenkrat, dokler ne začutite in slišite rahlega stika.

Opomba: Vijaki za prilagoditev spodnje prečke imajo zatike, pri čemer vsak označeni položaj ustreza premiku spodnjega noža za 0,022 mm.


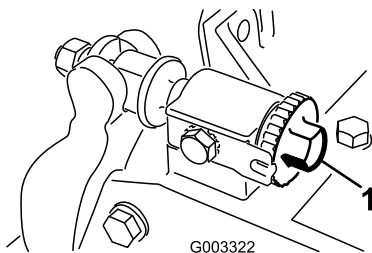


Diagram 7

g003322

1. Vijak za prilagoditev spodnje prečke

- B. Med vreteno in spodnji nož vstavite dolg trak papirja za preverjanje zmogljivosti košnje (Toro št. dela 125-5610) tako, da bo papir nameščen pravokotno na spodnji nož (**Diagram 8**), nato **počasi** zavrtite vreteno naprej; papir bi moral biti razrezan; v primeru, da se to ne zgodi, ponovite korake A in B dokler se to ne zgodi.

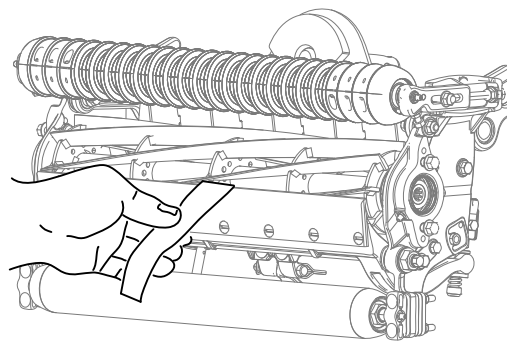

g027166

g027166

Diagram 8

- Če lahko jasno opazite premočan stik/upor vretena, obnovite sprednji del spodnjega noža ali zbrusite spodnji nož in/ali vreteno, da bodo robovi spet ostri in da bo košnja natančna; glejte *Priročnik Toro za brušenje vretena in rotacijske kosilnice*, obrazec št. 09168SL.

Pomembno: Vedno je bolje poskrbeti za rahel stik. Če ne vzdržujete rahlega stika, se spodnji nož/robovi vretena ne bodo dovolj samodejno ostrili in bodo po določenem času delovanja otopeli. Če nastavite premočan stik se bodo spodnji nož/robovi vretena hitreje obrabili, kar bo pripeljalo do neenakomerne obrabe in zmanjšane kakovosti košnje.

Opomba: Po daljši uporabi se bo na obeh straneh spodnjega noža sčasoma pojavil greben. Te zareze zaoblite ali jih spilite tako, da bodo poravnane z rezalnim robom spodnjega noža, s čimer boste zagotovili nemoteno delovanje.

Opomba: Sčasoma boste morali zbrusiti posneti rob (**Diagram 9**), saj je zasnovan tako, da zdrži le 40 % življenjske dobe spodnjega noža.

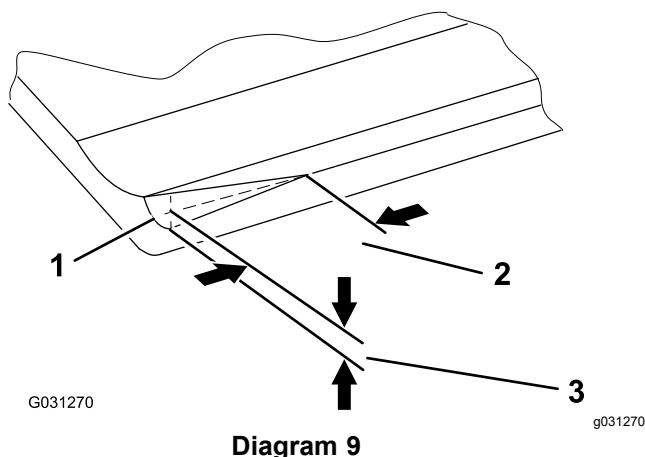


Diagram 9

1. Zareza v posnetem robu na desnem koncu spodnjega noža
2. 6 mm
3. 1,5 mm

Opomba: Zareza v posnetem robu ne sme biti prevelika, saj lahko sicer nazobča travno rušo.

Nastavitev spodnjega noža glede na vreteno

Ta postopek uporabite med začetno nastavitvijo rezalne enote in po brušenju ali razstavljanju vreten. To se ne nastavlja dnevno.

- Po brušenju rezalne enote ali spodnjega noža in/ali vretena boste morali morda nekaj minut kositi z rezalno enoto in nato izvesti ta postopek, da prilagodite spodnji nož glede na vreteno, medtem ko se vreteno in spodnji nož prilagajata drug drugemu.
- Če je travna ruša zelo gosta ali če ste izbrali zelo nizko višino košnje, boste morali morda izvesti dodatne prilagoditve.

1. Položite rezalno enoto na ravno in vodoravno delovno površino.
2. Zavrtite vijake za prilagoditev spodnje prečke v nasprotni smeri urinega kazalca in tako zagotovite, da spodnja prečka ne bo prišla v stik z vretenom (Diagram 10).

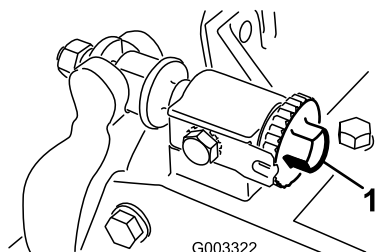


Diagram 10

1. Vijak za prilagoditev spodnje prečke

3. Nagnite rezalno enoto, da se razkrijeta spodnji nož in vreteno.

Pomembno: Zagotovite, da se matice na zadnji strani vijakov za prilagoditev spodnje prečke ne naslanjajo na delovno površino; uporabite stojalo (Diagram 11).

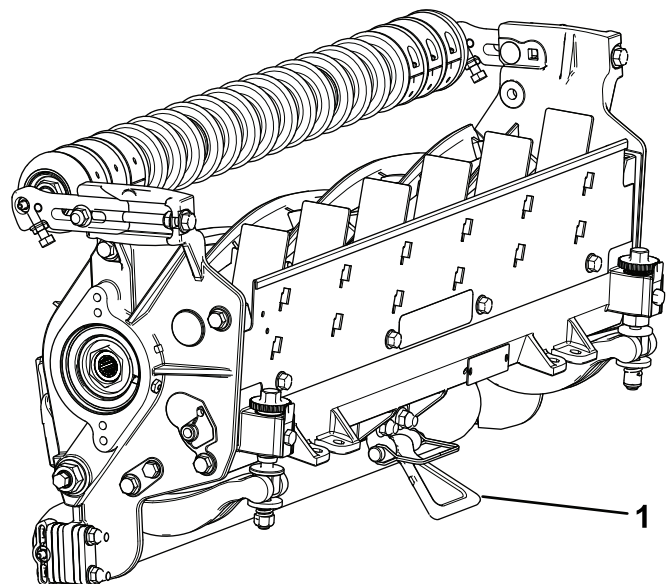


Diagram 11

1. Stojalo

4. Zavrtite vreteno tako, da 1 od rezil prečka spodnji nož približno 25 mm stran od roba spodnjega noža na desni strani rezalne enote.
5. Kjer rezilo vretena prečka spodnji nož, namestite na rezilu identifikacijsko oznako.

Opomba: Označite to rezilo, da bo naslednje prilagoditve enostavneje izvesti.

6. Vstavite 0,05 mm izravnalno podložko (št. dela 140-5531) med rezilo vretena in rob spodnjega noža na točki, označeni v koraku 5.
7. Zavrtite desni regulator spodnje prečke, dokler ne začutite **rahlega** pritiska na distančno ploščico, nato pa umaknite regulator spodnje prečke za 2 klika in odstranite distančno ploščico.

Opomba: Ko prilagodite eno stran rezalne enote, to vpliva tudi na drugo stran; 2 klika omogočita dovolj razmika, da se lahko prilagodi tudi druga stran.

Opomba: Če je na začetku razmik velik, začnite s prilagajanjem tako, da zbližate obe strani z izmeničnim zategovanjem desne in leve strani.

8. **Počasi** zavrtite vreteno tako, da isto rezilo, ki ste ga preverili na desni strani, prečka spodnji nož približno 25 mm stran od roba spodnjega noža na levi strani rezalne enote.

9. Zavrtite levi regulator spodnje prečke v smeri urinega kazalca do te mere, da lahko distančno ploščico podrsate skozi vreteno do vrzeli pri spodnjem nožu z rahlim uporom.
10. Vrnite se na desno stran in po potrebi prilagodite, da boste na distančni ploščici med istim rezilom in spodnjim nožem prav tako čutili rahel upor.
11. Ponavljajte koraka 9 in 10, dokler ne morete distančne ploščice podrsati skozi obe vrzeli z rahlim uporom, razmik 1 klika na obeh straneh pa prepreči, da bi distančna ploščica zdrsela skozi obe strani.

Opomba: Spodnji nož je zdaj nameščen vzporedno na vreteno.

12. Iz tega položaja (tj. z razmikom 1 klika in tako, da distančna ploščica ne zdrsi skozi) zavrtite vsakega od regulatorjev spodnje prečke v smeri urinega kazalca za 1 klik.

Opomba: Z vsakim klikom se spodnji nož premakne za 0,022 mm. **Vijakov za prilagoditev ne zategnite premočno.**

13. Med vreteno in spodnji nož vstavite dolg trak papirja za preverjanje zmogljivosti košnje (št. dela Toro 125-5610) tako, da bo papir nameščen pravokotno na spodnji nož (slika 7), nato **počasi** zavrtite vreteno naprej; papir bi moralo razrezati; v primeru, da se to ne zgodi, zavrtite oba vijaka za prilagoditev nosilca spodnjega noža v desno 1 klik in ponovite ta korak, dokler enota ne razreže papirja.

Opomba: Če lahko jasno opazite premočan stik/upor vretena, obnovite sprednji del spodnjega noža ali zbrusite spodnji nož in/ali vreteno, da bodo robovi spet ostri in da bo košnja natančna; glejte *Priročnik Toro za brušenje vretena in rotacijske kosilnice*, obrazec št. 09168SL.

Nastavitev višine zadnjega valjarja

1. Nastavite nosilce zadnjega valja ([Diagram 12](#)) na želeni razpon višine košnje tako, da pod prirobnico za pritrditev stranske plošče ([Diagram 12](#)) namestite potrebno količino distančnikov v skladu s [Tabele za nastavitev višine košnje in izbiro spodnjega noža \(stran 13\)](#).

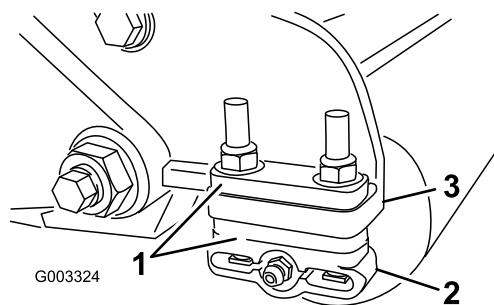


Diagram 12

- | | |
|------------------|---|
| 1. Distančnik | 3. Prirobnica za pritrditev stranske plošče |
| 2. Nosilec valja | |

2. Dvignite zadnji del rezalne enote in pod spodnji nož postavite zagozdo.
3. Odstranite oba vijaka, s katerimi sta vsak nosilec valja in distančnik pritrjena na vsako od prirobnic za pritrditev stranske plošče.
4. Odstranite valj in vijake s prirobnic za pritrditev stranske plošče in distančnikov.
5. Namestite distančnika na vijake na nosilcih valja.
6. Varno pritrdite nosilec valja in distančnike na spodnjo stran prirobnic za pritrditev stranske plošče, pred tem pa odstranite matice.
7. Preverite, ali je stik med spodnjim nožem in vretenom ustrezen. Nagnite kosilnico, da se pokažejo sprednji in zadnji valj ter spodnji nož.

Opomba: Položaj zadnjega valja v odnosu do vretena nadzorujejo tolerance strojne obdelave sestavljenih komponent, zato izenačevanje ni potrebno. Omejeno stopnjo prilagajanja lahko dosežete tako, da rezalno enoto postavite na površinsko ploščo in zrahljate vijake z glavo ([Diagram 13](#)), s katerimi je nameščena stranska plošča. Prilagodite in zategnite vijake z glavo. Zategnite vijake z glavo z zateznim momentom od 37 do 45 N·m.

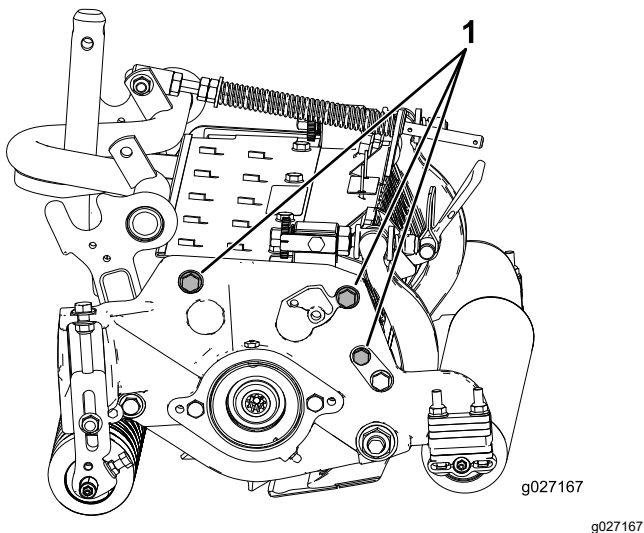


Diagram 13

1. Vijaki z glavo za pritrditev stranske plošče

Prilaganje nastavitev za kompenzacijo travne ruše

Vzmet za kompenzacijo travne ruše prenese težo s sprednjega na zadnji valj. Ta nastavev pripomore k zmanjšanju valovitega vzorca (ali valovanja), ki nastane v travni ruši.

Pomembno: Vzmet prilagodite, ko je rezalna enota nameščena na vlečno enoto in usmerjena naravnost ter spuščena na tla delavnice.

1. Poskrbite, da bo razcepka nameščena v zadnjo odprtino na vzmetnem krmilnem vzvodu ([Diagram 14](#)).

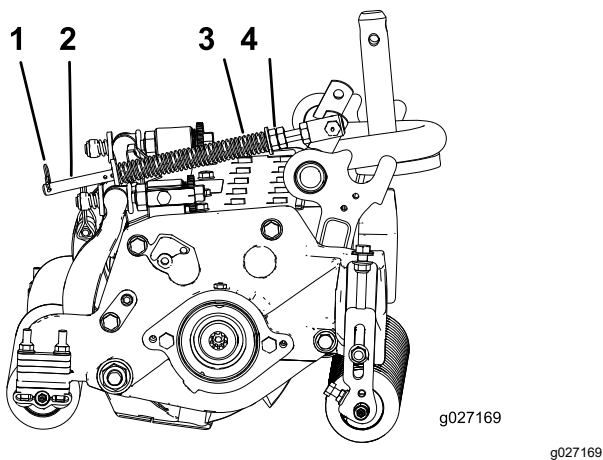


Diagram 14

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Razcepka | 3. Vzmet za kompenzacijo travne ruše |
| 2. Vzmetni krmilni vzvod | 4. Šestkotne matice |

2. Zategnite šestkotne matice na sprednjem delu vzmetnega krmilnega vzvoda, dokler stisnjena dolžina vzmeti ne znaša 15,9 cm ([Diagram 14](#)).

Opomba: Če stroj uporabljate na neravnem terenu, zmanjšajte dolžino vzmeti za 1,3 cm.

Opomba: Ponastavite nastavev kompenzacije travne ruše, če se spremeni nastavev višine košnje ali agresivnosti rezanja.

Nastavitev višine košnje

Opomba: Za višine košnje, ki presega 2,54 cm, namestite opremo za visoko košnjo.

1. Odvijte varovalne matice, ki pritrjujejo nosilce za nastavitev višine košnje na stranski plošči rezalne enote ([Diagram 15](#)).

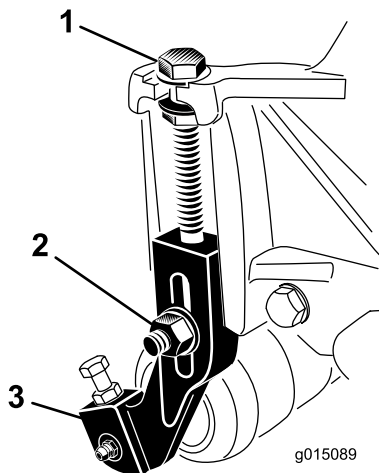


Diagram 15

1. Nastavitveni vijak
2. Varovalna matica
3. Nosilec za nastavitev višine košnje

2. Odvijte matico na merilni palici ([Diagram 16](#)) in nastavitevi vijak nastavite na zeleno višino košnje.

Opomba: Razdalja med spodnjim delom glave vijaka in sprednjim delom palice je višina košnje.

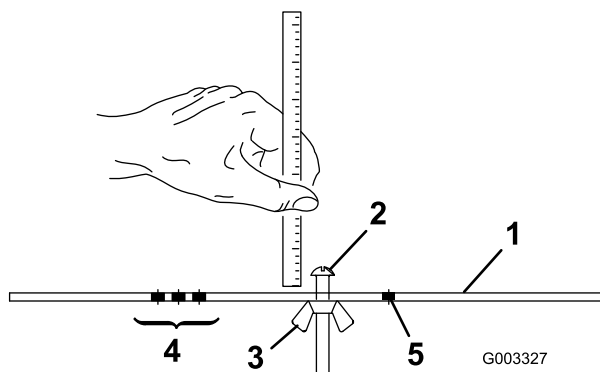


Diagram 16

1. Merilna palica
2. Vijak za nastavitev višine
3. Matica
4. Odprtine, ki se uporabljajo za nastavitev višine košnje za ravnanje
5. Odprtina, ki se ne uporablja

3. Glavo vijaka zatakните za rezalni rob spodnjega noža in zadnji konec palice naslonite na zadnji valj ([Diagram 17](#)).

4. Obračajte nastavitveni vijak, dokler se sprednji valj ne dotakne merilne palice ([Diagram 17](#)). Nastavite oba konca valja, dokler ni celoten valj vzporeden s spodnjim nožem.

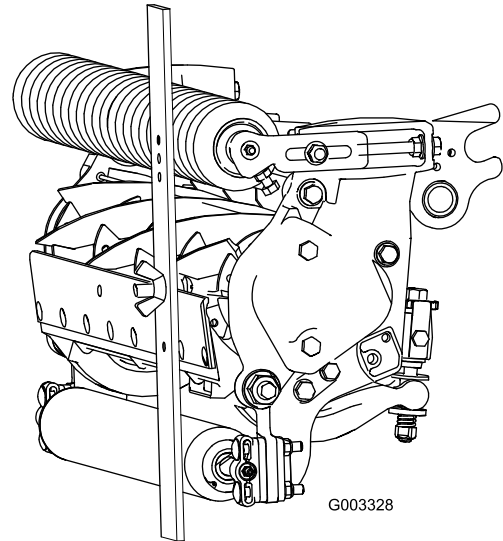


Diagram 17

Pomembno: Če je nastavitev pravilna, bosta zadnji in sprednji valj prišla v stik z merilno palico, vijak pa bo tesno počival ob spodnjem nožu. Tako se zagotovi, da bo višina košnje na obeh koncih spodnjega noža enaka.

5. Zategnite matice, da zaklenete prilagojeni položaj.

Opomba: Matic ne zategnite preveč. Zategnite jih dovolj, da se podložke ne bodo premikale.

Tabele za nastavitve višine košnje in izbiro spodnjega noža

Tabela za nastavitve višine košnje

Nastavitev višine košnje	Agresivnost reza	Št. zadnjih distančnikov	Št. verižnih členov	Z nameščenimi kompleti za ravnanje**
0,6 4 cm	Manjša	0	5+	D
	Normalna	0	5+	D
	Večja	1	5+	–
0,9 5 cm	Manjša	0	5+	D
	Normalna	1	5+	D
	Večja	2	5+	–
1,2 7 cm	Manjša	0	6	D
	Normalna	1	5+	D
	Večja	2	5+	D
1,5 6 cm	Manjša	1	6	D
	Normalna	2	5+	D
	Večja	3	5+	–
1,9 1 cm	Manjša	2	6	D
	Normalna	3	5+	D
	Večja	4	6	–
2,2 2 cm	Manjša	2	6	D
	Normalna	3	6	D
	Večja	4	5+	–
2,5 4 cm	Manjša	3	6	D
	Normalna	4	5+	D
	Večja	5	5+	–
2,8 6 cm	Manjša	4	6	–
	Normalna	5	5	–
	Večja	6	5	–
3,1 8 cm	Manjša	4	6	–
	Normalna	5	6	–
	Večja	6	6	–
3,4 9 cm	Manjša	4	6	–
	Normalna	5	6	–
	Večja	6	6	–
3,8 1 cm	Manjša	5	6	–
	Normalna	6	6	–
	Večja	7	6	–

Nastavitev HOC	Agresivnost reza	Št. zadnjih distančnikov	Št. verižnih členov	Z nameščenimi kompleti za ravnanje**
4,1 3 cm	Manjša	5	5	–
	Normalna	6	5	–
	Večja	7	5	–
4,4 4 cm	Manjša	6	5	–
	Normalna	7	5	–
	Večja	8	6	–
4,7 6 cm	Manjša	7	5	–
	Normalna	8	6	–
	Večja	9	6	–
5,0 8 cm	Manjša	7	6	–
	Normalna	8	6	–
	Večja	9	6	–
5,4 0 cm	Manjša	8	6	–
	Normalna	9	6	–
	Večja	10	6	–
5,7 1 cm	Manjša	8	6	–
	Normalna	9	6	–
	Večja	10	6	–
6,0 3 cm	Manjša	9	6	–
	Normalna	10	6	–
	Večja	11	6	–
6,3 5 cm	Manjša	9	6	–
	Normalna	10	6	–
	Večja	11	6	–


+ pomeni, da je nosilec v obliki črke U na ročici za dvig nameščen v spodnji odprtini ([Diagram 20](#)).
»D« pomeni, da se ta kombinacija višine košnje in distančnikov lahko uporablja s pripomočki za 68,58-centimetrsko ravnanje.

Opomba: Z zamenjavo enega člena verige se nagibni kot premika zadnjega valja spremeni za 7,0 stopinj.

Opomba: Z zamenjavo nosilca v obliki črke U na ročici za dvig na spodnjo odprtino se nagibni kot zadnjega valja poveča za 3,5 stopinje.

S pomočjo naslednje preglednice lahko določite, kateri spodnji nož je najprimernejši za želeno višino košnje.

Preglednica za izbiro spodnjega noža/višine košnje			
Spodnji nož	Št. dela	Višina roba spodnjega noža	Višina košnje
Nizka višina košnje (izbirno)	147-1248 (68,58 cm) 147-1252 (81,28 cm)	5,6 mm	od 6,4 do 12,7 mm od 6,35 do 12,7 mm
EdgeMax® (izbirno)	137-6095 (68,58 cm)	6,9 mm	od 9,5 do 63,5 mm (od 0,95 do 6,35 cm)
Standardno (proizvodnja)	147-1249 (model 03721/22, 68,58 cm) 147-1253 (model 03727, 81,28 cm)		
Zmogljiv (izbirno)	147-1250 (68,58 cm) 147-1254 (81,28 cm)	9,3 mm	od 12,7 do 63,5 mm (od 1,27 do 6,35 cm)
* Za trate v topli sezoni boste morali morda nastaviti spodnji nož pri nastavitvi Nizka višina košnje na višino 12,7 mm ali manj.			

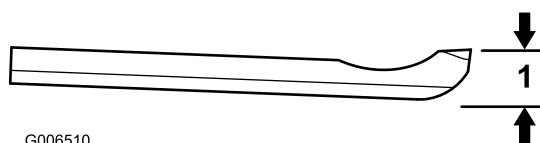

G006510

Diagram 18

g006510

1. Višina roba spodnjega noža

Tabela s pogoji za višino košnje

Nastavitev višine košnje

Ta nastavitev ustreza želeni višini košnje.

Delavniško nastavljena višina košnje

Delavniško nastavljena višina košnje je višina, na kateri je zgornji rob spodnjega noža postavljen nad ravno površino, ki se dotika dna prednjega in zadnjega valja.

Dejanska višina košnje


To je dejanska višina, pri kateri poteka košnja trave. Pri podani nastavljeni višini košnje se bo dejanska višina košnje razlikovala glede na vrsto trave, letni čas, travno rušo in pogoje tal. Nastavitev rezalne enote (agresivnost reza, valji, spodnji noži, nameščena dodatna oprema, nastavitve kompenzacije travne ruše itd.) bo prav tako vplivala na dejansko višino košnje. Dejansko višino košnje redno preverjajte z orodjem Turf Evaluator (model 04399), da določite želeno nastavljeno višino košnje.

Agresivnost reza

Agresivnost reza pomembno vpliva na zmogljivost rezalne enote. Agresivnost košnje se nanaša na kot spodnjega noža glede na tla ([Diagram 19](#)).

Najboljša nastavitev rezalne enote je odvisna od razmer vaše travne ruše in zelenih rezultatov. Najboljšo nastavitev boste lahko določili na podlagi izkušenj z rezalno enoto na vaši travni ruši. Agresivnost rezanja lahko med sezono košnje prilagajate različnim razmeram travne ruše.

Na splošno so manj do normalno intenzivne nastavitve primernejše za trave v toplih mesecih (bermuda, paspalum, zoysia), medtem ko za trave v hladnih mesecih (bent, bluegrass, rye) morda potrebujete normalno do bolj agresivno nastavitev. Pri bolj agresivnih nastavitvah se pokosi več trave, saj vrtljivo vreteno povleče več trave v spodnji nož.

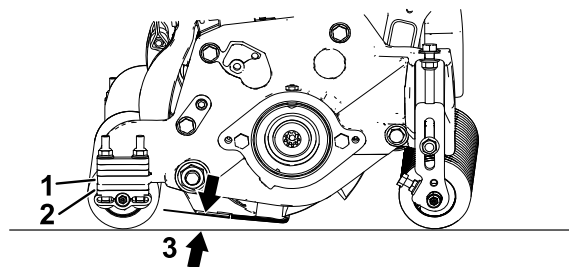

g551080

Diagram 19


1. Prirobnica za pritrditev stranske plošče
2. Zadnji distančniki
3. Agresivnost košnje

Zadnji distančniki

S številom zadnjih distančnikov se določi agresivnost reza rezalne enote. Če pri dani višini košnje dodate distančnike pod prirobnico za pritrditev stranske plošče, rezalna enota izvaja bolj agresiven rez. Vse rezalne enote na danem stroju morajo biti nastavljene na isto agresivnost reza (število zadnjih distančnikov, št. dela Toro 119-0626), saj sicer lahko to negativno vpliva na videz po košnji ([Diagram 19](#)).

Verižni členi

Mesto, na katerem je pritrjena veriga ročice za dvig, določi nagibni kot zadnjega valja ([Diagram 20](#)).

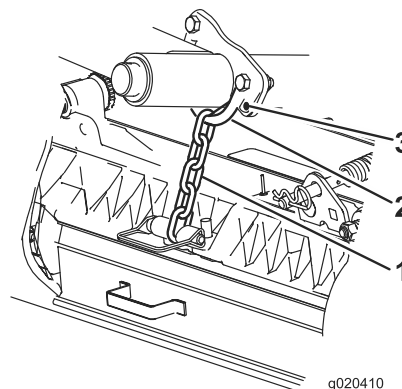

g020410

g020410

Diagram 20

1. Dvižna veriga
2. Nosilec v obliki črke U
3. Spodnja odprtina


Pripomoček za ravnanje

To so priporočene nastavitve višine košnje, če je na rezalno enoto nameščen komplet za ravnanje.

Vzdrževanje

Opora za rezalno enoto

Če je treba rezalno enoto nagniti, da se pokaže spodnji nož/vreteno, podstavite stojalo (ki je priloženo vlečni enoti) pod zadnji del rezalne enote, da tako zagotovite, da se matice na zadnji strani vijakov za prilagoditev spodnje prečke ne naslanjajo na delovno površino ([Diagram 21](#)).

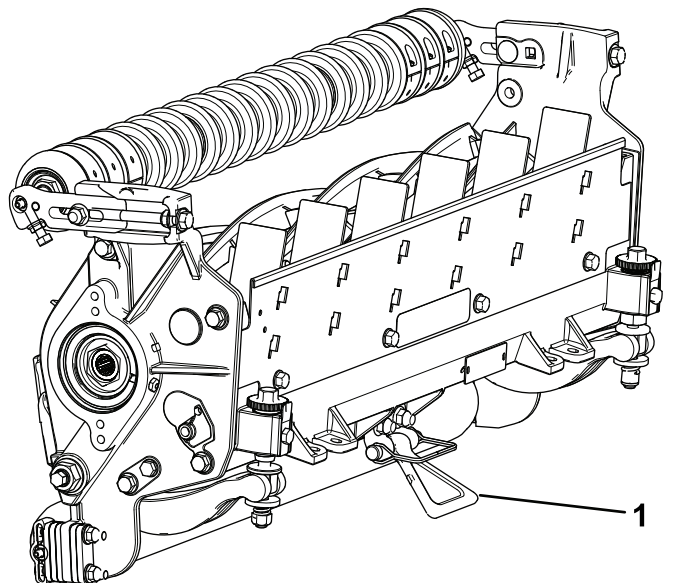

g191340

Diagram 21

1. Stojalo


Mazanje rezalnih enot

Redno namažite 5 mazalk vsake rezalne enote ([Diagram 22](#)) z litijevo mastjo št. 2.

Dve mazalni mesti se nahajata na sprednjem valju, dve na zadnjem valju in ena na utoru motorja vretena.

Opomba: Mazanje rezalnih enot takoj po pranju pomaga očistiti vodo iz ležajev in podaljša življenjsko dobo ležajev.

1. Vsako mazalko obrišite s čisto krpo.
2. Mazivo nanašajte, dokler iz tesnil valja in varnostnega ventila ležajev ne začne teči čisto mazivo.
3. Odvečno mazivo obrišite.

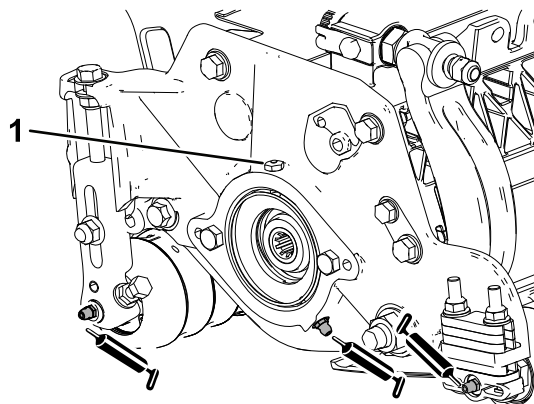

g191601

Diagram 22

Mazalke na strani motorja vretena

1. Varnostni ventil

Specifikacije za spodnji nož

Servisiranje spodnjega noža

Odstranitev sklopa spodnje prečke/spodnjega noža

1. Obrnite vijake za nastavitev spodnje prečke v nasprotni smeri urinega kazalca, da se spodnji nož odmakne od vretena ([Diagram 23](#)).

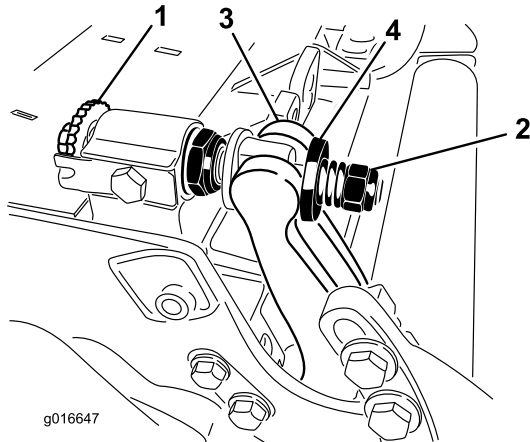


Diagram 23

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Vijak za prilagoditev spodnje prečke | 3. Spodnja prečka |
| 2. Matica za napenjanje vzmeti | 4. Podložka |

2. Odmikajte matico za napenjanje vzmeti, dokler podložka ni več napeta ob spodnjo prečko ([Diagram 23](#)).
3. Na vsaki strani stroja popustite varovalno matico, ki pritrjuje vijak spodnje prečke ([Diagram 24](#)).

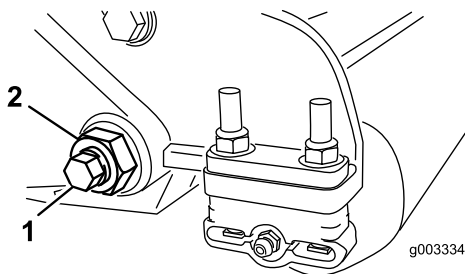


Diagram 24

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Vijak spodnje prečke | 2. Varovalna matica |
|-------------------------|---------------------|

4. Odstranite vsak vijak spodnje prečke tako, da lahko nosilec potegnete navzdol in ga odstranite z vijaka stroja ([Diagram 24](#)). Pazite na 2 najlonski podložki in 1 žigosano jekleno podložko na vsakem koncu spodnje prečke ([Diagram 25](#)).

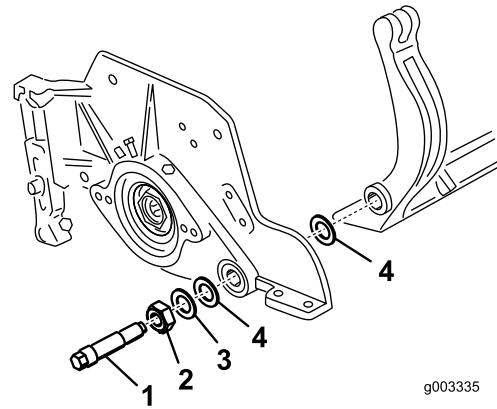


Diagram 25

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Vijak spodnje prečke | 3. Jeklena podložka |
| 2. Matica spodnje prečke | 4. Podložka iz najlona |

5. Odstranite spodnji nož s spodnje prečke tako, da odstranite vse vijake, ki ga držijo na mestu. Uporabite nasadni ključ z orodjem za vijake spodnjega noža (št. dela TOR510880).

Opomba: Za odvijanje vijakov spodnjega noža lahko uporabite mehanski ali pnevmatski udarni ključ.

Opomba: Spodnji nož in vijake zavržite.

Namestitev novega spodnjega noža

1. Izberite nov spodnji nož v skladu z [Tabele za nastavitev višine košnje in izbiro spodnjega noža \(stran 13\)](#).

2. Odstranite rjo, vodni kamen in korozijo s površine spodnje prečke in nanjo nanesite tanek sloj olja.

Pomembno: Ne odstranjujte ulitega materiala s spodnje prečke. Spodnja prečka je na sredini konkavna; ne brusite je.

3. Očistite navoje na spodnji prečki.
4. Na nove vijake noža kosilnice nanesite sredstvo za zatesnitev in namestite spodnji nož na spodnjo prečko.

Pomembno: Uporabljajte samo nove vijake za spodnji nož.

Opomba: Število vijakov se razlikuje glede na spodnjo prečko.

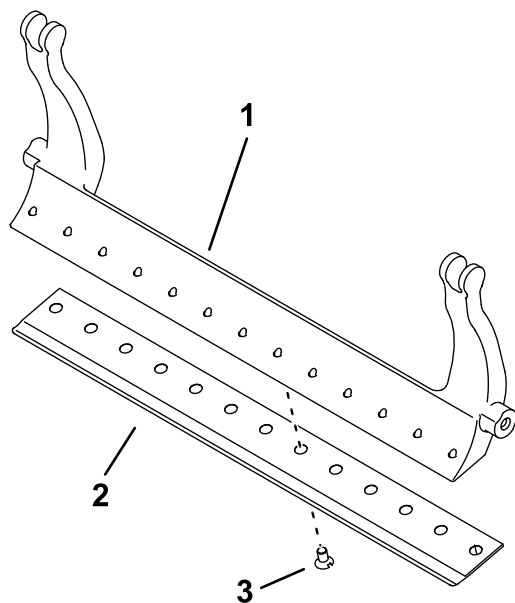


Diagram 26

Prikaz spodnje prečke s 13 vijaki

1. Spodnja prečka
2. Spodnji nož
3. Vijak

5. Zategnite 2 zunanja vijaka z zateznim momentom 1 N·m.
6. Začnite od sredine spodnje prečke in privijte vijake z navorom 29,8 +/-1 N·m.

Pomembno: Vijakov spodnjega noža ne zategujte z mehanskim ali pnevmatskim udarnim ključem.

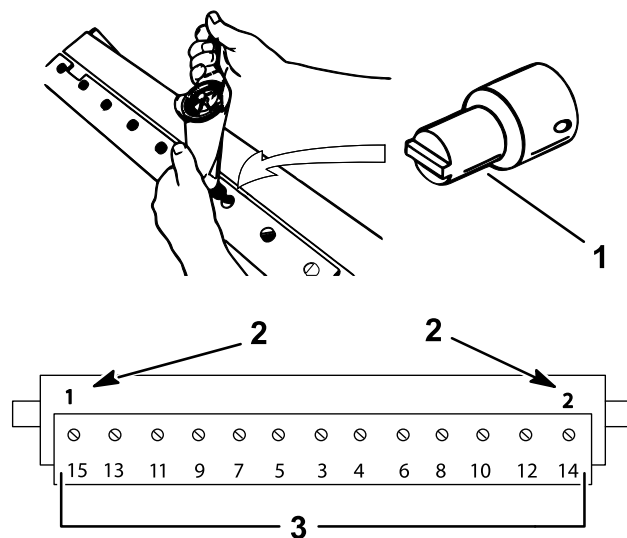


Diagram 27

1. Orodje za vijake spodnjega noža (št. dela TOR510880)
2. Najprej namestite ta dva vijaka in ju zategnite z zateznim momentom 1 N·m.
3. Navor 29,8 +/-1 N·m.

7. Zbrusite novi spodnji nož; glejte [Tabela servisiranja spodnjega noža \(stran 19\)](#).

Tabela servisiranja spodnjega noža

Delovne mejne vrednosti spodnjega noža so navedene v naslednji tabeli.

Pomembno: Če rezalno enoto uporabljate tudi po tem, ko je delovna mejna vrednost spodnjega noža presežena, lahko pride do neustreznega videza po košnji in manjše strukturne celovitosti spodnjega noža pri udarcih.

Tabela servisiranja spodnjega noža				
Spodnji nož	Št. dela	Višina robu spodnjega noža	Obratovalna omejitev*	Koti brušenja Zgornji/sprednji koti
Nizka višina košnje (izbirno)	147-1248 (68,58 cm) 147-1252 (81,28 cm)	5,6 mm	4,8 mm	10/5°
EdgeMax® (izbirno)	137-6095 (68,58 cm)	6,9 mm	4,8 mm	10/5°
Standardno (proizvodnja)	147-1249 (model 03721/22, 68,58 cm) 147-1253 (model 03727, 81,28 cm)	6,9 mm	4,8 mm	10/5°
Zmogljiv (izbirno)	147-1250 (68,58 cm) 147-1254 (81,28 cm)	9,3 mm	4,8 mm	10/5°

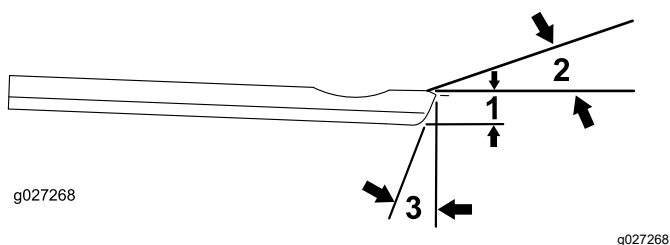


Diagram 28

Priporočeni zgornji in sprednji koti brušenja spodnjega noža

1. Obratovalna omejitev spodnjega noža*
2. Zgornji kot brušenja
3. Sprednji kot brušenja

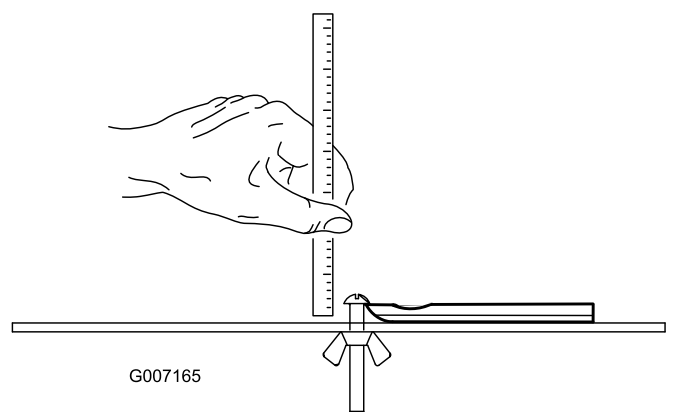


Diagram 29


Opomba: Vse obratovalne omejitve spodnjega noža se nanašajo na spodnji del spodnjega noža (Diagram 29).

Preverjanje zgornjega kota brušenja

Kot, pod katerim brusite svoje spodnje nože, je zelo pomemben.

S kazalnikom kota (št. dela Toro 131-6828) in nosilcem kazalnika kota (št. dela Toro 131-6829) preverite kot, pod katerim deluje vaš brusilnik, in ga po potrebi popravite, če brusilnik ni natančen.

1. Kazalnik kota namestite na spodnjo stran spodnjega noža, kot je prikazano na sliki Diagram 30.

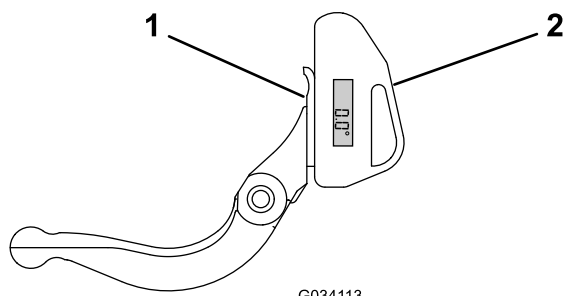

G034113

g034113

Diagram 30

1. Spodnji nož (navpično)
2. Kazalnik kota

2. Na kazalniku kota pritisnite gumb Alt Zero.
3. Nosilec kazalnika kota namestite na rob spodnjega noža tako, da se rob magneta ujema z robom spodnjega noža ([Diagram 31](#))

Opomba: Digitalni zaslon mora biti med tem korakom viden z iste strani kot med korakom 1.

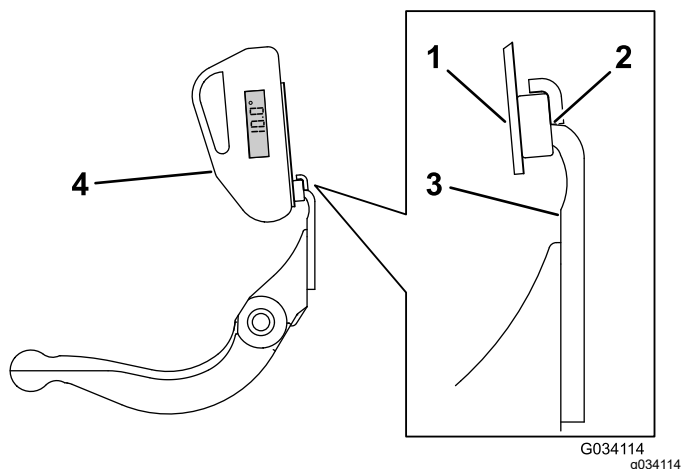


Diagram 31

1. Nosilec kazalnika kota
2. Rob magneta, ki je poravnani z robom spodnjega noža
3. Spodnji nož
4. Kazalnik kota

4. Kazalnik kota namestite na nosilec, kot je prikazano na sliki [Diagram 31](#).

Opomba: To je kot, ki ga ustvari vaš brusilnik, in mora biti znotraj 2 stopinj priporočenega zgornjega kota brušenja.


Namestitev sklopa spodnje prečke/spodnjega noža

1. Namestite sklop spodnje prečke/spodnjega noža in namestite montažna ušesa med podložko in vijak za nastavitev droga.

Pomembno: Dvotočkovne nastavitvene regulatorje (DPA) postavite na sredino

med ušesca spodnje prečke, kot prikazuje [Diagram 32](#).

Če so dvotočkovni nastavitveni regulatorji (DPA) nameščeni ob ušesca spodnje prečke, to lahko negativno vpliva na stik med spodnjim nožem in vretenom.

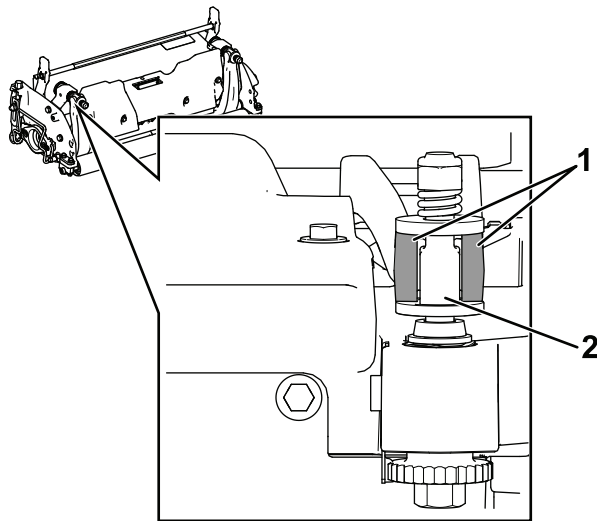

g512172

Diagram 32

1. Ušesca spodnje prečke
2. Dvotočkovni nastavitveni regulator (DPA)

2. Pritrdite spodnjo prečko na vsako stransko ploščo z vijaki spodnje prečke (matice na vijakih) in 3 podložkami (skupaj 6).
3. Namestite podložko iz najlona na vsako stran vodila stranske plošče. Namestite jekleno podložko na zunanjo stran vsake od podložk iz najlona ([Diagram 25](#)).
4. Zategnite vijake spodnje prečke z zateznim momentom od 37 do 45 N·m.
5. Počasi zategnite varovalne matice spodnje prečke, dokler se zunanje jeklene podložke ne vrtijo samo z roko.

Pomembno: Matic ne zategnite premočno, saj se bodo stranske plošče odklonile.

Opomba: Najlonska podložka med spodnjo prečko in drsno ploščo bo imela majhno vrzel.

6. Matico za napenjanje vzmeti zategnite, dokler se vzmet ne sesede, nato pa popustite za 1/2 obrata ([Diagram 33](#)).

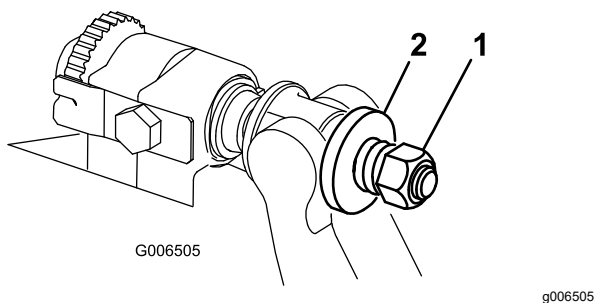


Diagram 33

1. Matica za napenjanje vzmeti
2. Vzmet

Specifikacije vretena

Varnostno brušenje vretena

Novo vreteno ima širino odrezka od 1,3 do 1,5 mm in prosti kot 30 stopinj.

Ko je del vretena, ki pride v stik s travo, širši od 3 mm, izvedite naslednje:

1. Na vseh rezilih vretena nastavite prosti kot 30 stopinj, dokler širina odrezka ne znaša 1,3 mm (Diagram 34).

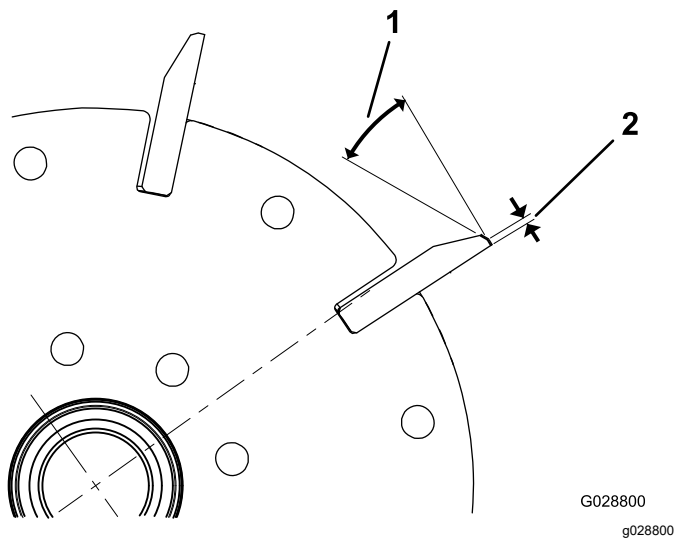


Diagram 34

1. 30 stopinj
2. 1,3 mm

2. S hitrim vrtenjem brusite vreteno, da dosežete < 0,025 mm nestabilnosti vretena.

Opomba: Tako se bo širina vretena, ki pride v stik s travo, nekoliko povečala.

Opomba: Za podaljšanje trajnosti ostrine roba vretena in spodnjega noža – po brušenju vretena in/ali spodnjega noža – ponovno preverite stik vretena s spodnjim nožem po rezanju dveh

čistin, saj bodo odstranjeni morebitni zarobki, ki lahko povzročijo neustrezen prostor med vretenom in spodnjim nožem ter s tem hitrejšo obrabo.

3. Z merilnim trakom izmerite zunanji premer vretena na obeh koncih (Diagram 35); razlika v zunanjem premeru med koncema mora biti manjša od 0,250 mm. Če je razlika večja, jo odpravite z brušenjem.

Opomba: Merilni trak za merjenje zunanjega premera lahko kupite pri pooblaščenem distributerju za izdelke Toro.

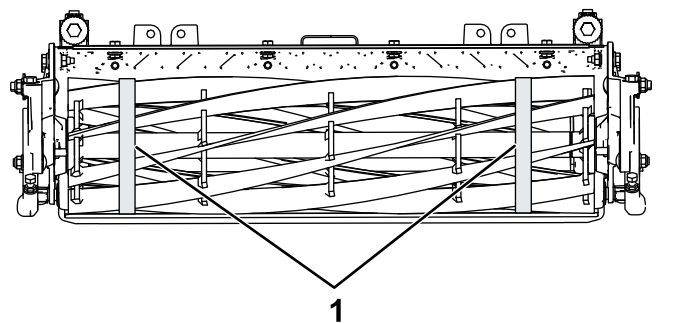


Diagram 35

1. Izmerite zunanji premer vretena med dvema najbolj oddaljenima notranjima opornikoma na obeh koncih in primerjajte.

Servisiranje dvotočkovnih nastavitvenih regulatorjev HD

1. Odstranite vse dele (glejte *Navodila za namestitvev* za komplet dvotočkovnih nastavitvenih regulatorjev HD in [Diagram 36](#)).
2. Na notranji del območja za pušo na osrednjem ogrodju rezalne enote ([Diagram 36](#)) nanesite sredstvo proti sprijemanju.

3. Poravnajte vtiče na pušah prirobnice z odprtini v ogrodju in namestite puše ([Diagram 36](#)).
4. Namestite valovito podložko na gred regulatorja in podrsajte gred regulatorja v puše prirobnice na ogrodju rezalne enote ([Diagram 36](#)).
5. Pritrdite gred regulatorja s plosko podložko in varovalno matico ([Diagram 36](#)).
6. Varovalno matico zategnite z zateznim momentom od 20 do 27 N·m.

Opomba: Gred regulatorja spodnje prečke ima leve navoje.

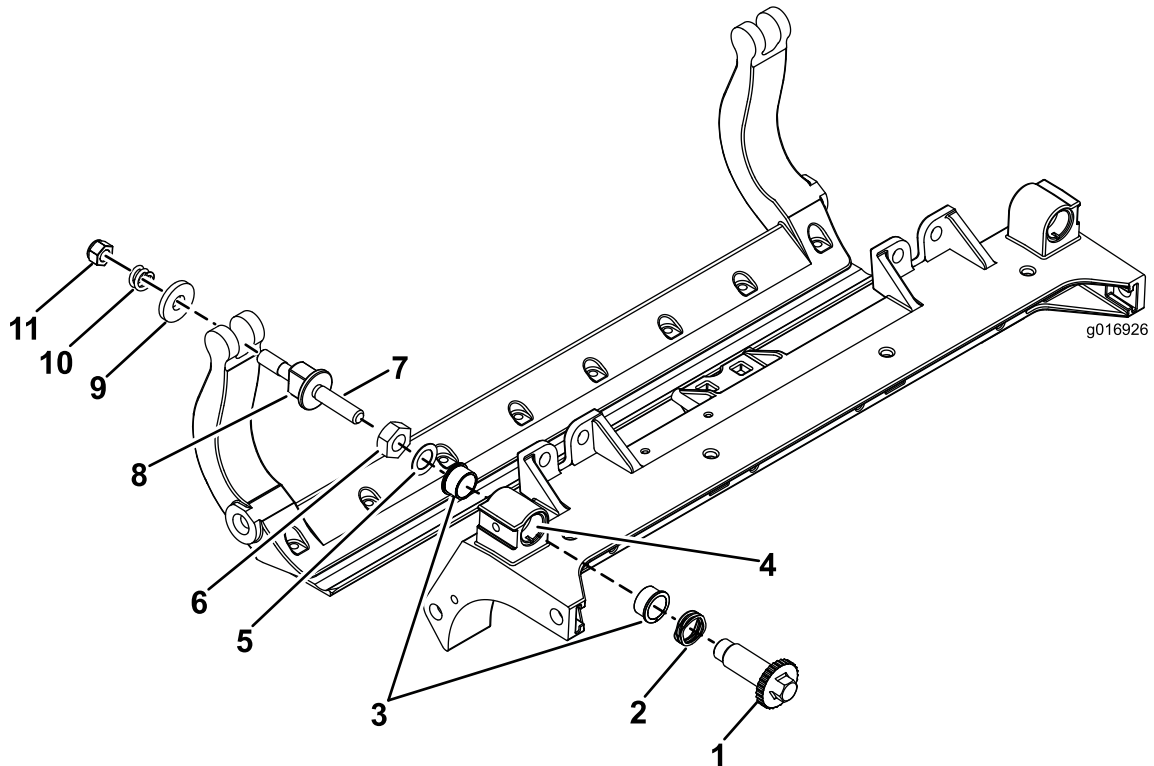


Diagram 36

g016926

- | | | | |
|----------------------|--|--|---------------------------------|
| 1. Gred regulatorja | 4. Sredstvo proti sprijemanju nanesite tu. | 7. Sredstvo proti sprijemanju nanesite tu. | 10. Tlačna vzmet |
| 2. Valovita podložka | 5. Ploska podložka | 8. Vijak regulatorja spodnje prečke | 11. Matica za napenjanje vzmeti |
| 3. Puša prirobnice | 6. Varovalna matica | 9. Strjena podložka | |

7. Na navoje vijaka regulatorja spodnje prečke, ki se vstavijo v gred regulatorja, nanesite sredstvo proti sprijemanju.
8. Privijte vijak regulatorja spodnje prečke v gred regulatorja.
9. Narahlo namestite strjeno podložko, vzmet in matico za nastavljanje napetosti vzmeti na vijak za prilagoditev.
10. Namestite spodnjo prečko in poskrbite, da bodo očesca za namestitev med podložko in regulatorjem spodnje prečke.
11. Privijte spodnjo prečko na vsako stransko ploščo z vijaki spodnje prečke (z maticami na vijakih) in 6 podložkami.
- Opomba:** Namestite podložko iz najlona na vsako stran vodila stranske plošče.
12. Namestite jekleno podložko na zunanjo stran vsake od podložk iz najlona ([Diagram 36](#)).
13. Zategnite vijake spodnje prečke z zateznim momentom od 37 do 45 N·m.
14. Zategnite varovalne matice, dokler se zunanja jeklena podložka ne preneha vrteti in na obeh

koncih ne bo več vrzeli, vendar jih ne zategnite preveč in ne deformirajte stranskih plošč.

Opomba: Podložke na notranji strani imajo lahko vrzel ([Diagram 36](#)).

15. Privijte matico na vsakem sklopu regulatorja spodnje prečke, dokler ne bo tlačna vzmet v celoti stisnjena, nato pa zrahljajte matico za $\frac{1}{2}$ obrata ([Diagram 36](#)).
16. Postopek ponovite na drugi strani rezalne enote.
17. Nastavite spodnji nož glede na vreteno; glejte [Nastavitev spodnjega noža glede na vreteno \(stran 9\)](#).

Servisiranje valja

Za servisiranje valja sta na voljo komplet za obnovo valja Roller Rebuild Kit (št. dela 114-5430) in komplet orodij za obnovo valja Roller Rebuild Tool Kit (št. dela 115-0803) ([Diagram 37](#)). Komplet za obnovo valja Roller Rebuild Kit vključuje vse ležaje, ležajne matice,

notranja tesnila in zunanja tesnila za obnovo valja. Komplet orodij za obnovo valja Roller Rebuild Tool Kit vključuje vsa orodja in navodila za namestitve, ki so potrebna za obnovo valja s kompletom za obnovo valja. Za pomoč glejte katalog delov ali se obrnite na pooblaščenega distributerja za izdelke Toro.

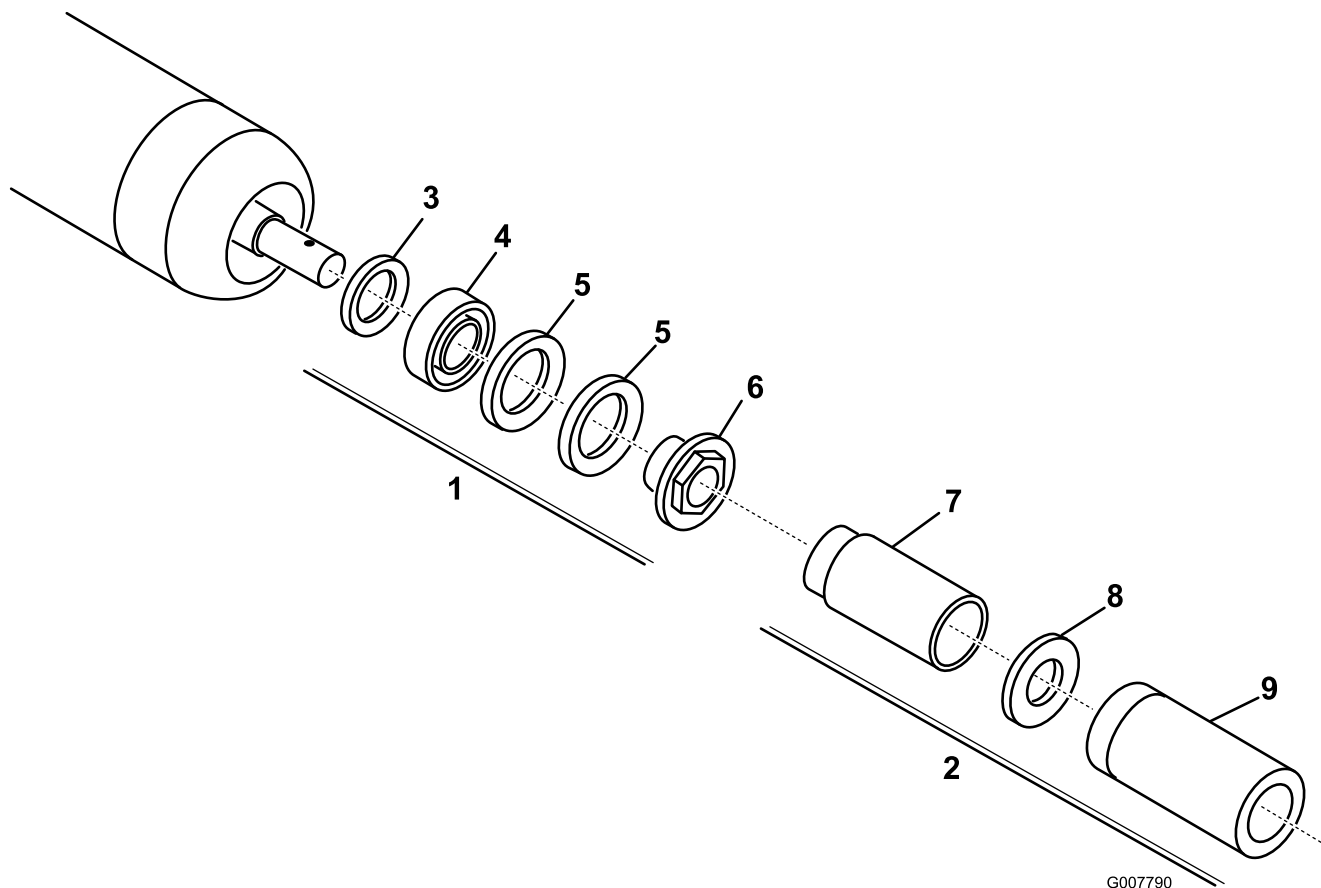


Diagram 37

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Komplet za obnovo valja Roller Rebuild Kit (št. dela 114-5430) | 6. Ležajna matica |
| 2. Komplet orodij za obnovo valja Roller Rebuild Tool Kit (št. dela 115-0803) | 7. Orodje za notranje tesnilo |
| 3. Notranje tesnilo | 8. Podložka |
| 4. Ležaj | 9. Ležaj/orodje za zunanje tesnilo |
| 5. Zunanje tesnilo | |

Opombe:

Izjava o vgradnji

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ZDA izjavlja, da so naslednje enote v skladu z navedenimi direktivami, če so nameščene v skladu s priloženimi navodili za posamezne modele Toro, kot je navedeno v ustreznih izjavah o skladnosti.

Model št.:	Serijska št.:	Opis izdelka	Opis računa	Splošni opis	Direktiva
03721	405300001 in gor	Rezalna enota Edge Series 68,58 cm z 8 rezili, vlečna enota Reelmaster 7000-D	RM7000 27IN 8-BLADE ES (RR) DPA CU	Rezalna enota	2000/14/ES in 2005/88/ES 2006/42/ES
03722	405300001 in gor	Rezalna enota Edge Series 68,58 cm z 11 rezili, vlečna enota Reelmaster 7000-D	RM7000 27IN 11-BLADE ES (RR) DPA CU	Rezalna enota	2000/14/ES in 2005/88/ES 2006/42/ES in 2005/88/ES
03727	405300001 in gor	Rezalna enota Edge Series 81,28 cm z 8 rezili, vlečna enota Reelmaster 7000-D	RM7000 32IN 8-BLADE ES (RR) DPA CU	Rezalna enota	2000/14/ES in 2005/88/ES 2006/42/ES

Zadevna tehnična dokumentacija je bila sestavljena v skladu z določili Dela B Priloge VII k 2006/42/ES.

Zavezujemo se, da bomo posredovali vse informacije o teh delno dokončanih strojih v odgovor na morebitna vprašanja nacionalnih organov. Postopek posredovanja informacij bo elektronski.

Ta stroj ne bo dan v uporabo, dokler ne bo vgrajen v odobrene modele strojev Toro, kot je navedeno v s tem povezani izjavi o skladnosti, in v skladu z vsemi navodili, pri čemer se lahko izjavi, da je v skladu z vsemi zadevnimi direktivami.

Potrdil:



Tom Langworthy
Direktor inženiringa
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Oktober 31, 2022

Pooblaščen zastopnik:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave., Bloomington, MN, ZDA izjavlja, da so naslednje enote v skladu z navedenimi uredbami, če so nameščene v skladu s priloženimi navodili za posamezne modele Toro, kot je navedeno v ustreznih izjavah o skladnosti.

Model št.:	Serijska št.:	Opis izdelka	Opis računa	Splošni opis	Direktiva
03721	405300001 in gor	Rezalna enota Edge Series 68,58 cm z 8 rezili, vlečna enota Reelmaster 7000-D	RM7000 27IN 8-BLADE ES (RR) DPA CU	Rezalna enota	S.I. 2001 št. 1701 S.I. 2008 št. 1597
03722	405300001 in gor	Rezalna enota Edge Series 68,58 cm z 11 rezili, vlečna enota Reelmaster 7000-D	RM7000 27IN 11-BLADE ES (RR) DPA CU	Rezalna enota	S.I. 2001 št. 1701 S.I. 2008 št. 1597
03727	405300001 in gor	Rezalna enota Edge Series 81,28 cm z 8 rezili, vlečna enota Reelmaster 7000-D	RM7000 32IN 8-BLADE ES (RR) DPA CU	Rezalna enota	S.I. 2001 št. 1701 S.I. 2008 št. 1597

Zadevna tehnična dokumentacija je bila sestavljena v skladu z razporedom 10 S.I 2008 št. 1597.

Zavezujemo se, da bomo posredovali vse informacije o teh delno dokončanih strojih v odgovor na morebitna vprašanja nacionalnih organov. Postopek posredovanja informacij bo elektronski.

Ta stroj ne bo dan v uporabo, dokler ne bo vgrajen v odobrene modele strojev Toro, kot je navedeno v s tem povezani izjavi o skladnosti, in v skladu z vsemi navodili, pri čemer se lahko izjavi, da je v skladu z vsemi zadevnimi uredbami.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Direktor inženiringa
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Oktober 31, 2022

Pooblaščen zastopnik:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Zajeti pogoji in izdelki

Podjetje The Toro Company jamči, da bo izdelek Toro Commercial (»izdelek«) brez napak v materialu ali izdelavi 2 leti ali 1.500 ur delovanja*, kar nastopi prej. Garancija velja za vse izdelke z izjemo prezračevalnikov (za te izdelke glejte ločeno garancijsko izjavo). Kjer so izpolnjeni garancijski pogoji, bomo brezplačno popravili izdelek, kar vključuje tudi diagnostiko, delo, sestavne dele in prevoz. Garancije začne veljati na dan, ko je izdelek dostavljen izvirnemu maloprodajnemu kupcu. * Izdelek s števcem delovnih ur.

Navodila za uveljavitev garancijskega servisa

Vaša odgovornost je, da obvestite distributerja komercialnih izdelkov ali pooblaščenega zastopnika za komercialne izdelke, pri katerem ste kupili izdelek, takoj ko menite, da so garancijski pogoji izpolnjeni. Če potrebujete pomoč pri iskanju distributerja komercialnih izdelkov ali pooblaščenega zastopnika oziroma če imate vprašanja v zvezi z garancijskimi pravicami, lahko stopite v stik z nami na naslednjem naslovu:

Toro Commercial Products Service Department
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 ali 800-952-2740

E-pošta: commercial.warranty@toro.com

Odgovornost lastnika

Kot lastnik izdelka ste odgovorni za izvedbo zahtevanih vzdrževalnih postopkov in nastavitev, navedenih v *Priročniku za upravljanje*. Popravila izdelka, ki so potrebna zaradi neizvajanja obveznega vzdrževanja ali prilagoditev, niso zajeta v to garancijo.

Predmeti in pogoji, za katere garancija ne velja

Vse okvare izdelka, ki se zgodijo v garancijskem obdobju, niso nujno napake v materialu ali izdelavi. Ta garancija ne zajema naslednjega:

- Okvare izdelka, ki so posledica uporabe nadomestnih delov, ki jih ni odobrilo podjetje Toro, oziroma namestitve in uporabe dodatkov ali nastavitev dodatne opreme ali izdelkov, ki niso znamke Toro.
- Okvare izdelkov zaradi neizvedenega priporočenega vzdrževanja in/ali nastavitev.
- Okvare izdelka, ki so posledica upravljanja izdelka na malomaren, brezbrizen ali nepreviden način.
- Delov, ki so se izrabili zaradi obrabe in ne okvare. Primeri izdelkov, ki se lahko obrabijo med normalno uporabo izdelka, vključujejo, vendar niso omejeni na zavorne obloge in ploščice, obloge sklopke, rezila, kolute, valjčke in ležaje (zatesnjene ali namazane), spodnje nože, vžigalne svečke, samosledna kolesa in ležaje, pnevmatike, filtre, jermene in določene sestavne dele škroplilnika, kot so membrane, šobe, merilniki pretoka in kontrolni ventili.
- Okvare zaradi zunanjih vplivov med drugim vključujejo vreme, postopke skladiščenja, kontaminacijo, uporabo neodobrenih goriv, hladilnih tekočin, maziv, aditivov, gnojil, vode ali kemikalij itd.
- Okvare ali poslabšanje zmogljivosti zaradi uporabe goriv (npr. bencina, dizelskega goriva ali biodizla), ki niso skladna z ustreznimi industrijskimi standardi.
- Običajni zvoki, vibracije, obrabe in poslabšanje. Normalna »obrab« med drugim vključuje poškodbe sedežev zaradi obrabe ali drgnjenja, obrabljene lakirane površine, sprskane nalepke ali okna.

Deli

Za dele, za katere je predvidena zamenjava po načrtu rednega vzdrževanja, velja garancijsko kritje samo do datuma načrtovane redne zamenjave tega dela. Deli, zamenjani v garancijskem obdobju, postanejo last podjetja Toro in nanje velja enaka garancija kot za izvirni izdelek. Podjetje Toro bo samo presodilo, ali bo treba določeni del popraviti oziroma zamenjati. Toro lahko pri garancijskih popravilih uporabi obnovljene dele.

Garancija za litij-ionske in ciklične akumulatorje

Ciklični in litij-ionski akumulatorji imajo navedeno skupno število kilovatnih ur, ki jih lahko v življenjski dobi dosežejo. Postopki upravljanja, polnjenja in vzdrževanja lahko podaljšajo ali skrajšajo celotno življenjsko dobo akumulatorja. Z izrabo akumulatorjev se bo količina uporabnega dela med intervali polnjenja počasi zmanjševala, dokler akumulator ne bo popolnoma izrabljen. Za zamenjavo izrabljenih akumulatorjev zaradi običajne uporabe je odgovoren lastnik izdelka. Opomba (samo za litij-ionski akumulator): za dodatne informacije glejte garancijo za akumulator.

Doživljenjska garancija za ročni gred (samo za model ProStripe 02657)

Model ProStripe, ki je opremljen z originalnim tornim kolutom Toro in sklopko za varno zaviranje rezil (sklop vgrajene zavorne sklopke za rezila (Blade Brake Clutch, BBC) in tornega koluta), vključenima v originalno opremo, in ga uporablja prvotni kupec skladno s priporočenimi postopki uporabe in vzdrževanja, ima posebno kritje doživljenjske garancije proti ukrivljenju ročične gredi motorja. Stroji, ki so opremljeni s tornimi podložkami, zavorno sklopko za rezila (BBC) in drugimi podobnimi napravami nimajo doživljenjske garancije za ročni gred.

Vzdrževanje na stroške lastnika

Pregled motorja, mazanje, čiščenje in poliranje, zamenjava filtrov, hladilne tekočine in dokončanje priporočenega vzdrževanja so samo nekateri običajni postopki, ki jih je treba opraviti za izdelke Toro na stroške lastnika.

Splošni pogoji

V skladu s to garancijo je edina dovoljena možnost popravilo s strani pooblaščenega distributerja ali zastopnika za izdelke Toro.

Podjetje The Toro Company ne prevzema nikakršne odgovornosti za posredno, naključno ali posledično škodo, ki je povezana z uporabo izdelkov Toro, ki jih zajema garancija, vključno z vsemi stroški zagotavljanja nadomestne opreme ali storitve za čas nedelovanja oziroma nezmožnosti uporabe, če garancijsko popravilo ni izvedeno v razumnem obdobju. Razen spodaj navedene garancije za emisije, če je veljavna, niso dane nobene druge izrecne garancije. Vse implicitne garancije glede priernosti za nadaljnjo prodajo ali za uporabo so omejene na obdobje trajanja te izrecne garancije.

Nekatere države ne dovoljujejo izključitve naključne in posledične škode oziroma omejitve trajanja implicitne garancije, zato morda zgoraj navedene omejitve in izključitve ne veljajo za vas. Na podlagi te garancije imate določene zakonske pravice, vendar morda za vas veljajo tudi druge pravice, ki so odvisne od državne zakonodaje.

Opomba glede garancije za emisije

Za sistem za zmanjšanje onesnaževanja, vgrajen v izdelek, lahko velja ločena garancija, ki izpolnjuje zahteve ameriških agencij EPA (Environmental Protection Agency) in kalifornijske komisije CARB (California Air Resources Board). Zgoraj navedene omejitve ur delovanja ne veljajo za garancijo za sistem za zmanjšanje onesnaževanja. Glejte garancijsko izjavo za sisteme za zmanjšanje onesnaževanja motorja, ki je priložena izdelku ali dokumentaciji proizvajalca motorja.

Države razen Združenih držav Amerike in Kanade

Za specifične garancijske pogoje, ki veljajo za vašo državo, pokrajino ali zvezno državo, se morajo stranke, ki so kupile izdelke Toro, ki so bili izvoženi iz Združenih držav Amerike ali Kanade, obrniti na distributerja (zastopnika) za izdelke Toro. Če iz kakršnega koli razloga niste zadovoljni s storitvami svojega distributerja ali če imate težave pri pridobivanju informacij o garanciji, se obrnite na pooblaščenega serviserja znamke Toro.



Count on it.