

TORO®

スプリング・タイン・ツールバー

Sand Pro® および Infield Pro® 3040 および 5040 トラクションユニット用

モデル番号 08733-シリアル番号 260000001 以上

取り付け要領

重要 このアタッチメントを取り付けるには、トラクションユニットにミッドマウント・ツールバー・システム Model 08731が搭載されている必要があります。

安全について

安全ラベルと指示ラベル



以下のラベルや指示は危険な個所の見やすい部分に貼付してあります。読みなくなつたものは必ず新しいものに貼り替えてください。



93-6687

1. ここに乗らないこと。

取り付け

1

ミッドマウント・ツールバー・システムにスプリング・タイン・ツールバーを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	スプリング・タイン・ツールバー・アセンブリ
2	サドル・ブラケット
2	ガード
4	ボルト
4	ナット
1	エクステンション・スプリング
1	ピボット・ブラケット(すべてのアセンブリに付属するわけではありません)
1	ボルト(3/8 x 2-3/4 in)(すべてのアセンブリに付属するわけではありません)

手順

- ミッド・マウント・ピボット・チューブのエクステンション・スプリング・ロッドをスプリング・ブラケットに固定しているナットをゆるめて(ミッドマウント・ツールバー・システムの取り付け要領書を参照)スプリングにテンションが掛からないようにする。ナットは外さないでゆるめるだけにすること。
- ピボット・チューブのブラケットをフレームに固定しているボルト2本を外す(図1)。ピボット・チューブのブラケットからピボット・チューブを外す。

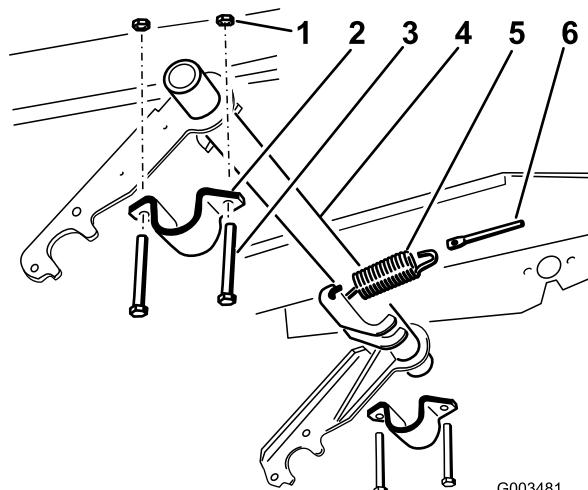


図 1

- ロックナット
 - ピボット・チューブ・ブラケット
 - ボルト
 - ピボット・チューブ
 - エクステンション・スプリング
 - スプリング・ロッド
-
- ピボット・チューブ・ブラケットに代えて、サドル・ブラケットを取り付け、先ほど外したボルトとナットでフレームに固定する(図2)。
 - 反対側についても、上記手順2~3を行う。
 - ボルト2本とナットを使って、各サドル・ブラケットの外側にガードを取り付ける(図2)。ガードは、ステッカーが見えるように取り付ける。
 - エクステンション・スプリング(キット付属品)の短い方の端をピボット・チューブのタブに引っ掛ける(図2)。
 - ピボット・ブラケットとボルト(3/8 x 2-3/4 in)が付いていない場合には、これらをツールバーの左側、4番目と5番目のタインの間に取り付ける(図2)。

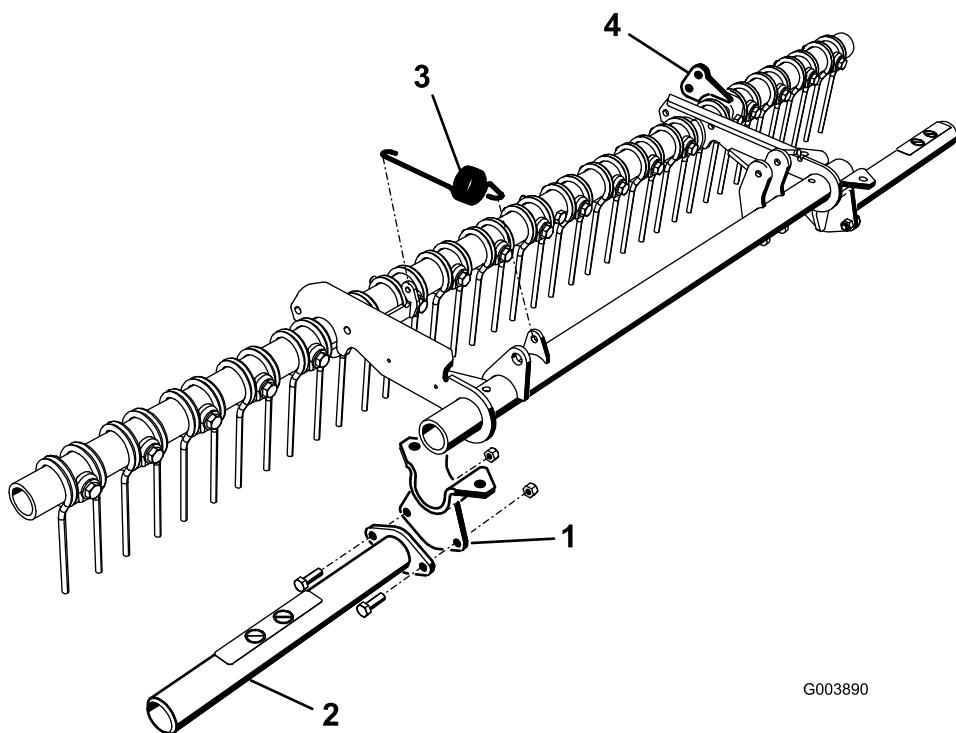


図 2

1. サドル・ブラケット 2. ガード 3. エクステンション・スプリング 4. ピボット・ブラケット

8. ミッドマウント・ツールバー・システムの取り付け要領書を参照して、ミッドマウント・ツールバー・システムにツールバーを取り付ける。

9. 終了したら、エクステンション・スプリングの長い方の端をツールバーのスプリング・ブラケットのタブに引っ掛ける（図 2）。

10. ツールバー上昇ペダルを取り付け、ミッドマウント・ツールバー・システムの取り付け要領書の説明に従って調整を行う。

注 もし運転中にツールバーが音を立ててうるさい場合には、図 3 のようにタインを 180 度回転させる。

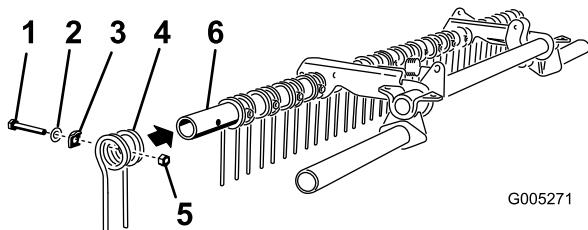


図 3

1. ボルト 4. スプリング・タイン
2. リテーナ・クリップ 5. ナット
3. ワッシャ

保証条件および保証製品

Toro社およびその関連会社であるToro ワンティー社は、Toro社およびその関連会社であるToro ワンティー社は、両社の合意に基づき、Toro 社の製品（「製品」と呼びます）の材質上または製造上の欠陥に対して、2年間または1500運転時間*のうちいずれか早く到達した時点までの品質保証を共同で実施いたします。この品質保証の対象となった場合には、弊社は無料で「製品」の修理を行います。この無償修理には、診断、作業工賃、部品代、運賃が含まれます。保証は「製品」が納品された時点から有効となります。

*アーム・メータを装備している機器に対して適用します。

保証請求の手続き

保証修理が必要だと思われた場合には、「製品」を納入した弊社代理店（ディストリビュータ又はディーラー）に対して、お客様から連絡をして頂くことが必要です。

連絡先がわからなかつたり、保証内容や条件について疑問がある場合には、本社に直接お問い合わせください。

Toro Commercial Products Service Department

Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 or 800-982-2740

E-mail: commercial.service@toro.com

オーナーの責任

「製品」のオーナーは、オーナーズマニュアルに記載された整備や調整を実行する責任があります。これらの保守を怠った場合には、保証が受けられないことがあります。

保証の対象とならない場合

保証期間内であっても、すべての故障や不具合が保証の対象となるわけではありません。以下に挙げるものは、この保証の対象ではありません。

- Toroの純正交換部品以外の部品や弊社が認めていないアクセサリ類を搭載して使用したことが原因で発生した故障や不具合。
- 必要な整備や調整を行わなかつたことが原因で生じた故障や不具合。
- 運転上の過失、無謀運転など「製品」を著しく過酷な条件で使用したことが原因で生じた故障や不具合。
- 通常の使用に伴つて磨耗消耗する部品類。但しその部品に欠陥があつた場合には保証の対象となります。通常の使用に伴つて磨耗消耗する部品類とは、ブレード、リール、ベッドナイフ、タイン、点火プラグ、キャスタホイール、タイヤ、フィルタ、ベルト、スプレーの一部構成機器たとえばダイヤフラム、ノズル、チェック・バルブなどを言います。

米国とカナダ以外のお客様へ

米国またはカナダから輸出された製品の保証についてのお問い合わせは、お買いあげのToro社販売代理店（ディストリビュータまたはディーラー）へおたずねください。代理店の保証内容にご満足いただけない場合は輸入元にご相談ください。輸入元の対応にご満足頂けない場合は本社へ直接お問い合わせください。

- 外的な要因によって生じた損害。外的な要因とは、天候、格納条件、汚染、弊社が認めていない冷却液や潤滑剤、添加剤の使用などが含まれます。
- 通常の使用にともなう「汚れや傷」。通常の使用に伴う「汚れや傷」とは、運転席のシート、機体の塗装、ステッカー類、窓などに発生する汚れや傷を含みます。

部品

定期整備に必要な部品類（「部品」）は、その部品の交換時期が到来するまで保証されます。

この保証によって取り外された部品は弊社の所有となります。部品やアセンブリを交換するか修理するかの判断は弊社が行います。場合により、弊社は部品の交換でなく再生による修理を行います。

その他

上記によって弊社代理店が行う無償修理が本保証のすべてとなります。

両社は、本製品の使用に伴つて発生しうる間接的偶発的結果的損害、例えば代替機材に要した費用、故障中の修理関連費用や装置不使用に伴う損失などについて何らの責も負うものではありません。両社の保証責任は上記の交換または修理に限らせていただきます。その他については、排気ガス関係の保証を除き、何らの明示的な保証もお約束するものではありません。商品性や用途適性についての默示的内容についての保証も、本保証の有効期間中のみに限つて適用されます。

米国内では、間接的偶発的損害にたいする免責を認めていない州があります。また默示的な保証内容に対する有効期限の設定を認めていない州があります。従つて、上記の内容が当てはまらない場合があります。

この保証により、お客様は一定の法的権利を付与されますが、国または地域によっては、お客様に上記以外の法的権利が存在する場合もあります。

エンジン関係の保証について：米国においては環境保護局（EPA）やカリフォルニア州法（CARB）で定められたエンジンの排ガス規制および排ガス規制保証があり、これらは本保証とは別個に適用されます。くわしくはエンジンメーカーのマニュアルをご参照ください。上に規定した期限は、排ガス浄化システムの保証には適用されません。くわしくは、エンジンマニュアルまたはエンジンメーカーからの書類に記載されている、エンジンの排ガス浄化システムの保証についての説明をご覧下さい。